



# CORDLESS DRILL/DRIVER 2531 (F0152531..)






<b>GB</b>	ORIGINAL INSTRUCTIONS	7	<b>UA</b>	ОРИГІНАЛЬНА ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ	72
<b>F</b>	NOTICE ORIGINALE	10	<b>GR</b>	ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ	77
<b>D</b>	ORIGINALBETRIEBSANLEITUNG	15	<b>RO</b>	INSTRUCTIUNI DE FOLOSIRE ORIGINALĂ	82
<b>NL</b>	ORIGINELE GEBRUIKSAANWIJZING	19	<b>BG</b>	ОРИГИНАЛНО РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ	86
<b>S</b>	BRUKSANVISNING I ORIGINAL	23	<b>SK</b>	POVODNÝ NÁVOD NA POUŽITIE	91
<b>DK</b>	ORIGINAL BRUGSANVISNING	27	<b>HR</b>	ORIGINALNE UPUTE ZA RAD	95
<b>N</b>	ORIGINAL BRUKSANVISNING	30	<b>SRB</b>	ORIGINALNO UPUTSTVO ZA RAD	99
<b>FIN</b>	ALKUPERÄISET OHJEET	34	<b>SLO</b>	IZVIRNA NAVODILA	103
<b>E</b>	MANUAL ORIGINAL	38	<b>EST</b>	ALGUPÄRANE KASUTUSJUHEND	106
<b>P</b>	MANUAL ORIGINAL	42	<b>LV</b>	ORIGINĀLĀ LIETOŠANAS PAMĀCĪBA	110
<b>I</b>	ISTRUZIONI ORIGINALI	46	<b>LT</b>	ORIGINALI INSTRUKCIJA	115
<b>H</b>	EREDETI HASZNÁLATI UTASÍTÁS	51	<b>AR</b>	دلیل الاستعمال	126
<b>CZ</b>	PŮVODNÍM NÁVODEM K POUŽÍVÁNÍ	55	<b>FA</b>	راهنمای اصلی	124
<b>TR</b>	ORJİNAL İŞLETME TALİMATI	59			
<b>PL</b>	INSTRUKCJA ORYGINALNA	62			
<b>RU</b>	ПОДЛИННИК РУКОВОДСТВА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ	67			




1

2531

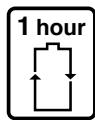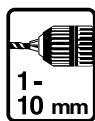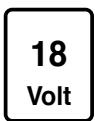

2

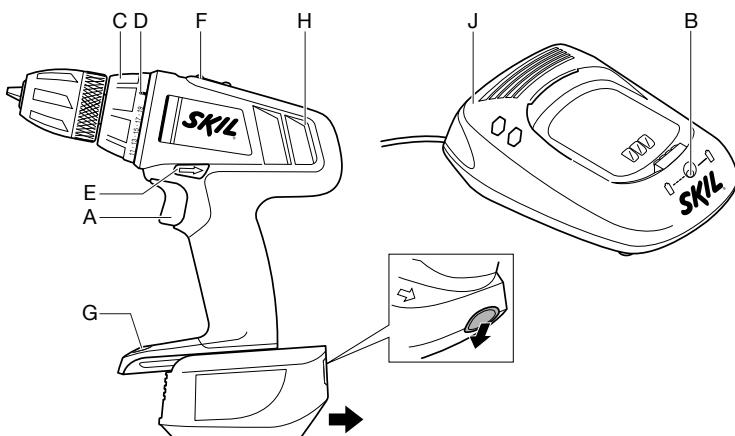


3



4



5

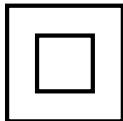

6



7








8




9




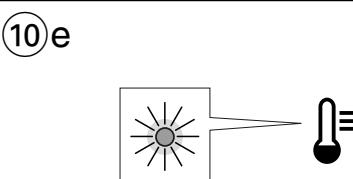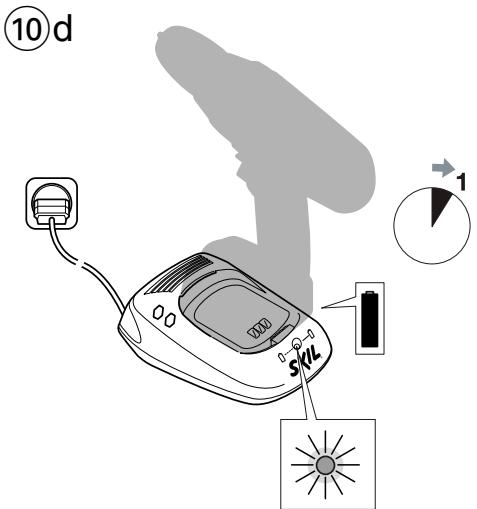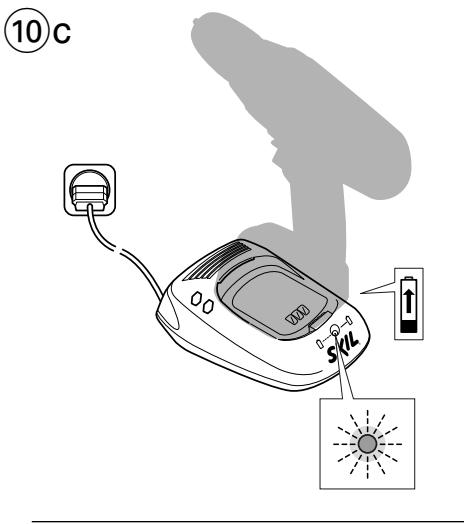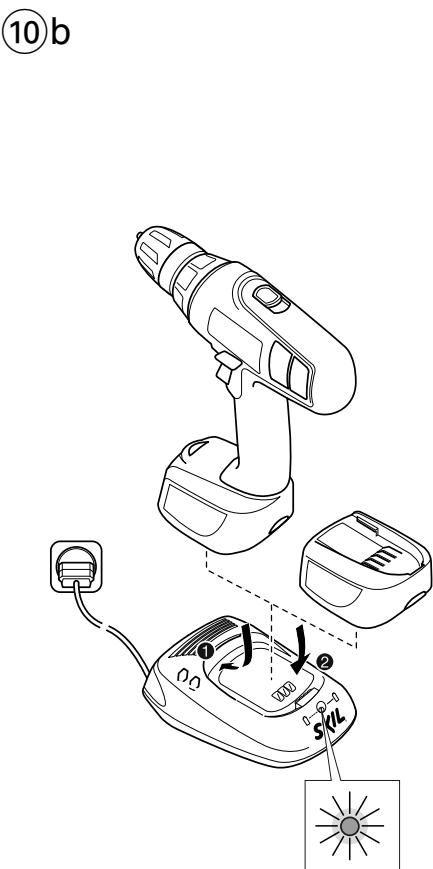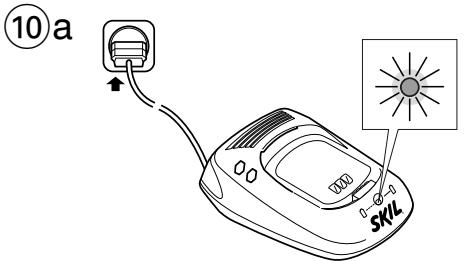


11

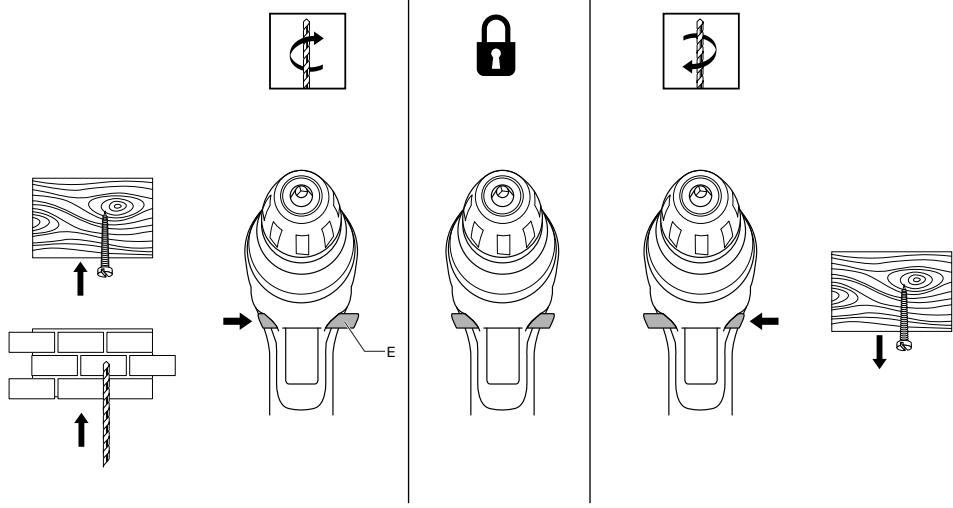



12

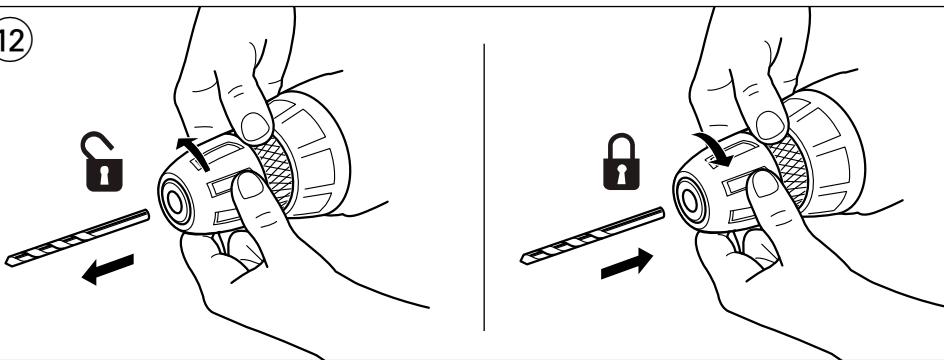


13

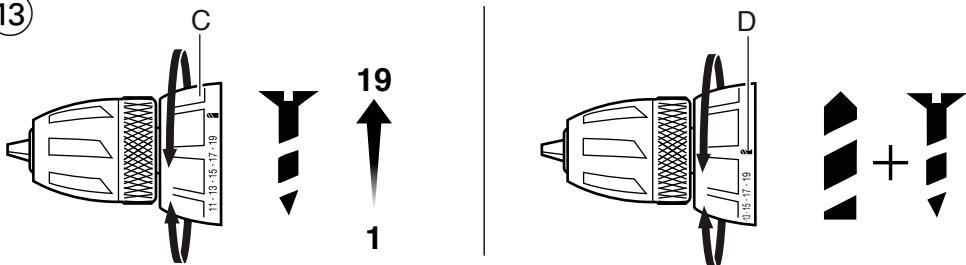


14

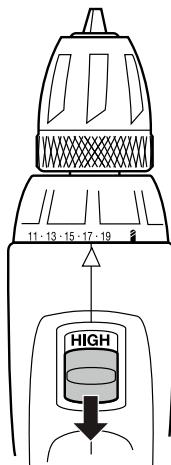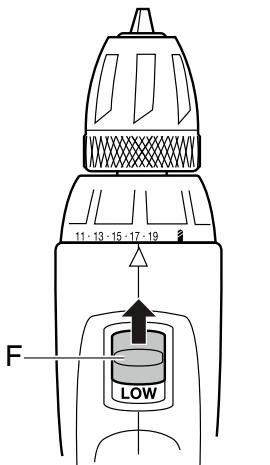


15

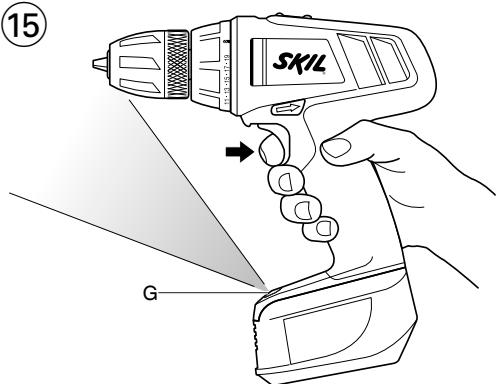

16

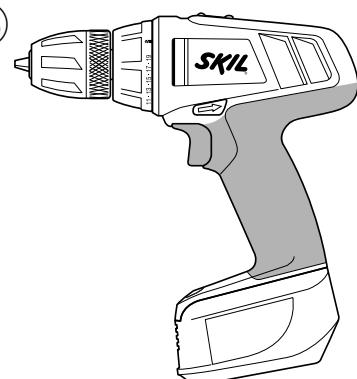

17

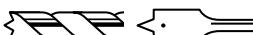

PHILLIPS




POZIDRIV




SLOTTED


18

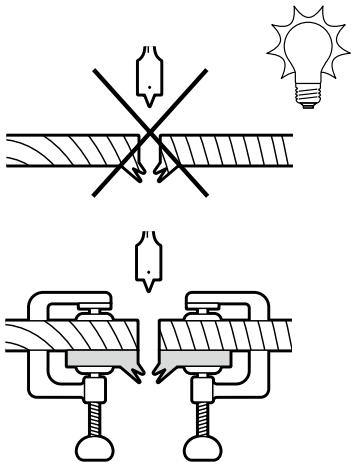


19

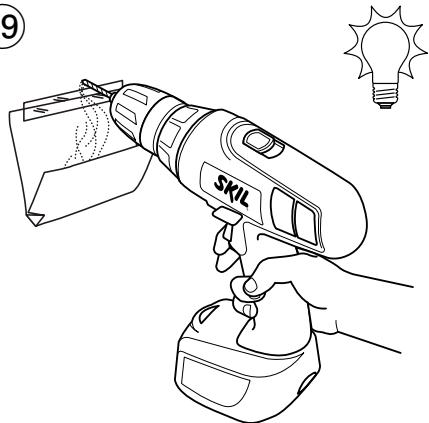

20

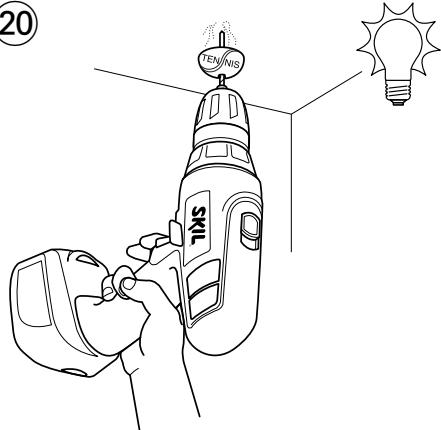


21

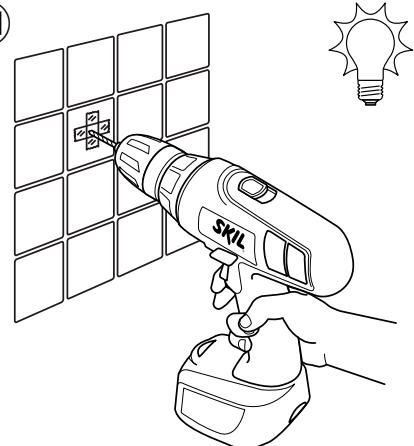

## ACCESSORIES

SKIL Nr.

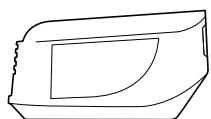

18 V

1,3 Ah

Li-Ion

2607336680

## INTRODUCTION

- This tool is intended for drilling in wood, metal, ceramic and plastic; tools with electronic speed control and left/right rotation are also suitable for screwdriving and thread cutting
- Read and save this instruction manual ③

## TECHNICAL SPECIFICATIONS ①

Max. torque for hard screwdriving application according to ISO 5393 : 40 Nm

## TOOL ELEMENTS ②

- A** Switch for on/off and speed control
- B** Green charging light
- C** Ring for torque control
- D** Lock-position (clutch)
- E** Switch for changing direction of rotation
- F** Gear selector
- G** Spot light
- H** Ventilation slots
- J** Charger

## SAFETY

### GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS

**WARNING!** **Read all safety warnings and all instructions.** Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury. **Save all warnings and instructions for future reference.** The term "power tool" in the warnings refers to your mains-operated (corded) power tool or battery-operated (cordless) power tool.

#### 1) WORK AREA SAFETY

- a) **Keep work area clean and well lit.** Cluttered or dark areas invite accidents.
- b) **Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust.** Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.
- c) **Keep children and bystanders away while operating a power tool.** Distractions can cause you to lose control.

#### 2) ELECTRICAL SAFETY

- a) **Power tool plugs must match the outlet.** Never modify the plug in any way. **Do not use any adapter plugs with earthed (grounded) power tools.** Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of electric shock.
- b) **Avoid body contact with earthed or grounded surfaces such as pipes, radiators, ranges and refrigerators.** There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded.
- c) **Do not expose power tools to rain or wet conditions.** Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.

d) **Do not abuse the cord.** Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts. Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.

e) **When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use.** Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.

f) **If operating a power tool in a damp location is unavoidable, use an earth leakage circuit breaker.** Use of an earth leakage circuit breaker reduces the risk of electric shock.

#### 3) PERSONAL SAFETY

a) **Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool.** Do not use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication. A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.

b) **Use personal protective equipment. Always wear eye protection.** Protective equipment such as dust mask, non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries.

c) **Prevent unintentional starting.** Ensure the switch is in the off-position before connecting to power source and/or battery pack, picking up or carrying the tool. Carrying power tools with your finger on the switch or energising power tools that have the switch on invites accidents.

d) **Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on.** A wrench or a key left attached to a rotating part of the power tool may result in personal injury.

e) **Do not overreach.** Keep proper footing and balance at all times. This enables better control of the power tool in unexpected situations.

f) **Dress properly.** Do not wear loose clothing or jewellery. Keep your hair, clothing and gloves away from moving parts. Loose clothes, jewellery or long hair can be caught in moving parts.

g) **If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, ensure these are connected and properly used.** Use of dust collection can reduce dust-related hazards.

#### 4) POWER TOOL USE AND CARE

- a) **Do not force the power tool.** Use the correct power tool for your application. The correct power tool will do the job better and safer at the rate for which it was designed.
- b) **Do not use the power tool if the switch does not turn it on and off.** Any power tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.
- c) **Disconnect the plug from the power source and/or the battery pack from the power tool before making any adjustments, changing accessories, or storing power tools.** Such preventive safety measures reduce the risk of starting the power tool accidentally.

- d) **Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the power tool or these instructions to operate the power tool.**  
Power tools are dangerous in the hands of untrained users.
- e) **Maintain power tools. Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and any other condition that may affect the power tool's operation. If damaged, have the power tool repaired before use.** Many accidents are caused by poorly maintained power tools.
- f) **Keep cutting tools sharp and clean.** Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.

- g) **Use the power tool, accessories and tool bits etc., in accordance with these instructions, taking into account the working conditions and the work to be performed.** Use of the power tool for operations different from those intended could result in a hazardous situation.

#### 5) BATTERY TOOL USE AND CARE

- a) **Recharge only with the charger specified by the manufacturer.** A charger that is suitable for one type of battery pack may create a risk of fire when used with another battery pack.
- b) **Use power tools only with specifically designated battery packs.** Use of any other battery packs may create a risk of injury and fire.
- c) **When battery pack is not in use, keep it away from other metal objects like paper clips, coins, keys, nails, screws, or other small metal objects that can make a connection from one terminal to another.** Shorting the battery terminals together may cause burns or a fire.
- d) **Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery; avoid contact. If contact accidentally occurs, flush with water. If liquid contacts eyes, additionally seek medical help.** Liquid ejected from the battery may cause irritation or burns.

#### 6) SERVICE

- a) **Have your power tool serviced by a qualified repair person using only identical replacement parts.** This will ensure that the safety of the power tool is maintained.

### SAFETY INSTRUCTIONS FOR CORDLESS DRILL/DRIVERS

- Avoid damage that can be caused by screws, nails and other elements in your workpiece; remove them before you start working
- Always check that the supply voltage is the same as the voltage indicated on the nameplate of the charger
- In case of electrical or mechanical malfunction, immediately switch off the tool or unplug charger from power source
- SKIL can assure flawless functioning of the tool only when original accessories are used
- Use only accessories with an allowable speed matching at least the highest no-load speed of the tool
- The tool/charger is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the tool/charger by a person responsible for their safety
- Ensure that children do not play with the tool/charger

- **Secure the workpiece** (a workpiece clamped with clamping devices or in a vice is held more securely than by hand)
- **Hold power tool by insulated gripping surfaces, when performing an operation where the cutting accessory or fastener may contact hidden wiring or its own cord** (cutting accessory and fasteners contacting a "live" wire may make exposed metal parts of the power tool "live" and could give the operator an electric shock)
- **Use suitable detectors to find hidden utility lines or call the local utility company for assistance** (contact with electric lines can lead to fire or electrical shock; damaging a gas line can result in an explosion; penetrating a water pipe will cause property damage or an electrical shock)
- **Do not work materials containing asbestos** (asbestos is considered carcinogenic)
- Dust from material such as paint containing lead, some wood species, minerals and metal may be harmful (contact with or inhalation of the dust may cause allergic reactions and/or respiratory diseases to the operator or bystanders); **wear a dust mask and work with a dust extraction device when connectable**
- Certain kinds of dust are classified as carcinogenic (such as oak and beech dust) especially in conjunction with additives for wood conditioning; **wear a dust mask and work with a dust extraction device when connectable**
- Follow the dust-related national requirements for the materials you want to work with
- Ensure that switch E ② is in the middle (locking) position before making any adjustments or changing accessories as well as when carrying or storing the tool

### CHARGING/BATTERIES

- Charge battery only with the charger that is supplied with the tool
- Do not touch the contacts in the charger
- Do not expose tool/charger/battery to rain
- Do not charge battery in damp or wet environments
- Store tool/charger/battery in locations where temperature will not exceed 50°C or drop below 0°C
- Do not use charger when damaged; take it to one of the officially registered SKIL Service Stations for a safety check
- Do not use charger when cord or plug is damaged; cord or plug should be replaced immediately at one of the officially registered SKIL Service Stations
- Do not use battery when damaged; it should be replaced immediately
- Do not disassemble charger or battery
- Do not attempt to recharge non-rechargeable batteries with the charger

### EXPLANATION OF SYMBOLS ON CHARGER/BATTERY

- ③ Read the instruction manual before use
- ④ Only use the charger indoors
- ⑤ Double insulation (no earth wire required)
- ⑥ Batteries may explode when disposed of in fire, so do not burn battery for any reason
- ⑦ Store tool/charger/battery in locations where temperature will not exceed 50°C

- ⑧ Do not dispose of the charger together with household waste material
- ⑨ Do not dispose of the battery together with household waste material

#### WHEN CONNECTING NEW 3-PIN PLUG (U.K. ONLY):

- Do not connect the blue (= neutral) or brown (= live) wire in the cord of the charger to the earth terminal of the plug
- If for any reason the old plug is cut off the cord of the charger, it must be disposed of safely and not left unattended

## USE

- Combined switch A ② for on/off and speed control  
Control the speed steplessly from zero to maximum by putting less or more pressure on the trigger
- Charging battery ⑩

**! a lithium-ion battery that is new or has not been used for a longer period does not develop its full capacity until after approximately 3 charging/discharging cycles**

- connect charger to power source as illustrated ⑩a
- green light B will turn on indicating that the charger is ready for operation ⑩a
- insert battery into charger as illustrated ⑩b
- ! the battery can also remain in the tool while charging; in that case the tool cannot be switched on**
- green light B will blink indicating that the battery is being charged ⑩c
- after approximately 1 hour the battery is fully charged and green light B stays on after blinking, at which time the charger automatically switches to maintenance-charging ⑩d

**! remove battery from charger after charging period has ended thereby lengthening the service life of the battery**

#### IMPORTANT:

- if green light B does not blink after inserting a battery, this may mean that the battery is too cold or too hot (charger only charges batteries when its temperature is between 0°C and 45°C); the charger then automatically switches to maintenance-charging, until a temperature between 0°C and 45°C is reached, at which time the charger will automatically switch to normal charging ⑩e
- the lithium-ion battery can be charged at any time (interrupting the charging procedure does not damage the battery)
- the lithium-ion battery does not have to be empty before charging (no "memory-effect" as with nickel-cadmium batteries)
- while charging, the charger and the battery may become warm to touch; this is normal and does not indicate a problem
- ensure that the outside surface of the battery is clean and dry before inserting into charger
- do not charge at temperatures below 0°C and over 45°C; this will seriously damage the battery as well as the charger
- do not remove battery from tool while it is running
- if you anticipate long periods of non-use for the tool, it is best to unplug the charger from its power source

- when the lithium-ion battery is empty, the tool is switched off automatically
- a significantly reduced working period after charging indicates that the battery is worn out and should be replaced
- Changing direction of rotation ⑪
  - when not properly set in left/right position, switch A ② cannot be activated
  - ! change direction of rotation only when tool is at a complete standstill**
- Changing bits ⑫
  - insert the bit as deep as possible in the chuck
  - ! do not use bits with a damaged shank**
- Torque control (VariTorque) ⑬
  - output torque will increase as clutch ring C is rotated from 1 to 19; position D will lock up the clutch to permit drilling or driving heavy duty work
  - when turning in a screw, first try VariTorque position 1 and increase until the desired depth has been reached
- Mechanical gear selection ⑭
  - set selector F to desired speed
  - ! actuate the gear selector while tool is running slowly**
- LOW
  - low speed
  - high torque
  - for screwdriving and drilling large diameters
  - for tapping thread
- HIGH
  - high speed
  - lower torque
  - for drilling small diameters
- Battery protection
 

Switches off the tool automatically when

  - 1) the load is too high
  - 2) the battery temperature is not within the allowable operating temperature range of -10 to +60°C
  - 3) the lithium-ion battery is nearly empty (to protect against deep discharge)
- ! do not continue to press the on/off switch after the tool is switched off automatically; battery may be damaged**
- Spot light G ⑮
 

Spot light G automatically lights on when activating switch A ②
- Holding and guiding the tool ⑯
  - ! while working, always hold the tool at the grey-coloured grip area(s)**
  - keep ventilation slots H ② uncovered
  - do not apply too much pressure on the tool; let the tool do the work for you

## APPLICATION ADVICE

- Use the appropriate bits ⑰
  - ! only use sharp bits**
- When drilling ferrous metals
  - pre-drill a smaller hole, when a large hole is required
  - lubricate drill bit occasionally with oil
- When turning in a screw at/near the cross cut end or an edge of wood, pre-drill a hole in order to avoid cracking of the wood

- For an optimal use of the tool a steady pressure on the screw is required, especially while removing
- When screwdriving in hard wood one should pre-drill a hole
- Splinterfree drilling in wood ⑯
- Dustfree drilling in walls ⑯
- Dustfree drilling in ceilings ⑰
- Drilling in tiles without skidding ⑱
- For more tips see [www.skileurope.com](http://www.skileurope.com)

## MAINTENANCE / SERVICE

- Keep tool and charger clean
  - clean charging contacts in charger with alcohol or contact cleaner
- ! **unplug charger from power source before cleaning**
- If the tool/charger should fail despite the care taken in manufacturing and testing procedures, repair should be carried out by an after-sales service centre for SKIL power tools
  - send the tool or charger **undismantled** together with proof of purchase to your dealer or the nearest SKIL service station (addresses as well as the service diagram of the tool are listed on [www.skileurope.com](http://www.skileurope.com))

## ENVIRONMENT

- **Do not dispose of electric tools, accessories and packaging together with household waste material** (only for EU countries)
  - in observance of European Directive 2002/96/EC on waste of electric and electronic equipment and its implementation in accordance with national law, electric tools that have reached the end of their life must be collected separately and returned to an environmentally compatible recycling facility
  - symbol ⑧ will remind you of this when the need for disposing occurs
- The battery must be kept separate from the natural environment and should not be disposed of as normal domestic waste (symbol ⑨ will remind you of this when the need for disposing occurs)
  - ! **prior to disposal protect battery terminals with heavy tape to prevent short-circuit**

## CE DECLARATION OF CONFORMITY

- We declare under our sole responsibility that this product is in conformity with the following standards or standardized documents: EN 60335, EN 61000, EN 60745, EN 55014, in accordance with the provisions of the directives 2006/95/EC, 2004/108/EC, 2006/42/EC
- **Technical file at:** SKIL Europe BV (PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL

Arno van der Kloot  
Vice President  
Operations & Engineering

Jan Trommelen  
Approval Manager

SKIL Europe BV, 4825 BD Breda, NL  
23.12.2010

## NOISE/VIBRATION

- Measured in accordance with EN 60745 the sound pressure level of this tool is < 80 dB(A) (standard deviation: 3 dB) and the vibration \* m/s<sup>2</sup> (hand-arm method; uncertainty K = 1.5 m/s<sup>2</sup>)
  - \* when drilling in metal 3.4 m/s<sup>2</sup>
  - \* when screwdriving 1.7 m/s<sup>2</sup>
- The vibration emission level has been measured in accordance with a standardised test given in EN 60745; it may be used to compare one tool with another and as a preliminary assessment of exposure to vibration when using the tool for the applications mentioned
  - using the tool for different applications, or with different or poorly maintained accessories, may significantly **increase** the exposure level
  - the times when the tool is switched off or when it is running but not actually doing the job, may significantly **reduce** the exposure level
- ! **protect yourself against the effects of vibration by maintaining the tool and its accessories, keeping your hands warm, and organizing your work patterns**

F

## Perceuse/vissuseuse sans fil

2531

## INTRODUCTION

- Cet outil est conçu pour le perçage dans le bois, le métal, la céramique et les matières plastiques; les outils avec réglage électronique de la vitesse et rotation à droite/à gauche sont également appropriés pour le vissage et le filetage
- Lisez et conservez ce manuel d'instruction ③

## SPECIFICATIONS TECHNIQUES ①

Couple max. vissage dur suivant ISO 5393 : 40 Nm

## ELEMENTS DE L'OUTIL ②

- A Interrupteur de marche/arrêt et réglage de vitesse
- B Voyant du chargeur vert
- C Anneau pour réglage du couple
- D Position de verrouillage (embrayage)
- E Commutateur pour inverser le sens de rotation
- F Commutateur de vitesse
- G Lampe
- H Fentes de ventilation
- J Chargeur

# SECURITE

## INSTRUCTIONS GENERALES DE SECURITE

**ATTENTION!** Lisez tous les avertissements de sécurité et toutes les instructions. Ne pas suivre les avertissements et instructions peut entraîner un choc électrique, un incendie et/ou de graves blessures sur les personnes. **Conservez tous les avertissements et toutes les instructions pour pouvoir s'y reporter ultérieurement.** La notion d'"outil électroportatif" dans les avertissements se rapporte à des outils électriques raccordés au secteur (avec câble de raccordement) et à des outils électriques à batterie (sans câble de raccordement).

### 1) SECURITE DE LA ZONE DE TRAVAIL

- a) **Maintenez l'endroit de travail propre et bien éclairé.** Un lieu de travail en désordre ou mal éclairé augmente le risque d'accidents.
  - b) **N'utilisez pas l'appareil dans un environnement présentant des risques d'explosion et où se trouvent des liquides, des gaz ou poussières inflammables.** Les outils électroportatifs génèrent des étincelles risquant d'enflammer les poussières ou les vapeurs.
  - c) **Tenez les enfants et autres personnes éloignés durant l'utilisation de l'outil électroportatif.** En cas d'inattention vous risquez de perdre le contrôle sur l'appareil.
- 2) SECURITE RELATIVE AU SYSTEME ELECTRIQUE**
- a) La fiche de secteur de l'outil électroportatif doit être appropriée à la prise de courant. Ne modifiez en aucun cas la fiche. N'utilisez pas de fiches d'adaptateur avec des appareils avec mise à la terre. Les fiches non modifiées et les prises de courant appropriées réduisent le risque de choc électrique.
  - b) **Evitez le contact physique avec des surfaces mises à la terre telles que tuyaux, radiateurs, fours et réfrigérateurs.** Il y a un risque élevé de choc électrique au cas où votre corps serait relié à la terre.
  - c) **N'exposez pas l'outil électroportatif à la pluie ou à l'humidité.** La pénétration d'eau dans un outil électroportatif augmente le risque d'un choc électrique.
  - d) **N'utilisez pas le câble à d'autres fins que celles prévues, n'utilisez pas le câble pour porter l'appareil ou pour l'accrocher ou encore pour le débrancher de la prise de courant.** Maintenez le câble éloigné des sources de chaleur, des parties grasses, des bords tranchants ou des parties de l'appareil en rotation. Un câble endommagé ou torsadé augmente le risque d'un choc électrique.
  - e) **Au cas où vous utiliserez l'outil électroportatif à l'extérieur, utilisez une rallonge autorisée homologuée pour les applications extérieures.** L'utilisation d'une rallonge électrique homologuée pour les applications extérieures réduit le risque d'un choc électrique.
  - f) **Si l'usage d'un outil dans un emplacement humide est inévitable, utilisez un disjoncteur de fuite à la terre.** L'utilisation d'un disjoncteur de fuite à la terre réduit le risque de choc électrique.

### 3) SECURITE DES PERSONNES

- a) **Restez vigilant, surveillez ce que vous faites. Faites preuve de bon sens en utilisant l'outil électroportatif.** N'utilisez pas l'appareil lorsque vous êtes fatigué ou après avoir consommé de l'alcool, des drogues ou avoir pris des médicaments. Un moment d'inattention lors de l'utilisation de l'appareil peut entraîner de graves blessures sur les personnes.
  - b) **Portez des équipements de protection. Portez toujours des lunettes de protection.** Le fait de porter des équipements de protection personnels tels que masque anti-poussières, chaussures de sécurité antidérapantes, casque de protection ou protection acoustique suivant le travail à effectuer, réduit le risque de blessures.
  - c) **Evitez tout démarrage intempestif. S'assurez que l'interrupteur est en position arrêt avant de brancher l'outil au secteur et/ou au bloc de batteries, de le ramasser ou de le porter.** Porter les outils en ayant le doigt sur l'interrupteur ou brancher des outils dont l'interrupteur est en position marche est source d'accidents.
  - d) **Enlevez tout outil de réglage ou toute clé avant de mettre l'appareil en fonctionnement.** Une clé ou un outil se trouvant sur une partie en rotation peut causer des blessures.
  - e) **Ne surestimez pas vos capacités. Veillez à garder toujours une position stable et équilibrée.** Ceci vous permet de mieux contrôler l'appareil dans des situations inattendues.
  - f) **Portez des vêtements appropriés.** Ne portez pas de vêtements amples ni de bijoux. Maintenez cheveux, vêtements et gants éloignés des parties de l'appareil en rotation. Des vêtements amples, des bijoux ou des cheveux longs peuvent être happés par des pièces en mouvement.
  - g) **Si des dispositifs servant à aspirer ou à recueillir les poussières doivent être utilisés, vérifiez que ceux-ci soient effectivement raccordés et qu'ils sont correctement utilisés.** L'utilisation des collecteurs de poussière réduit les dangers dus aux poussières.
- 4) UTILISATION ET EMPLOI SOIGNEUX DE L'OUTIL ELECTROPORTATIF**
- a) **Ne surchargez pas l'appareil. Utilisez l'outil électroportatif approprié au travail à effectuer.** Avec l'outil électroportatif approprié, vous travaillerez mieux et avec plus de sécurité à la vitesse pour laquelle il est prévu.
  - b) **N'utilisez pas un outil électroportatif dont l'interrupteur est défectueux.** Un outil électroportatif qui ne peut plus être mis en ou hors fonctionnement est dangereux et doit être réparé.
  - c) **Débranchez la fiche de la source d'alimentation en courant et/ou le bloc de batteries de l'outil avant tout réglage, changement d'accessoires ou avant de ranger l'outil.** Cette mesure de précaution empêche une mise en fonctionnement par mégarde.

- d) **Gardez les outils électroportatifs non utilisés hors de portée des enfants. Ne permettez pas l'utilisation de l'appareil à des personnes qui ne se sont pas familiarisées avec celui-ci ou qui n'ont pas lu ces instructions.** Les outils électroportatifs sont dangereux lorsqu'ils sont utilisés par des personnes non initiées.
- e) **Prenez soin des outils électroportatifs. Vérifiez que les parties en mouvement fonctionnent correctement et qu'elles ne soient pas coincées, et contrôlez si des parties sont cassées ou endommagées de telle sorte que le bon fonctionnement de l'appareil s'en trouve entravé. Faites réparer les parties endommagées avant d'utiliser l'appareil.** De nombreux accidents sont dus à des outils électroportatifs mal entretenus.
- f) **Maintenez les outils de coupe aiguisés et propres.** Des outils soigneusement entretenus avec des bords tranchants bien aiguisés se coincent moins souvent et peuvent être guidés plus facilement.
- g) **Utilisez les outils électroportatifs, les accessoires, les outils à monter etc. conformément à ces instructions. Tenez compte également des conditions de travail et du travail à effectuer.** L'utilisation des outils électroportatifs à d'autres fins que celles prévues peut entraîner des situations dangereuses.
- 5) UTILISATION ET EMPLOI SOIGNEUX DES APPAREILS SANS FIL**
- a) **Ne chargez les accumulateurs que dans des chargeurs recommandés par le fabricant.** Un chargeur approprié à un type spécifique d'accumulateur peut engendrer un risque d'incendie lorsqu'il est utilisé avec d'autres accumulateurs.
- b) **Dans les outils électroportatifs, n'utilisez que les accumulateurs spécialement prévus pour celui-ci.** L'utilisation de tout autre accumulateur peut entraîner des blessures et des risques d'incendie.
- c) **Tenez l'accumulateur non-utilisé à l'écart de toutes sortes d'objets métalliques tels qu'agrafes, pièces de monnaie, clés, clous, vis ou autres, étant donné qu'un pontage peut provoquer un court-circuit.** Un court-circuit entre les contacts d'accu peut provoquer des brûlures ou un incendie.
- d) **En cas d'utilisation abusive, du liquide peut sortir de l'accumulateur. Evitez tout contact avec ce liquide. En cas de contact par mésgarde, rincez soigneusement avec de l'eau. Au cas où le liquide rentrerait dans les yeux, consultez en plus un médecin.** Le liquide qui sort de l'accumulateur peut entraîner des irritations de la peau ou causer des brûlures.
- 6) SERVICE**
- a) **Ne faites réparer votre outil électroportatif que par un personnel qualifié et seulement avec des pièces de rechange d'origine.** Ceci permet d'assurer la sécurité de l'appareil.
- INSTRUCTIONS DE SECURITE POUR PERCEUSE/VISSEUSES SANS FIL**
- Faites attention aux vis, clous ou autres éléments qui pourraient se trouver dans la pièce à travailler et qui risqueraient d'endommager très fortement votre outil; enlevez-les avant de commencer le travail
- Contrôlez toujours si la tension secteur correspond à la tension indiquée sur la plaquette signalétique du chargeur
- En cas d'anomalie électrique ou mécanique, coupez immédiatement l'outil ou débranchez le chargeur du secteur
- SKIL ne peut se porter garant du bon fonctionnement de cet outil que s'il a été utilisé avec les accessoires d'origine
- La vitesse admissible des accessoires utilisées doit être au moins aussi élevée que la vitesse à vide maximale de l'outil
- L'outil/chargeur n'a pas été conçu pour être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou manquant d'expérience ou de connaissances, excepté si elles ont fait l'objet d'une surveillance ou ont reçu des instructions concernant l'utilisation de l'outil/chargeur par une personne responsable de leur sécurité
- Veillez à ce que les enfants ne jouent pas avec l'outil/le chargeur
- **Fixez solidement la pièce à travailler** (une pièce fixée à l'aide de dispositifs de fixation est davantage assurée que si elle était tenue à la main)
- **Tenez l'outil par les surfaces de préhension isolées,** lors de la réalisation d'une opération au cours de laquelle l'accessoire de coupe ou la vis peut entrer en contact avec un câblage non apparent ou son propre câble d'alimentation (le contact avec un fil sous tension peut également mettre sous tension les parties métalliques de l'outil électrique et provoquer un choc électrique sur l'opérateur)
- **Utilisez des détecteurs appropriés afin de localiser la présence de conduites électriques ou bien s'adresser à la société locale de distribution** (un contact avec des lignes électriques peut provoquer un incendie et une décharge électrique; le fait d'endommager une conduite de gaz peut entraîner une explosion; le fait d'endommager une conduite d'eau peut entraîner des dégâts matériels ou causer une décharge électrique)
- **Ne travaillez pas de matériaux contenant de l'amiante** (l'amiante est considérée comme étant cancérogène)
- La poussière de matériaux, tels que la peinture contenant du plomb, certaines espèces de bois, certains minéraux et différents métaux, peut être nocive (le contact avec la poussière ou son inhalation peut provoquer des réactions allergiques et/ou des maladies respiratoires chez l'opérateur ou des personnes se trouvant à proximité); **portez un masque antipoussières et travaillez avec un appareil de dépoussiérage lorsqu'il est possible d'en connecter un**
- Certains types de poussières sont classifiés comme étant cancérogènes (tels que la poussière de chêne ou de hêtre), en particulier en combinaison avec des additifs de traitement du bois; **portez un masque antipoussières et travaillez avec un appareil de dépoussiérage lorsqu'il est possible d'en connecter un**
- Suivez les directives nationales relatives au dépoussiérage pour les matériaux à travailler

- Vérifiez que le commutateur ② est en position moyen (de blocage) avant d'effectuer des réglages sur l'outil ou de changer des accessoires, ainsi qu'en transportant ou rangant l'outil

## **RECHARGE/BATTERIES**

- Rechargez la batterie uniquement avec le chargeur fourni avec l'outil
- Ne touchez pas les contacts du chargeur
- Ne jamais exposez l'outil/le chargeur/la batterie à la pluie
- Ne chargez pas la batterie dans un environnement humide
- Rangez l'outil/le chargeur/la batterie dans des endroits où la température n'excède pas 50°C et ne descend pas au dessous de 0°C
- N'utilisez jamais un chargeur endommagé; confiez-le à une des stations-service agréées SKIL qui effectuera un contrôle de sécurité
- N'utilisez jamais de chargeur avec un câble ou une fiche endommagé; remplacez le câble ou la fiche au plus vite dans l'une des stations-service agréées SKIL
- Ne pas utilisez la batterie lorsque celle-ci est endommagée; remplacez-la au plus vite
- Ne démontez pas le chargeur ou la batterie
- Ne tentez pas de recharger des batteries non-rechargeables avec le chargeur

## **EXPLICATION DES SYMBOLES SUR LE CHARGEUR/ LA BATTERIE**

- ③ Veuillez lire le mode d'emploi avant d'utiliser l'outil
- ④ N'utilisez pas le chargeur en extérieur
- ⑤ Double-isolation (ne nécessite pas de mise à la terre)
- ⑥ La batterie explosera si elle est jetée au feu - ne la brûlez en aucun cas
- ⑦ Rangez l'outil/le chargeur/la batterie dans des endroits où la température n'excède pas 50°C
- ⑧ Ne jetez pas le chargeur dans les ordures ménagères
- ⑨ Ne jetez pas la batterie dans les ordures ménagères

## **UTILISATION**

- Interrupteur A ② conjugué marche/arrêt-contrôle de la vitesse  
Contrôle de la vitesse de zero au maximum en appuyant plus ou moins sur la gâchette
- Chargement de la batterie ⑩
  - ! une batterie ion-lithium neuve ou une batterie ion-lithium qui n'a pas été utilisée pendant une période assez longue, n'atteint sa pleine puissance qu'après environ 3 cycles de charge/décharge
  - branchez le chargeur sur une prise secteur comme illustré ⑩a
  - le voyant vert B s'allumera, indiquant que le chargeur est prêt à fonctionner ⑩a
  - insérez la batterie dans le chargeur comme dans l'illustration ⑩b
  - ! la batterie peut aussi rester dans l'outil pendant le chargement; dans ce cas, on ne peut pas mettre l'outil en marche
  - le voyant vert B clignotera indiquant que la batterie reçoit une charge ⑩c

- au bout d'environ 1 heure la batterie est complètement chargée et le voyant vert B reste allumé après avoir clignoté, après quoi le chargeur revient automatiquement au mode de charge d'entretien ⑩d
- ! **retirez la batterie du chargeur après la fin de la durée de charge rallongant ainsi la durée de vie de la batterie**

## **IMPORTANT:**

- si le voyant vert B ne clignote pas après insertion d'une batterie, cela peut signifier que la batterie est trop froide ou trop chaude (le chargeur recharge uniquement des batteries quand leur température est comprise entre 0°C et 45°C); le chargeur revient automatiquement au mode de charge d'entretien, jusqu'à ce qu'une température ait atteint entre 0°C et 45°C, après quoi le chargeur reviendra automatiquement au mode de charge normal ⑩e
- la batterie ion-lithium peut être chargée à tout moment (l'arrêt de la charge n'endommage pas la batterie)
- la batterie ion-lithium ne doit pas nécessairement être vide avant que vous ne la rechargez (il n'y a pas d'"effet mémoire" comme avec les batteries nickel-cadmium)
- en chargeant, le chargeur et la batterie peuvent devenir chaud au toucher; cette situation est tout à fait normale et n'indique pas un problème
- s'assurez que l'extérieur de la batterie est propre et sec avant de la placer dans le chargeur
- ne jamais rechargez à une température inférieure à 0°C ou supérieure à 45°C au risque de détériorer sérieusement la batterie ainsi que le chargeur
- ne pas retirez la batterie de l'outil lorsque ce dernier est en marche
- si vous prévoyez de ne pas utiliser l'outil pendant quelques temps, il serait préférable de débrancher le chargeur du secteur
- lorsque la batterie ion-lithium est vide, l'outil s'éteint automatiquement
- si l'outil ne fonctionne pas pendant suffisamment longtemps une fois chargé, cela signifie que la batterie est usée et doit être remplacée
- Inversion du sens de rotation ⑪
  - quand l'outil n'est pas réglé exactement sur la position gauche/droite, il ne peut être mis en marche
  - ! **inversez uniquement le sens de rotation lorsque l'outil est à l'arrêt complet**
- Changement des embouts ⑫
  - enfoncez l'embout le plus profondément possible dans le mandrin
  - ! **ne pas utiliser des embouts avec une queue endommagée**
- Réglage du couple (VariTorque) ⑬
  - le couple de sortie augmentera si l'anneau C est passé de 1 à 19; la position D bloquera le couple pour permettre le perçage et le vissage dans des travaux durs
  - quand vous devez visser une vis, d'abord commencez en VariTorque position 1 et augmentez le couple jusqu'à la vis a atteint la profondeur désirée
- Commutateur de vitesse ⑭
  - sélectionnez la vitesse désirée avec le commutateur F
  - ! **actionnez le commutateur de vitesse lorsque l'outil fonctionne lentement**

## LOW

- vitesse lente
- couple élevé
- pour visser et percer de larges diamètres
- pour fileter

## HIGH

- vitesse élevée
- couple bas
- pour percer de petits diamètres

- Protection de la batterie

Coupe automatiquement l'outil lorsque

1) la charge est trop élevée

2) la température de la batterie n'est pas située dans la plage de températures de fonctionnement autorisée de -10 à +60°C

3) la batterie lithium-ion est presque déchargée (pour empêcher qu'elle ne se décharge complètement)

**! ne continuez pas à appuyer sur la commande marche/arrêt après l'arrêt automatique de l'outil; cela pourrait endommager la batterie**

- Lampe G ⑯

La lampe G s'allume automatiquement quand vous activez l'interrupteur A ②

- Tenue et guidage de l'outil ⑯

**! lorsque vous travaillez, tenez toujours l'outil par la(s) zone(s) de couleur grise**

- veillez à ce que les fentes de ventilation H ②

soient découvertes

- ne pas appuyez trop fortement sur l'outil; laissez l'outil travailler pour vous

## CONSEILS D'UTILISATION

- Utilisez les embouts appropriés ⑯  
**! utilisez seulement des embouts bien affûtés**
- Quand vous percez des métaux ferreux
  - pour faire un gros trou, faites un avant-trou plus petit
  - lubrifiez le foret de temps en temps
- Quand vous devez visser une vis près d'une arête de bois ou à la fin d'une coupe transversale, il est préférable de faire un avant-trou afin d'éviter de faire craquer le bois
- Pour un usage optimal de l'outil une pression constante sur la visse est nécessaire, spécialement durant dévisser
- Quand vous devez visser une vis au bois dûr, il est préférable de faire un avant-trou
- Perçage sans éclat en bois ⑯
- Perçage sans poussières dans les murs ⑯
- Perçage sans poussières dans les plafonds ⑯
- Perçage des carreaux sans glisser ⑯
- Pour des suggestions complémentaires voyez [www.skileurope.com](http://www.skileurope.com)

## ENTRETIEN / SERVICE APRES-VENTE

- Veillez à ce que votre outil et le chargeur soient toujours propres
  - nettoyez les contacteurs du chargeur avec de l'alcool ou un produit spécial
- ! débranchez le chargeur du secteur avant de le nettoyer**

- Si, malgré tous les soins apportés à la fabrication et au contrôle de l'outil/chargeur, celui ci devait avoir un défaut, la réparation ne doit être confiée qu'à une station de service après-vente agréée pour outillage SKIL
  - retournez l'outil ou le chargeur **non démonté** au vendeur ou au centre de service après-vente SKIL le plus proche, en joignant la preuve d'achat (les adresses ainsi que la vue éclatée de l'outil figurent sur [www.skileurope.com](http://www.skileurope.com))

## ENVIRONNEMENT

- **Ne jetez pas les outils électriques, les accessoires et l'emballage dans les ordures ménagères** (pour les pays européens uniquement)

- conformément à la directive européenne 2002/96/EG relative aux déchets d'équipements électriques ou électroniques, et à sa transposition dans la législation nationale, les outils électriques usés doivent être collectés séparément et faire l'objet d'un recyclage respectueux de l'environnement
  - le symbole ⑧ vous le rappellera au moment de la mise au rebut de l'outil
- Il faut que la batterie est tenue éloignée de l'environnement naturel et ne s'est débarrassée pas comme ordures ménagères normales (le symbole ⑨ vous en souvient quand la nécessité du débarras se présente)
    - ! avant d'envoyer les batteries au recyclage, pour éviter un éventuel court-circuit, il convient de revêtir les bornes d'un épais ruban adhésif isolant**

## DÉCLARATION DE CONFORMITE CE

- Nous déclarons sous notre propre responsabilité que ce produit est en conformité avec les normes ou documents normalisés suivants: EN 60335, EN 61000, EN 60745, EN 55014, conforme aux réglementations 2006/95/CE, 2004/108/CE, 2006/42/CE
- **Dossier technique auprès de:** SKIL Europe BV (PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL

Arno van der Kloot

Jan Trommelen

Vice President

Operations & Engineering

Approval Manager

  
SKIL Europe BV, 4825 BD Breda, NL  
23.12.2010



## BRUIT/VIBRATION

- Mesuré selon EN 60745 le niveau de la pression sonore de cet outil est < 80 dB(A) (déviation standard: 3 dB) et la vibration \* m/s<sup>2</sup> (méthode main-bras; incertitude K = 1,5 m/s<sup>2</sup>)
  - \* pendant le perçage du métal 3,4 m/s<sup>2</sup>
  - \* pendant le vissage 1,7 m/s<sup>2</sup>
- Le niveau de vibrations émises a été mesuré conformément à l'essai normalisé de la norme EN 60745; il peut être utilisé pour comparer plusieurs outils et pour réaliser une évaluation préliminaire de l'exposition aux vibrations lors de l'utilisation de l'outil pour les applications mentionnées

- l'utilisation de l'outil dans d'autres applications, ou avec des accessoires différents ou mal entretenus, peut considérablement **augmenter** le niveau d'exposition
- la mise hors tension de l'outil et sa non-utilisation pendant qu'il est allumé peuvent considérablement **réduire** le niveau d'exposition
- ! protégez-vous contre les effets des vibrations par un entretien correct de l'outil et de ses accessoires, en gardant vos mains chaudes et en structurant vos schémas de travail**

D

## Akku-Bohrschauber 2531

### EINLEITUNG

- Dieses Werkzeug ist bestimmt zum Bohren in Holz, Metall, Keramik und Kunststoff; Werkzeuge mit elektronischer Drehzahlregulierung und Rechts-/ Linkslauf sind auch geeignet zum Schrauben und Gewindeschneiden
- Bitte diese Bedienungsanleitung sorgfältig lesen und aufbewahren ③

### TECHNISCHE DATEN ①

Max. Drehmoment harter Schraubfall nach ISO 5393 : 40 Nm

### WERKZEUGKOMPONENTEN ②

- A Schalter zum Ein-Aus-Schalten und zur Drehzahlregelung
- B Ladeanzeige (grün)
- C Ring zur Drehmoment-Kontrolle
- D Sperrstellung (Kupplung)
- E Schalter zum Umschalten der Drehrichtung
- F Gangwahlschalter
- G Spot-Light
- H Lüftungsschlitz
- J Ladegerät

### SICHERHEIT

#### ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

**ACHTUNG!** Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen. Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen. Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf. Der in den Sicherheitshinweisen verwendete Begriff "Elektrowerkzeug" bezieht sich auf netzbetriebene Elektrowerkzeuge (mit Netzkabel) und auf akkubetriebene Elektrowerkzeuge (ohne Netzkabel).

### 1) ARBEITSPLATZSICHERHEIT

- Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet.** Unordnung oder unbeleuchtete Arbeitsbereiche können zu Unfällen führen.
- Arbeiten Sie mit dem Gerät nicht in explosionsgefährdet Umgebung, in der sich brennende Flüssigkeiten, Gase oder Stäube befinden.** Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die den Staub oder die Dämpfe entzünden können.
- Halten Sie Kinder und andere Personen während der Benutzung des Elektrowerkzeugs fern.** Bei Ablenkung können Sie die Kontrolle über das Gerät verlieren.

### 2) ELEKTRISCHE SICHERHEIT

- Der Anschlussstecker des Gerätes muss in die Steckdose passen. Der Stecker darf in keiner Weise verändert werden. Verwenden Sie keine Adapterstecker gemeinsam mit schutzgeerdeten Geräten.** Unveränderte Stecker und passende Steckdosen verringern das Risiko eines elektrischen Schlages.
  - Vermeiden Sie Körperkontakt mit geerdeten Oberflächen, wie von Rohren, Heizungen, Herden und Kühlchränken.** Es besteht ein erhöhtes Risiko durch elektrischen Schlag, wenn Ihr Körper geerdet ist.
  - Halten Sie das Gerät von Regen oder Nässe fern.** Das Eindringen von Wasser in ein Elektrogerät erhöht das Risiko eines elektrischen Schlages.
  - Zweckentfremden Sie das Kabel nicht, um das Gerät zu tragen, aufzuhängen oder um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen. Halten Sie das Kabel fern von Hitze, Öl, scharfen Kanten oder sich bewegenden Geräteteilen.** Beschädigte oder verwickelte Kabel erhöhen das Risiko eines elektrischen Schlages.
  - Wenn Sie mit einem Elektrowerkzeug im Freien arbeiten, verwenden Sie nur Verlängerungskabel, die auch für den Außenbereich zugelassen sind.** Die Anwendung eines für den Außenbereich geeigneten Verlängerungskabels verringert das Risiko eines elektrischen Schlages.
  - Wenn der Betrieb des Elektrowerkzeuges in feuchter Umgebung nicht vermeidbar ist, verwenden Sie einen Fehlerstromschutzschalter.** Der Einsatz eines Fehlerstromschutzschalters vermindert das Risiko eines elektrischen Schlages.
- SICHERHEIT VON PERSONEN**
  - Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was Sie tun, und gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit mit einem Elektrowerkzeug. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen.** Ein Moment der Unachtsamkeit beim Gebrauch des Gerätes kann zu ernsthaften Verletzungen führen.
  - Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung und immer eine Schutzbrille.** Das Tragen persönlicher Schutzausrüstung, wie Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe, Schutzhelm oder Gehörschutz, je nach Art und Einsatz des Elektrowerkzeuges, verringert das Risiko von Verletzungen.

- c) **Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte Inbetriebnahme.** Vergewissern Sie sich, dass das Elektrowerkzeug ausgeschaltet ist, bevor Sie es an die Stromversorgung und/oder den Akku anschließen, es aufnehmen oder tragen. Wenn Sie beim Tragen des Elektrowerkzeuges den Finger am Schalter haben oder das Gerät eingeschaltet an die Stromversorgung anschließen, kann dies zu Unfällen führen.
- d) **Entfernen Sie Einstellwerkzeuge oder Schraubenschlüssel, bevor Sie das Gerät einschalten.** Ein Werkzeug oder Schlüssel, der sich in einem drehenden Geräteteil befindet, kann zu Verletzungen führen.
- e) **Überschätzen Sie sich nicht. Sorgen Sie für einen sicheren Stand und halten Sie jederzeit das Gleichgewicht.** Dadurch können Sie das Gerät in unerwarteten Situationen besser kontrollieren.
- f) **Tragen Sie geeignete Kleidung.** Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck. Halten Sie Haare, Kleidung und Handschuhe fern von sich bewegenden Teilen. Lockere Kleidung, Schmuck oder lange Haare können von sich bewegenden Teilen erfasst werden.
- g) **Wenn Staubabsaug- und -auffangteinrichtungen montiert werden können, vergewissern Sie sich, dass diese angeschlossen sind und richtig verwendet werden.** Verwendung einer Staubabsaugung verringert Gefährdungen durch Staub.
- 4) SORGFÄLTIGER UMGANG UND GEBRAUCH VON ELEKTROWERKZEUGEN**
- a) **Überlasten Sie das Gerät nicht. Verwenden Sie für Ihre Arbeit das dafür bestimmte Elektrowerkzeug.** Mit dem passenden Elektrowerkzeug arbeiten Sie besser und sicherer im angegebenen Leistungsbereich.
  - b) **Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen Schalter defekt ist.** Ein Elektrowerkzeug, das sich nicht mehr ein- oder ausschalten lässt, ist gefährlich und muss repariert werden.
  - c) **Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und/oder entfernen Sie den Akku, bevor Sie Geräteeinstellungen vornehmen, Zubehörteile wechseln oder das Gerät weglegen.** Diese Vorsichtsmaßnahme verhindert den unbeabsichtigten Start des Geräts.
  - d) **Wahren Sie unbenutzte Elektrowerkzeuge außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie Personen das Gerät nicht benutzen, die mit diesem nicht vertraut sind oder diese Anweisungen nicht gelesen haben.** Elektrowerkzeuge sind gefährlich, wenn Sie von unerfahrenen Personen benutzt werden.
  - e) **Pflegen Sie das Gerät mit Sorgfalt. Kontrollieren Sie, ob bewegliche Geräteteile einwandfrei funktionieren und nicht klemmen, ob Teile gebrochen oder so beschädigt sind, dass die Funktion des Gerätes beeinträchtigt ist.** Lassen Sie beschädigte Teile vor dem Einsatz des Geräts reparieren. Viele Unfälle haben ihre Ursache in schlecht gewarteten Elektrowerkzeugen.
  - f) **Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber.** Sorgfältig gepflegte Schneidwerkzeuge mit scharfen Schneidekanten verklemmen sich weniger und sind leichter zu führen.
- g) **Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Zubehör, Einsatzwerkzeuge usw. entsprechend diesen Anweisungen. Berücksichtigen Sie dabei die Arbeitsbedingungen und die auszuführende Tätigkeit.** Der Gebrauch von Elektrowerkzeugen für andere als die vorgesehenen Anwendungen kann zu gefährlichen Situationen führen.
- 5) SORGFÄLTIGER UMGANG UND GEBRAUCH VON AKKUGERÄTEN**
- a) **Laden Sie die Akkus nur in Ladegeräten auf, die vom Hersteller empfohlen werden.** Für ein Ladegerät, das für eine bestimmte Art von Akkus geeignet ist, besteht Brandgefahr, wenn es mit anderen Akkus verwendet wird.
  - b) **Verwenden Sie nur die dafür vorgesehenen Akkus in den Elektrowerkzeugen.** Der Gebrauch von anderen Akkus kann zu Verletzungen und Brandgefahr führen.
  - c) **Halten Sie den nicht benutzten Akku fern von Büroklammern, Münzen, Schlüsseln, Nägeln, Schrauben oder anderen kleinen Metallgegenständen, die eine Überbrückung der Kontakte verursachen könnten.** Ein Kurzschluss zwischen den Akkukontakten kann Verbrennungen oder Feuer zur Folge haben.
  - d) **Bei falscher Anwendung kann Flüssigkeit aus dem Akku austreten. Vermeiden Sie den Kontakt damit. Bei zufälligem Kontakt mit Wasser abspülen. Wenn die Flüssigkeit in die Augen kommt, nehmen Sie zusätzlich ärztliche Hilfe in Anspruch.** Austretende Akkuflüssigkeit kann zu Hautreizungen oder Verbrennungen führen.
- 6) SERVICE**
- a) **Lassen Sie Ihr Gerät nur von qualifiziertem Fachpersonal und nur mit Original-Ersatzteilen reparieren.** Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit des Geräts erhalten bleibt.
- SICHERHEITSHINWEISE FÜR AKKU-BOHRSCHRAUBER**
- Beschädigungen durch Schrauben, Nägel und ähnliches an Ihrem Werkstück vermelden; diese vor Arbeitsbeginn entfernen
  - Stets nachprüfen, daß die Netzspannung mit der auf dem Typenschild des Ladegeräts angegebenen Spannung übereinstimmt
  - Im Falle von atypischem Verhalten oder Fremdgeräuschen schalten Sie das Werkzeug sofort aus oder ziehen Sie den Netzstecker des Ladegeräts aus der Steckdose
  - SKIL kann nur dann die einwandfreie Funktion des Werkzeuges zusichern, wenn Original-Zubehör verwendet wird
  - Nur Zubehör verwenden, dessen zulässige Drehzahl mindestens so hoch ist wie die höchste Leerlaufdrehzahl des Werkzeuges
  - Das Werkzeug/Ladegerät ist nicht dafür bestimmt durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten, oder mangelnder Erfahrung und Wissen, benutzt zu werden; es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Werkzeug/Ladegerät zu benutzen ist

- Stellen Sie sicher, dass Kinder nicht mit dem Werkzeug/Ladegerät spielen
  - **Sichern Sie das Werkstück** (ein mit Spannvorrichtungen oder Schraubstock festgehaltenes Werkstück ist sicherer gehalten als mit der Hand)
  - Halten Sie das Elektrowerkzeug an den isolierten Griffflächen, wenn Sie Arbeiten ausführen, bei denen das Einsatzwerkzeug oder die Schraube verborgene Stromleitungen oder das eigene Netzwerk treffen kann (der Kontakt mit einer spannungsführenden Leitung kann auch Metallteile des Elektrowerkzeuges unter Spannung setzen und zu einem elektrischen Schlag führen)
  - **Verwenden Sie geeignete Suchgeräte, um verborgene Versorgungsleitungen aufzuspüren, oder ziehen Sie die örtliche Versorgungsgesellschaft hinzu** (Kontakt mit Elektroleitungen kann zu Feuer und elektrischem Schlag führen; Beschädigung einer Gasleitung kann zur Explosion führen; Eindringen in eine Wasserleitung verursacht Sachbeschädigung oder kann einen elektrischen Schlag verursachen)
  - **Bearbeiten Sie kein asbesthaltiges Material** (Asbest gilt als krebsfördernd)
  - Staub von Materialien wie Farbe, die Blei enthält, einigen Holzarten, Mineralien und Metall kann schädlich sein (Kontakt mit oder Einatmen des Staubs kann zu allergischen Reaktionen und/oder Atemwegskrankheiten beim Bediener oder Umstehenden führen); **tragen Sie eine Staubmaske und arbeiten Sie mit einem Staubabsaugungssystem, wenn ein solches angeschlossen werden kann**
  - Bestimmte Arten von Staub sind als karzinogen klassifiziert (beispielsweise Eichen- und Buchenholzstaub), insbesondere in Verbindung mit Zusätzen für die Holzvorbehandlung; **tragen Sie eine Staubmaske und arbeiten Sie mit einem Staubabsaugungssystem, wenn ein solches angeschlossen werden kann**
  - Beachten Sie die für Ihr verwendetes Verbrauchsmaterial gültigen nationalen Staubschutzvorgaben
  - Stellen Sie sicher, dass Schalter E ② sich in der mittel- (Schluss-) Position befindet, bevor Sie Werkzeug-einstellungen vornehmen oder Zubehör wechseln, sowie beim Tragen oder Weglegen des Werkzeuges
- AUFLADEN/BATTERIEN**
- Laden Sie die Batterie ausschließlich durch das mitgelieferte Ladegerät auf
  - Die Kontakte im Ladegerät nicht berühren
  - Setzen Sie das Werkzeug/Ladegerät/Batterie niemals dem Regen aus
  - Die Batterie nicht in einer feuchten oder nassen Umgebung aufladen
  - Bewahren Sie das Werkzeug/Ladegerät/Batterie stets bei Raumtemperaturen unter 50°C und über 0° auf
  - Beschädigte Ladegeräte nicht in Betrieb nehmen; bringen Sie das Gerät zwecks Überprüfung stets zu einer unserer offiziellen SKIL-Vertragswerkstätten
  - Ladegerät nicht weiter verwenden, wenn Kabel oder Stecker beschädigt sind, sondern Kabel oder Netzstecker sofort ersetzen bei einer unserer offiziellen SKIL-Vertragswerkstätten

- Beschädigte Batterien nicht weiter verwenden, sondern sofort ersetzen
- Zerlegen Sie niemals das Ladegerät oder die Batterie
- Nicht versuchen, nicht-aufladbare Batterien mit dem Ladegerät zu laden

#### ERKLÄRUNG DER SYMBOLE AUF DEM LADEGERÄT/DER BATTERIE

- ③ Die Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch lesen
- ④ Das Ladegerät nur in Innenräumen benutzen
- ⑤ Doppelte Isolierung (kein Erdleiter erforderlich)
- ⑥ Batterien werden bei Kontakt mit Feuer explodieren, die Batterien daher niemals verbrennen
- ⑦ Bewahren Sie das Werkzeug/Ladegerät/Batterie stets bei Raumtemperaturen unter 50°C auf
- ⑧ Das Ladegerät nicht in den Hausmüll werfen
- ⑨ Die Batterie nicht in den Hausmüll werfen

#### BEDIENUNG

- Kombinationsschalter A ② für Ein/Aus und Geschwindigkeits-Kontrolle  
Durch mehr oder weniger Druck auf den Schalter kann die Geschwindigkeit stufenlos von Null bis zur maximalen Drehzahl geregelt werden
- Aufladen der Batterie ⑩
  - ! ein neuer oder längere Zeit nicht verwendeter Lithium-Ionen-Akku bringt erst nach ungefähr 3 Lade-/Entladezyklen seine volle Leistung
  - Ladegerät wie dargestellt an die Netzspannung anschließen ⑩a
  - die grüne Lampe B leuchtet auf und zeigt an, dass das Ladegerät einsatzbereit ist ⑩a
  - Batterie wie abgebildet in das Ladegerät einführen ⑩b
  - ! die Batterie kann während des Ladevorgangs im Werkzeug bleiben; das Werkzeug kann dann nicht eingeschaltet werden
  - die grüne Lampe B blinkt, womit eine Ladung angezeigt wird ⑩c
  - nach ungefähr 1 Stunde Ladezeit ist die Batterie voll aufgeladen und die grüne Lampe B wird dann konstant angezeigt, worauf das Ladegerät ganz automatisch auf "Erhaltladen" umschaltet ⑩d
  - ! die Batterie sollte nach Beendigung des Ladevorganges vom Ladegerät genommen werden, womit sich die Lebensdauer der Batterie verlängert

#### WICHTIG:

- falls die grüne Lampe B nicht nach Einlage des Batteries blinks, könnte es bedeuten daß die Batterie zu kalt oder zu warm ist (Ladung nur möglich bei Batterie-Temperaturen zwischen 0° und 45°); das Ladegerät wird dann automatisch auf "Erhaltladen" umschalten, bis eine Temperatur zwischen 0° und 45° erreicht ist, dann schaltet das Ladegerät automatisch auf Normalladen um ⑩e
- der Lithium-Ionen-Akku kann jederzeit aufgeladen werden (eine Unterbrechung des Ladevorgangs schädigt nicht den Akku)
- die Lithium-Ionen-Batterie braucht vor dem Laden nicht leer zu sein (kein "Memory-Effekt" wie bei Nickel-Kadmium-Batterien)

- beim Aufladen könnten Ladegerät und Batterie warm werden; dies ist normal und kein Anzeichen eines Problems
- achten Sie darauf, daß die Batterie-Außenfläche sauber und trocken ist, bevor Sie die Batterie in das Ladegerät einsetzen
- bei Temperaturen unter 0°C und über 45°C eine Ladung vermeiden; dadurch können Ladegerät und Batterie empfindlich geschädigt werden
- die Batterie darf nicht während des Betriebs des Werkzeuges abgenommen werden
- wenn Sie Ihr Werkzeug lange nicht verwenden, sollten Sie den Netzstecker des Ladegeräts aus der Steckdose ziehen
- ist der Lithium-Ionen-Akku entladen, wird das Gerät automatisch ausgeschaltet
- eine erheblich verkürzte Funktionszeit nach dem Laden weist darauf hin, dass die Batterie verbraucht ist und ersetzt werden sollte
- Umschalten der Drehrichtung ⑪
  - wenn die links/rechts Position nicht richtig einrastet, kann der Schalter A ② nicht betätigt werden

**! Drehrichtung nur dann umschalten, wenn das Werkzeug vollkommen stillsteht**
- Wechseln von Bits ⑫
  - das Bit so tief wie möglich in das Bohrfutter einführen

**! keine Bits mit beschädigtem Schaft benutzen**
- Drehmoment-Kontrolle (VariTorque) ⑬
  - das Drehmoment wird erhöht indem man Kupplungsring C von 1 auf 19 dreht; in der Position D wird die Kupplung gesperrt um schwere Bohr- und Schraubarbeiten auszuführen
  - beim Eindrehen einer Schraube beginnen Sie zunächst mit der VariTorque Position 1 und erhöhen dann langsam, bis die gewünschte Tiefe erreicht ist
- Mechanische Gangwahl ⑭
  - Schalter F auf gewünschte Drehzahl stellen

**! den Gangwahlschalter betätigen während das Werkzeug langsam läuft**

LOW

  - niedrige Drehzahl
  - hohes Drehmoment
  - zum Schrauben und Bohren von großen Durchmessern
  - zum Gewindebohren

HIGH

  - hohe Drehzahl
  - niedriges Drehmoment
  - zum Bohren von kleinen Durchmessern
- Batterieschutz
 

Schaltet das Werkzeug automatisch aus, wenn

  - 1) die Ladung zu stark ist
  - 2) die Batterietemperatur nicht innerhalb der zulässigen Betriebstemperatur von -10 bis +60°C liegt
  - 3) die Lithium-Ionen-Batterie ist fast leer (zum Schutz vor Tiefstentladung)

**! nach einer automatischen Ausschaltung des Geräts nicht weiterhin auf den Ein-/Ausschalter drücken; der Akku kann beschädigt werden**
- Spot-Light G ⑯
 

Spot-Light G leuchtet beim Aktivieren von Schalter A ② automatisch

- Halten und Führen des Werkzeuges ⑰
  - ! Werkzeug beim Arbeiten immer am grauen Griffbereich fassen**
  - Lüftungsschlitz H ② unbedeckt halten
  - nicht zu viel Druck auf das Werkzeug ausüben; lassen Sie das Werkzeug für Sie arbeiten

## ANWENDUNGSHINWEISE

- Die entsprechenden Bits verwenden ⑯
  - ! nur scharfe Bits verwenden**
- Beim Bohren in Metall
  - kleines Loch vorbohren wenn ein größeres Loch benötigt ist
  - Bits gelegentlich mit Öl einfetten
- Beim Eindrehen einer Schraube am Ende oder Kopfstück eines Holzes sollte ein Loch vorgebohrt werden um ein Spalten des Holzes zu vermeiden
- Für einen optimalen Gebrauch des Werkzeuges ist ein ständiger Druck auf die Schraube notwendig, besonders während des Ausschraubens
- Beim Eindrehen einer Schraube in Hartholz sollte ein Loch vorgebohrt werden
- Splitterfreies Bohren in Holz ⑯
- Staubfreies Bohren in Mauern ⑯
- Staubfreies Bohren in Decken ⑯
- Bohren in Fliesen ohne auszurutschen ⑯
- Für mehr Tips siehe [www.skileurope.com](http://www.skileurope.com)

## WARTUNG / SERVICE

- Halten Sie Ihr Werkzeug und Ladegerät sauber
  - säubern Sie die Kontakte des Ladegeräts entweder mit Alkohol oder Kontaktreiniger
- ! den Netzstecker des Ladegeräts aus der Steckdose ziehen, bevor Sie das Ladegerät säubern**
- Sollte das Elektrowerkzeug/Ladegerät trotz sorgfältiger Herstellungs- und Prüfverfahren einmal ausfallen, ist die Reparatur von einer autorisierten Kundendienststelle für SKIL-Elektrowerkzeuge ausführen zu lassen
  - das Werkzeug oder Ladegerät **unzerlegt**, zusammen mit dem Kaufbeleg, an den Lieferer oder die nächste SKIL-Vertragswerkstatt senden (die Anschriftenlisten so wie die Ersatzteilzeichnung des Werkzeuges finden Sie unter [www.skileurope.com](http://www.skileurope.com))

## UMWELT

- **Elektrowerkzeuge, Zubehör und Verpackungen nicht in den Hausmüll werfen** (nur für EU-Länder)
  - gemäß Europäischer Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik- Altgeräte und Umsetzung in nationales Recht müssen nicht mehr gebrauchsfähige Elektrowerkzeuge getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden
  - hieran soll Sie Symbol ⑧ erinnern
- Die Batterie muß ordnungsgemäß entsorgt werden und darf nicht in den Hausmüll gelangen (hieran soll Sie Symbol ⑨ erinnern)
  - ! bevor Sie die Batterie entsorgen, schützen Sie die Batterieenden mit einem schweren Band, um so Kriechströme zu vermeiden**

## C E-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

- Wir erklären in alleiniger Verantwortung, daß dieses Produkt mit den folgenden Normen oder normativen Dokumenten übereinstimmt: EN 60335, EN 61000, EN 60745, EN 55014, gemäß den Bestimmungen der Richtlinien 2006/95/EG, 2004/108/EG, 2006/42/EG

- Technische Unterlagen bei:** SKIL Europe BV (PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL

Arno van der Kloot  
Vice President  
Operations & Engineering

Jan Trommelen  
Approval Manager

SKIL Europe BV, 4825 BD Breda, NL  
23.12.2010

## GERÄUSCH/VIBRATION

- Messens gemäß EN 60745 beträgt der Schalldruckpegel dieses Gerätes < 80 dB(A) (Standardabweichung: 3 dB) und die Vibration \* m/s<sup>2</sup> (Hand-Arm Methode; Unsicherheit K = 1,5 m/s<sup>2</sup>)
    - \* beim Bohren in Metall 3,4 m/s<sup>2</sup>
    - \* beim Schrauben 1,7 m/s<sup>2</sup>
  - Die Vibrationsemissionsstufe wurde mit einem standardisierten Test gemäß EN 60745 gemessen; Sie kann verwendet werden, um ein Werkzeug mit einem anderen zu vergleichen und als vorläufige Beurteilung der Vibrationsexposition bei Verwendung des Werkzeugs für die angegebenen Anwendungszwecke
    - die Verwendung des Werkzeugs für andere Anwendungen oder mit anderem oder schlecht gewartetem Zubehör kann die Expositionsstufe erheblich erhöhen
    - Zeiten, zu denen das Werkzeug ausgeschaltet ist, oder wenn es läuft aber eigentlich nicht eingesetzt wird, können die Expositionsstufe erheblich verringern
- ! schützen Sie sich vor den Auswirkungen der Vibration durch Wartung des Werkzeugs und des Zubehörs, halten Sie Ihre Hände warm und organisieren Sie Ihren Arbeitsablauf**

NL

## Oplaadbare boor-/schroefmachine

2531

## INTRODUCTIE

- Deze machine is bestemd voor het boren in hout, metaal, keramiek en kunststof; machines met elektronische toerentalregeling en rechts-/linksdraaien zijn ook geschikt voor het in- en uitdraaien van schroeven en het snijden van Schroefdraad
- Lees en bewaar deze gebruiksaanwijzing ③

## TECHNISCHE SPECIFICATIES ①

Max. draaimoment bij harde Schroefverbinding volgens ISO 5393 : 40 Nm

## MACHINE-ELEMENTEN ②

- A Schakelaar voor aan/uit en toerentalregeling
- B Groen oplaat-lampje
- C Ring voor instellen van koppel
- D Blokkeerpositie (koppeling)
- E Knop voor omschakelen van draairichting
- F Toerentalschakelaar
- G Spot light
- H Ventilatie-openingen
- J Oplader

## VEILIGHEID

### ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

**! LET OP! Lees alle veiligheidswaarschuwingen en alle voorschriften.** Als de waarschuwingen en voorschriften niet worden opgevolgd, kan dit een elektrische schok, brand of ernstig letsel tot gevolg hebben. **Bewaar alle waarschuwingen en voorschriften voor toekomstig gebruik.** Het in de waarschuwingen gebruikte begrip "elektrisch gereedschap" heeft betrekking op elektrische gereedschappen voor gebruik op het stroomnet (met netsnoer) en op elektrische gereedschappen voor gebruik met een accu (zonder netsnoer).

### 1) VEILIGHEID VAN DE WERKOMGEVING

- a) Houd uw werkomgeving schoon en opgeruimd.** Een rommelige of onverlichte werkomgeving kan tot ongevallen leiden.
- b) Werk met het gereedschap niet in een omgeving met explosiegevaar waarin zich brandbare vloeistoffen, gassen of stof bevinden.** Elektrische gereedschappen veroorzaken vonken die het stof of de dampen tot ontsteking kunnen brengen.
- c) Houd kinderen en andere personen tijdens het gebruik van het elektrische gereedschap uit de buurt.** Wanneer u wordt aangeleid, kunt u de controle over het gereedschap verliezen.

### 2) ELEKTRISCHE VEILIGHEID

- a) De aansluitstekker van het gereedschap moet in het stopcontact passen.** De stekker mag in geen geval worden veranderd. Gebruik geen adapterstekkers in combinatie met geaarde gereedschappen. Onveranderde stekkers en passende stopcontacten beperken het risico van een elektrische schok.
- b) Voorkom aanraking van het lichaam met geaarde oppervlakken, bijvoorbeeld van buizen, verwarmingen, fornuiken en koelkasten.** Er bestaat een verhoogd risico door een elektrische schok wanneer uw lichaam geaard is.
- c) Houd het gereedschap uit de buurt van regen en vocht.** Het binnendringen van water in het elektrische gereedschap vergroot het risico van een elektrische schok.
- d) Gebruik de kabel niet voor een verkeerd doel, om het gereedschap te dragen of op te hangen of om de stekker uit het stopcontact te trekken.** Houd de kabel uit de buurt van hitte, olie, scherpe randen en bewegende gereedschapsdelen. Beschadigde of in de war geraakte kabels vergroten het risico van een elektrische schok.

- e) Wanneer u buitenshuis met elektrisch gereedschap werkt, dient u alleen verlengkabels te gebruiken die voor gebruik buitenshuis zijn goedgekeurd. Het gebruik van een voor gebruik buitenshuis geschikte verlengkabel beperkt het risico van een elektrische schok.
- f) Als het gebruik van het elektrische gereedschap in een vochtige omgeving onvermijdelijk is, dient u een aardlekschakelaar te gebruiken. Het gebruik van een aardlekschakelaar vermindert het risico van een elektrische schok.
- 3) VEILIGHEID VAN PERSONEN**
- a) Wees alert, let goed op wat u doet en ga met verstand te werk bij het gebruik van het elektrische gereedschap. Gebruik het gereedschap niet wanneer u moe bent of onder invloed staat van drugs, alcohol of medicijnen. Een moment van onoplettendheid bij het gebruik van het gereedschap kan tot ernstige verwondingen leiden.
- b) Draag persoonlijke beschermende uitrusting en altijd een veiligheidsbril. Het dragen van persoonlijke beschermende uitrusting zoals een stofmasker, slippaste werkschoenen, een veiligheidshelm of gehoorbescherming, afhankelijk van de aard en het gebruik van het elektrische gereedschap, vermindert het risico van verwondingen.
- c) Voorkom per ongeluk inschakelen. Controleer dat het elektrische gereedschap uitgeschakeld is voordat u de stekker in het stopcontact steekt of de accu aansluit en voordat u het gereedschap oppakt of draagt. Wanneer u bij het dragen van het elektrische gereedschap uw vinger aan de schakelaar hebt of wanneer u het gereedschap ingeschakeld op de stroomvoorziening aansluit, kan dit tot ongevallen leiden.
- d) Verwijder instelgereedschappen of Schroefslutecls voordat u het gereedschap inschakelt. Een instelgereedschap of sleutel in een draaiend deel van het gereedschap kan tot verwondingen leiden.
- e) Probeer niet ver te reiken. Zorg ervoor dat u stevig staat en steeds in evenwicht blijft. Daardoor kunt u het gereedschap in onverwachte situaties beter onder controle houden.
- f) Draag geschikte kleding. Draag geen loshangende kleding of sieraden. Houd haren, kleding en handschoenen uit de buurt van bewegende delen. Loshangende kleding, sieraden en lange haren kunnen door bewegende delen worden meegezogen.
- g) Wanneer stofafzuigings- of stofopvang-toezieningen kunnen worden gemonteerd, dient u zich ervan te verzekeren dat deze zijn aangesloten en juist worden gebruikt. Het gebruik van een stofafzuiging beperkt het gevaar door stof.
- 4) GEBRUIK EN ONDERHOUD VAN ELEKTRISCHE GEREEDSCHAPPEN**
- a) Overbelast het gereedschap niet. Gebruik voor uw werkzaamheden het daarvoor bestemde elektrische gereedschap. Met het passende elektrische gereedschap werkt u beter en veiliger binnen het aangegeven capaciteitsbereik.
- b) Gebruik geen elektrisch gereedschap waarvan de schakelaar defect is. Elektrisch gereedschap dat niet meer kan worden in- of uitgeschakeld, is gevaarlijk en moet worden gerepareerd.
- c) Trek de stekker uit het stopcontact of neem de accu uit het elektrische gereedschap voordat u het gereedschap instelt, toebehoren wisselt of het gereedschap weglegt. Deze voorzorgsmaatregel voorkomt onbedoeld starten van het gereedschap.
- d) Bewaar niet-gebruikte elektrische gereedschappen buiten bereik van kinderen. Laat het gereedschap niet gebruiken door personen die er niet mee vertrouwd zijn en deze aanwijzingen niet hebben gelezen. Elektrische gereedschappen zijn gevaarlijk wanneer deze door onervaren personen worden gebruikt.
- e) Verzorg het gereedschap zorgvuldig. Controleer of bewegende delen van het gereedschap correct functioneren en niet vastklemmen en of onderdelen zodanig gebroken of beschadigd zijn dat de werking van het gereedschap nadelig wordt beïnvloed. Laat beschadigde delen repareren voordat u het gereedschap gebruikt. Veel ongevallen hebben hun oorzaak in slecht onderhouden elektrische gereedschappen.
- f) Houd snijdende inzetgereedschappen scherp en schoon. Zorgvuldig onderhouden snijdende inzetgereedschappen met scherpe snijkanten klemmen minder snel vast en zijn gemakkelijker te geleiden.
- g) Gebruik elektrische gereedschappen, toebehoren, inzetgereedschappen en dergelijke volgens deze aanwijzingen. Let daarbij op de arbeidsomstandigheden en de uit te voeren werkzaamheden. Het gebruik van elektrische gereedschappen voor andere dan de voorziene toepassingen kan tot gevaarlijke situaties leiden.
- 5) GEBRUIK EN ONDERHOUD VAN ACCUGEREEDSCHAPPEN**
- a) Laad accu's alleen op in opladers die door de fabrikant worden geadviseerd. Voor een oplader die voor een bepaald type accu geschikt is, bestaat brandgevaar wanneer deze met andere accu's wordt gebruikt.
- b) Gebruik alleen de daarvoor bedoelde accu's in de elektrische gereedschappen. Het gebruik van andere accu's kan tot verwondingen en brandgevaar leiden.
- c) Voorkom aanraking van de niet-gebruikte accu met paperclips, munten, sleutels, spijkers, schroeven en andere kleine metalen voorwerpen die overbrugging van de contacten kunnen veroorzaken. Kortsluiting tussen de accucontacten kan brandwonden of brand tot gevolg hebben.
- d) Bij verkeerd gebruik kan vloeistof uit de accu lekken. Voorkom contact. Spoel bij onvoorzien contact met water af. Wanneer de vloeistof in de ogen komt, dient u bovenend een arts te raadplegen. Gelekte accuvloeistof kan tot huidirritaties en verbrandingen leiden.
- 6) SERVICE**
- a) Laat het gereedschap alleen repareren door gekwalificeerd en vakkundig personeel en alleen met originele vervangingsonderdelen. Daarmee wordt gewaarborgd dat de veiligheid van het gereedschap in stand blijft.

## VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VOOR OPLAADBARE BOOR-/SCHROEFMACHINES

- Voorkom schade, die kan ontstaan door schroeven, spijkers en andere voorwerpen in uw werkstuk; verwijder deze, voordat u aan een karwei begint
- Controleer altijd of het voltage, dat vermeld staat op het typeplaatje van de oplader, overeenkomt met de netspanning
- In geval van elektrische of mechanische storing, de machine onmiddellijk uitschakelen of de oplader uit het stopcontact halen
- SKIL kan alleen een correcte werking van de machine garanderen, indien originele accessoires worden gebruikt
- Gebruik alleen accessoires met een toegestaan toerental, dat minstens even hoog is als het hoogste onbelaste toerental van de machine
- De machine/oplader is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder begrepen kinderen) met fysieke, zintuiglijke of mentale beperkingen, of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben ontvangen ten aanzien van het gebruik van de machine/oplader door een persoon, die verantwoordelijk is voor hun veiligheid
- Zorg ervoor dat kinderen de machine/oplader niet als speelgoed gebruiken
- **Zet het werkstuk vast** (een werkstuk, dat is vastgezet met klemmen of in een bankschroef, zit steviger vast dan wanneer het met de hand wordt vastgehouden)
- **Houd het elektrische gereedschap de geïsoleerde greepvlakken vast als u werkzaamheden uitvoert waarbij het inzetgereedschap of de Schroef verborgen stroomleidingen of de eigen stroomkabel kan raken** (contact met een onder spanning staande leiding kan ook metalen delen van het elektrische gereedschap onder spanning zetten en tot een elektrische schok leiden)
- **Gebruik een geschikt detectieapparaat om verborgen stroom-, gas- of waterleidingen op te sporen of raadpleeg het plaatselijke energie- of waterleidingbedrijf** (contact met elektrische leidingen kan tot brand of een elektrische schok leiden; beschadiging van een gasleiding kan tot een explosie leiden; breuk van een waterleiding veroorzaakt materiële schade en kan tot een elektrische schok leiden)
- **Bewerk geen asbesthoudend materiaal** (asbest geldt als kankerverwekkend)
- Stof van materiaal zoals loodhoudende verf, sommige houtsoorten, mineralen en metaal kunnen schadelijk zijn (contact met of inademing van de stof kan allergische reacties en/of ademhalingsziekten bij gebruiker of omstanders veroorzaken); **draag een stofmasker en werk met een stofopvang-voorziening als die kan worden aangesloten**
- Bepaalde soorten stof zijn geklassificeerd als kankerverwekkend (zoals stof van eiken en beuken), met name in combinatie met toevoegingsmiddelen voor houtverzorging; **draag een stofmasker en werk met een stofopvang-voorziening als die kan worden aangesloten**
- Neem voor de door u te bewerken materialen de nationale voorschriften aangaande stofopvang in acht

- Zorg ervoor, dat knop E ② in de midden- (blokkeer-) positie staat, voordat u de machine instelt of accessoires verwisselt, en ook wanneer u de machine draagt of opbergt

## OPLADEN/BATTERIJEN

- Laad de batterij alleen met de bijgeleverde oplader op
- Raak de contacten in de oplader niet aan
- Stel machine/oplader/batterij niet bloot aan regen
- Laad de batterij niet op in een vochtige of natte omgeving
- Bewaar de machine/oplader/batterij op een plaats, waar de temperatuur niet hoger dan 50°C kan worden of onder 0°C kan zakken
- Gebruik de oplader niet wanneer deze beschadigd is; breng deze naar één van de officieel aangestelde SKIL Service Stations voor een veiligheidstest
- Gebruik de oplader niet, wanneer snoer of stekker beschadigd is; laat snoer of stekker onmiddellijk bij één van de officieel aangestelde SKIL Service Stations vervangen
- Gebruik de batterij niet, wanneer deze beschadigd is; vervang deze onmiddellijk
- Haal de oplader of de batterij niet uit elkaar
- Niet proberen om niet-oplaadbare batterijen met de oplader te laden

## UITLEG VAN SYMBOLEN OP OPLAADAPPARAAT/BATTERIJ

- ③ Lees de gebruiksaanwijzing vóór gebruik
- ④ Gebruik de oplader alleen binnenshuis
- ⑤ Dubbele isolatie (geen aarddraad nodig)
- ⑥ Accu's exploderen als zij in vuur worden gegooid, dus verbrand de accu in geen geval
- ⑦ Bewaar de machine/oplader/batterij op een plaats, waar de temperatuur niet hoger dan 50°C kan worden
- ⑧ Geef de oplader niet met het huisvuil mee
- ⑨ Geef de batterij niet met het huisvuil mee

## GEBRUIK

- Gecombineerde schakelaar A ② voor aan/uit en toerentalregeling  
Regel het toerental traploos van 0 tot maximum door de schakelaar dieper in te drukken
- Opladen batterij ⑩
  - ! een nieuwe of lang niet gebruikte lithium-ion accu levert pas na ongeveer 3 oplaat-/ontlaadcycli zijn volledige capaciteit
  - sluit de oplader zoals afgebeeld op het stroomnet aan ⑩a
  - het groene lampje B licht op om aan te geven, dat de oplader klaar is voor gebruik ⑩a
  - steek de batterij in de oplader zoals weergegeven ⑩b
  - ! de batterij kan ook in het apparaat blijven tijdens het laden; in dat geval kan het apparaat niet worden ingeschakeld
  - het groene lampje B gaat knipperen, wat aangeeft dat de batterij opgeladen wordt ⑩c
  - na ongeveer 1 uur is de batterij volledig geladen en gaat het groene lampje B, na het knipperen, continu branden, waarbij de oplader automatisch op onderhoudsmodus overschakelt ⑩d
  - ! haal de batterij na het opladen uit de oplader; de batterij gaat dan langer mee

## BELANGRIJK:

- als het groene lampje B niet knippert nadat een batterij is geplaatst, kan het zijn dat de batterij te koud of te warm is (de oplader laadt batterijen alleen op, wanneer hun temperatuur tussen 0° en 45° ligt); de oplader schakelt automatisch over op onderhoudsmodus, totdat een temperatuur tussen 0° en 45° bereikt is, waarna de oplader automatisch op normaalmodus zal overschakelen ⑩e
- de lithium-ion accu kan op ieder moment worden opladen (onderbreken van de laadprocedure leidt niet tot schade aan de accu)
- de lithium-ionbatterij hoeft niet leeg te zijn voordat u deze kunt opladen (er is geen sprake van een geheugeneffect zoals bij nikkel-cadmiumbatterijen)
- tijdens het laden kunnen de oplader en de batterij warm aanvoelen; dit is normaal en geen indicatie voor een probleem
- zorg ervoor, dat de buitenkant van de batterij schoon en droog is, voordat u deze in de oplader steekt
- laad de batterij niet op als de temperatuur lager is dan 0°C of hoger dan 45°C, omdat dit ernstige beschadiging van zowel de batterij als de oplader tot gevolg kan hebben
- haal de batterij niet uit de machine, wanneer deze in gebruik is
- als u denkt uw machine gedurende lange tijd niet te gebruiken, kunt u het best de oplader uit het stopcontact halen
- als de lithium-ion accu leeg is, wordt het gereedschap automatisch uitgeschakeld
- een aanzienlijk kortere werkperiode na het opladen duidt erop, dat de batterij is versleten en moet worden vervangen
- Omschakelen van draairichting ⑪
  - als de omkeerschakelaar niet in de uiterste stand op links/rechts staat, kan schakelaar A ② niet ingedrukt worden
- ! **schakel de draairichting alleen om als de machine volledig stilstaat**
- Verwisselen van bits ⑫
  - plaatst bit zo diep mogelijk in de boorkop
- ! **gebruik geen bits met een beschadigde schacht**
- Instelbaar koppel (VariTorque) ⑬
  - het afgegeven koppel zal toenemen als koppelingsring C wordt verstedeld van positie 1 naar positie 19; in positie D is de koppeling geblokkeerd, hetgeen zware schroef- en boorwerkzaamheden mogelijk maakt
  - voor het indraaien van schroeven met VariTorque positie 1 beginnen en het koppel verhogen, totdat de gewenste diepte is bereikt
- Mechanische toerentalkeuze ⑭
  - zet schakelaar F op het gewenste toerental
- ! **bedien de toerentalschakelaar alleen als de machine langzaam loopt**
- LOW
  - laag toerental
  - hoog koppel
  - voor schroeven en boren van grote diameters
  - voor draadtappen

## HIGH

- hoog toerental
- lager koppel
- voor boren van kleine diameters
- Batterijbescherming
  - Schakelt het apparaat automatisch uit wanneer 1) de belasting te hoog is
  - 2) de batterijtemperatuur ligt niet binnen het toegestane bedrijfstemperatuurbereik van -10 tot +60°C
  - 3) de lithium-ionbatterij bijna leeg is (ter bescherming tegen diepe ontlasting)
- ! **blijf niet op de aan/uit-schakelaar drukken nadat het gereedschap automatisch is uitgeschakeld; de accu kan beschadigd worden**
- Spot light G ⑯
  - Spot light G gaat automatisch aan als schakelaar A ② geactiveerd wordt
- Vasthouden en leiden van de machine ⑯
  - ! **hou de machine tijdens het werk altijd vast bij het(de) grijs-gekleurde greepvlak(ken)**
  - houd ventilatie-openingen H ② onbedekt
  - oefen niet te veel druk uit; laat de machine het werk voor u doen

## TOEPASSINGSADVIES

- Gebruik de juiste bits ⑰
  - ! **gebruik uitsluitend scherpe bits**
- Bij het boren van harde metalen
  - een kleiner gat voorboren, wanneer een groot gat nodig is
  - vet de boorpunt af en toe met olie in
- Altijd een gat voorboren bij het schroeven in/vlakbij de kopse- of zijkant van hout
- Voor een optimaal gebruik van uw machine is het nodig stevig op de Schroef te drukken, met name bij uitdraaien
- Voor het indraaien van schroeven in hard hout dient een gat voorgeboord te worden
- Splintervrij boren in hout ⑯
- Stofvrij boren in muren ⑯
- Stofvrij boren in plafonds ⑯
- Boren in tegels zonder uitgliden ⑯
- Voor meer tips zie [www.skileurope.com](http://www.skileurope.com)

## ONDERHOUD / SERVICE

- Houd machine en oplader schoon
  - maak de laadcontactpunten van de oplader schoon met alcohol of speciaal contactpunten-schoonmaakmiddel
- ! **haal de oplader uit het stopcontact voordat u deze schoonmaakt**
- Mocht de machine/oplader ondanks zorgvuldige fabricage- en testmethoden toch defect raken, dient de reparatie te worden uitgevoerd door een erkende klantenservice voor SKIL elektrische gereedschappen
  - stuur de machine of de oplader **ongedemonteerd**, samen met het aankoopbewijs, naar het verkoopadres of het dichtstbijzijnde SKIL service-station (de adressen evenals de onderdelekenmerking van de machine vindt u op [www.skileurope.com](http://www.skileurope.com))

## MILIEU

- Geef elektrisch gereedschap, accessoires en verpakkingen niet met het huisvuil mee (alleen voor EU-landen)
  - volgens de Europese richtlijn 2002/96/EG inzake oude elektrische en electronische apparaten en de toepassing daarvan binnen de nationale wetgeving, dient afgedankt elektrisch gereedschap gescheiden te worden ingezameld en te worden afgevoerd naar een recycle-bedrijf, dat voldoet aan de geldende milieueisen
  - symbool ⑧ zal u in het afdankstadium hieraan herinneren
- De batterij moet uit het milieu gehouden worden en mag daarom niet in het vuilnis terecht komen (symbool ⑨) zal u in het afdankstadium hieraan herinneren)
- ! bescherm de batterij-contacten met stevig plakband voordat ze afgedankt worden, om kortsluiting te voorkomen**

## C E-CONFORMITEITSVERKLARING

- Wij verklaren, dat dit product voldoet aan de volgende normen of normatieve documenten: EN 60335, EN 61000, EN 60745, EN 55014, overeenkomstig de bepalingen van de richtlijnen 2006/95/EG, 2004/108/EG, 2006/42/EG
- Technisch dossier bij:** SKIL Europe BV (PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL

Arno van der Kloot  
Vice President  
Operations & Engineering

Jan Trommelen  
Approval Manager

SKIL Europe BV, 4825 BD Breda, NL  
23.12.2010

## GELOUD/VIBRATIE

- Gemeten volgens EN 60745 bedraagt het geluidsdrukniveau van deze machine  $< 80 \text{ dB(A)}$  (standaard deviatie: 3 dB) en de vibratie  $* \text{ m/s}^2$  (hand-arm methode; onzekerheid  $K = 1,5 \text{ m/s}^2$ )
  - \* bij het boren in metaal  $3,4 \text{ m/s}^2$
  - \* bij het schroeven/vdraaien  $1,7 \text{ m/s}^2$
- Het trillingsemmissieniveau is gemeten in overeenstemming met een gestandaardiseerde test volgens EN 60745; deze mag worden gebruikt om twee machines met elkaar te vergelijken en als voorlopige beoordeling van de blootstelling aan trilling bij gebruik van de machine voor de vermelde toepassingen
  - gebruik van de machine voor andere toepassingen, of met andere of slecht onderhouden accessoires, kan het blootstellingsniveau aanzienlijk **verhogen**
  - wanneer de machine is uitgeschakeld of wanneer deze loopt maar geen werk verricht, kan dit het blootstellingsniveau aanzienlijk **reduceren**
- bescherm uzelf tegen de gevolgen van trilling door de machine en de accessoires te onderhouden, uw handen warm te houden en uw werkwijze te organiseren**

S

## Sladdlös borrmaskin/ skruvdragare

2531

## INTRODUKTION

- Maskinen är avsedd för borning i trä, metall, keramik och plast; maskiner med elektronisk varvtalsreglering och höger- vänsteråtgång är även lämpliga för skruvdragning och gängskärning
- Läs och spara denna instruktionsbok ③

## TEKNISKA DATA ①

Max. vriddmoment hårt skruvförband enligt ISO 5393 : 40 Nm

## VERKTYGSELEMENT ②

- A Strömbrytare för till/från och varvtalsreglering
- B Grön laddningsindikator
- C Ring för justering av vriddmoment
- D Låst läge (koppling)
- E Omkopplare för reversering av rotationsriktningen
- F Växellägesomkopplare
- G Punktbelysning
- H Ventilationsöppningar
- J Laddare

## SÄKERHET

### ALLMÄNNA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

**OBS!** Läs noga igenom alla anvisningar. Fel som uppstår till följd av att anvisningarna nedan inte följs kan orsaka elstöt, brand och/eller allvarliga kroppsskador.  
**Förvara alla varningar och anvisningar för framtid  
bruk.** Nedan använt begrepp "elverktyg" hänför sig till nätdrivna elverktyg (med nätsladd) och till batteridrivna elverktyg (sladdlösa).

### 1) ARBETSPLATSSÄKERHET

- Håll arbetsplatsen ren och välbelyst.** Oordning på arbetsplatser eller dåligt belyst arbetsområde kan leda till olyckor.
- Använd inte elverktyget i explosionsfarlig  
omgivning med brännbara vätskor, gaser eller  
damm.** Elverktygen alstrar gnistor som kan antända dammet eller gaserna.
- Håll under arbetet med elverktyget barn och  
obehöriga personer på betryggande avstånd.** Om du störs av obehöriga personer kan du förlora kontrollen över elverktyget.

### 2) ELEKTRISK SÄKERHET

- Elverktygets stickprop måste passa till  
vägguttaget.** Stickproppen får absolut inte  
förändras. Använd inte adapterkontakter  
tillsammans med skyddsjordade elverktyg.  
Oförändrade stickproppar och passande vägguttag  
reducerar risken för elektriskt slag.
- Undvik kroppskontakt med jordade ytor som t. ex.  
rör, värmeelement, spisar och kylskåp.** Det finns en  
större risk för elektriskt slag om din kropp är jordad.

- c) **Skydda elverktyget mot regn och väta.** Tränger vatten in i ett elverktyg ökar risken för elektriskt slag.
- d) **Missbruksa inte nätsladden och använd den inte för att bär eller hänga upp elverktyget och inte heller för att dra stickproppen ur vägguttaget.** Håll nätsladden på avstånd från värme, olja, skarpa kanter och rörliga maskindelar. Skadade eller tilltrasslade ledningar ökar risken för elektriskt slag.
- e) **När du arbetar med ett elverktyg utomhus använd endast förlängningssladdar som är godkända för utomhusbruk.** Om en lämplig förlängningssladd för utomhusbruk används minskar risken för elektriskt slag.
- f) **Använd en jordfelsbrytare om det inte är möjligt att undvika elverktygets användning i fuktigt miljö.** Genom att använda en jordfelsbrytare minskas risken för elstöt.
- 3) PERSONSÄKERHET**
- a) **Var uppmärksam, kontrollera vad du gör och använd elverktyget med förfuft.** Använd inte elverktyget när du är trött eller om du är påverkad av droger, alkohol eller mediciner. Under användning av elverktyg kan även en kort uppmärksamhet leda till allvarliga kroppsskador.
- b) **Bär alltid personlig skyddsutrustning och skyddsglasögon.** Användning av personlig skyddsutrustning som t. ex. dammfilterset, halkfria säkerhetsskor, skyddshjälm och hörselskydd reducerar alltefter elverktygets typ och användning risken för kroppsskada.
- c) **Undvik oavsiktlig igångsättning.** Kontrollera att elverktyget är fränkopplat innan du ansluter stickproppen till vägguttaget och/eller ansluter/tar bort batteriet, tar upp eller bär elverktyget. Om du bär elverktyget med fingret på strömställaren eller ansluter påkopplat elverktyg till nätströmmen kan olycka uppstå.
- d) **Ta bort alla inställningsverktyg och skruvnycklar innen du kopplar på elverktyget.** Ett verktyg eller en nyckel i en roterande komponent kan medföra kroppsskada.
- e) **Överskatta inte din förmåga. Se till att du står stadigt och håller balansen.** I detta fall kan du lättare kontrollera elverktyget i oväntade situationer.
- f) **Bär lämpliga kläder.** Bär inte löst hängande kläder eller smycken. Håll håret, kläderna och handskarna på avstånd från rörliga delar. Löst hängande kläder, smycken och långt hår kan dras in av roterande delar.
- g) **Vid elverktyg med dammutsugnings- och -uppsamlingsutrustning kontrollera att anordningarna är rätt monterade och används på korrekt sätt.** Användning av dammutsugning minskar de risker damm orsakar.
- 4) OMSORGSFULL HANTERING OCH ANVÄNDNING AV ELVERKTYG**
- a) **Överbelasta inte elverktyget.** Använd för aktuellt arbete avsett elverktyg. Med ett lämpligt elverktyg kan du arbeta bättre och säkrare inom angivet effektområde.
- b) **Ett elverktyg med defekt strömställare får inte längre användas.** Ett elverktyg som inte kan kopplas in eller ut är farligt och måste repareras.
- c) **Dra stickproppen ur vägguttaget och/eller ta bort batteriet innan inställningar utförs, tillbehörsdelar byts ut eller elverktyget lagras.** Denna skyddsåtgärd förhindrar oavsiktlig inkoppling av elverktyget.
- d) **Förvara elverktygen oätkomliga för barn.** Låt elverktyget inte användas av personer som inte är förtrogna med dess användning eller inte läst denna anvisning. Elverktygen är farliga om de används av oerfarna personer.
- e) **Sköt elverktyget omsorgsfullt.** Kontrollera att rörliga komponenter fungerar felfritt och inte kärvar, att komponenter inte brustit eller skadats; orsaker som kan leda till att elverktygets funktioner påverkas menligt. Låt skadade delar repareras innan elverktyget återanvänts. Många olyckor orsakas av dåligt skötta elverktyg.
- f) **Håll skärverktygen skarpa och rena.** Omsorgsfullt skötta skärverktyg med skarpa eggar kommer inte så lätt i kläm och går lättare att styra.
- g) **Använd elverktyget, tillbehör, insatsverktyg osv. enligt dessa anvisningar.** Ta hänsyn till arbetsvilkoren och arbetsmomenten. Används elverktyget på icke ändamålsenligt sätt kan farliga situationer uppstå.
- 5) OMSORGSFULL HANTERING OCH ANVÄNDNING AV SLADDLÖSA ELVERKTYG**
- a) **Ladda batterierna endast i de laddare som tillverkaren rekommenderat.** Om en laddare som är avsedd för en viss typ av batterier används för andra batterityper finns risk för brand.
- b) **Använd endast batterier som är avsedda för aktuellt elverktyg.** Används andra batterier finns risk för kroppsskada och brand.
- c) **Håll gem, mynt, nycklar, spikar, skruvar och andra små metallföremål på avstånd från reservbatterier för att undvika en bygling av kontakterna.** En kortslutning av batteriets kontakter kan leda till brännskador eller brand.
- d) **Om batteriet används på fel sätt finns risk för att vätska rinner ur batteriet.** Undvik kontakt med vätskan. Vid oavsiktlig kontakt spola med vatten. Om vätska kommer i kontakt med ögonen uppsök dessutom läkare. Batterivätskan kan medföra hudirritation eller brännskada.
- 6) SERVICE**
- a) **Låt elverktyget repareras endast av kvalificerad fackpersonal och med originalreservdelar.** Detta garanterar att elverktygets säkerhet upprätthålls.
- SÄKERHETSANVISNINGAR FÖR SLADDLÖS BORRMASKIN/SKRUVDRAGAR**
- Undvik skador genom att ta bort skruvar, spikar eller andra föremål ur arbetsstycket; ta dem bort innan du startar ett arbete
  - Kontrollera alltid att den tillförda strömtypen stämmer med spänningen som anges på laddarens märkplåt
  - I händelse av onormala elektriska eller mekaniska störningar, stäng genast av maskinen eller dra ur laddarens stickprop från elurtaget
  - SKIL kan endast garantera att maskinen fungerar felfritt om originaltillbehör används
  - Använd endast tillbehör vilkas tillåtna varvtal åtminstone motsvarar maskinens högsta tomgångsvarvtal

- Maskin/laddare får inte användas av barn eller personer med ett förståndshandikapp eller på annat sätt medstöt förmåga, såvida denna inte sker med överinseende av en vuxen person som ansvarar för personsäkerheten
- Barn får inte använda maskinen/laddaren som leksak
- **Sätt fast arbetsstycket** (ett arbetsstycke fastsatt med skruvträngar eller i ett skruvståd är mera stabilt än om det hålls fast för hand)
- **Håll fast elverktyget vid de isolerade greppytorna när arbeten utförs på stället där insatstillbehöret eller skruven kan skada dolda elledningar eller egen nätsladd** (kontakt med en spänningsförande ledning kan sätta elverktygets metalldelar under spänning och leda till elstöt)
- **Använd lämpliga detektorer för lokalisering av dolda försörjningsledningar eller konsultera lokalt distributionsföretag** (kontakt med elledningar kan förorsaka brand och elstöt; en skadad gasledning kan leda till explosion; borring i vattenledning kan förorsaka saksökningar eller elstöt)
- **Asbesthaltigt material får inte bearbetas** (asbest anses vara cancerframkallande)
- Viss typ av damm, exempelvis färg som innehåller bly, vissa träsorter, mineraler och metaller kan vara hälsovårdsliga om de inhaleras (hudkontakt eller inhalering kan ge allergisk reaktion och/eller luftvägsproblem/ sjukdom hos personer i närlheten); **använd andningsskydd och arbeta med en dammuppsamlare om sådan anslutning finns**
- Vissa typer av damm är klassificerade så som carcinogeniska (t.ex. ek- och björkdamm) särskilt i kombination med tillsatser för träbehandling; **använd andningsskydd och arbeta med en dammuppsamlare om sådan anslutning finns**
- Följ de nationella krav, som finns angående damm, för de material du skall arbeta med
- Kontrollera att omkopplare E ② är i mellan position (läst låge) innan inställningar utförs eller tillbehörsdelar byts eller maskinen transportereras eller lagras

## LADDNING/BATTERIerna

- Ladda endast batteriet med den medföljande laddaren
  - Rör inte kontakten i laddaren
  - Utsätt inte maskinen/laddaren/batteriet för regn
  - Ladda inte batteriet i fuktig eller våt miljö
  - Förvara maskinen/laddaren/batteriet i lokaler, där temperaturen inte överstiger 50°C eller faller under 0°C
  - Anslut aldrig trasig laddare; lämna dem till en auktoriserad SKIL serviceverkstad för säkerhetskontroll
  - Använd ej laddaren när sladd eller stickprop är trasig; sladd eller stickprop skall omedelbart bytas ut på någon av SKIL:s auktoriserade serviceverkstäder
  - Använd aldrig trasig batteriet; de skall omedelbart bytas ut
  - Försök ej ta isär laddaren eller batteriet
  - Ej återuppladdningsbara batterier får ej uppladdas med laddaren
- FÖRKLARING AV SYMBOLERNA PÅ LADDAREN/BATTERIET**
- ③ Läs bruksanvisningen före användning
  - ④ Använd laddaren enbart inomhus
  - ⑤ Dubbel isolering (ingen jordning krävs)

- ⑥ Batterierna kan explodera om de utsätts för eld, undanhåll batterierna från hetta källor
- ⑦ Förvara maskinen/laddaren/batteriet i lokaler, där temperaturen inte överstiger 50°C
- ⑧ Laddaren får inte kastas i hushållssoporna
- ⑨ Batteriet får inte kastas i hushållssoporna

## ANVÄNDNING

- Kombinerad strömbrytare A ② för till/från och hastighetskontroll  
Du kan variera hastigheten steglöst från noll till maximum genom att trycka mer eller mindre på avtryckaren
- Laddning av batteri ⑩
  - ! **en ny eller under en längre tid inte använd litiumjonbatteri uppnår först efter ca. 3 laddnings-/urladdningscykler full kapacitet**
  - anslut laddaren till ett vägguttag enligt bilden ⑩a
  - den gröna lampan B tänds för att indikera att laddaren är klar för användning ⑩a
  - sätt i batteriet i laddaren enligt anvisningarna ⑩b
  - ! **batteriet kan också vara kvar i verktyget under laddningen; i sådana fall kan verktyget inte slås på**
  - den gröna lampan B blinkar vilket indikerar att batteriet erhåller laddning ⑩c
  - efter ca. 1 timme är batteriet fulladdat och den gröna lampan B slutar blinika och ger ett fast grönt sken, då laddaren automatiskt övergår till underhållsladdning ⑩d
- ! **ta bort batteriet från laddaren, efter laddnignstiden förslutit; därmed förlängs livslängden på batteriet**

### VIKTIGA:

- om den gröna lampan B ej blinkar efter isättning av batteriet, kan det betyda att batteriet är för kallt eller för varmt (laddaren laddar endast batteriet vid en temperatur mellan 0°C och 45°C); laddaren slår då automatiskt över till underhållsladdning tills en temperatur mellan 0°C och 45°C är uppnådd och efter detta går laddaren automatiskt över till normalladdning ⑩e
- litiumjonbatteriet kan laddas när som helst (batteriet skadas inte om laddningsproceduren avbryts)
- litiumjonbatteriet behöver inte vara tomt innan laddning (ingen "minneseffekt", som med nickelkadmiumbatterier)
- under laddning kan laddaren och batteriet kännas varmt vid vidröring; detta är normalt och indikerar inget fel
- kontrollera att batteriets utsida är ren och torr innan du placrar det i laddaren
- ladda inte då temperaturen ligger under 0°C och över 45°C eftersom detta allvarligt kan skada batteriet och laddaren
- tag ej bort batteriet från maskinen när den är igång
- om Du räknar med att ej använda Ditt maskin under en lång tid är det bäst att dra ur laddarens stickprop från eluttaget
- när litiumjonbatteriet är tomt, stängs verktyget av automatiskt
- om batteriet efter en tid börjar ta slut för snabbt efter att det laddats, kan det bero på att det är slitet och behöver bytas ut

- Reversering av rotationsriktningen <sup>(11)</sup>
  - om inte vänster/höger är inställt i rätt läge, kan inte strömbrytaren A <sup>(2)</sup> tryckas in

**! ändra rotationsriktningen när maskinen är helt stilla**
- Byte av bits <sup>(12)</sup>
  - sätt in bitsen så djupt som möjligt i chucken

**! använd aldrig bits med trasig axel**
- Justering av vridmoment (VariTorque) <sup>(13)</sup>
  - vridmomentet ökas genom att ringen C vrider från 1 till 19; det läget D läser kopplingen för att möjliggöra tyngre borrnings- eller skruvdragningsjobb
  - vid idragning av en skruv, försök först med VariTorque position 1 och öka tills det rätta djupet är nått
- Mekaniskt växleval <sup>(14)</sup>
  - ställ in omkopplaren F på önskat varvtal

**! påverka växellägesomkopplaren när maskinen går sakta**

#### LOW

- låg hastighet
- högt vridmoment
- för skruvdragning och borring av stora diameterar
- för gångskärning

#### HIGH

- hög hastighet
- lågt vridmoment
- för borring av små diameterar

#### Batterisykdd

- Slår automatiskt av verktyget när
  - 1) belastningen är för stor
  - 2) när batteriets temperatur över- eller underskrider arbetsområdet -10 till +60°C
  - 3) lithiumjonbatteriet är nästan tomt (för att skydda mot fullständig urladdning)

**! fortsätt inte trycka på till-/fråknappen efter att verktyget stängts av automatiskt; batteriet kan skadas**

- Punktbelysning G <sup>(15)</sup>  
Punktbelysningen G tänds automatiskt när brytaren A <sup>(2)</sup> aktiveras
- Fattring och styrning av maskinen <sup>(16)</sup>  
**! under arbetet, håll alltid verktyget i det grå greppet**
  - håll ventilationsöppningarna H <sup>(2)</sup> ej övertäckta
  - lägg inte för mycket tryck på maskinen; låt maskinen göra arbetet åt dig

## ANVÄNDNINGSTIPS

- Använd rätt bits <sup>(17)</sup>  
**! använd endast skarpa bits**
- När du borrar i järnmetaller
  - förborra ett mindre hål då ett större behövs
  - olja in borren emellanåt
- Vid idragning av en skruv nära kortänden eller på sidan av tråmmaterialet skall förborning ske för att undvika sprickbildning
- För bästa användning av maskinen är det nödvändigt med ett jämnt tryck på skruven, speciellt vid urdragning
- Vid skruvning i hårt trå bör man först förborra ett hål
- Splitterfri borning i trå <sup>(18)</sup>
- Dammfri borning i vägg <sup>(19)</sup>

- Dammfri borning i tak <sup>(20)</sup>
- Borning i kakel utan att slinta <sup>(21)</sup>
- För fler tips se [www.skileurope.com](http://www.skileurope.com)

## UNDERHÅLL / SERVICE

- Håll din maskin och laddaren ren
  - rengör kontaktytorna i laddaren med alkohol eller kontaktrengöringsmedel
- **! dra ur laddarens stickprop från eluttaget innan rengöring**
- Om i elverktyget/laddaren trots exakt tillverkning och sträng kontroll störning skulle uppstå, bör reparation utföras av auktoriserad serviceverkstad för SKIL elverktyg
  - sänd in verktyget eller laddaren i **odemonterat skick** tillsammans med inköpsbevis till försäljaren eller till närmaste SKIL serviceverkstad (adresser till servicestationer och språngskisser av maskiner finns på [www.skileurope.com](http://www.skileurope.com))

## MILJÖ

- **Elektriska verktyg, tillbehör och förpackning får inte kastas i hushållssoporna** (gäller endast EU-länder)
  - enligt direktivet 2002/96/EG som avser äldre elektrisk och elektronisk utrustning och dess tillämpning enligt nationell lagstiftning ska utjämna elektriska verktyg sorteras separat och lämnas till miljövänlig återvinning
  - symbolen <sup>(8)</sup> kommer att påminna om detta när det är tid att kassera
- Batteriet måste hållas ifrån vår miljö och får således inte kastas som vanligt hushållsavfall (symbolen <sup>(9)</sup> kommer att påminna om detta när batteriet är slut)
 

**! före avyttring av batterierna, teipa kontaktytorna med kraftig tejp för att undvika kortslutning**

## €-FÖRSÄKTRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

- Vi intygar och ansvarar för, att denna produkt överensstämmer med följande norm och dokument: EN 60335, EN 61000, EN 60745, EN 55014, enl. bestämmelser och riktlinjerna 2006/95/EG, 2004/108/EG, 2006/42/EG
- Teknisk tillverkningsdokumentation finns hos:**  
SKIL Europe BV (PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL

Arno van der Kloot

Jan Trommelen

Vice President

Operations & Engineering

Approval Manager

SKIL Europe BV, 4825 BD Breda, NL

23.12.2010

## LJUD/VIBRATION

- Ljudtrycksnivån som uppmäts enligt EN 60745 är på denna maskin < 80 dB(A) (standard deviation: 3 dB) och vibration \* m/s<sup>2</sup> (hand-arm metod; onoggrannhet K = 1,5 m/s<sup>2</sup>)
  - \* vid borning i metall 3,4 m/s<sup>2</sup>
  - \* vid skruvdragning 1,7 m/s<sup>2</sup>

- Vibrationsemissionsvärdet har uppmäts enligt ett standardiserat test i enlighet med EN 60745; detta värde kan användas för att jämföra vibrationen hos olika verktyg och som en ungefärlig uppskattning av hur stor vibration användaren utsätts för när verktyget används enligt det avsedda syftet
  - om verktyget används på ett annat än det avsedda syftet eller med fel eller dåligt underhållna tillbehör kan detta drastiskt öka vibrationsnivån
  - när verktyget stängs av eller är på men inte används, kan detta avsevärt minska vibrationsnivån
- ! skydda dig mot vibration genom att underhålla verktyget och dess tillbehör, hålla händerna varma och styra upp ditt arbetsätt**

DK

## Akkubore-/skruemaskine 2531

### INLEDNING

- Værktøjet er beregnet til boring i træ, metal, keramik og kunststof; værktøj med elektronisk regulering af omdrejningstal og højre-/ venstre løb er også egnet til skruearbejde og gevindskæring
- Læs og gem denne betjeningsvejledning ③

### TEKNISKE SPECIFIKATIONER ①

Max. drejningsmoment hårdt skruearbejde iht.  
ISO 5393 : 40 Nm

### VÆRKTØJETS DELE ②

- A Afbryder til tænd/sluk og regulering af omdrejningstal
- B Grønt indikatorlys til opladning
- C Ring til justering af drejningsmoment
- D Låsposition (kobling)
- E Omskifter til ændring af omdrejningsretningen
- F Gearomskifter
- G Spotlight
- H Ventilationshuller
- J Oplader

### SIKKERHED

#### GENERALE SIKKERHEDSINSTRUKSER

**■ VIGTIGT! Læs alle advarselshenvisninger og instrukser.** I tilfælde af manglende overholdelse af advarselshenvisningerne og instrukserne er der risiko for elektrisk stød, brand og/eller alvorlige kvæstelser. **Opbevar alle advarselshenvisninger og instrukser til senere brug.** Det i advarselshenvisningerne benyttede begreb "el værktøj" refererer til netdrevet el værktøj (med netkabel) og akkudrevet el værktøj (uden netkabel).

#### 1) SIKKERHED PÅ ARBEJDSPLADSEN

- Sørg for, at arbejdsområdet er rent og ryddeligt.** Uorden eller uoplyste arbejdsområder øger faren for uheld.

- Brug ikke maskinen i ekspllosionstruede omgivelser, hvor der er brændbare væsker, gasser eller stov.** El-værktøj kan slå gnister, der kan antænde stov eller damp.
- Sørg for, at andre personer og ikke mindst børn holdes væk fra arbejdsområdet, når maskinen er i brug.** Hvis man distraheres, kan man miste kontrollen over maskinen.

#### 2) ELEKTRISK SIKKERHED

- Maskinens stik skal passe til kontakten. Stikket må under ingen omstændigheder ændres. Brug ikke adapterstik sammen med jordforbundne maskiner.** Uændrede stik, der passer til kontakterne, nedstører risikoen for elektrisk stød.
- Undgå kropskontakt med jordforbundne overflader som f.eks. rør, radiatorer, komfurter og køleskabe.** Hvis din krop er jordforbundet, øges risikoen for elektrisk stød.
- Maskinen må ikke udsættes for regn eller fugt.** Indtrængning af vand i maskinen øger risikoen for elektrisk stød.
- Brug ikke ledningen til formål, den ikke er beregnet til (f.eks. må man aldrig bære maskinen i ledningen, hænge maskinen op i ledningen eller rykke i ledningen for at trække stikket ud af kontakten).** Beskyt ledningen mod varme, olie, skarpe kanter eller maskindele, der er i bevægelse. Beskadigede eller individuelle ledninger øger risikoen for elektrisk stød.
- Hvis maskinen benyttes i det fri, må der kun benyttes en forlængerledning, der er godkendt til udendørs brug.** Brug af forlængerledning til udendørs brug nedstører risikoen for elektrisk stød.
- Hvis det ikke kan undgås at bruge maskinen i fugtige omgivelser, skal den bruges et HFI-relæ.** Brug af et HFI-relæ reducerer risikoen for at få elektrisk stød.

#### 3) PERSONLIG SIKKERHED

- Det er vigtigt at være opmærksom, se, hvad man laver, og bruge maskinen fornuftigt. Man bør ikke bruge maskinen, hvis man er træt, har nydt alkohol eller er påvirket af medicin eller euforiserende stoffer.** Få sekunders uopmærksomhed ved brug af maskinen kan føre til alvorlige personskader.
- Brug beskyttelsesudstyr og hav altid beskyttelsesbriller på.** Brug af sikkerhedsudstyr som f.eks. støvmasker, skridsikkert fodtøj, beskyttelseshjelm eller hørevern afhængig af maskintype og anvendelse nedstører risikoen for personskader.
- Undgå utilsigtet igangsætning. Kontrollér, at el værktøjet er slukket, før du tilslutter det til strømtilførslen og/eller akku'en, løfter eller bærer det.** Undgå at bære el værktøj med fingeren på afbryderen og sørg for, at el værktøjet ikke er tændt, når det sluttet til nettet, da dette øger risikoen for personskader.
- Fjern indstillingsværktøj eller skruenøgle, inden maskinen tændes.** Hvis et stykke værktøj eller en nøgle sidder i en roterende maskindel, er der risiko for personskader.
- Overvurder ikke dig selv. Sørg for at stå sikkert, mens der arbejdes, og kom ikke ud af balance.** Det er derved nemmere at kontrollere maskinen, hvis der skulle opstå uventede situationer.

f) **Brug egned arbejdstøj. Undgå løse beklædningsgenstande eller smykker. Hold hår, tøj og handsker væk fra dele, der bevæger sig.** Dele, der er i bevægelse, kan gøre fat i løstsiddende tøj, smykker eller langt hår.

g) **Hvis støvudsugnings- og opsamlingsudstyr kan monteres, er det vigtigt, at dette tilslutes og benyttes korrekt.** Brug af en støvopsugning ned sætter risikoen for personskader som følge af støv.

#### 4) OMHYGGELIG OMGANG MED OG BRUG AF EL-VÆRKTOJ

a) **Undgå overbelastning af maskinen.** Brug altid en maskine, der er beregnet til det stykke arbejde, der skal udføres. Med den rigtige maskine arbejder man bedst og mest sikert inden for det angivne effektområde.

b) **Brug ikke en maskine, hvis afbryder er defekt.** En maskine, der ikke kan startes og stoppes, er farlig og skal repareres.

c) **Træk stikket ud af stikkontakten og/eller fjern akkuen, inden maskinen indstilles, der skiftes tilbehørstede, eller maskinen lægges fra.** Disse sikkerhedsforanstaltninger forhindrer utsigget start af maskinen.

d) **Opbevar ubenyttet el-værktøj uden for børns rækkevidde. Lad aldrig personer, der ikke er fortrolige med maskinen eller ikke har gennem læst disse instrukser, benytte maskinen.** El-værktøj er farligt, hvis det benyttes af ukynndige personer.

e) **Maskinen bør vedligeholdes omhyggeligt.** Kontroller, om bevægelige dele fungerer korrekt og ikke sidder fast, og om delene er brækket eller beskadiget, således at maskinens funktion påvirkes. Få beskadigede dele repareret, inden maskinen tages i brug. Mange uheld skyldes dårligt vedligeholdede maskiner.

f) **Sørg for, at skære værktøjer er skarpe og rene.** Omhyggeligt vedligeholdt skære værktøjer med skarpe skærekanter sætter sig ikke så hurtigt fast og er nemmere at føre.

g) **Brug el-værktøj, tilbehør, indsatsværktøj osv. iht. disse instrukser. Tag hensyn til arbejdsforholdene og det arbejde, der skal udføres.** I tilfælde af anvendelse af værktøjet til formål, som ligger uden for det fastsatte anvendelsesområde, kan der opstå farlige situationer.

#### 5) OMHYGGELIG OMGANG MED OG BRUG AF AKKU-MASKINER

a) **Oplad kun akku'er i ladeaggregater, der er anbefalet af fabrikanten.** Et ladeaggregat, der er egnet til en bestemt type akku'er, må ikke benyttes med andre akku'er - brandfare.

b) **Brug kun de akku'er, der er beregnet til el-værktøjet.** Brug af andre akku'er øger risikoen for personskader og er forbundet med brandfare.

c) **Ikke benyttede akku'er må ikke komme i berøring med kontorclips, mønster, nøgler, sørn, skruer eller andre små metalgenstande, da disse kan kortslutte kontakterne.** En kortslutning mellem akku-kontakterne øger risikoen for personskader i form af forbrændinger.

d) **Hvis akku'en anvendes forkert, kan der slippe væske ud af akku'en.** Undgå at komme i kontakt med denne væske. Hvis det alligevel skulle ske, skyldes med vand. **Søg læge, hvis væsken kommer i øjnene.** Akku-væske kan give hudirritation eller forbrændinger.

#### 6) SERVICE

a) **Sørg for, at maskinen kun repareres af kvalificerede fagfolk, og at der kun benyttes originale reservedele.** Dermed sikres størst mulig maskinsikkerhed.

#### SIKKERHEDSINSTRUKSÆR FOR AKKUBORE-/SKRUEMASKINE

- Undgå skader forårsaget af skruer, sørn eller andre materialer i arbejdsstykket; fjern disse før De begynder at arbejde
- Kontrollér altid at forsyningsspændingen er den samme som den spænding, der er anført på opladerens navneskilt
- I tilfælde af elektrisk eller mekanisk fejlfunction skal værktøjet straks afbrydes eller opladeren fjernes fra stikkontakten
- SKIL kan kun sikre en korrekt funktion af værktøjet, hvis der benyttes originalt tilbehør
- Der må kun benyttes tilbehør, hvis godkendte omdrejningstal er mindst så højt som værktøjet max. omdrejningstal i belastet tilstand
- Værktøj/oplader er ikke beregnet til brug for personer (herunder børn), der har nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og viden, med mindre disse personer er blevet givet instruktion og supervision i brugen af værktøjet/opladeren fra en person, som er ansvarlig for deres sikkerhed
- Børn må ikke lege med dette værktøj/oplader
- **Fastgør emnet** (det er sikrere at holde emner i en fastgøringsanordning eller skruestik end med hånden)
- **Hold el-værktøjet i de isolerede grifeflader, når du udfører arbejde, hvor indsatsstilbehøret eller skruen kan ramme bøjede strømledninger eller el-værktøjet eget kabel** (kontakt med en spændingsførende ledning kan også sætte el-værktøjets metaldele under spænding, hvilket kan føre til elektrisk stød)
- **Anvend egnede søgeinstrumenter til at finde frem til skjulte forsyningsledninger eller kontakt det lokale forsyningsselskab** (kontakt med elektriske ledninger kan føre til brand og elektrisk stød; beskadigelse af en gasledning kan føre til eksplosion; brud på et vandrør kan føre til materiel skade eller elektrisk stød)
- **Bearbejd ikke asbestholdigt materiale** (asbest er kræftfremkaldende)
- Støv fra materiale som f.eks. maling, der indeholder bly, nogle træsorter, mineraler og metal kan være skadeligt (kontakt med eller indånding af støvet kan forårsage allergiske reaktioner og/eller sygdomme i luftvejene hos den, der anvender værktøjet, eller hos omkringstående); **bær en støvmaske og arbejd med en støvudsugningsanordning, hvor en sådan kan sluttet til**

- Visse slags stov er klassificeret som kræftfremkaldende (som f.eks. stov fra eg og bøg) især i forbindelse med til sætningsstoffer til træbehandling; **bær en støvmaske og arbejd med en støvudsugningsanordning, hvor en sådan kan sluttes til**
- Følg de nationale krav, hvad angår stov, for de materialer, du ønsker at arbejde med
- Kontroller, at omskifter E ② er i midterste (låst) position inden værktøjet indstilles eller der skiftes tilbehørsdele eller værktøjet bæres eller lægges fra

#### OPLADNING/BATTERIERNE

- Oplad kun batteriet i den leverede lader
- Berør ikke kontaktpunkterne i opladeren
- Sæt ikke værktøj/opladeren/batteriet ud i regn
- Oplad ikke batteriet i fugtige eller våde omgivelser
- Opbevar værktøj/opladeren/batteriet i et lokale, hvor temperaturen ikke overstiger 50°C eller falder under 0°C
- Brug ikke opladeren hvis den er beskadiget; send den til et sikkerhedscheck hos et autoriseret SKIL service værksted
- Brug ikke opladeren, hvis ledning eller stik er beskadiget; ledning eller stik bør straks udskiftes på et autoriseret SKIL service værksted
- Brug ikke batteriet hvis de er beskadiget; de bør erstates straks
- Skille ikke opladeren eller batteriet ad
- Forsøg ikke at oplade batterierne, som ikke kan genoplades, med opladeren

#### FORKLARING TIL SYMBOLERNE PÅ LADER/BATTERI

- ③ Læs instruktionen inden brugen
- ④ Benyt kun laderen indendørs
- ⑤ Dobbelt isolering (jordforbindelse unødvendig)
- ⑥ Batterier vil eksplodere, hvis de kommes i ild, så forsøg aldrig at brænde batteriet
- ⑦ Opbevar værktøj/opladeren/batteriet i et lokale, hvor temperaturen ikke overstiger 50°C
- ⑧ Opladeren må ikke bortsaffes som almindelig affald
- ⑨ Batteriet må ikke bortsaffes som almindelig affald

#### BETJENING

- Kombineret afbryder A ② for til/fra og hastighedskontrol Kontrolér hastigheden trinløst fra 0 til max. hastighed ved at trykke mere eller mindre på afbryderen
- Opladning af batteriet ⑩
  - ! en ny litiumion-batteri eller en litiumion-batteri, som ikke har været benyttet i længere tid, yder først fuld kapacitet efter ca. 3 opladninger/ afladninger**
  - forbind opladeren med en stikkontakt som vist på illustrationen ⑩a
  - den grønne lampe B tændes for at angive, at opladeren er klar til brug ⑩a
  - sæt batteriet i laderen som vist ⑩b
  - ! batteriet kan også blive i værktøjet, mens det oplader; i dette tilfælde kan værktøjet ikke tændes**
  - den grønne lampe B begynder at blinke, og indikerer hermed at batteriet modtager en opladning ⑩c
  - efter ca. 1 time er batteriet fuldt opladt og grøne lys bliver vist konstant, idet øjeblik opladeren automatisk skifter over til vedligeholdesesopladning ⑩d

#### ! fjern batteriet fra opladeren after opladningsperioden er slut, hvilket forøger batteriets levetid

##### VIGTIGT:

- hvis den grønne lampe B ikke begynder at blinke, efter at man har sat batteriet i, kan dette skyldes at batteriet er for koldt eller varmt til at oplades (opladeren oplader kun batteriet når disses temperatur er mellem 0°C og 45°C); opladeren skifter da automatisk til vedligeholdesesopladning, indtil en temperatur på mellem 0°C og 45°C er nået, hvorpå opladeren automatisk skifter til normalt-opladning ⑩e
- lithiumion-batteriet kan oplades når som helst (batteriet tager ikke skade af, at opladningen afbrydes)
- lithium-ion batteriet behøver ikke at være helt afladt, før det oplades (det har ingen "hukommelse" som nikkel-kadmium batterier)
- under opladning kan opladeren og batteriet blive varme at røre ved; dette er normalt og er ikke et tegn på et problem
- kontroller, at batteriets udvendige overflade er ren og tør, før det sættes i opladeren
- oplad ikke i temperature under 0°C og over 45°C; dette vil i høj grad skade batteriet og opladeren
- fjern ikke batteriet fra værktøjet medens der arbejdes
- hvis værktøjet i længere tid ikke bliver benyttet, er det bedst at trække opladerens stik ud af stikkontakten
- når lithiumion-batteriet er afladt, slukkes der automatisk for værktøjet
- en betydelig reduceret arbejdsperiode efter opladning betyder, at batteriet er brugt og bør udskiftes

##### • Ændring af omdrejningsretningen ⑪

- afbryderen A ② kan ikke aktiveres, hvis retningsskifteren ikke er indstillet korrekt

##### ! ændre kun omdrejningsretningen når værktøjet er standset helt

##### • Ombytning af bits ⑫

- indsæt bit så dybt som muligt i borepatronen
- ! brug ikke bits med beskadiget skæft**

##### • Justering af drejningsmoment (VariTorque) ⑬

- trækkraften vil foregås når indstillingssringen C drejes fra 1 til 19; pos. D vil tillade may trækraft til boring og skruning meget kraftigt arbejde
- ved iskruning af en skrue, prøv først VariTorque stilling 1 og forog derefter på skalaen indtil den ønskede dybde er nået

##### • Mekanisk gearvalg ⑭

- stil omskifteren F på ønskede omdrejningstal
- ! tryk på gearomskifteren mens værktøjet kører langsomt**

##### LOW

- lav omdrejningstal
- stor trækraft
- for iskruning og boring ved store diametre på bor
- for gevindskæring

##### HIGH

- høj omdrejningstal
- lavere trækraft
- for boring ved små diametre

##### • Batteribeskyttelse

Slukker automatisk for værktøjet, når

- 1) belastningen er for høj
- 2) batteritemperaturen er ikke inden for det tilladte område for betjeningstemperatur på -10 til +60°C
- 3) lithium-ion batteriet næsten er afladt (for at beskytte mod for kraftig afladning)
- ! undlad at betjene kontakten, efter at der er slukket for værktøjet, da det kan beskadige batteriet**
- Spotlight G <sup>15</sup>  
Spotlight G lyser automatisk op, når afbryder A <sup>(2)</sup> aktiveres
- Håndtering og styring af værktøjet <sup>16</sup>
  - ! under arbejde, hold altid om værktøjet på de grå markerede grebsområde(r)**
  - hold ventilationshullerne H <sup>(2)</sup> utildækkede
  - pres ikke for hårdt med værktøjet; lad værktøjet gøre arbejdet for dig

## GODE RÅD

- Brug rigtige bits <sup>17</sup>  
**! brug kun skarpe bits**
- Ved boring i metal
  - forbør et mindre hul, når et stort hul skal bores
  - sørг for at smøre boret en gang imellem med olien
- Ved iskruning af en skrue nær endeflader eller i endetræ bør der forbores for at undgå splinter i træet
- For at få optimal glæde at værktøjet er det nødvendig mot ed jævn tryk på skruen, især ved udskruning
- Ved iskruning i hårdt træ anbefales det at forbore
- Splinfri boring i træ <sup>18</sup>
- Støvfri boring i vægge <sup>19</sup>
- Støvfri boring i loftet <sup>20</sup>
- Boring i fliser uden udskrnidning <sup>(2)</sup>
- For flere tips se [www.skileurope.com](http://www.skileurope.com)

## VEDLIGEHOLDELSE/SERVICE

- Hold Deres værktøj og oplader ren
  - rens kontaktfladerne i opladeren med alkohol eller anden rensevæske
- ! fjern opladeren fra stikkontakten før rensning**
- Skulle el værktøjet/opladeren trods omhyggelig fabrikation og kontrol holde op med at fungere, skal reparationen udføres af et autoriseret serviceværksted for SKIL-elektroværktøj
  - send venligst det **uskalte** værktøj eller oplader sammen med et køb-bevis til din forhandler eller nærmeste autoriseret SKIL service værksted (adresser og reservedelstegning af værktøjet findes på [www.skileurope.com](http://www.skileurope.com))

## MILJØ

- Elværktøj, tilbehør og emballage må ikke bortskaffes som almindeligt affald (kun for EU-lande)
  - i henhold til det europæiske direktiv 2002/96/EF om bortskaftelse af elektriske og elektroniske produkter og gældende national lovgivning, skal brugt elværktøj indsammles separat og bortskaffes på en måde, der skyner miljøet mest muligt
  - symbolet <sup>(8)</sup> erindrer dig om dette, når udskiftning er nødvendig

- Batteriet kan forurene naturen og må ikke blandes med almindeligt affald (symbolet <sup>(9)</sup> erindrer dig om dette, når udskiftning er nødvendig)
- ! beskyt batteri terminaler med bredt tape for at undgå kortslutning**

## CE-OVERENSSTEMMELSES-ERKLÆRING

- Vi erklærer under almindeligt ansvar, at dette produkt er i overensstemmelse med følgende normer eller normative dokumenter: EN 60335, EN 61000, EN 60745, EN 55014, i henhold til bestem melserne i direktiverne 2006/95/EF, 2004/108/EF, 2006/42/EF
- **Teknisk dossier hos:** SKIL Europe BV (PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL

Arno van der Kloot Jan Trommelen  
Vice President  
Operations & Engineering Approval Manager

  
SKIL Europe BV, 4825 BD Breda, NL  
23.12.2010



## STØJ/VIBRATION

- Måles efter EN 60745 er lydtrykniveau af dette værktøj < 80 dB(A) (standard deviation: 3 dB) og vibrationsniveaueret **\* m/s<sup>2</sup>** (hånd-arm metoden; usikkerhed K = 1,5 m/s<sup>2</sup>)
  - \* ved boring i metal 3,4 m/s<sup>2</sup>**
  - \* ved skruning 1,7 m/s<sup>2</sup>**
- Det vibrationsniveau er målt i henhold til den standardiserede test som anført i EN 60745; den kan benyttes til at sammenligne to stykker værktøj og som en foreløbig bedømmelse af udsættelsen for vibrationer, når værktøjet anvendes til de nævnte formål
  - anvendes værktøjet til andre formål eller med andet eller dårligt vedligeholdt tilbehør, kan dette **øge** udsættelsesniveaueret betydeligt
  - de tidsrum, hvor værktøjet er slukket, eller hvor det kører uden reelt at udøre noget arbejde, kan **reducere** udsættelsesniveaueret betydeligt
- ! beskyt dig selv imod virkninger af vibrationer ved at vedligeholde værktøjet og dets tilbehør, ved at holde dine hænder varme og ved at organisere dine arbejdsmønstre**

N

## Oppladbar bormaskin/ skrutrekker

2531

## INTRODUKSJON

- Dette verktøyet er beregnet til boring i tre, metall, keramikk og kunststoff; verktøj med elektronisk turattivitàregulering og høyre-/venstregang er også egnet til skruing og gjengeskjæring
- Les og ta vare på denne brukerveiledningen <sup>(3)</sup>

## TEKNISKE OPPLYSNINGER ①

Max. dreiemoment for hard skruing jf. ISO 5393 : 40 Nm

## VERKTØYELEMENTER ②

- A Bryter til av/på og turtallsregulering
- B Grønt ladelys
- C Ring til momentinnstilling
- D Låst stilling (clutch)
- E Bryter til endring av dreieretning
- F Girvalgbryter
- G Spotlight
- H Ventilasjonsåpninger
- J Lader

## SIKKERHET

### GENERELLE SIKKERHETSANVISNINGER

**OBS!** Les gjennom alle advarslene og anvisningene. Feil ved overholdelsen av advarslene og nedenstående anvisninger kan medføre elektriske støt, brann og/eller alvorlige skader. **Ta godt vare på alle advarslene og informasjonene.** Det nedenstående anvendte uttrykket "elektroverktøy" gjelder for strømdrevne elektroverktøy (med ledning) og batteridrevne elektroverktøy (uten ledning).

#### 1) SIKKERHET PÅ ARBEIDSPLASSEN

- a) Hold arbeidsområdet rent og ryddig. Rotete arbeidsområder eller arbeidsområder uten lys kan føre til ulykker.
- b) Ikke arbeid med maskinen i eksplosjonsutsatte omgivelser – der det befinner seg brennbare væsker, gass eller stov. Elektroverktøy lager gnister som kan antenne stov eller damper.
- c) Hold barn og andre personer unna når elektroverktøyet brukes. Hvis du blir forstyrret under arbeidet, kan du miste kontrollen over maskinen.

#### 2) ELEKTRISK SIKKERHET

- a) Støpselet til maskinen må passe inn i stikkontakten. Støpselet må ikke forandres på noen som helst måte. Ikke bruk adapterstøpsler sammen med jordede maskiner. Bruk av støpsler som ikke er forandret på og passende stikkontakter reduserer risikoen for elektriske støt.
- b) Unngå kroppskontakt med jordede overflater slik som rør, ovner, komfyrer og kjøleskap. Det er større fare ved elektriske støt hvis kroppen din er jordet.
- c) Hold maskinen unna regn eller fuktighet. Dersom det kommer vann i et elektroverktøy, øker risikoen for elektriske støt.
- d) Ikke bruk ledningen til andre formål, f.eks. til å bære maskinen, henge den opp eller trekke den ut av stikkontakten. Hold ledningen unna varme, olje, skarpe kanter eller maskindeler som beveger seg. Med skadete eller opphopede ledninger øker risikoen for elektriske støt.
- e) Når du arbeider utendørs med et elektroverktøy, må du kun bruke en skjøteleddning som er godkjent til utendørs bruk. Når du bruker en skjøteleddning som er egnet for utendørs bruk, reduseres risikoen for elektriske støt.

f) Hvis det ikke kan unngås å bruke elektroverktøyet i fuktige omgivelser, må du bruke en jordfeilbryter. Bruk av en jordfeilbryter reduserer risikoen for elektriske støt.

#### 3) PERSONSIKKERHET

- a) Vær oppmerksom, pass på hva du gjør, gå fornuftig frem når du arbeider med et elektroverktøy. Ikke bruk maskinen når du er trett eller er påvirket av narkotika, alkohol eller medikamenter. Et øyeblikks oppmerksomhet ved bruk av maskinen kan føre til alvorlige skader.
  - b) Bruk personlig verneutstyr og husk alltid å bruke vernebriller. Bruk av personlig sikkerhetsutstyr som støvmaskin, sklifaste arbeidssko, hjelm eller hørselvern – avhengig av type og bruk av elektroverktøyet – reduserer risikoen for skader.
  - c) Unngå å starte verktøyet ved en feiltagelse. Forviss deg om at elektroverktøyet er slått av før du kobler det til strømmen og/eller batteriet, løfter det opp eller bærer det. Hvis du holder fingeren på bytteren når du bærer elektroverktøyet eller kobler elektroverktøyet til strømmen i innkoblet tilstand, kan dette føre til uhell.
  - d) Fjern innstillingsverktøy eller skrunokler før du slår på elektroverktøyet. Et verktøy eller en nøkkel som befinner seg i en roterende maskindel, kan føre til skader.
  - e) Ikke overvurder deg selv. Sørg for å stå stedig og i balanse. Dermed kan du kontrollere maskinen bedre i uventede situasjoner.
  - f) Bruk alltid egnede klær. Ikke bruk vide klær eller smykker. Hold hårt, toy og hanske unna deler som beveger seg. Løststittende toy, smykker eller langt hår kan komme inn i deler som beveger seg.
  - g) Hvis det kan monteres stovavugs- og oppsamlingsinnretninger, må du forvise deg om at disse er tilkoblet og brukes på korrekt måte. Bruk av et stovavugs reduserer farer på grunn av stov.
- #### 4) AKTSOM HÅNDTERING OG BRUK AV ELEKTROVERKTØY
- a) Ikke overbelast maskinen. Bruk et elektroverktøy som er beregnet til den type arbeid du vil utføre. Med et passende elektroverktøy arbeider du bedre og sikrere i det angitte effektorrådet.
  - b) Ikke bruk elektroverktøy med defekt på-/avbryter. Et elektroverktøy som ikke lenger kan slås av eller på, er farlig og må repareres.
  - c) Trekk støpselet ut av stikkontakten og/eller fjern batteriet før du utfører innstillinger på elektroverktøyet, skifter tilbehørsdeler eller legger maskinen bort. Disse tiltakene forhindrer en utilsiktet startning av maskinen.
  - d) Elektroverktøy som ikke er i bruk må oppbevares utilgjengelig for barn. Ikke la maskinen brukes av personer som ikke er fortrolig med dette eller ikke har lest disse anvisningene. Elektroverktøy er farlige når de brukes av uerfarne personer.
  - e) Vær nøyde med vedlikeholdet av maskinen. Kontroller om bevegelige maskindeler fungerer feilfritt og ikke klemmes fast, og om deler er brukket eller skadet, slik at dette innvirker på maskinens funksjon. La skadede deler repareres før maskinen brukes. Dårlig vedlikeholdte elektroverktøy er årsaken til mange uhell.

- f) **Hold skjærverktøyene skarpe og rene.** Godt stelte skjærverktøy med skarpe skjær setter seg ikke så ofte fast og er lettere å føre.
  - g) **Bruk elektroverktøy, tilbehør, verktøy osv. i henhold til disse anvisningene. Ta hensyn til arbeidsforholdene og arbeidet som skal utføres.** Bruk av elektroverktøy til andre formål enn det som er angitt kan føre til farlige situasjoner.
- 5) AKTSMONTERING OG BRUK AV BATTERIDREVNE VERKTØY**
- a) **Lad batteriet kun opp i ladeapparater som er anbefalt av produsenten.** Det oppstår brannfare hvis et ladeapparat som er egnet til en bestemt type batterier, brukes med andre batterier.
  - b) **Bruk derfor kun riktig type batterier for elektroverktøyene.** Bruk av andre batterier kan medføre skader og brannfare.
  - c) **Hold batteriet som ikke er i bruk unna binders, mynter, nøkler, spikre, skruer eller andre mindre metallgjenstander, som kan lage en forbindelse mellom kontaklene.** En kortslutning mellom batterikontaktene kan føre til forbrenninger eller brann.
  - d) **Ved gal bruk kan det lekke væske ut av batteriet. Unngå kontakt med denne væsken. Ved tilfeldig kontakt må det skylles med vann.** Hvis det kommer væske i øynene, må du i tillegg oppsøke en lege. Batterivæske som renner ut kan føre til irritasjoner på huden eller forbrenninger.
- 6) SERVICE**
- a) **Maskinen din skal alltid kun repareres av kvalifisert fagpersonale og kun med originale reservedeler.** Slik opprettholdes maskinens sikkerhet.

## SIKKERHETSANVISNINGER FOR OPPLADBAR DRILL/SKRUTREKKER

- Ungå skade p.g.a. skruer, spiker eller andre elementer i arbeidsstykket; fjernes før man starter jobben
- Sjekk alltid at tilført spenningen er den samme som oppgitt på laderens merkeplate
- I tilfelle noe elektrisk eller mekanisk unormalt, slå øyeblikkelig av bryteren eller ta ut laderen fra stikkontakten
- SKIL kan kun garantere et feilfritt verktøy dersom original-tilbehør brukes
- Bruk kun tilbehør med et godkjent tutall som er minst like høyt som verktøyets høyeste tomgangstutall
- Verktøyet/laderen må ikke brukes av barn eller personer med fysiske eller sansemessige handicap, eller som er mentalt tilbakestående, eller mangler erfaring og kunnskaper, med mindre de er under tilsyn og får opplæring i bruk av verktøyet/laderen av en person som er ansvarlig for sikkerheten deres
- Sørg for at barn ikke får anledning til å leke med verktøyet/laderen
- **Sett fast arbeidsstykket** (et arbeidsstykke som er sikret med klemmer, sitter sikrere enn om det holdes fast for hånd)

- **Hold elektroverktøyet på de isolerte gripeflatene, hvis du utfører arbeid der innsatsstilbehøret eller skruen kan treffe på skjulte strømledninger eller den egne strømledningen** (kontakt med en spenningsførende ledning kan også sette elektroverktøyets metalldeler under spenning og føre til elektriske støt)
- **Bruk egnede detektorer til å finne skjulte strøm-/gass-/vannledninger, eller spør hos det lokale el-/gass-/vannverket** (kontakt med elektriske ledninger kan medføre brann og elektrisk støt; skader på en gassledning kan føre til eksplosjon; inntrenging i en vannledning forårsaker materielle skader og kan medføre elektriske støt)
- **Ikke bearbeid asbestholdig material** (asbest kan fremkalte kreft)
- **Støv fra materialer som blyholdig maling, visse tresorter, mineraler og metall kan være skadelig** (kontakt med eller inhalering av støv kan gi allergiske reaksjoner og/eller sykdommer i åndedrettsorganene for brukeren eller personer i nærheten); **bruk støvmaske og arbeid med støvfjerningsutstyr når det er mulig**
- Visse typer støv er klassifisert som kreftfremkallende (som f.eks. støv fra eik og bok), spesielt sammen med tilsetningsstoffer for trebehandling; **bruk støvmaske og arbeid med støvfjerningsutstyr når det er mulig**
- Følg de nasjonale krav, når det gjelder støv for de materialer du ønsker å arbeide med
- Sørg for at bryter E ② er i midterste (låst) posisjon før du utfører innstillinger på verktøyet eller skifter tilbehørsdeler eller bærer eller legger verktøyet bort

## LADING/BATTERIENE

- Lad altid batteriet med laderen som følger med
- Ikke berør kontaktene i laderen
- Utsett ikke verktøy/lader/batteriet for regn
- Batteriet må ikke lades i fuktige eller våte omgivelser
- Oppbevar verktøy/lader/batteriet på et sted der temperaturen ikke overstiger 50°C eller faller enn 0°C
- Bruk ikke laderen når den er skadet; ta den med til et autorisert SKIL serviceverksted for en sikkerhetssjekk
- Bruk ikke laderen dersom ledning eller plugg er skadet; ledning eller plugg bør straks skiftes ut på et autorisert SKIL serviceverksted
- Bruk ikke batteriet når de er skadet; de må byttes ut umiddelbart
- Demontere ikke lader eller batteriet
- Forsøk ikke å lade opp batterier, som ikke er oppladbare, med laderen

## FORKLARING AV SYMBOLER PÅ LADER/BATTERI

- ③ Les instruksjonsboken for bruk
- ④ Laderen skal kun brukes innendørs
- ⑤ Dobbeltisolert (ikke nødvendig med jordingsleder)
- ⑥ Batterier vil eksplodere hvis de blir brent, derfor må man aldri brenne batteriene
- ⑦ Oppbevar verktøy/lader/batteriet på et sted der temperaturen ikke overstiger 50°C
- ⑧ Kast aldri lader i husholdningsavfallet
- ⑨ Kast aldri batteriet i husholdningsavfallet

## BRUK

- Kombinert bryter A ② for på/av og hastighetsinstilling Reguler den trinnløse hastighet fra 0 til maksimum ved å trykke mere eller mindre på bryteren
- Batterioplading ⑩
  - ! et nytt lithium-ion batteri eller et lithium-ion batteri som ikke har vært brukt over lengre tid gir først sin fulle effekt etter ca. 3 oppladings-/utladningssykluser
  - kople laderen med en stikkontakt som vist ⑩a
  - grønt lys B slås på, og indikerer at laderen er klart til bruk ⑩a
  - sett batteriet i laderen som vist ⑩b
  - ! batteriet kan også bli liggende i verktøyet ved lading; i så fall kan ikke verktøyet slås på
  - grønt lys B begynner å blinke og indikerer dermed at batteriet mottar lading ⑩c
  - etter ca. 1 time er batteriet fullt opladet og det grønne lyset B vises konstant, i samme øyeblikk skifter laderen over til vedlikeholdslading ⑩d
  - ! ta ut batteriet fra laderen etter ladetiden er ute; slik forlenges levetid av batteriet
- VIKTIG:
  - dersom det grønt lyset B ikke begynner å blinke etter at man har satt batteriet i laderen, kan dette bety at batteriet er for kaldt eller varmt (laderen lader kun batteriet ved temperaturer mellom 0°C og 45°C); laderen skifter da automatisk til vedlikeholdslading inntil en temperatur på mellom 0°C og 45°C er oppnådd, deretter skifter laderen automatisk til normaltlading ⑩e
  - lithium-ion batteriet kan lades til enhver tid (når ladingen avbrytes, skades batteriet ikke)
  - lithium-ion batteri behover ikke å være utladet før de lades opp (ingen "minneeffekt" slik som i nikkel-kadmium batterier)
  - under lading kan laderen og batteriet være varm å berøre; dette er vanlig og indikerer ikke et problem
  - se til at overflaten på batteriet er ren og torr før det settes i laderen
  - opplading må ikke foregå ved temperaturer lavere enn 0°C og over 45°C; dette vil forårsake alvorlig skade på batteriet og laderen
  - ta ikke ut batteriet mens verktøyet er i gang
  - dersom verktøyet ikke har vært benyttet på lang tid er det best å trekke laderen ut av stikkontakten
  - når lithium-ion batteriet er tomt, slås verktøyet av automatisk
  - en betydelig redusert arbeidsperiode etter lading tyder på at batteriet er slitt ut og bør byttes ut
- Endring av dreieretning ⑪
  - hvis ikke retningshendelen er riktig satt i venstre/høyre posisjon, sperres bryteren A ②
  - ! endre bare dreieretning når verktøyet er helt stillestående
- Bytting av bits ⑫
  - sett bit så dybt som mulig inn i chucken
  - ! bruk aldri bit med skadet tange

- Momentinnstilling (VariTorque) ⑬
  - kraft vil øke dersom clutch-ringen C føres fra 1-19; den stilling D vil låse clutch'en for å tillate boring eller skruing med tung belastning
  - ved skruing, prøv først med VariTorque stilling 1 og øk inntil den ønskede dybde er nådd
- Mekanisk girvalg ⑭
  - sett bryteren F på ønsket tutall
  - ! bruk girvalgbryteren når verktøyet går sakte LOW
    - lav tutall
    - høy vridningsmoment
    - for skrutrekking og boring av stor diameter
    - for gjenging
  - HIGH
    - høy tutall
    - liten vridningsmoment
    - for boring av liten diameter
- Batterivern  
Slår verktøyet av automatisk når 1) belastningen er for høy 2) batteriets temperatur ikke er innenfor tillatt driftstemperaturområde på -10 til 60°C 3) lithium-ion batteriet er nesten utladet (til vern mot dype utladninger)
  - ! ikke fortsett å skru verktøyet av og på etter at det er slått av automatisk; dette kan skade batteriet
- Spotlight G ⑯  
Spotlight G tennes automatisk når bryteren A ② blir aktivert
- Grep og styring av verktøyet ⑯
  - ! under arbeid, hold verktøyet alltid i grått(gråe) grepssområde(r)
  - hold ventilasjonsåpningen H ② tildekket
  - ikke utsøv for meget press på verktøyet; la verktøyet gjøre jobben for deg

## BRUKER TIPS

- Bruk riktig bits ⑰
  - ! bruk alltid skarp bits
- Ved boring i jernholdige metaller
  - bor først et lite hull, når et stort hull er krevet
  - smør boret av og til med olje
- Ved skruing ute ved materialkanten er det en fordel å forbore for å unngå at materialet sprekker
- For at du skal ha full nytte av verktøyet er det nødvendig med et svakt press mot skruen, spesielt ved utskruing
- Som skrutrekker ved anvendelse i hardt tre anbefaler vi å bore et styrrehull først
- Splinterfri boring i tre ⑯
- Støvfri boring i vegg ⑯
- Støvfri boring i tak ⑯
- Boring i fliser uten skli ⑯
- Se flere tips på [www.skileurope.com](http://www.skileurope.com)

## VEDLIKEHOLD / SERVICE

- Hold verktøyet og laderen ren
  - rengjør kontakten i laderen med alkohol eller kontaktrens
- ! ta ut laderen fra stikkontakten før rengjøring

- Hvis elektroverktøyet/laderen til tross for omhyggelige produksjons- og kontrollmetoder en gang skulle svikte, må reparasjonen utføres av et autorisert serviceverksted for SKIL-elektroverktøy
  - send verktøyet eller laderen i **montert** tilstand med kjøpsbevis til leverandøren eller nærmeste SKIL serviceverksted (adresser liksom service diagram av verktøyet finner du på [www.skileurope.com](http://www.skileurope.com))

## MILJØ

- Kast aldri elektroverktøy, tilbehør og emballasje i husholdningsavfallet** (kun for EU-land)
  - i henhold til EU-direktiv 2002/96/EF om kasserte elektriske og elektroniske produkter og direktivets iverksetting i nasjonal rett, må elektroverktøy som ikke lenger skal brukes, samles separat og returneres til et miljøvennlig gjenvinningsanlegg
  - symbolet ⑧ er påtrykt som en påminnelse når utskifting er nødvendig
- Batteriet må oppbevares adskilt fra miljø og må ikke kastes som vanlig husholdningsavfall (symbolet ⑨ er påtrykt som en påmindelse for riktig avhendelse av batteriet når nødvendig)
 

**! før batteriene kastes, tape polene med tykk tape for å unngå kortslutning**

## € SAMSVARSERKLÆRING

- Vi erklærer at det er under vårt ansvar at dette produktet er i samsvar med følgende standarder eller standarddokumenter: EN 60335, EN 61000, EN 60745, EN 55014, i samsvar med reguleringer 2006/95/EF, 2004/108/EF, 2006/42/EF
- Tekniske underlag hos:** SKIL Europe BV (PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL

Arno van der Kloot  
Vice President  
Operations & Engineering

Jan Trommelen  
Approval Manager

SKIL Europe BV, 4825 BD Breda, NL  
23.12.2010

## STØY/VIBRASJON

- Målt ifølge EN 60745 er lydtrykknivået av dette verktøyet < 80 dB(A) (standard deviasjon: 3 dB) og vibrasjonsnivået \* m/s<sup>2</sup> (hånd-arm metode; usikkerhet K = 1,5 m/s<sup>2</sup>)
  - \* ved boring i metall 3,4 m/s<sup>2</sup>
  - \* ved skruing 1,7 m/s<sup>2</sup>
- Det avgitt vibrasjonsnivået er blitt målt i samsvar med en standardisert test som er angitt i EN 60745; den kan brukes til å sammenligne et verktøy med et annet, og som et foreløpig overslag over eksponering for vibrasjoner ved bruk av verktøyet til de oppgavene som er nevnt
  - bruk av verktøyet til andre oppgaver, eller med annet eller mangelfullt vedlikeholdt utstyr, kan gi en vesentlig økning av eksponeringsnivået

- tidsrommene når verktøyet er avslått eller når det går men ikke arbeider, kan gi en vesentlig **reduksjon** av eksponeringsnivået
- ! beskytt deg selv mot virkningene av vibrasjoner ved å vedlikeholde verktøyet og utstyr, holde hendene varme og organisere arbeidsmåten din**

**FIN**

## Akkuruuvinväännin/-porakone 2531

### ESITTELY

- Koneet on tarkoitettu poraamiseen puuhun, metalliin, keramiikkaan ja muoviin; elektronisella nopeudensäädöllä ja suunnavaihdolla varustetut koneet soveltuват myös ruuvinvääntöön ja kiertetykkeen
- Lue ja säilytä tämä ohjekirja ③

### TEKNISET TIEDOT ①

Suurin väantömomentti kovassa ruuvinväännössä ISO 5393 mukaan : 40 Nm

### LAITTEEN OSAT ②

- A On/off- ja nopeudensääätökytkin
- B Vihreä laitusaliteinen valo
- C Momentinsäätö
- D Lukitusasento (kytkin)
- E Kytkin pyörintäsuunnan vaihtamiseksi
- F Vaihteenvalitsin
- G Kohdevalo
- H Ilmanvaihto-aukot
- J Laturi

## TURVALLISUUS

### YLEiset TURVALLISUUSOHJEET

**■ HUOMIO!** Lue kaikki turvallisuus- ja muut ohjeet. Turvallisuusohjeiden noudattamisen laiminlyönti saattaa johtaa sähköiskuun, tulipaloon ja/tai vakavaan loukkaantumiseen. **Säilytä kaikki turvallisuus- ja muut ohjeet tulevaisuutta varten.** Turvallisuusohjeissa käytetty käsite "sähkötyökalu" käsittää verkkokäyttöisiä sähkötyökaluja (verkkojohdolla) ja akkukäyttöisiä sähkötyökaluja (ilman verkkojohtoa).

### 1) TYÖPAIKAN TURVALLISUUS

- Pidä työskentelyalue puhtaana ja hyvin valaistuna.** Työpaikan epäjärjestys tai valaisemattomat työalueet voivat johtaa tapaturmiin.
- Älä työskentele sähkötyökalulla rajahydysalittiissa ympäristössä, jossa on palavaa nestettä, kaasua tai pölyä.** Sähkötyökalu muodostaa kipinöitä, jotka saattavat sytyttää pölyn tai höyryt.
- Pidä lastet ja sivulliset loitolta sähkötyökalua käyttäessäsi.** Voit menettää laitteesi hallinnan, huomiosi suuntautuessa muualle.

## 2) SÄHKÖTURVALLISUUS

- a) Sähkötyökalun pistotulpan tulee sopia pistorasiaan. Pistotulppaa ei saa muuttaa millään tavalla. Älä käytä mitään pistorasia-adaptereita maadoitettujen sähkötyökalujen kanssa. Alkuperäisessä kunnossa olevat pistotulpat ja sopivat pistorasiat vähentävät sähköiskun vaaraa.
- b) Vältä koskettamasta maadoitettuja pintoja, kuten putkia, pattereita, liesiä tai jääkaapeja. Sähköiskun vaara kasvaa, jos kehosi on maadoitettu.
- c) Älä aseta sähkötyökalua alittiaksi sateelle tai kosteudelle. Veden tunkeutuminen sähkötyökalun sisään kasvattaa sähköiskun riskiä.
- d) Älä käytä verkkohjotoa väärin. Älä käytä sitä sähkötyökalun kantamiseen, vetämiseen tai pistotulpan irrottamiseen pistorasiasta. Pidä johto loitolla kuumuudesta, öljystä, terävistä reunoista ja liikkuvista osista. Vahingoittuneet tai sotkeutuneet johdot kasvattavat sähköiskun vaaraa.
- e) Käyttäessäsi sähkötyökalua ulkona, käytä ainostaan ulkokäyttöön soveltuvaat jatkojohto. Ulkokäyttöön soveltuvaan jatkojohdon käyttö pienentää sähköiskun vaaraa.
- f) Jos sähkötyökalun käyttö kosteassa ympäristössä ei ole välttämättä, tulee käyttää maavuotokatkaisijaa. Maavuotokatkaisijan käyttö vähentää sähköiskun vaaraa.
- 3) HENKILÖTURVALLISUUS
- a) Ole valpas, kiinnitä huomiota työskentelysi ja noudata tervettä järkeä sähkötyökalua käyttäessäsi. Älä käytä sähkötyökalua, jos olet väsynyt tai huumeiden, alkoholin tahi lääkkeiden vaikutukseen alaisena. Hetken tarkkaamattomuus sähkötyökalua käytettäessä, saattaa johtaa vakavaan loukaantumiseen.
- b) Käytä suojarusteita. Käytä aina suojalaseja. Henkilökohtaisen suojaruustuksen käytöllä, kuten pölynaamarin, luistamattomien turvakenkien, suojakypärän tai kuulonsuojaamien, riippuen sähkötyökalun lajista ja käytötvästä, vähentää loukaantumisriskiä.
- c) Vältä tahatonta käynnistämistä. Varmista, että sähkötyökalu on poikkitettyynä, ennen kuin liität sen sähköverkkoon ja/tai liität akun, otat sen käteen tai kannat sitä. Jos kannat sähkötyökalua sormi käynnistyskytkimellä tai kytket sähkötyökalun pistotulpan pistorasiaan, käynnistyskytkimen ollessa käyntiasennossa, altistat itseesi onnettomuuksille.
- d) Poista kaikki säätiötyökalut ja ruuvitallat, ennen kuin käynnistät sähkötyökalun. Työkalu tai avain, joka sijaitsee laitteen pyörivässä osassa, saattaa johtaa loukaantumiseen.
- e) Älä yliarvioi itseäsi. Huolehdi aina tukevasta seisoma-asennosta ja tasapainosta. Täten voit paremmin hallita sähkötyökalua odottamattomissa tilanteissa.
- f) Käytä tarkoitukseen soveltuivia vaatteita. Älä käytä löysiä työvaatteita tai koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja käsineet loitolla liikkuvista osista. Väljät vaatteet, korut ja pitkät hiukset voivat takertua liikkuihin osiin.
- g) Jos pölynimu- ja keräilylaitteita voidaan asentaa, tulee sinun tarkistaa, ettei ne on liitetty ja ettei ne käytetä oikealla tavalla. Pölynimulaitteiston käyttö vähentää pölyn aiheuttamia vaaroja.

## 4) SÄHKÖTYÖKALUJEN KÄYTTÖ JA HOITO

- a) Älä ylikuormita laitetta. Käytä kyseiseen työhön tarkoitettua sähkötyökalua. Sopivaa sähkötyökalua käyttäen työskentelet paremmin ja varmemmin tehoalueella, jolle sähkötyökalu on tarkoitettu.
- b) Älä käytä sähkötyökalua, jota ei voida käynnistää ja pysäyttää käynnistyskytkimestä. Sähkötyökalu, jota ei enää voida käynnistää ja pysäyttää käynnistyskytkimellä, on vaarallinen ja se täytyy korjata.
- c) Irrota pistotulppa pistorasiasta, ennen kuin suoritat säätötä, vaihdat tarvikkeita tai siirräät sähkötyökalun varastoitavaksi. Nämä turvatoimenpiteet pienentävät sähkötyökalun tahattoman käynnistysriskin.
- d) Säilytä sähkötyökalut poissa lasten ulottuvilta, kun niitä ei käytetä. Älä anna sellaisten henkilöiden käyttää sähkötyökalua, jotka eivät tunne sitä tai jotka eivät ole lukeneet tätä käyttöohjetta. Sähkötyökalut ovat vaarallisia, jos niitä käytetään kokemattomat henkilöt.
- e) Hoida sähkötyökalus huolella. Tarkista, että liikkuvat osat toimivat moitteettomasti, eivätkä ole puristuksessa sekä, että siinä ei ole murtuneita tai vahingoittuneita osia, jotka saataisivat vaikuttaa haitallisesti sähkötyökalun toimintaan. Anna korjauftaan mahdolliset viat ennen käyttöönottoa. Monen tapaturman syyt löytyvä huonosti huolletuista laitteista.
- f) Pidä leikkausterät terävinä ja puhtaina. Huolellisesti hoidetut leikkaustyökalut, joiden leikkausreunat ovat terävät, eivät tartu helposti kiinni ja niitä on helppompia hallita.
- g) Käytä sähkötyökaluja, tarvikkeita, vaihtotyökaluja jne. näiden ohjeiden mukaisesti. Ota tällöin huomioon työolosuhheet ja suoritettava toimenpide. Sähkötyökalun käyttö muuhun kuin sillä määritetyyn käytöön, saattaa johtaa vaarallisiin tilanteisiin.
- 5) AKKUKÄYTÖISTEN SÄHKÖTYÖKALUJEN KÄYTÖ JA HOITO
- a) Lataa akku vain valmistajan määräämässä latauslaiteessa. Latauslaite, joka soveltuu määrätyyppiselle akulle, saattaa muodostaa tulipaloaavan erilaista akkua ladattaessa.
- b) Käytä sähkötyökalussa ainostaan kyseiseen sähkötyökalun tarkoitettua akkua. Jonkin muun akun käyttö saattaa johtaa loukaantumiseen ja tulipaloon.
- c) Pidä irrallista akkua loitolla metalliesineistä, kuten paperiliittimistä, kolikoista, avaimista, nauloista, ruuveista tai muista pienistä metalliesineistä, jotka voivat oikosulkea akun koskettimet. Akkukoskettimien välinen oikosulku saattaa aiheuttaa palovammoja tai johtaa tulipaloon.
- d) Väärästä käytöstä johtuen saattaa akusta vuotaa nestettä, jota ei tule koskettaa. Jos nestettä vahingossa joutuu iholle, huuhtelee kosketuskohta vedellä. Jos nestettä pääsee silmiin, tarvitaan tämän lisäksi lääkärin apua. Akusta vuotava neste saattaa aiheuttaa ärsytystä ja palovammoja.
- 6) HUOLTO
- a) Anna koulutettujen ammattihienkilöiden korjata sähkötyökalusi ja hyväksy korjauksiin vain alkuperäisiä varaosia. Täten varmistat, että sähkötyökalu säilyy turvallisena.

## AKKUUVINVÄÄNTIMEN-/PORAKONEEN TURVALLISUUSOHJEET

- Vältä vaaralliset vahingot, jotka voivat aiheuttaa nauista, ruuveista tai muista aineista työstettävässä materiaalissa; poista ne ennen työskentelyn aloittamista
- Tarkista aina, että syöttöjänneite on sama kuin latauslaitteen nimilaitan osoittama jänneite
- Jos huomaat sähköisen tai mekaanisen vian, sammuta kone heti tai irrota latauslaite ajaksi pistorasiasta
- SKIL pystyy takaamaan työkalun moitteettoman toiminnan vain, kun käytetään alkuperäisiä tarvikkeita
- Käytä vain tarvikkeita, joiden sallittu kierrosluku on vähintään yhtä suuri kuin laitteen suurin tyhjäkäytinkierrosluku
- Työkalua/latauslaite ei ole tarkoitettu henkilöiden käyttöön (mukaan lukien lapsi), joiden fyysisen, sensorinen tai henkinen vireys on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietämystä, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö ole antanut heille ohjausta tai koulutusta työkalun/latauslaitetta käytössä
- Varmista, etteivät lapset leiki laitteella/latauslaiteella
- **Kiinnitä työstettävä kappale** (kiinnittimeen tai puristimeen kiinnitetty työstettävä kappale pysyy tukevammin paikoillaan kuin käsini pidettäessä)
- **Tartu sähkötyökaluun ainoastaan eristetyistä pinnioista, tehdessäsi työtä, jossa vahittotyökalu tai ruuvi saattaisi osua piilossa olevaan sähköjohtoon tai sähkötyökalun omaan sähköjohtoon** (kosketus jänitteiseen johtoon voi saattaa sähkötyökalun metalliosat jänitteisiksi ja johtaa sähköiskuun)
- **Käytä sopivia etsintälaitteita piilossa olevien syöötöjohtojen paikallistamiseksi, tai käännyn paikallisen jakeluyhtiön puoleen** (kosketus sähköjohtoon saattaa johtaa tulipaloon ja sähköiskuun; kaasuputken vahingoittaminen saattaa johtaa räjähdykseen; vesijohtoon tunkeutuminen aiheuttaa aineellista vahinkoa tai saattaa johtaa sähköiskuun)
- **Älä koskaan työstä asbestipitoista ainetta** (asbestia pidetään karsinogeneenisenä)
- Materiaaleista, kuten liijypitoinen maali, jotkut puulajit, mineraalit ja metalli, tuleva pöly voi olla vahingollista (kosketukseen joutuminen pölyn kanssa tai sen sisään hengittäminen voi aiheuttaa käytäjälle tai sivustakatoille allergiareaktioita ja/tai hengitysvaivoja); **käytä pölynaamaria ja työskentele pölynpoistolaitteen kanssa, kun sellainen on liitetävissä**
- Tiettytyppiset pölyt on luokiteltu karsinogeneeniksi (kuten tammi- ja pyökkipojly) erityisesti puun käsittelyyn käytettävien lisääaineiden yhteydessä; **käytä pölynaamaria ja työskentele pölynpoistolaitteen kanssa, kun sellainen on liitetävissä**
- Noudata maakohtaisia pölyyn liittyviä sääntöjä
- Varmista, että kytkin E ② on keskellä (lukitus)asennossa, ennen kuin suoritat säätöjä, vahdat tarvikkeita tai siirrätkin varastoitavaksi

## LATAAMINEN/AKKU

- Lataa akku vain koneen mukana toimitetulla latauslaiteella
- Älä koske latauslaiteessa olevia releitä
- Suojele konettasi/latauslaitetta/akkua sateelta
- Älä lataa akkuja kosteissa tai märissä olosuhteissa

- Säilytä konettasi/latauslaitetta/akkua paikoissa, joissa lämpötila ei nouse yli 50°C, eikä laske alle 0°C
- Älä käytä vahingoittunutta latauslaitetta; vaan toimita se SKIL-keskushuoltoon tarkastettavaksi
- Älä käytä latauslaitetta, kun johta tai pistoke on vioitettu; johta ja pistoke olisi heti vaihdettava SKIL-keskushuollossa
- Älä käytä vahingoittunutta akkua, vaan vaihda se välittömästi
- Älä pura itse latauslaitetta tai akkuja
- Älä lataa ladattavaksi soveltuumattomia akkuja tällä laturilla

## LATURISSA/AUKUSSA SYMBOLIEN SELITYKSET

- ③ Lue käytöohjeet ennen käyttöä
- ④ Käytä laturia vain sisätiloissa
- ⑤ Kaksoiseristys (ei tarvita maajohtoa)
- ⑥ Akut räjähtävät, jos ne hävitetään polttamalla, joten älä missään tapauksessa polta niitä
- ⑦ Säilytä konettasi/latauslaitetta/akkua paikoissa, joissa lämpötila ei nouse yli 50°C
- ⑧ Älä hävitä latauslaitetta tavallisen kotitalousjätteen mukana
- ⑨ Älä hävitä akkuja tavallisen kotitalousjätteen mukana

## KÄYTÖÖ

- Käynnistys ja nopeuden säätö samalla kytkimellä A ② Valitse nopeus portaattomasti nollasta maksiminopeuteen painamalla enemmän tai vähemmän kytikintä
- Akun lataus ⑩
  - ! uusi tai kauan käyttämättä ollut litiumioniakku saavuttaa täyden tehonsa vasta n. 3 lataus-purkausjakson jälkeen
    - yhdistä latauslaitteen pistoke virtalähteeseen kuvatulla tavalla ⑩a
    - vihreä valo B syttyy päälle osoittamaan, että latauslaite on toimintavalmis ⑩a
    - aseta akku laturiin kuvan osoittamalla tavalla ⑩b
  - ! akku voi jäädä työkaluun myös latauksen ajaksi; silloin työkalua ei voi käynnistää
    - vihreä valo B vilkkuu ilmoittaen, että akku saa latauksen ⑩c
    - noin 1 tunnin kuluttua akku on täysin ladattu ja vihreä valo B syttyy vilkkumisen jälkeen ja palaa jatkuvasti, jolloin latauslaite kytkeytyy automaattisesti säilytslataukselle ⑩d
  - ! irrota akku latauslaitteesta sen jälkeen kun lataus on valmis pidentääksesi akun käyttöikää
- TÄRKEÄÄ HUOMIOITAVAA:
  - jos vihreä valo B ei vilku, kun akku on asetettu latauslaitteeseen, se voi merkitä, että akku on liian kylmä tai kuuma (latauslaite lataa akkuja vain, kun lämpötila on 0-45°C); latauslaite kytkeytyy automaattisesti säilytslataukselle, kunnes on saavutettu 0-45°C:n välinen lämpötila, jolloin latauslaite automaattisesti kytkeytyy normaalilataukseen ⑩e
  - litiumioniakku voidaan ladata milloin tahansa (latauksen keskeyttäminen ei vahingoita akkuja)
  - litiumioniakun ei tarvitse olla tyhjä ennen lataamista (ei "vaikutusta muistiin" kuten nikkelikadmiumakuissa)

- lataamisen aikana akku voi tuntua lämpimältä, kun sitä kosketellaan; tämä on normaalia eikä merkki mistään ongelmasta
- varmista, että akku on puhdas ja kuiva, ennen kuin aseta sen latauslaitteeseen
- älä lataa alle 0 °C:n tai yli 45 °C:n lämpötiloissa; akun ja latauslaite vaurioituvat siivä
- älä irrota akkua koneen käydessä
- jos on odottavissa, etttä työkalua ei käytetä pitkään aikaan, on parasta irrottaa latauslaite virtaläheteestä
- kun litiumioniakku on tyhjä, työkalu kytkeytysti automaattisesti pois päältä
- huomattavasti lyhentynyt käyttöaika latauksen jälkeen tarkoitetta, etttä akku on kulunut ja se on syttä vaihtaa
- Pyörintäsuunnan vaihto (11)
  - jos säätöä ei ole oikein asettettu vasen/oikea-asentoon, kytkeytää A (2) ei voi käynnistää
  - ! muuta pyörintäsuuntaa vain kun työkalu on täysin pysäytettyä**
- Kärkinen vaihto (12)
  - aseta kärki mahdollisimman syvälle istukkaan
  - ! älä käytä kärkiä, joiden varsi on vahingoittunut**
- Vääntömomentin säätö (VariTorque) (13)
  - vääntömomentti kasvaa käännettäessä kytkimen rengasta C 1:stä 19:ään; asento D on porausasento, jossa suurta momenttia vaativaa ruuvinvääntöä on mahdolista
  - ruuvia kiinnittäässä koeta ensin VariTorque-säädintä asennolla 1, koeta sen jälkeen seuraavia asentoja, kunnes toivottu syvyys on saavutettu
- Mekaaninen vaihteenvalinta (14)
  - aseta valitsin F haluamaasi kierrosluvun asentoon
  - ! käytä vaihteenvalitsinta kun kone pyörii hiljaa**
  - LOW**
    - hidas nopeus
    - suuri vääntömomentti
    - ruuvinvääntöön ja isojen reikien poraukseen
    - kierteykkseen
  - HIGH**
    - suuri nopeus
    - alhaisempi vääntömomentti
    - pienien reikien poraukseen
- Akun suojaus
 

Katkaisee työkalusta automaattisesti virran, kun

  - 1) kuormitus on liian suuri
  - 2) akun lämpötila ei ole sallitulla käyttöalueella -10 - +60°C

3) litiumioniakku on lähes tyhjä (akun suojaamiseksi syvättyjenemiseltä)

**! älä paina käynnistyskytkintää sen jälkeen, kun työkalu on kytkeytynyt pois päältä automaattisesti; akku voi vahingoittua**
- Kohdevalo G (15)
 

Kohdevalo G sytyy automaattisesti kytkeytää A (2) aktivoitaaessa
- Koneen pitämisen ja ohjaaminen (16)
 

**! pidä työkalusta kiinni aina työskentelyn aikana harmaan värisestä kädensija(oi)sta**

  - pidä ilmanvaihto-aukkoja H (2) peittämättöminä
  - älä paina työkalua liian voimakkaasti; vaan anna työkalun tehdä työ puolestasi

## VINKKEJÄ

- Käytä oikeantyyppisiä kärkiä (17)
  - ! käytä vain teräviä kärkiä**
- Porattaessa rautametalleja
  - poraa ensin pienempi esireikä ja jatka sitten isommalla terällä
  - voitele poranterä ajoittain öljyllä
- Kun ruuvi väännetään lähelle puun reunaa, pitää porata esireikä ruuvia varten, jotta estetään puun halkeaminen
- Jotta laitteesta saataisiin mahdollisimman suuri hyöty, ruuvia on painettava tasaisesti, varsinkin ruuvia irrotettaessa
- Väännettäessä ruuveja kovaan puuhun tulisi ensin porata esireikä
- Repimätön poraus puuhun (18)
- Pölytön poraus seiniin (19)
- Pölytön poraus kattoihin (20)
- Poraus laattoihin lisäkahtamatta (21)
- Lisävinkkejä on tarjolla web-osoitteessa [www.skileurope.com](http://www.skileurope.com)

## HOITO / HUOLTO

- Pitää koneesi ja latauslaite puhtaana
  - puhdistaa latauslaitteen virtanavat alkoholilla tai kosketinkärkien puhdistukseen tarkoitetulla puhdistusaineella
- ! irrota latauslaite aina puhdistuksen ajaksi pistorasiasta**
- Jos sähkötyökalussa/latauslaitteessa, huolellisesta valmistuksesta ja koestusmenettelyistä huolimatta esiintyy viikaa, tulee korjaus antaa SKIL sopimushuollon tehtäväksi
  - toimita työkalu tai latauslaite sitä osiin **purkamatta** lähipääni SKIL-huoltoon (osoitteet ja työkalun huoltokaava ovat tarjolla web-osoitteessa [www.skileurope.com](http://www.skileurope.com)) ostotodiste mukaan liitetynä

## YMPÄRISTÖNSUOJELU

- Älä hävitä sähkötyökalua, tarvikkeita tai pakkausta tavallisen kotitalousjätteen mukana (koskee vain EU-maita)
  - vanhoja sähkö- ja elektroniikkalaitteita koskevan EU-direktiivin 2002/96/ETY ja sen maakohtaisen sovellusten mukaisesti käytetetä sähkötyökalut on toimitettava ongelmajätteen keräyspisteeseen ja ohjattava ympäristöystävälliseen kierrätykseen
  - symboli (8) muistuttaa täästä, kun käytöstä poisto tulee ajankohtaiseksi
- Akkua ei saa jättää luontoon eikä heittää pois normaaliltaan kotitalousjätteen tapaan (symboli (9) muistuttaa täästä, kun käytöstä poisto tulee ajankohtaiseksi)
  - ! poistaessasi akun käytöstä peitä plus- ja miinusnapsa sähköteipillä oikosulun estämiseksi**

## C-E-VAATIMUSTEN-MUKAISUUSVAKUUTUS

- Todistamme täten ja vastaamme yksin siitä, että tämä tuote on allalueeltujen standardien ja standardoimisasiakirjojen vaatimusten mukainen EN 60335, EN 61000, EN 60745, EN 55014, seuraavien sääntöjen mukaisesti 2006/95/EY, 2004/108/EY, 2006/42/EY
- Tekninen tiedosto kohdasta:** SKIL Europe BV (PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL  
Arno van der Kloot Vice President Operations & Engineering  
Jan Trommelen Approval Manager

SKIL Europe BV, 4825 BD Breda, NL  
23.12.2010

### MELU/TÄRINÄ

- Mitattuna EN 60745 mukaan työkalun melutaso on < 80 dB(A) (keskihajonta: 3 dB) ja tärinän voimakkaus  $* \text{ m/s}^2$  (käsi-käsivarsi metodi; epävarmuus K = 1,5 m/s $^2$ ),  $* \text{ metalliin porattaessa}$  3,4 m/s $^2$ ,  $* \text{ ruuvinväännettäessä}$  1,7 m/s $^2$
- Tärinäsäteilytaso on mitattu standardin EN 60745 mukaisen standarditestin mukaisesti; sitä voidaan käyttää verrattaessa yhtä laitetta toiseen sekä alustavana tärinälle altistumisen arviona käytettäessä laitetta manituissa käyttötarkoitukissa
  - laitteen käytöö eri käyttötarkoitukiin tai erilaisten tai huonosti ylläpidettyjen lisälaitteiden kanssa voi lisätä merkittävästi altistumistaso
  - laitteen ollessa sammuksissa tai kun se on käynnissä, mutta sillä ei tehdä työtä, altistumistaso voi olla huomattavasti pienempi
- ! suojaudu tärinän vaikutuksilta ylläpitämällä laite ja sen lisävarusteet, pitämällä kädet lämpiminä ja järjestämällä työmenetelmät**

E

## Taladradora/ atornilladora sin cable 2531

### INTRODUCCIÓN

- Esta herramienta ha sido proyectada para taladrar en madera, metal, cerámica y materiales sintéticos; las herramientas con control electrónico de la velocidad y de giro a derecha e izquierda son también adecuadas para atornillar y tallar roscas
- Lea y conserve este manual de instrucciones ③

### CARACTERISTICAS TECNICAS ①

Par de giro máx. en unión atornillada rígida según ISO 5393 : 40 Nm

## ELEMENTOS DE LA HERRAMIENTA ②

- A Interruptor para encendido/apagado y control de velocidad
- B Luz de carga verde
- C Anillo para regulación del par de apriete
- D Posición de bloqueo (embrague)
- E Interruptor para invertir la dirección de giro
- F Selector de velocidad
- G Luz direccional
- H Ranuras de ventilación
- J Cargador

## SEGURIDAD

### INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD

**! ATENCIÓN!** Lea íntegramente estas advertencias de peligro e instrucciones. En caso de no atenerse a las advertencias de peligro e instrucciones siguientes, ello puede ocasionar una descarga eléctrica, un incendio y/o lesión grave. **Guardar todas las advertencias de peligro e instrucciones para futuras consultas.** El término "herramienta eléctrica" empleado en las siguientes advertencias de peligro se refiere a herramientas eléctricas de conexión a la red (con cable de red) y a herramientas eléctricas accionadas por acumulador (o sea, sin cable de red).

#### 1) SEGURIDAD DEL PUESTO DE TRABAJO

- a) Mantenga limpia y bien iluminada su área de trabajo. El desorden o una iluminación deficiente en las áreas de trabajo pueden provocar accidentes.
- b) No utilice la herramienta eléctrica en un entorno con peligro de explosión, en el que se encuentren combustibles líquidos, gases o material en polvo. Las herramientas eléctricas producen chispas que pueden llegar a inflamar los materiales en polvo o vapores.
- c) Mantenga alejados a los niños y otras personas de su área de trabajo al emplear la herramienta eléctrica. Una distracción le puede hacer perder el control sobre la herramienta.

#### 2) SEGURIDAD ELÉCTRICA

- a) El enchufe de la herramienta debe corresponder a la toma de corriente utilizada. No es admisible modificar el enchufe en forma alguna. No emplear adaptadores en herramientas dotadas con una toma de tierra. Los enchufes sin modificar adecuados a las respectivas tomas de corriente reducen el riesgo de una descarga eléctrica.
- b) Evite que su cuerpo toque partes conectadas a tierra como tuberías, radiadores, cocinas y refrigeradores. El riesgo a quedar expuesto a una descarga eléctrica es mayor si su cuerpo tiene contacto con tomas de tierra.
- c) No exponga las herramientas eléctricas a la lluvia o a condiciones de humedad. Existe el peligro de recibir una descarga eléctrica si penetran líquidos en la herramienta.

- d) **No utilice el cable de red para transportar o colgar la herramienta, ni tire de él para sacar el enchufe de la toma de corriente. Mantenga el cable de red alejado del calor, aceite, esquinas cortantes o piezas móviles.** Los cables de red dañados o enredados pueden provocar una descarga eléctrica.
- e) **Al trabajar con la herramienta eléctrica en la intemperie utilice solamente cables de prolongación homologados para su uso en exteriores.** La utilización de un cable de prolongación adecuado para su uso en exteriores reduce el riesgo de una descarga eléctrica.
- f) **Si el funcionamiento de una herramienta eléctrica en un lugar húmedo fuese inevitable, utilice un cortacircuito de fuga a tierra.** El uso de un cortacircuito de fuga a tierra reduce el riesgo de descarga eléctrica.
- 3) SEGURIDAD DE PERSONAS**
- a) **Esté atento y emplee la herramienta con prudencia. No utilice la herramienta eléctrica si estuviese cansado, ni bajo los efectos de alcohol, drogas o medicamentos.** El no estar atento durante el uso de una herramienta eléctrica puede provocarle serias lesiones.
- b) **Utilice un equipo de protección personal y en todo caso unas gafas de protección.** El riesgo a lesionarse se reduce considerablemente si, dependiendo del tipo y la aplicación de la herramienta eléctrica empleada, se utiliza un equipo de protección adecuado como una mascarilla antipolvo, zapatos de seguridad con suela antideslizante, casco, o protectores auditivos.
- c) **Evite una puesta en marcha fortuita. Asegurarse de que la herramienta eléctrica esté desconectada antes de conectarla a la toma de corriente y/o al montar el acumulador, al recogerla, y al transportarla.** Si transporta la herramienta eléctrica sujetándola por el interruptor de conexión/desconexión, o si introduce el enchufe en la toma de corriente con la herramienta eléctrica conectada, ello puede dar lugar a un accidente.
- d) **Retire las herramientas de ajuste o llaves fijas antes de conectar la herramienta eléctrica.** Una herramienta o llave colocada en una pieza rotativa puede producir lesiones graves al accionar la herramienta eléctrica.
- e) **Sea precavido. Trabaje sobre una base firme y mantenga el equilibrio en todo momento.** Esto le permitirá controlar mejor la herramienta eléctrica en caso de presentarse una situación inesperada.
- f) **Lleve puesta una vestimenta de trabajo adecuada. No utilice vestimenta amplia ni joyas.** Mantenga su pelo, vestimenta y guantes alejados de las piezas móviles. La vestimenta suelta, las joyas y el pelo largo se pueden enganchar con las piezas en movimiento.
- g) **Siempre que sea posible utilizar equipos de aspiración o captación de polvo, asegúrese que éstos estén montados y que sean utilizados correctamente.** El empleo de estos equipos reduce los riesgos derivados del polvo.
- 4) CUIDADO Y UTILIZACIÓN DE HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS**
- a) **No sobrecargue la herramienta. Use la herramienta prevista para el trabajo a realizar.** Con la herramienta adecuada podrá trabajar mejor y con mayor seguridad dentro del margen de potencia indicado.
- b) **No utilice herramientas con un interruptor defectuoso.** Las herramientas que no se puedan conectar o desconectar son peligrosas y deben repararse.
- c) **Saque el enchufe de la red y/o desmonte el acumulador antes de realizar un ajuste en la herramienta eléctrica, cambiar de accesorio o al guardar la herramienta eléctrica.** Esta medida preventiva reduce el riesgo de conectar accidentalmente la herramienta.
- d) **Guarde las herramientas fuera del alcance de los niños y de las personas que no estén familiarizadas con su uso.** Las herramientas utilizadas por personas inexpertas son peligrosas.
- e) **Cuide sus herramientas con esmero. Controle si funcionan correctamente, sin atascarse, las partes móviles de la herramienta, y si existen partes rotas o deterioradas que pudieran afectar al funcionamiento de la herramienta.** Si la herramienta eléctrica estuviese defectuosa haga repararla antes de volver a utilizarla. Muchos de los accidentes se deben a herramientas con un mantenimiento deficiente.
- f) **Mantenga los útiles limpios y afilados.** Los útiles mantenidos correctamente se dejan guiar y controlar mejor.
- g) **Utilice herramientas eléctricas, accesorios, útiles, etc. de acuerdo con estas instrucciones, teniendo en cuenta las condiciones de trabajo y la tarea a realizar.** El uso de herramientas eléctricas para trabajos diferentes de aquellos para los que han sido concebidas puede resultar peligroso.
- 5) CUIDADO Y UTILIZACIÓN DE HERRAMIENTAS ACCIONADAS POR ACUMULADOR**
- a) **Cargue los acumuladores únicamente con los cargadores recomendados por el fabricante.** Existe riesgo de incendio al intentar cargar acumuladores de un tipo diferente al previsto para el cargador.
- b) **Emplee únicamente los acumuladores previstos para la herramienta eléctrica.** El uso de otro tipo de acumuladores puede provocar daños e incluso un incendio.
- c) **Si no utiliza el acumulador, guárdelo separado de clips, monedas, llaves, clavos, tornillos o demás objetos metálicos que pudieran puentear sus contactos.** El cortocircuito de los contactos del acumulador puede causar quemaduras o un incendio.
- d) **La utilización inadecuada del acumulador puede provocar fugas de líquido.** Evite el contacto con él. En caso de un contacto accidental enjuagar el área afectada con abundante agua. En caso de un contacto con los ojos recurra además inmediatamente a un médico. El líquido del acumulador puede irritar la piel o producir quemaduras.
- 6) SERVICIO**
- a) **Únicamente haga reparar su herramienta eléctrica por un profesional, empleando exclusivamente piezas de repuesto originales.** Solamente así se mantiene la seguridad de la herramienta eléctrica.

## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA TALADROS/ ATORNILLADORES SIN CABLE

- Evite los daños que puedan causar los tornillos, clavos y otros objetos sobre la pieza de trabajo; retírelos antes de empezar a trabajar
- Compruebe siempre que la tensión de alimentación es la misma que la indicada en la placa de características del cargador
- En caso de un mal funcionamiento eléctrico o mecánico se debe parar inmediatamente la herramienta o desenchufar el cargador de la red
- SKIL únicamente puede garantizar un funcionamiento correcto de la herramienta al emplear accesorios originales
- Utilice únicamente accesorios cuyo límite de revoluciones permitida sea como mínimo igual a las revoluciones en vacío máximas de la herramienta
- La herramienta/el cargador no está pensada/o para ser utilizado/a por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales disminuidas o falta de experiencia y conocimientos, a menos que estén bajo la supervisión o instrucciones relativas al uso de la herramienta/del cargador por parte de una persona responsable de su seguridad
- Asegúrese de que los niños no jueguen con la herramienta/el cargador
- **Asegure la pieza de trabajo** (una pieza de trabajo fijada con unos dispositivos de sujeción o en un tornillo de banco, se mantiene sujeta de forma mucho más segura que con la mano)
- **Sujete la herramienta eléctrica por las superficies de agarre aisladas al realizar trabajos en los que el accesorio o el tornillo pueda tocar conductores eléctricos ocultos o el propio cable** (el contacto con conductores bajo tensión puede hacer que las partes metálicas de la herramienta eléctrica le provoquen una descarga eléctrica)
- **Utilice aparatos de detección adecuados para localizar posibles conductores o tuberías ocultas, o consulte a su compañía abastecedora** (el contacto con conductores eléctricos puede provocar una descarga eléctrica e incluso un incendio; al dañar una tubería de gas puede producirse una explosión; la perforación de una tubería de agua pueden causar daños materiales o una descarga eléctrica)
- **No trabaje materiales que contengan amianto** (el amianto es cancerígeno)
- El polvo del material, como por ejemplo la pintura que contiene plomo, algunas especies de madera, minerales y metal podrían ser dañinos (el contacto o inhalación del polvo podría producir reacciones alérgicas y/o trastornos respiratorios al operador u otras personas cerca); **utilice una máscara contra el polvo y trabaje con un dispositivo de extracción de polvo cuando lo conecte**
- Ciertos tipos de polvo están catalogados como cancerígenos (por ejemplo el polvo de roble y de haya) especialmente junto con aditivos para el acondicionamiento de la madera; **utilice una máscara contra el polvo y trabaje con un dispositivo de extracción de polvo cuando lo conecte**

- Siga la normativa nacional en cuanto a extracción de polvo, en función de los materiales que vayan a ser utilizados
- Cerciorarse de que el interruptor E ② está en la posición central (posición de bloqueo) antes de realizar ajustes en la herramienta o un cambio de accesorios así como para el transporte o para guardar la herramienta

## RECARGA/BATERÍAS

- Recargue la batería únicamente con el cargador suministrado
- No toque los terminales del cargador
- No exponga la herramienta/cargador/batería a la lluvia
- No recargue la batería en entornos húmedos
- Guarde la herramienta/cargador/batería en un lugar donde la temperatura no exceda los 50°C ni baje de 0°C
- No utilice el cargador si está dañado; llévelo a uno de los servicios técnicos autorizados de SKIL para hacer el examen de seguridad
- No utilice el cargador cuando el cable o la clavija estén dañados; el cable o la clavija deben cambiarse inmediatamente en uno de los servicios técnicos autorizados de SKIL
- Nunca utilice la batería estropeada; debe de ser cambiada inmediatamente
- No desarme el cargador o la batería
- No intente recargar las baterías no recargables con el cargador

## EXPLICACIÓN DE LOS SÍMBOLOS DEL CARGADOR/BATERÍA

- ③ Lea el manual de instrucciones antes de utilizarla
- ④ Sólo utilice el cargador en interiores
- ⑤ Doble aislamiento (no requiere cable de tierra)
- ⑥ Las baterías estallarán si se tiran al fuego, por ningún motivo caliente las baterías.
- ⑦ Guarde la herramienta/cargador/batería en un lugar donde la temperatura no exceda los 50°C
- ⑧ No deseche el cargador junto con los residuos domésticos
- ⑨ No deseche la batería junta con los residuos domésticos

## USO

- Interruptor combinado A ② on/off y control de velocidad Controla la velocidad acelerando de 0 hasta la máxima, apretando el gatillo acelerador
- Recargue de la batería ⑩
  - ! una batería de ion-litio nueva o que no haya sido usada durante largo tiempo alcanza su plena potencia después de aproximadamente 3 ciclos de carga/descarga
  - enchufar el cargador a la red de la forma ilustrada ⑩a
  - la luz verde B se enciende indicando que el cargador está preparado para funcionar ⑩a
  - introduzca la batería en el cargador tal y como se muestra ⑩b
  - ! la batería también puede permanecer en la herramienta durante la carga; en dicho caso, no podrá encenderse la herramienta
  - la luz verde B roja parpadeará indicando que la batería está recibiendo una carga ⑩c

- después de aproximadamente 1 hora la batería estará cargada y la luz verde B dejará de parpadear y permanecerá encendida a cuyo tiempo el cargador automáticamente cortará la corriente y pasará a carga lenta ⑩d

**! retire la batería del cargador después de que se haya cumplido el tiempo de recarga; con ello se prolonga la vida útil de la batería**

**IMPORTANTE:**

- si la luz verde B no parpadease tras colocar la batería, esto puede significar que esta demasiado fría o demasiado caliente (el cargador sólo carga la batería cuando su temperatura está entre 0°C y 45°C) en cuyo caso el cargador automáticamente cortará la corriente y pasará a carga lenta, hasta que se alcance la temperatura entre 0°C y 45°C, desde ese momento el cargador pasará a carga normal ⑩e
  - la batería de ion-litio se puede cargar en cualquier momento (la interrupción del procedimiento de carga no daña la batería)
  - no es preciso que esté descargada la batería de ion-litio antes de cargarla (no existe "efecto memoria" como ocurre con las baterías de níquel-cadmio)
  - mientras esté cargando, el cargador y la batería pueden calentarse demasiado; esto es normal y no representa un problema
  - asegúrese de que la superficie exterior de la batería esté limpia y seca antes de insertarla en el cargador
  - no recargue las baterías a temperaturas por debajo de 0°C o por encima de 45°C; puede dañar seriamente la batería y el cargador
  - no desconecte la batería de la herramienta mientras ésta esté en marcha
  - si usted prevee largos períodos de inactividad de la herramienta, sería conveniente desenchufar el cargador de la red
  - cuando se descarga la batería de ion-litio la herramienta se apaga automáticamente
  - si se observa que la batería de la herramienta dura mucho menos tiempo después de cargarla, esto indicará que la batería se ha gastado y que deberá sustituirse
- Inversión de la dirección de giro ⑪
- si el inversor de giro no está adecuadamente colocado en la posición izquierda/derecha, el interruptor A ② no podrá ser activado
- ! sólo invierta la dirección de giro cuando la herramienta esté completamente parada**
- Cambio de brocas ⑫
- introduzca la broca lo más profundo posible dentro del portabrocas
- ! no utilice brocas con un mango deteriorado**
- Control del par de apriete (VariTorque) ⑬
- el par de apriete puesto se aumentará cuando el anillo de embrague C será cambiado de la posición 1 al 19; en la posición D el portabrocas está bloqueado para permitir tareas duras de taladrado o atornillado
  - al apretar un tornillo, empiece a utilizar VariTorque en la posición 1 y vaya aumentando hasta alcanzar la profundidad deseada

• Selector de velocidad mecánico ⑭

- coloque el selector F en la velocidad deseada
- ! accione el selector de velocidad mientras la herramienta marcha lentamente**

**LOW**

- velocidad baja
- par de apriete elevado
- para atornillar y taladrar grandes diámetros
- para roscar de tornillo

**HIGH**

- velocidad alta
- par de apriete inferior
- para taladrar pequeños diámetros

• Protección de la batería

Desconecta la herramienta automáticamente cuando

- 1) la carga es demasiado alta
- 2) la temperatura de la batería no se encuentra en el rango de temperatura operativa permitido de entre -10 y +60°C
- 3) la batería de ion-litio se encuentra casi vacía (para su protección frente a una descarga intensa)

**! no continúe pulsando el interruptor de encendido después de que se apague automáticamente la herramienta; se puede dañar la batería**

• Luz direccional G ⑯

La luz direccional G se extiende automáticamente cuando se activa el interruptor A ②

• Sujeción y manejo de la herramienta ⑯

**! durante el trabajo, sujeté siempre la herramienta por la(s) zona(s) de empuñadura de color gris**

- mantenga las ranuras de ventilación H
- ② descubiertas
- no ejerza demasiada presión en la herramienta; deje que la herramienta haga su trabajo

## CONSEJOS DE APLICACIÓN

• Utilice las brocas adecuadas ⑰

**! utilice únicamente brocas afiladas**

• Al taladrar metales ferrosos

- pretaladre antes un agujero pequeño
- lubrique de cuando en cuando la broca con aceite

• Taladrar de antemano un agujero para poder atornillar en/cerca o al lado de la madera para prevenir la rotura de ésta

• Para un uso óptimo de su herramienta es necesaria una presión constante sobre el tornillo ante todo en la extracción del mismo

• Cuando atornille en madera dura realice un pequeño agujero previamente

• Taladrar sin virutas en madera ⑱

• Taladrado sin polvo en paredes ⑲

• Taladrado sin polvo en techos ⑳

• Taladrado en azulejos sin resbalar ㉑

• Para más consejos vea [www.skileurope.com](http://www.skileurope.com)

## MANTENIMIENTO / SERVICIO

• Mantenga su herramienta y el cargador limpios

- límpie los contactos del cargador con alcohol o con la solución Contact Clear

**! antes de limpiar el cargador desenchufarlo de la red**

- Si a pesar de los esmerados procesos de fabricación y control, la herramienta/el cargador llegase a averiarse, la reparación deberá encargarse a un servicio técnico autorizado para herramientas eléctricas SKIL
  - envíe la herramienta o el cargador **sin desmontar** junto con una prueba de su compra a su distribuidor o a la estación de servicio más cercana de SKIL (los nombres así como el despiece de piezas de la herramienta figuran en [www.skileurope.com](http://www.skileurope.com))

## AMBIENTE

- No deseche las herramientas eléctricas, los accesorios y embalajes junto con los residuos domésticos** (sólo para países de la Unión Europea)
  - de conformidad con la Directiva Europea 2002/96/CE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y su aplicación de acuerdo con la legislación nacional, las herramientas eléctricas cuya vida útil haya llegado a su fin se deberán recoger por separado y trasladar a una planta de reciclaje que cumpla con las exigencias ecológicas
  - símbolo ⑧ llamará su atención en caso de necesidad de tirarlas
- La batería debe alejarse del medio ambiente y no considerarla como un residuo doméstico normal (símbolo ⑨ llamará su atención en caso de necesidad de tirarla)
  - ! es prioritario disponer de terminales protectores de baterías para evitar un corto circuito**

## DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CEE

- Declaramos bajo nuestra sola responsabilidad que este producto está en conformidad con las normas o documentos normalizados siguientes: EN 60335, EN 61000, EN 60745, EN 55014, de acuerdo con las regulaciones 2006/95/CE, 2004/108/CE, 2006/42/CE
- Expediente técnico en:** SKIL Europe BV (PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL

Arno van der Kloot  
Vice President  
Operations & Engineering

Jan Trommelen  
Approval Manager

SKIL Europe BV, 4825 BD Breda, NL  
23.12.2010

## RUIDOS/VIBRACIONES

- Medido según EN 60745 el nivel de la presión acústica de esta herramienta se eleva a < 80 dB(A) (desviación estándar: 3 dB) y la vibración a \* m/s<sup>2</sup> (método brazo-mano; incertidumbre K = 1,5 m/s<sup>2</sup>)
  - \* al taladrar en metal 3,4 m/s<sup>2</sup>
  - \* al atornillar 1,7 m/s<sup>2</sup>
- El nivel de emisión de vibraciones ha sido medido según una prueba estándar proporcionada en EN 60745; puede utilizarse para comparar una herramienta con otra y como valoración preliminar de la exposición a las vibraciones al utilizar la herramienta con las aplicaciones mencionadas

- al utilizarla para distintas aplicaciones o con accesorios diferentes o con un mantenimiento deficiente, podría **aumentar** de forma notable el nivel de exposición
- en las ocasiones en que se apaga la herramienta o cuando está funcionando pero no está realizando ningún trabajo, se podría **reducir** el nivel de exposición de forma importante
- ! protéjase contra los efectos de la vibración realizando el mantenimiento de la herramienta y sus accesorios, manteniendo sus manos calientes y organizando sus patrones de trabajo**



P

## Berbequim/ aparafusadora sem fio

2531

## INTRODUÇÃO

- A ferramenta é determinada para furar em madeira, metal, cerâmica e plástico; ferramentas com regulação electrónica da velocidade e marcha a direita/esquerda também são apropriadas para aparafusar e cortar roscas
- Leia e guarde este manual de instruções ③

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ①

Máx. binário de aparaflusamento duro conforme ISO 5393 : 40 Nm

## ELEMENTOS DA FERRAMENTA ②

- A Interruptor para ligar/desligar e regulação da velocidade
- B Luz do carregador verde
- C Anel para regulação do aperto
- D Posição de fixação (embraiagem)
- E Comutador para inverter o sentido da rotação
- F Comutador de marchas
- G Foco
- H Aberturas de ventilação
- J Carregador

## SEGURANÇA

### INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA GERAIS

**ATENÇÃO!** Devem ser lidas todas as indicações de advertência e todas as instruções. O desrespeito das advertências e instruções apresentadas abaixo pode causar choque elétrico, incêndio e/ou graves lesões. **Guarde bem todas as advertências e instruções para futura referência.** O termo "ferramenta eléctrica" utilizado a seguir nas indicações de advertência, refere-se a ferramentas eléctricas operadas com corrente de rede (com cabo de rede) e a ferramentas eléctricas operadas com acumulador (sem cabo de rede).

## **1) SEGURANÇA DA ÁREA DE TRABALHO**

- a) **Mantenha a sua área de trabalho limpa e arrumada.** Desordem ou áreas de trabalho com fraca iluminação podem causar acidentes.
- b) **Não trabalhar com a ferramenta eléctrica em áreas com risco de explosão, nas quais se encontrem líquidos, gases ou póis inflamáveis.** Ferramentas eléctricas produzem faíscas que podem provocar a ignição de pó e vapores.
- c) **Mantenha crianças e outras pessoas afastadas da ferramenta eléctrica durante o trabalho com a ferramenta.** Distrações podem causar a falta de controle sobre o aparelho.

## **2) SEGURANÇA ELÉCTRICA**

- a) **A ficha da ferramentas eléctricas devem caber na tomada. A ficha não deve ser modificada de modo algum.** Não utilize quaisquer fichas de adaptação junto com ferramentas eléctricas ligadas à terra. Fichas sem modificações e tomadas adequadas reduzem o risco de choques eléctricos.
- b) **Evite que o corpo entre em contacto com superfícies ligadas à terra, como por exemplo tubos, radiadores, fogões e geladeiras.** Há um risco elevado de choques eléctricos, caso o corpo for ligado à terra.
- c) **A ferramenta eléctrica não deve ser exposta à chuva nem humidade.** A penetração de água na ferramenta eléctrica aumenta o risco de choques eléctricos.
- d) **O cabo do aparelho não deve ser utilizado para o transporte, para pendurar o aparelho, nem para puxar a ficha da tomada. Mantenha o cabo afastado de calor, óleo, cantos afiados ou partes em movimento do aparelho.** Cabos danificados ou torcidos aumentam o risco de choques eléctricos.
- e) **Ao trabalhar com a ferramenta eléctrica ao ar livre, use um cabo de extensão apropriado para áreas externas.** O uso de um cabo apropriado para áreas externas reduz o risco de choques eléctricos.
- f) **Se não for possível evitar o funcionamento da ferramenta eléctrica em áreas húmidas, deverá ser utilizado uma disjuntor de corrente de avaria.** A utilização de um disjuntor de corrente de avaria reduz o risco de um choque eléctrico.

## **3) SEGURANÇA DE PESSOAS**

- a) **Esteja alerta, observe o que está a fazer, e tenha prudencia ao trabalhar com a ferramenta eléctrica.** Não use a ferramenta eléctrica se estiver fatigado ou sob a influência de drogas, álcool ou medicamentos. Um momento de falta de atenção durante a operação da ferramenta eléctrica pode causar graves lesões.
- b) **Utilizar equipamento de protecção pessoal e sempre óculos de protecção.** A utilização de equipamento de protecção pessoal, como máscara de protecção contra pó, sapatos de segurança antiderrapantes, capacete de segurança ou protecção auricular, de acordo com o tipo e aplicação da ferramenta eléctrica, reduz o risco de lesões.

## **c) Evitar uma colocação em funcionamento involuntária.**

Assegure se de que a ferramenta eléctrica esteja desligada, antes de conectar a la à alimentação de rede e/ou ao acumulador, antes de levantá la ou de transportá la. Se tiver o dedo no interruptor ao transportar a ferramenta eléctrica ou se o aparelho for conectado à alimentação de rede enquanto estiver ligado, poderão ocorrer acidentes.

**d) Remover chaves de ajustes ou chaves de fenda, antes de ligar a ferramenta eléctrica.** Uma chave de fenda ou chave de ajuste que se encontre numa parte móvel do aparelho, pode levar a lesões.

**e) Não se sobrestreime. Mantenha uma posição firme e mantenha sempre o equilíbrio.** Desta forma poderá ser mais fácil controlar o aparelho em situações inesperadas.

**f) Use roupa apropriada. Não use roupa larga ou jóias.** Mantenha o cabelo, roupa e luvas afastadas de partes em movimento. Roupas largas, jóias ou cabelos longos podem ser agarradas por partes em movimento.

**g) Se for prevista a montagem de dispositivos de aspiração de pó e de dispositivos de recolha, assegure-se de que estão conectados e que sejam utilizados de forma correcta.** A utilização de uma aspiração de pó pode reduzir o perigo devido ao pó.

## **4) USO E TRATAMENTO DE FERRAMENTAS ELÉCTRICAS**

- a) Não sobre gere a ferramenta eléctrica. Use para o seu trabalho a ferramenta eléctrica correcta.** A ferramenta correcta realizará o trabalho de forma melhor e mais segura dentro da faixa de potência indicada.
- b) Não utilize a ferramenta eléctrica se o interruptor não puder ser ligado nem desligado.** Qualquer ferramenta eléctrica que não possa ser controlada através do interruptor de ligar-desligar, é perigosa e deve ser reparada.
- c) Puxar a ficha da tomada e/ou remover o acumulador antes de executar ajustes na ferramenta, de substituir acessórios ou de guardar a ferramenta.** Esta medida de segurança evita que a ferramenta eléctrica seja ligada accidentalmente.
- d) Guarde ferramentas eléctricas que não estiverem sendo utilizadas, for a do alcance de crianças.** Não permita que o aparelho seja utilizado por pessoas não familiarizadas com o mesmo ou que não tenham lido estas instruções. Ferramentas eléctricas são perigosas nas mãos de pessoas sem treinamento.
- e) Trate a sua ferramenta eléctrica com cuidado.** Verifique se as partes móveis do aparelho funcionam perfeitamente e não emperram, se há peças quebradas ou danificadas, que possam influenciar o funcionamento do aparelho. Peças danificadas devem ser reparadas antes da utilização do aparelho. Muitos acidentes tem como causa uma manutenção insuficiente das ferramentas eléctricas.
- f) Mantenha as ferramentas de corte sempre afiadas e limpas.** Ferramentas de cortes devidamente tratadas, com cantos afiados travam com menos frequência e podem ser controladas com maior facilidade.

- g) Use a ferramenta eléctrica, os acessórios os bits da ferramenta etc., de acordo com estas instruções. Considere também as condições de trabalho e o trabalho a ser efectuado.** A utilização da ferramenta eléctrica para outros fins que os previstos, pode resultar em situações perigosas.

## **5) USO E TRATAMENTO DE APARELHOS**

### **COM ACUMULADOR**

- a) Apenas deverá carregar em carregadores, acumuladores recomendados pelo fabricante.** Um carregador que é apropriado para um tipo de acumulador, pode causar um incêndio se se for utilizado para carregar outros acumuladores.
- b) Apenas utilize nas ferramentas eléctricas os acumuladores previstos.** A utilização de outros acumuladores pode levar a lesões e riscos de incêndio.
- c) Quando o acumulador não estiver em uso, mantenha-o afastado de outros objectos de metal, como por exemplo agrafos, moedas, chaves, pregos, parafusos, ou outros pequenos objectos metálicos que possam ligar em ponte os contactos.** Um curto circuito entre os contactos do acumulador pode causar queimaduras ou incêndio.
- d) Aplicações inadequadas podem provocar fugas do líquido do acumulador. Evite o contacto com este líquido. No caso de um contacto accidental, lave imediatamente com água fresca. Se o líquido entrar em contacto com os olhos, procure um auxílio médico.** O líquido que escapa do acumulador pode levar a irritações ou queimaduras da pele.

## **6) SERVIÇO**

- a) A sua ferramenta eléctrica só deve ser reparada por pessoal qualificado e só devem ser colocadas peças sobressalentes originais.** Desta forma é assegurada a segurança da ferramenta eléctrica.

## **INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA PARA APARAFUSADORAS/BERBEQUIMS SEM FIO**

- Evite danificar a ferramenta em superfícies com pregos ou parafusos; remova-os antes de começar a trabalhar
- Certifique-se sempre de que a tensão de alimentação está de acordo com a tensão indicada na placa de identificação do carregador
- Em caso de anomalias eléctricas ou mecânicas, desligue imediatamente a ferramenta ou desligue o carregador da fonte de corrente
- A SKIL só pode garantir um funcionamento perfeito da ferramenta, quando utilizada com os acessórios originais
- Utilize apenas acessórios com um número de rotação admissível no mínimo tão alto como o mais alto número de rotação em vazio da ferramenta
- A ferramenta/o carregador não deve ser utilizada/o por pessoas (incluindo crianças) com deficiências físicas, sensoriais ou mentais, ou falta de experiência e conhecimentos, excepto se tiverem supervisão ou receberem instrução relacionada com a utilização da ferramenta/do carregador por uma pessoa responsável pela sua segurança

- Certifique-se de que as crianças não brincam com a ferramenta/o carregador
- **Fixe a peça de trabalho** (uma peça de trabalho fixa com dispositivos de fixação ou num torno fica melhor fixa do que manualmente)
- **Segurar a ferramenta eléctrica pelas superfícies de punho isoladas ao executar trabalhos durante os quais o acessório ou o parafuso possam atingir cabos eléctricos escondidos ou o próprio cabo de rede** (o contacto com um cabo sob tensão também pode colocar sob tensão as peças metálicas do aparelho e levar a um choque eléctrico)
- **Utilizar detectores apropriados para detectar tubos e cabos de alimentação escondidos, ou consulte a firma de alimentação local** (o contacto com um cabo eléctrico pode levar a incêndio e choque eléctrico; a danificação de um cano de gás pode levar à explosão; a penetração de uma tubulação de água provoca danos materiais ou pode provocar um choque eléctrico)
- **Não processar material que contenha asbesto** (asbesto é considerado como sendo cancerígeno)
- O pó do material, como tinta com chumbo, algumas espécies de madeira, minerais e metais, pode ser prejudicial (contacto ou inalação do pó pode provocar reacções alérgicas e/ou doenças respiratórias ao operador ou às pessoas presentes); **use máscara respiratória e trabalhe com um dispositivo de extração de pó quando ligado a**
- Determinados tipos de pó são classificados como substâncias cancerígenas (como pó de carvalho e faia), em especial, juntamente com aditivos para acondicionamento da madeira; **use máscara respiratória e trabalhe com um dispositivo de extração de pó quando ligado a**
- Siga o regulamento nacional quanto a extração de pó, em função dos materiais que vão ser utilizados
- Assegure-se que o comutador E ② está na posição intermédia (de bloqueado) antes de efectuar ajustes na ferramenta ou substituir acessórios assim como quando transportar ou armazenar a ferramenta

## **CARGA/BATERIAS**

- Recarregue a bateria só com o carregador que é fornecido com a ferramenta
- Não toque nos terminais do carregador
- Não exponha a ferramenta/carregador/bateria à chuva
- Não carregue a bateria em locais molhados ou húmidos
- Guarde a ferramenta/carregador/bateria em locais onde a temperatura não excede os 50°C ou baixe os 0°C
- Não utilize o carregador se estiver danificado; leve-o a um dos Postos de Assistência autorizados SKIL para proceder a um teste
- Não utilize o carregador caso o fio ou tomada estejam danificados; quer o fio, quer a tomada deverão ser imediatamente substituídos num dos Postos de Assistência autorizados SKIL
- Não utilize baterias danificadas; devem ser substituídas imediatamente
- Não desmonte o carregador ou a bateria
- Não tente recarregar baterias não recarregáveis com o carregador

## **EXPLICAÇÃO DOS SÍMBOLOS DO CARREGADOR/BATERIA**

- ③ Leia o manual de instruções antes de utilizar o equipamento
- ④ Utilize apenas o carregador dentro de casa
- ⑤ Isolamento duplo (nenhum fio de terra necessário)
- ⑥ As baterias explodirão quando colocadas num fogo, por isso, não queime as baterias por nenhum motivo
- ⑦ Guarde a ferramenta/carregador/bateria em locais onde a temperatura não exceda os 50°C
- ⑧ Não deite o carregador no lixo doméstico
- ⑨ Não deite a bateria no lixo doméstico

## **MANUSEAMENTO**

- Interruptor combinado A ⑩ para ligar/desligar e controle da velocidade  
O controle da velocidade é feito do zero até ao máximo possível, pressionando o gatilho, para mais ou para menos velocidade
  - Recarga da bateria ⑪
    - ! uma bateria de iões de lítio nova ou uma que não foi utilizada por muito tempo, apenas alcança a sua plena potência após aproximadamente 3 ciclos de carga/descarga
    - ligar o carregador à fonte de corrente como ilustrado ⑪a
    - a luz verde B acende a indicar que o carregador está pronto a funcionar ⑪a
    - introduza a bateria no carregador, conforme ilustrado ⑪b
  - ! a bateria pode permanecer na ferramenta durante o carregamento; no entanto, a ferramenta não poderá ser ligada
    - a luz verde B piscá informando que a bateria está a receber uma carga ⑪c
    - após aproximadamente 1 hora a bateria estará completamente carregada, neste momento o carregador alterna para a operação de manutenção da carga e a luz verde B permanece acesa ⑪d
  - ! desligue a bateria do carregador, após do período de carga ter terminado, para poder, assim, prolongar a duração da bateria
- IMPORTANTE:**
- se a luz verde B não piscar aquando da inserção da bateria, significa que está demasiado quente ou fria (o carregador apenas transmite carga se a bateria estiver a uma temperatura entre os 0°C e os 45°C); o carregador alternará para carga de manutenção até a bateria atingir a temperatura indicada, altura em que a operação de carga normal terá inicio ⑪e
  - pode carregar a bateria de iões de lítio a qualquer momento (a interrupção do procedimento de carregamento não danifica a bateria)
  - a bateria de iões de lítio não tem de estar totalmente descarregada antes de a carregar (não tem "efeito de memória", como acontece com as baterias de níquel-cádmio)
  - durante a carga o carregador e bateria poderão aquecer; isto é normal e não representa um problema
  - assegure-se de que a superfície exterior da bateria está limpa e seca antes de a colocar no carregador
  - não carregue a bateria abaixo dos 0°C e acima dos 45°C; isso danificará seriamente a bateria e o carregador
- não desligue a bateria da ferramenta enquanto ela estiver a trabalhar
  - se prever não utilizar a ferramenta por um longo período, deverá desligar o carregador da fonte de corrente
  - quando a bateria de iões de lítio estiver descarregada, a ferramenta desliga-se automaticamente
  - um período de funcionamento muito reduzido após o carregamento da bateria indica que esta se encontra gasta, pelo que deverá ser substituída
- Inversão do sentido da rotação ⑪
  - quando não forem correctamente reguladas as posições esquerda/direita, o interruptor A ② não será accionado
- ! inverta o comutador do sentido de rotação apenas quando a ferramenta desligada
- Substituição de pontas ⑫
  - empurre a ponta o mais profundamente possível na bucha
- ! não utilize pontas com encabadouros danificados
- Regulação do aperto (VariTorque) ⑬
  - o aperto de saída aumentará logo que o anel de embraiagem C for movido de 1 para 19; a posição D bloqueará a embraiagem para permitir furar ou aparafusar em trabalhos pesados
  - quando apertar um parafuso, comece usando VariTorque na posição 1 aumentando em seguida até a profundidade desejada
- Seleção mecânica de marcha ⑭
  - coloque o selector F na velocidade desejada
- ! accione o selector de marcha em baixa rotação LOW
  - baixa velocidade
  - aperto forte
  - para aparafusar e furar grandes diâmetros
  - para roscar
- HIGH
  - alta velocidade
  - aperto fraco
  - para furar pequenos diâmetros
- Proteção da bateria  
Desliga automaticamente a ferramenta sempre que
  - 1) a carga for demasiado elevada
  - 2) a temperatura da bateria não se encontrar dentro do intervalo de temperatura de funcionamento, entre -10 e +60°C
  - 3) a bateria de iões de lítio está quase descarregada (para proteger contra descarga profunda)
- ! não continue a premir o interruptor de ligar/desligar após a desactivação automática da ferramenta; pode danificar a bateria
- Foco G ⑮  
O foco G acende automaticamente quando o interruptor A ② é activado
- Segurar e guiar a ferramenta ⑯
  - ! durante o trabalho, segure sempre a ferramenta na(s) área(s) de fixação cinzentas(s)
  - mantenha as aberturas de ventilação H ⑰ destapadas
  - não exerça demasiada pressão na ferramenta; deixe a ferramenta trabalhar espontaneamente

## CONSELHOS DE APLICAÇÃO

- Utilize as puntas apropriadas ⑯  
! utilize apenas puntas com pontas afiadas
- Quando perfurar metais ferrosos
  - faça primeiro um pequeno furo se necessitar abrir um furo maior
  - lubrifique frequentemente a broca com óleo adequado
- Quando apertar um parafuso num rebordo de madeira, ou perto dele, deverá primeiramente perfurar, a fim de evitar que a madeira estale
- Para uma perfeita utilização da ferramenta é necessário efectuar uma pressão contínua sobre o parafuso, especialmente quando do desaparafusamento
- Quando aparafusar em madeira dura é preciso prefurar orifício
- Perfuração anti estilhaço em madeira ⑯
- Perfuração sem pó em paredes ⑯
- Perfuração sem pó em tectos ⑯
- Perfuração em cerâmica sem derrapagens ⑯
- Para mais sugestões consulte [www.skileurope.com](http://www.skileurope.com)

## MANUTENÇÃO / SERVIÇO

- Mantenha a ferramenta e carregador limpos
  - limpe os contactos do carregador com álcool ou produto de limpeza de contactos**! desligue o carregador da fonte de corrente antes de limpar**
- Se a ferramenta/o carregador falhar apesar de cuidadosos processos de fabricação e de teste, a reparação deverá ser executada por uma oficina de serviço autorizada para ferramentas eléctricas SKIL
  - envie a ferramenta ou o carregador, **sem desmontar**, juntamente com a prova de compra, para o seu revendedor ou para o centro de assistência SKIL mais próximo (os endereços assim como a mapa de peças da ferramenta estão mencionados no [www.skileurope.com](http://www.skileurope.com))

## AMBIENTE

- **Não deite ferramentas eléctricas, acessórios e embalagem no lixo doméstico** (apenas para países da UE)
  - de acordo com a directiva europeia 2002/96/CE sobre ferramentas eléctricas e electrónicas usadas e a transposição para as leis nacionais, as ferramentas eléctricas usadas devem ser recolhidas em separado e encaminhadas a uma instalação de reciclagem dos materiais ecológica
  - símbolo ⑯ lhe avisará em caso de necessidade de arranjar-las
- E preciso afastar a bateria do ambiente natural e não têm que ser considerada como apara domésticas normais (símbolo ⑯) lhe avisará em caso de necessidade de arranjar-la)
  - ! proteja os terminais da bateria com fita isoladora antes de a expor de modo a evitar curto-circuitos**

## DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE CEE

- Declaramos sob nossa exclusiva responsabilidade que este produto cumpre as seguintes normas ou documentos normativos: EN 60335, EN 61000, EN 60745, EN 55014, conforme as disposições das directivas 2006/95/CE, 2004/108/CE, 2006/42/CE
- **Processo técnico em:** SKIL Europe BV (PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL

Arno van der Kloot  
Vice President  
Operations & Engineering

Jan Trommelen  
Approval Manager

  
SKIL Europe BV, 4825 BD Breda, NL  
23.12.2010



## RUIDO/VIBRAÇÕES

- Medido segundo EN 60745 o nível de pressão acústica desta ferramenta é < 80 dB(A) (espaço de erro: 3 dB) e a vibração \* m/s<sup>2</sup> (método braço-mão; incerteza K = 1,5 m/s<sup>2</sup>)
  - \* ao perfurar em metal 3,4 m/s<sup>2</sup>
  - \* ao aparafusar 1,7 m/s<sup>2</sup>
- O nível de emissão de vibrações foi medido de acordo com um teste normalizado fornecido na EN 60745; pode ser utilizado para comparar uma ferramenta com outra e como uma avaliação preliminar de exposição à vibração quando utilizar a ferramenta para as aplicações mencionadas
  - utilizar a ferramenta para diferentes aplicações ou com acessórios diferentes ou mantidos deficiente mente, pode aumentar significativamente o nível de exposição
  - o número de vezes que a ferramenta é desligada ou quando estiver a trabalhar sem fazer nada, pode reduzir significativamente o nível de exposição
- ! proteja-se contra os efeitos da vibração, mantendo a ferramenta e os acessórios, mantendo as mãos quentes e organizando os padrões de trabalho**



## Trapano avvitatore a batteria 2531

### INTRODUZIONE

- L'utensile è idoneo per l'esecuzione di forature nel legname, nel metallo, nella ceramica e nelle materie plastiche; utensili con regolazione elettronica della velocità e funzionamento reversibile sono adatte anche per avvitare e per tagliare filettature
- Leggete e conservate questo manuale di istruzione ⑯

### CARATTERISTICHE TECNICHE ⑯

Mass. momento di coppia avvitamento di giunti rigidi conforme alla norma ISO 5393 : 40 Nm

## ELEMENTI UTENSILE (2)

- A Interruttore di accensione/spegnimento e regolazione della velocità
- B Spia di ricarica verdeGreen charging light
- C Anello di controllo della coppia
- D Posizione di blocco (frizione)
- E Comutatore per l'inversione del senso di rotazione
- F Comutatore di marcia
- G Riflettore
- H Feritoie di ventilazione
- J Caricabatteria

## SICUREZZA

### ISTRUZIONI GENERALI DI SICUREZZA

**ATTENZIONE!** Leggere tutte le avvertenze di pericolo e le istruzioni operative. In caso di mancato rispetto delle avvertenze di pericolo e delle istruzioni operative si potrà creare il pericolo di scosse elettriche, incendi e/o incidenti gravi. **Conservare tutte le avvertenze di pericolo e le istruzioni operative per ogni esigenza futura.** Il termine "elettroutensile" utilizzato nelle avvertenze di pericolo si riferisce ad utensili elettrici alimentati dalla rete (con linea di allacciamento) ed ad utensili elettrici alimentati a batteria (senza linea di allacciamento).

#### 1) SICUREZZA DELLA POSTAZIONE DI LAVORO

- a) **Mantenere pulito ed ordinato il posto di lavoro.** Il disordine o le zone di lavoro non illuminate possono essere fonte di incidenti.
- b) **Evitare d'impiegare l'utensile in ambienti soggetti al rischio di esplosioni nei quali si trovino liquidi, gas o polveri infiammabili.** Gli utensili elettrici producono scintille che possono far infiammare la polvere o i gas.
- c) **Mantenere lontani i bambini ed altre persone durante l'impiego dell'utensile elettrico.** Eventuali distrazioni potranno comportare la perdita del controllo sull'utensile.

#### 2) SICUREZZA ELETTRICA

- a) La spina per la presa di corrente dovrà essere adatta alla presa. Evitare assolutamente di apportare modifiche alla spina. Non impiegare spine adattatrici assieme ad utensili con collegamento a terra. Le spine non modificate e le prese adatte allo scopo riducono il rischio di scosse elettriche.
- b) **Evitare il contatto fisico con superfici collegate a terra, come tubi, riscaldamenti, cucine elettriche e frigoriferi.** Sussiste un maggior rischio di scosse elettriche nel momento in cui il corpo è messo a massa.
- c) **Custodire l'utensile al riparo dalla pioggia o dall'umidità.** L'eventuale infiltrazione di acqua in un utensile elettrico va ad aumentare il rischio d'insorgenza di scosse elettriche.
- d) **Non usare il cavo per scopi diversi da quelli previsti al fine di trasportare o appendere l'utensile, oppure di togliere la spina dalla presa di corrente.** Mantenere l'utensile al riparo da fonti di calore, dall'olio, dagli spigoli o da pezzi in movimento. I cavi danneggiati o aggrovigliati aumentano il rischio d'insorgenza di scosse elettriche.

e) **Qualora si voglia usare l'utensile all'aperto, impiegare solo ed esclusivamente cavi di prolunga omologati per l'impiego all'esterno.** L'uso di un cavo di prolunga omologato per l'impiego all'esterno riduce il rischio d'insorgenza di scosse elettriche.

f) **Qualora non fosse possibile evitare di utilizzare l'utensile in ambiente umido, utilizzare un interruttore di messa a terra.** L'uso di un interruttore di messa a terra riduce il rischio di una scossa elettrica.

#### 3) SICUREZZA DELLE PERSONE

- a) È importante concentrarsi su ciò che si sta facendo e a maneggiare con giudizio l'utensile durante le operazioni di lavoro. **Non utilizzare l'utensile in caso di stanchezza o sotto l'effetto di droghe, bevande alcoliche e medicinali.** Un attimo di distrazione durante l'uso dell'utensile potrà causare lesioni gravi.
- b) **Indossare sempre equipaggiamento protettivo individuale.** Usare sempre protezioni per gli occhi. Se si avrà cura d'indossare equipaggiamento protettivo individuale come la maschera antipolvere, la calzatura antisdrucciolevole di sicurezza, il casco protettivo o la protezione dell'uditivo, a seconda dell'impiego previsto per l'utensile elettrico, si potrà ridurre il rischio di ferite.
- c) **Evitare l'accensione involontaria dell'utensile.** Prima di collegarlo alla rete di alimentazione elettrica e/o alla batteria ricaricabile, prima di prenderlo oppure prima di iniziare a trasportarlo, assicurarsi che l'utensile sia spento. Tenendo il dito sopra l'interruttore mentre si trasporta l'utensile oppure collegandolo all'alimentazione di corrente con l'interruttore inserito, si vengono a creare situazioni pericolose in cui possono verificarsi seri incidenti.
- d) **Togliere gli attrezzi di regolazione o la chiave inglese prima di accendere l'utensile.** Un utensile o una chiave inglese che si trovino in una parte dell'utensile in rotazione potranno causare lesioni.
- e) È importante non sopravvalutarsi. Avere cura di mettersi in posizione sicura e di mantenere l'equilibrio. In tale maniera sarà possibile controllare meglio l'utensile in situazioni inaspettate.
- f) **Indossare vestiti adeguati.** Evitare di indossare vestiti lenti o gioielli. Tenere i capelli, i vestiti ed i guanti lontani da pezzi in movimento. Vestiti lenti, gioielli o capelli lunghi potranno impigliarsi in pezzi in movimento.
- g) **Se sussiste la possibilità di montare dispositivi di aspirazione o di captazione della polvere, assicurarsi che gli stessi siano stati installati correttamente e vengano utilizzati senza errori.** L'utilizzo di un'aspirazione polvere può ridurre lo svilupparsi di situazioni pericolose dovute alla polvere.
- 4) **MANEGGIO ED IMPIEGO ACCURATO DI UTENSILI ELETTRICI**
- a) **Non sovraccaricare l'utensile.** Impiegare l'utensile elettrico adatto per sbrigare il lavoro. Utilizzando l'utensile elettrico adatto si potrà lavorare meglio e con maggior sicurezza nell'ambito della gamma di potenza indicata.
- b) **Non utilizzare utensili elettrici con interruttori difettosi.** Un utensile elettrico che non si può più accendere o spegnere è pericoloso e dovrà essere riparato.

- c) Prima di procedere ad operazioni di regolazione sull'utensile, prima di sostituire parti accessorie oppure prima di posare l'utensile al termine di un lavoro, estrarre sempre la spina dalla presa della corrente e/o estrarre la batteria ricaricabile. Tale precauzione eviterà che l'utensile possa essere messo in funzione inavvertitamente.
  - d) **Custodire gli utensili elettrici non utilizzati al di fuori della portata dei bambini. Non fare usare l'utensile a persone che non sono abituate ad usarlo o che non abbiano letto le presenti istruzioni.** Gli utensili elettrici sono pericolosi se utilizzati da persone inesperte.
  - e) **Effettuare accuratamente la manutenzione dell'utensile. Verificare che le parti mobili dell'utensile funzionino perfettamente e non s'inceppino, che non ci siano pezzi rotti o danneggiati al punto tale da limitare la funzione dell'utensile stesso. Far riparare le parti danneggiate prima d'impiegare l'utensile.** Numerosi incidenti vengono causati da utensili elettrici la cui manutenzione è stata effettuata poco accuratamente.
  - f) **Mantenere affilati e puliti gli utensili da taglio.** Gli utensili da taglio curati con particolare attenzione e con taglienti affilati s'inceppano meno frequentemente e sono più facili da condurre.
  - g) **Utilizzare utensili elettrici, accessori, attrezzi, ecc. in conformità con le presenti istruzioni. Osservare le condizioni di lavoro ed il lavoro da eseguirsi durante l'impiego.** L'impiego di utensili elettrici per usi diversi da quelli consentiti potrà dar luogo a situazioni di pericolo.
- 5) MANEGGIO ED IMPIEGO ACCURATO DI ACCUMULATORI**
- a) **Caricare l'accumulatore solo ed esclusivamente nei dispositivi di carica consigliati dal produttore.** Per un dispositivo di carica previsto per un determinato tipo di accumulatore, sussiste pericolo di incendio, se utilizzato con un accumulatore di tipo diverso.
  - b) **Utilizzare negli utensili elettrici solo ed esclusivamente gli accumulatori previsti allo scopo.** L'uso di accumulatori di tipo diverso potrà dare insorgenza a lesioni e comportare il rischio d'incendi.
  - c) **Tenere l'accumulatore non utilizzato lontano da graffette, monete, chiavi, chiodi, viti o da altri oggetti in metallo di piccole dimensioni che potrebbero causare un ponte tra i contatti.** Un eventuale corto circuito tra i contatti dell'accumulatore potrà dare origine a bruciature o ad incendi.
  - d) **In caso di impiego sbagliato, potranno insorgere fuoriuscite di liquido dall'accumulatore. Evitarne il contatto. In caso di contatto casuale, sciacquare con acqua.** Qualora il liquido dovesse entrare in contatto con gli occhi, chiedere immediato consiglio al medico. Il liquido fuoriuscito dall'accumulatore potrà causare irritazioni cutanee o bruciature.
- 6) ASSISTENZA**
- a) **Fare riparare l'utensile solo ed esclusivamente da personale specializzato e solo impiegando pezzi di ricambio originali.** In tale maniera potrà essere salvaguardata la sicurezza dell'utensile.

## ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER TRAPANI AVVITATORI A BATTERIA

- Evitate possibili danneggiamenti da viti e chiodi sporgenti; rimuoverli prima di iniziare la lavorazione
- Controllare che la tensione dell'alimentazione sia la stessa di quella indicata sulla targhetta del caricatore
- Nel caso di cattivo funzionamento elettrico o meccanico, spegnete subito l'utensile o staccare il caricatore dalla rete
- La SKIL garantisce un perfetto funzionamento dell'utensile soltanto se vengono utilizzati accessori originali
- Utilizzate solo accessori il cui numero massimo di giri corrisponda almeno al massimo dei numeri di giri dell'utensile
- L'utensile/il caricatore non deve essere usato da persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali e mentali o con scarsa esperienza e conoscenza specifiche, a meno che le stesse non operino sotto la supervisione di una persona responsabile della loro sicurezza o siano state da essa istruite sull'utilizzo dell'utensile/del caricatore
- Assicurarsi che i bambini non giochino con l'utensile/ il caricatore
- **Fissare il pezzo da lavorare** (un pezzo in lavorazione rimane bloccato in posizione con maggiore sicurezza se fissato con appositi dispositivi di serraggio o con una morsa e non tenendolo con la mano)
- **Tenere l'elettrotensile per le superfici isolate dell'impugnatura qualora venissero effettuati lavori durante i quali l'accessorio oppure la vite potrebbe venire a contatto con cavi elettrici nascosti oppure con il proprio cavo di rete** (il contatto con un cavo sotto tensione può mettere sotto tensione anche parti metalliche dell'apparecchio, causando una scossa elettrica)
- **Al fine di rilevare possibili linee di alimentazione nascoste, utilizzare adatte apparecchiature di ricerca oppure rivolgersi alla locale società erogatrice** (un contatto con linee elettriche può provocare lo sviluppo di incendi e di scosse elettriche; danneggiando linee del gas si può creare il pericolo di esplosioni; penetrando una tubazione dell'acqua si provocano seri danni materiali oppure vi è il pericolo di provocare una scossa elettrica)
- **Non lavorare mai materiali contenenti amianto** (l'amianto è ritenuto materiale cancerogeno)
- Le polveri di materiali come vernici contenenti piombo, alcune specie di legno, minerali e metallo possono essere nocive (il contatto con queste polveri o la loro inalazione possono causare reazioni allergiche e/o disturbi respiratori all'operatore o ad altre persone presenti sul posto); **indossare una maschera protettiva per la polvere e utilizzare un dispositivo per l'estrazione della polvere se è presente una presa di collegamento**

- Alcuni tipi di polvere sono classificati come cancerogeni (quali le polveri di quercia e faggio) specialmente se associate ad additivi per il trattamento del legno; **indossare una maschera protettiva per la polvere e utilizzare un dispositivo per l'estrazione della polvere se è presente una presa di collegamento**
- Rispettare le istruzioni nazionali riguardanti l'estrazione della polvere per i materiali in lavorazione
- Assicurarsi che il commutatore E ② sia in posizione centrale (blocco) prima di regolare l'utensile o sostituire accessori, come pure durante il trasporto o quando si ripone l'utensile

#### CARICA/BATTERIE

- Caricare la batteria solo con il suo originale caricatore
- Non bisogna toccare i contatti dentro al caricatore
- Non esporre utensile/caricatore/batteria alla pioggia
- Non caricare la batteria in ambienti umidi o bagnati
- Riponete utensile/caricatore/batteria in luoghi ove non si superino i 50°C o si scenda sotto i 0°C
- Non utilizzate il caricatore quando è danneggiato; portarlo ad un centro assistenza autorizzato SKIL per il controllo
- Non utilizzate il caricatore quando il cavo o la spina sono danneggiati; cavo o spina possono essere immediatamente sostituiti presso un centro assistenza autorizzato SKIL
- Non usate la batteria quando è danneggiata; essa dovrebbe essere sostituita immediatamente
- Non aprire il caricatore o la batteria
- Non tentare di ricaricare le batterie non-ricaricabili con il caricatore

#### SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI PRESENTI SUL CARICATORE/SULLA BATTERIA

- ③ Leggere il manuale di istruzioni prima dell'uso
- ④ Utilizzare il caricatore solo in ambienti chiusi
- ⑤ Doppio isolamento (non è necessario alcun cavo di terra)
- ⑥ Le batterie esplodono se gettate nel fuoco, pertanto non bruciare le batterie per alcun motivo
- ⑦ Riponete utensile/caricatore/batteria in luoghi ove non si superino i 50°C
- ⑧ Non gettare il caricatore tra i rifiuti domestici
- ⑨ Non gettare la batteria tra i rifiuti domestici

#### USO

- Interruttore combinato A ② di acceso/spento e controllo della velocità  
Il controllo della velocità da zero giri al massimo è dato dalla pressione più o meno forte sull'interruttore
- Ricarica batteria ⑩
  - ! una batteria agli ioni di litio nuova o una batteria agli ioni di litio che non sia stata utilizzata per un lungo periodo di tempo arriva a portare la sua piena prestazione solo dopo circa 3 cicli di ricarica/sciarica
  - collegare il caricatore alla rete elettrica come illustrato ⑩a
  - la spia luminosa verde B si illuminerà per indicare che il caricatore è pronto per il funzionamento ⑩a
  - inserire la batteria nel caricatore come illustrato ⑩b
  - ! durante la fase di ricarica la batteria può anche restare nell'utensile che, in tal caso, non deve essere acceso

- la spia luminosa verde B lampeggiante indica che la batteria sta ricaricandosi ⑩c
- dopo circa 1 ora la batteria è carica e la spia verde B si accende in modo fisso, indicando che il caricatore è passato alla carica di mantenimento ⑩d
- ! **estraete la batteria dal caricatore dopo la fine del periodo di carica; con ciò si prolunga la durata della batteria**

#### IMPORTANTE:

- se la spia luminosa verde B non lampeggia dopo che si è inserita la batteria, ciò può significare che la temperatura della batteria è troppo bassa o troppo alta (la carica è possibile solo se la temperatura è compresa tra 0°C e 45°C); è quindi in atto soltanto la carica di mantenimento fino a che la temperatura non rientra tra 0°C e 45°C; in tale momento il caricatore riprenderà automaticamente la funzione di carica normali ⑩e
- la batteria agli ioni di litio può essere caricata in ogni momento (l'interruzione della procedura di ricarica non danneggia la batteria)
- la batteria agli ioni di litio non devono essere scariche prima di ricaricarle (nessun "effetto-memoria" come con le batterie nichel-cadmio)
- durante la carica il caricatore e la batteria possono riscaldarsi; il fenomeno è normale e non comporta problemi
- assicurarsi che la superficie esterna della batteria sia pulita e asciutta prima di inserirla nel caricatore
- non ricaricare a temperature sotto i 0°C e sopra i 45°C; altrimenti si danneggeranno seriamente la batteria ed il caricatore
- non estraete mai la batteria dall'utensile mentre questo è in moto
- se si prevede di non utilizzare l'utensile per un lungo periodo, è opportuno staccare il caricatore dalla rete
- quando la batteria agli ioni di litio è scarica, l'utensile si spegne automaticamente
- una notevole riduzione del periodo di lavoro dopo la ricarica indica che la batteria è usurata e deve essere sostituita
- Inversione del senso di rotazione ⑪
  - quando la posizione sinistra/destra non è inserita propriamente l'interruttore A ② non può essere attivato
  - ! **invertire il senso di rotazione solo quando l'utensile si è arrestato completamente**
- Cambio delle punte ⑫
  - introdurre la punta il più profondamente possibile nel mandrino
  - ! **non utilizzare punte con il gambo danneggiato**
- Controllo della coppia (VariTorque) ⑬
  - da 1 a 19 C viene aumentata la coppia di torsione; la posizione D bloccherà la frizione per permettere lavori pesanti di foratura e avvitatura
  - quando avvitate una vite, prima provare la posizione 1 del VariTorque e incrementarne il valore fino a raggiungere la profondità desiderata
- Comutazione meccanica di marcia ⑭
  - spostare il commutatore F nella velocità desiderata
  - ! **azionare il commutatore di marcia mentre l'utensile funziona lentamente**

## LOW

- velocità ridotta
- grande coppia
- per avvitare e forare grandi diametri
- per filettare di vite

## HIGH

- velocità alta
- bassa coppia
- per forare piccoli diametri

- **Protezione per la batteria**

Spegne automaticamente l'utensile quando

- 1) il carico è eccessivo
  - 2) la temperatura della batteria non rientra nel campo dei valori di impiego massimi di -10 e +60°C
  - 3) la batteria agli ioni di litio è quasi scarica (per proteggere contro la scarica profonda)
- ! non continuare a premere l'interruttore on/off dopo che l'utensile si è spento automaticamente: ciò potrebbe danneggiare la batteria**

- **Riflettore G ⑯**

Il riflettore G si illumina automaticamente quando attivato dall'interruttore A ⑰

- **Tenuta e guida dell'utensile ⑯**

- ! durante la lavorazione, impugna l'utensile sempre in corrispondenza della(e) area(e) grigia(e)**
- tenere scoperte le feritoie di ventilazione H ⑰
  - non applicate una pressione eccessiva all'utensile; lasciate che sia l'utensile a lavorare per voi

## CONSIGLIO PRATICO

- Usare le punte appropriate ⑯  
**! usare solo punte affilate**
- Quando le parti da forare sono ferrose
  - preparare un piccolo foro, quando è richiesto un grande foro
  - lubrificare la punta di tanto in tanto con olio
- Quando avvitate una vite in vicinanza dei bordi dell'asse, è preferibile fare un foro precedentemente per evitare le spaccature di legno
- Per un uso ottimale dell'utensile si raccomanda di esercitare una pressione costante sulla vite, soprattutto svitando
- Quando avvitate una vite su legno duro, è preferibile forare un foro precedentemente
- Forature antischioggia nel legno ⑯
- Foratura senza polvere nel muro ⑯
- Foratura senza polvere nel soffitto ⑯
- Foratura di piastrelle senza scivolamento ⑯
- Per altri consigli consultare il sito [www.skileurope.com](http://www.skileurope.com)

## MANUTENZIONE / ASSISTENZA

- Tenere pulito l'utensile e il caricatore
  - pulire i contatti di ricarica del caricatore con alcool
  - ! prima di pulire staccare il caricatore dalla rete**
- Se nonostante gli accurati procedimenti di produzione e di controllo l'utensile/il caricatore dovesse guastarsi, la riparazione va fatta effettuata da un punto di assistenza autorizzato per gli elettrotensili SKIL

- inviare l'utensile o il caricatore **non smontato** assieme alle prove di acquisto al rivenditore oppure al più vicino centro assistenza SKIL (l'indirizzo ed il disegno delle parti di ricambio dell'utensile sono riportati su [www.skileurope.com](http://www.skileurope.com))

## TUTELA DELL'AMBIENTE

- **Non gettare l'utensile elettrico, gli accessori e l'imballaggio tra i rifiuti domestici** (solo per paesi UE)
    - secondo la Direttiva Europea 2002/96/CE sui rifiuti di utensili elettrici ed elettronici e la sua attuazione in conformità alle norme nazionali, gli utensili elettrici esausti devono essere raccolti separatamente, al fine di essere reimpostati in modo eco-compatibile
    - il simbolo ⑧ vi ricorderà questo fatto quando dovrete eliminarle
  - La batteria può essere mantenuta separata dall'ambiente naturale e non dovrebbe essere scaricata tra i rifiuti domestici (il simbolo ⑨ vi ricorderà questo fatto quando dovete eliminarla)
- ! primo di disporle, proteggere i terminali delle batterie con nastro pesante per prevenire cortocircuiti**

## DICHIARAZIONE DEI CONFORMITÀ C €

- Dichiaramo, assumendo la piena responsabilità di tale dichiarazione, che il prodotto è conforme alle seguenti normative e ai relativi documenti: EN 60335, EN 61000, EN 60745, EN 55014 in base alle prescrizioni delle direttive 2006/95/EG, 2004/108/EG, 2006/42/EG
- Fascicolo tecnico presso:** SKIL Europe BV (PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL

Arno van der Kloot

Vice President

Operations & Engineering

Jan Trommelen

Approval Manager

 SKIL Europe BV, 4825 BD Breda, NL

23.12.2010



## RUMOROSITÀ/VIBRAZIONE

- Misurato in conformità al EN 60745 il livello di pressione acustica di questo utensile è < 80 dB(A) (deviazione standard: 3 dB) e la vibrazione \* m/s<sup>2</sup> (metodo mano-braccio; incertezza K = 1,5 m/s<sup>2</sup>)
  - \* nella foratura nel metallo 3,4 m/s<sup>2</sup>
  - \* nella avvitatura 1,7 m/s<sup>2</sup>
- Il livello di emissione delle vibrazioni è stato misurato in conformità a un test standardizzato stabilito dalla norma EN 60745; questo valore può essere utilizzato per mettere a confronto un l'utensile con un altro o come valutazione preliminare di esposizione alla vibrazione quando si impiega l'utensile per le applicazioni menzionate
  - se si utilizza l'utensile per applicazioni diverse, oppure con accessori differenti o in scarse condizioni, il livello di esposizione potrebbe **aumentare** notevolmente

- i momenti in cui l'utensile è spento oppure è in funzione ma non viene effettivamente utilizzato per il lavoro, possono contribuire a ridurre il livello di esposizione

**! proteggersi dagli effetti della vibrazione effettuando la manutenzione dell'utensile e dei relativi accessori, mantenendo le mani calde e organizzando i metodi di lavoro**

## H

# Akkumulátoros fűrő/csavarozó 2531

## BEVEZETÉS

- A készülék fában, fémekben, kerámiákban és műanyagokban végzett fűrésra szolgál; az elektronikus sebességszabályozóval és forgásirányátkapcsolóval felszerelt készülékek csavarok be- és kihajtására, valamint menetvágásra is alkalmazhatók
- Olvassa el figyelmesen ésőrizze meg a használati utasítást ③

## TECHNIKAI ADATOK ①

Maximális forgatónyomaték kemény csavarozásnál az ISO 5393 szerint : 40 Nm

## SZERSZÁMGÉP ELEMEI ②

- A Be/Ki kapcsoló és sebességszabályozó
- B A töltés zöld visszajelzője
- C Forgartónymaték szabályozó kapcsoló
- D Zárt helyzet (kuplunk)
- E A forgásirány változtatására szolgáló kapcsoló
- F Fokozatválasztó kapcsoló
- G Spotlámpa
- H Szellőzónylások
- J Töltő

## BIZTONSÁG

### ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

**FIGYELEM!** Olvassa el az összes biztonsági figyelmeztétést és előírást. A következőkben leírt előírások betartásának elmulasztása áramütésekhez, tűzhöz és/vagy súlyos testi sérülésekhez vezethet. Kérjük a későbbi használatra gondosan őrizze meg ezeket az előírásokat. Az alább alkalmazott elektromos kéziszerszám fogalom a hálózati elektromos kéziszerszámokat (hálózati csatlakozó kábellel) és az akkumulátoros elektromos kéziszerszámokat (hálózati csatlakozó kábel nélkül) foglalja magában.

#### 1) MUNKAHELYI BIZTONSÁG

- a) **Tartsa tisztán és tartsa rendben a munkahelyét.** Rendetlen munkahelyek vagy megvilágítatlan munkaterületek balesetekhez vezethetnek.
- b) **Ne dolgozzon az elektromos kéziszerszámmal olyan robbanásveszélyes környezetben, ahol éghető folyadékok, gázok vagy porok vannak.** Az elektromos kéziszerszámok szíkrákat bocsáthatnak ki, amelyek meggyújtathatják a port vagy a gózöt.

c) **Tartsa távol a gyerekeket és az idegen személyeket a munkahelytől, ha az elektromos kéziszerszámot használja.** Ennek ellenére a figyelmét a munkától, könnyen elvesztheti az uralmát a berendezés felett.

#### 2) ELEKTROMOS BIZTONSÁGI ELŐIRÁSOK

- a) A készülék csatlakozó dugójának bele kell illeszkednie a dugaszolóaljzatba. A csatlakozó dugót semmilyen módon sem szabad megváltoztatni. Védőföldeléssel ellátott készülékekkel kapcsolatban ne használjon csatlakozó adaptort. A változtatás nélküli csatlakozó dugók a megfelelő dugaszoló aljzatok csökkentik az áramütés kockázatát.
- b) **Ne érjen hozzá földelt felületekhez, mint csövekhez, fűtőtestekhez, kályhákhoz és hűtőszekrényekhez.** Az áramütés veszély megnövekszik, ha a teste le van földelve.
- c) **Tartsa távol az elektromos kéziszerszámot az esőtől és a nedvesség hatásaitól.** Ha víz hatol be egy elektromos kéziszerszámra, ez megnöveli az áramütés veszélyét.
- d) **Ne használja a kábelt a rendeltetésétől eltérő célokra, vagyis a szerszámot soha ne hordozza vagy akassza fel a kábelnél fogva, és soha ne húzza ki a hálózati csatlakozó dugót a kábelnél fogva.** Tartsa távol a kábelt hőforrásuktól, olajtól, éles élektől, sarkaktól és mozgó gépalkatrészektől. Egy megrongálódott vagy csomókkal teli kábel megnöveli az áramütés veszélyét.
- e) **Ha egy elektromos kéziszerszámmal a szabad ég alatt dolgozik, csak a szabadban való használatra engedélyezett hosszabbítót használjon.** A szabadban való használatra engedélyezett hosszabbító használata csökkenti az áramütés veszélyét.
- f) **Ha nem lehet elkerülni az elektromos kéziszerszám nedves környezetben való használatát, alkalmazzon egy földzárlat megszakítót.** Egy földzárlat megszakító alkalmazása csökkenti az áramütés kockázatát.
- 3) **SZEMÉLYI BIZTONSÁGI ELŐIRÁSOK**
- a) **Munka közben minden figyeljen, ügyeljen arra, amit csinál, és meggondoljan dolgozzon az elektromos kéziszerszámmal.** Ha fáradt, ha kábítószerek vagy alkohol hatása alatt áll, vagy orvosságokat vett be, ne használja a berendezést. A berendezéssel végzett munka közben már egy pillanatnyi figyelmetlenség is komoly sérülésekhez vezethet.
- b) **Viseljen személyi védőfelszerelést és minden viseljen védőszemüveget.** A személyi védőfelszerelések, mint porvédő álcár, csúszásbiztos védőcipő, védősapka és fülvédő használata az elektromos kéziszerszám használata jellegének megfelelően csökkenti a személyes sérülések kockázatát.
- c) **Kerülje el a készülék akaratlan üzembe helyezését. Győződjön meg arról, hogy az elektromos kéziszerszám ki van kapcsolva, mielőtt bedugná a csatlakozó dugót a dugaszolóaljzatba, csatlakoztatná az akkumulátor-csomagot, és mielőtt felvenné és vinni kezdené az elektromos kéziszerszámot.** Ha az elektromos kéziszerszám felemelése közben az ujját a kapcsolón tartja, vagy ha a készüléket bekapcsolt állapotban csatlakoztatja az áramforráshoz, ez balesetekhez vezethet.

- d) **Az elektromos kéziszerszám bekapcsolása előtt okvetlenül távolítsa el a beállító szerszámokat vagy csavarkulcsokat.** Az elektromos kéziszerszám forgó részeiben felejtett beállító szerszám vagy csavarkulcs sérüléseket okozhat.
- e) **Ne becsülje túl önmagát.** Kerülje el a normálisból eltérő testtartást, ügyeljen arra, hogy minden biztosan álljon és az egyensúlyát megtartsa. Így az elektromos kéziszerszám felett várhatlan helyzetekben is jobban tud uralmodni.
- f) **Viseljen megfelelő ruhát. Ne viseljen bő ruhát vagy ékszereteket.** Tartsa távol a haját, a ruháját és a kesztyűjét a mozgó részektől. A bő ruhát, az ékszeretek és a hosszú hajat a mozgó alkatrészek magukkal ránthatták.
- g) **Ha az elektromos kéziszerszámra fel lehet szerelni a por elszívásához és összegyűjtéséhez szükséges berendezéseket, ellenőrizze, hogy azok megfelelő módon hozzá vannak kapcsolva a készülékhez és rendelhetőknek megfelelően működnek.** A porgyűjtő berendezések használata csökkenti a munka során keletkező por veszélyes hatását.
- 4) AZ ELEKTROMOS KÉZISZERSZÁMOK GONDOS KEZELÉSE ÉS HASZNÁLATA**
- a) **Ne terhelje túl az elektromos kéziszerszámot.** A munkájához csak az arra szolgáló elektromos kéziszerszámot használja. Egy alkalmas elektromos kéziszerszámmal a megadott teljesítménytartományon belül jobban és biztonságosabban lehet dolgozni.
- b) **Ne használjon olyan elektromos kéziszerszámot, amelynek a kapcsolója elromlott.** Egy olyan elektromos kéziszerszám, amelyet nem lehet sem be-, sem kikapcsolni, veszélyes és meg kell javítatni.
- c) **Húzza ki a csatlakozó dugót a dugaszoláljatból és/vagy az akkumulátor-csomagot az elektromos kéziszerszámból, mielőtt az elektromos kéziszerszámon beállítási munkákat végez, tartozékokat cserél vagy a szerszámot tárolásra elteszi.** Ez az elővigyázatossági intézkedés meggyötörja a szerszám akaratlan üzeme helyezését.
- d) **A használaton kívüli elektromos kéziszerszámokat olyan helyen tárolja, ahol azokhoz gyereknek ne férhess nek hozzá. Ne hagyja, hogy olyan személyek használják az elektromos kéziszerszámot, aik nem ismerik a szerszámot, vagy nem olvasták el ezt az útmutatót.** Az elektromos kéziszerszámok veszélyesek, ha azokat gyakorlatlan személyek használják.
- e) **A készüléket gondosan ápolja. Ellenőrizze, hogy a mozgó alkatrészek kifogástalanul működnek-e, nincsenek-e beszorulva, és nincsenek-e eltörve vagy megrongálódva olyan alkatrészek, amelyek hatással lehetnek az elektromos kéziszerszám működésére. A megrongálódott részeket a készülék használata előtt javítassa meg.** Sok olyan baleset történik, amelyet az elektromos kéziszerszám nem kielégítő karbantartására lehet visszavezetni.
- f) **Tartsa tisztán és éles állapotban a vágószerszámokat.** Az éles vágóelekkel rendelkező és gondosan ápolt vágószerszámok ritkábban ékelődnek be és azokat könnyebben lehet vezetni és irányítani.
- g) **Az elektromos kéziszerszámokat, tartozékokat, betétszerszámokat stb. csak ezen előírásoknak használja.** Vegye figyelembe a munkafeltételeket és a kivitelezendő munka sajátosságait. Az elektromos kéziszerszám eredeti rendeltetésétől eltérő célakra való alkalmazása veszélyes helyzetekhez vezethet.
- 5) AZ AKKUMULÁTOROS KÉZISZERSZÁMOK GONDOS KEZELÉSE ÉS HASZNÁLATA**
- a) **Az akkumulátorról csak a gyártó által ajánlott töltőkészülékekben töltse fel.** Ha egy bizonyos akkumulátortípus feltöltésére szolgáló töltőkészülékben egy másik akkumulátor próbál feltölteni, tüz keletkezhet.
- b) **Az elektromos kéziszerszámban csak az ahhoz tartozó akkumulátorot használja.** Más akkumulátorok használata személyi sérüléseket és tüzet okozhat.
- c) **Tartsa távol a használaton kívüli akkumulátorról irodai kapcsoktól, pénzérmeiktől, kulcsoktól, szögektől, csavaroktól és más kisméretű fémtárgyaktól, amelyek áthidalhatják az érintkezőket.** Az akkumulátor érintkezői közötti rövidzárlat egési sérüléseket vagy tüzet okozhat.
- d) **Hibás alkalmazás esetén az akkumulátorból folyadék léphet ki.** Kerülje el az érintkeést a folyadékkal. Ha véletlenül mégis érintkezésbe jutott az akkumulátorfolyadékkel, azonnal öblítse le vízzel az érintett felületet. Ha a folyadék a szemébe jutott, keressen fel ezen kívül egy orvost. A kilépő akkumulátorfolyadék irritációkat vagy égéses bőrsérüléseket okozhat.
- 6) SZERVIZ**
- a) **Az elektromos kéziszerszámot csak szakképzett személyzet és csak eredeti pótalkatrészek felhasználásával javíthatja.** Ez biztosítja, hogy az elektromos kéziszerszám biztonságos szerszám maradjon.
- BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK AKKUMULÁTOROS FÚRÓ/CSAVAROZÓKHÖZ**
- Ügyeljen arra, hogy a munkadarabban lévő csavar, szög vagy hasonló sérüléseket ne okozhasson; a munka megkezdése előtt eltávolítandó
- Mindig ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megfelelő-e a töltőkészülék adattábláján feltüntetett értékkel
- Normálisból eltérő működés vagy szokatlan, idegen hangok esetén a gépet azonnal kapcsolja ki vagy a töltőkészülék csatlakozóját húzza ki a konnektorból
- SKIL cég kizárálag eredeti alkatrészek és kiegészítők alkalmazása esetén tudja garantálni a gép problémamentes működését
- Csak olyan tartozékot használjon, amelyek legmagasabb megengedett fordulatszáma legalább akkora, mint a berendezés legmagasabb üresjáratú fordulatszáma
- A szerszámot/töltőkészüléket nem tervezik hiányos fizikai, szennyeződési vagy értelmi képességekkel rendelkező személyek (beleértve a gyerekeket), illetve tudással és tapasztalattal nem rendelkező személyek által történő használatra, ha csak ezen személyek számára nem biztosítanak a szerszám/töltőkészülék használatára vonatkozó kiképzést, illetőleg felügyeletet, egy erre megbízott, a biztonságukért felelős személy által

- Zárra ki annak lehetőségét, hogy a gyerekek játszhatnak a szerszámhöz/töltőkészülékhez
  - Rögzítse a munkadarabot** (befogókészülékkel vagy satuval befogott munkadarabot sokkal biztonságosabban lehet rögzíteni mint a kézzel tartottat)
  - A elektromos kéziszerszámot csak a szigetelt fogantyú/fülületeknél fogva tartsa, ha olyan munkát végez, amelynek során a betétszerszám vagy a csavar feszültségs alatt álló, kívülről nem látható vezetékekhez, vagy a készülék saját hálózati csatlakozó kábeljéhez érhet** (ha a berendezés egy feszültségs alatt álló vezetékhez ér, az elektromos kéziszerszám fémrészei szintén feszültség alá kerülhetnek és áramütéshez vezethetnek)
  - A rejtett vezetékek felkutatásához használjon alkalmas fémkereső készüléket, vagy kérje ki a helyi energiaellátó vállalat tanácsát** (ha egy elektromos vezetékeket a berendezéssel megríti, ez tűzhöz és áramütéshez vezethet; egy gázvezeték megrongálása robbanást eredményezhet; egy vízvezetékbe való behatolás anyagi károkhoz és áramütéshez vezethet)
  - Ne munkáljon meg a berendezéssel azbeszett tartalmazó anyagokat** (az azbesztnak rákkeltő hatása van)
  - Az anyagból származó por (mint például az ólmot, néhány fajfajtát, ásványi anyagokat és fémét tartalmazó festék) káros lehet (a por érintése vagy belégzése allergiás reakciókat és/vagy légzőszervi betegségeket okozhat a kezelő, illetve a közelben állók esetében); **viseljen pormaszkat és amennyiben csatlakoztatható, dolgozson porelszívó berendezéssel**
  - Bizonyos porfajták rákkeltő besorolással rendelkeznek (ilyen például a tölgyn- és a bükkfa pora), különösen a fa kondicionálására szolgáló adalékokkal együtt; **viseljen pormaszkat és amennyiben csatlakoztatható, dolgozson porelszívó berendezéssel**
  - Kövesse a por kezelésével kapcsolatos helyi előírásokat azon termékkal kapcsolatosan, amellyel dolgozni kíván
  - Győződjön meg róla, hogy a E irányváltó-kapscoló ② a középső (rögzített) állásban van, mielőtt beállításokat végez vagy tartozékokat cserél, illetve amikor a gépet szállítja vagy tárolja
- TÖLTÉS/AKKUMULÁTOR**
- Az akkumulátor csak a tartozék töltőkészülék töltse
  - A töltőkészüléken lévő érintkezőket nem szabad megérteni
  - A gépet/töltőkészüléket/akkumulátort óvja a nedvességtől, különösen esőtől
  - Ne töltse az akkumulátort nedves vagy páras környezetben
  - A gépet/töltőkészüléket/akkumulátort ne tárolja 50°C feletti és 0°C alatti helyiségeben
  - Hibás töltőkészüléket nem szabad üzembe helyezni; ilyen esetben forduljon a SKIL hivatalos szakszervizéhez
  - A töltőkészülék tovább nem használható, ha a kábel vagy a dugasz sérült, a kábelt vagy a hálózati csatlakozót azonnal hivatalos SKIL szakszervizben ki kell cserélni
  - A hibás akkumulátor haladéktalanul cserélje ki
  - A töltőkészüléket vagy az akkumulátor tilos szétszedni
  - Soha ne próbáljon töltőkészülékkel nem tölthető akkumulátor ujra tölteni

## A TÖLTŐN/AKKUMULÁTORON TALÁLHATÓ SZIMBÓLUMOK MAGYARÁZATA

- ③ Használat előtt olvassa el a használati utasítást
- ④ A töltőt csak beltérben használja
- ⑤ Kettős szigetelés (földelővezeték nem szükséges)
- ⑥ Ha az akkumulátorok tűzbe kerülnek, akkor felrobbanhatnak, ezért semmilyen okból ne égesse el az akkumulátorokat
- ⑦ A gépet/töltőkészüléket/akkumulátort ne tárolja 50°C feletti helyiségen
- ⑧ A töltőkészüléket ne dobja a háztartási szemetébe
- ⑨ Az akkumulátor ne dobja a háztartási szemétbe

## KEZELÉS

- Kombinált kapcsoló A ② a ki/be kapcsolásra valamint a sebességszabályozásra  
Kapcsolóra gyakorolt nyomás megváltoztatásával a sebesség fokozatmentesen nulláról max. fordulatszámig szabályozható
- Az akkumulátor töltése ⑩
  - ! egy új, vagy hosszabb ideig használaton kívüli lítium-ion akkumulátor csak kb. 3 teljes feltöltési/kisütési ciklus után éri el a teljes teljesítményét**
    - a töltőkészüléket a hálózatra kapcsoljuk az ábra alapján ⑩a
    - kigylíjad a zöld lámpa B, jelezve, hogy a töltőkészülék működésre készen áll ⑩a
    - az ábra szerint helyezze az akkumulátort a töltőbe ⑩b
  - ! az akkumulátor töltés közben a szerszámban is maradhat; ekkor a szerszámot nem lehet bekapcsolni**
    - a zöld lámpa B villog, jelezve, hogy a készülék töltés üzemmódban működik ⑩c
    - kb. 1 óra töltési idő alatt az akkumulátort teljesen feltöltödik és a zöld fényű B villogó jel a továbbiakban folyamatosan világít, amire a töltőkészülék automatikusan átkapcsol "töltés megtartásra" ⑩d
- ! az akkumulátort a töltési idő befejezése után a töltőkészülékről le kell venni, ezáltal az akkumulátor élettartama meghosszabbodik**

### FONTOS:

- amennyiben a B jelzésű zöld lámpa az akkumulátornak a töltőre való helyezése után nem villog, lehetséges, hogy túl hideg vagy túl meleg van (az akkumulátort töltése csak 0° és 45° között lehetséges); a töltőkészülék ilyenkor automatikusan átkapcsol "töltés megtartásra", a megfelelő, 0° és 45° közötti hőmérséklet eléréséig, ekkor a töltőkészülék automatikusan újra átkapcsol normáltöltésre ⑩e
- a lítium-ion akkumulátor bármikor fel lehet tölteni (a töltési folyamat megszakítása nem károsítja az akkumulátort)
- a lítium-ion akkumulátor feltöltés előtt nem kell lemeríteni (nincs a nikkel-kadmium akkumulátorokhoz hasonló "memória effektus")
- a töltőkészülék és az akkumulátort felmelegedhet a töltés során; ez teljesen normális és nem jelent problémát
- a töltőbe való behelyezés előtt győződjön meg arról, hogy az akkumulátor külső felülete tiszta és száraz

- 0°C alatti és 45°C feletti hőmérsékleten mellőzni kell a töltést; ezáltal ugyanis a töltőkészülék és az akkumulátor komoly mértékben károsodhat
- az akkumulátort a gép üzemeltetése közben nem szabad levenni
- amennyiben a gépet hosszabb időn keresztül nem használjuk, akkor a töltőkészülék hálózati csatlakozóját a dugaszolájaljzatból húzzuk ki
- amikor a lítium-ion akkumulátor lemerült, a készülék automatikusan kikapcsol
- ha töltés után a működési idő már észrevehetően rövidebb a megszokottnál, az akkumulátor elhasználódott, cserélni kell
- **Forgásirány változtatás ⑪**
  - amennyiben az A ② be/kí kapcsoló nem kattan tökéletesen a helyére ne kapcsolja be gépet
  - ! a forgásirány kizárálag a gép teljes leállása után változtható**
- A szerszámhegyek cseréje ⑫
  - helyezze a szerszámhegyet a tokmányba, s tolja olyan mélyre, amennyire csak lehet
  - ! soha ne használjon sérült befogóvégű szerszámhegyet**
- Foragatónyomaték beállítás (VariTorque) ⑬
  - a foragatónyomatékot olyan módon növelhetjük, ha az C kuplunggyűrüt 1-ről 19-re foragtuk el. D állásban a kuplungot reteszeljük nehéz fűrő- és csavarozó munkák elvégzéséhez
  - amikor egy csavart akarunk becsavarni, először a VariTorque 1-es helyzetű beállítását próbáljuk ki majd növeljük ezt, amíg a kívánt mélységet el nem érjük
- Mechanikus fokozatválasztás ⑭
  - a F kapcsolót állitsuk a kívánt fordulatszámmal
  - ! a fokozatváltó kapcsolót átkapcsolni, ha a gép fordulata lecsökken!**
- LOW
  - alacsony fordulatszám
  - magas foragatónyomaték
  - csavarok be és kihajtásához, nagy átmérőjű furatokhoz
  - menetfűráshoz
- HIGH
  - nagy fordulatszám
  - alacsony foragatónyomaték
  - kisebb átmérőjű furatokhoz
- Az akkumulátor védelme
 

A szerszám az alábbi esetekben automatikusan kikapcsol:

  - 1) a terhelés túlságosan megnőtt
  - 2) az akkumulátor hőmérséklete túllépte a -10 és +60°C közötti megengedett üzemi értéket
  - 3) a lítium-ion akkumulátor szinte teljesen lemerült (melykísülés elleni védelem)

**! ha a készülék automatikusan kikapcsolt, ne próbálja nyomogni a be-/kikapcsoló gombot, mert az akkumulátor megsérülhet**
- Spotlámpa G ⑯
 

A spotlámpa G automatikusan kigyllad a kapcsoló A ② megnymásakor
- A gép vezetése és tartása ⑯
 

**! munka közben mindvégig tartsa gépet a szürke színű markolati terület(ek)en**

- a szellőzőnyílásokat H ② mindenkorban szabadon
- ne gyakoroljon túl nagy nyomást a gépre; hagyja, hogy a gép dolgozzon ön helyett

## HASZNÁLAT

- Mindig a megfelelő szerszámhegyet használja ⑯
 

**! ne használjon kopott vagy életlen szerszámhegyet**
- Fémetekben történő fúráskor
  - készítünk kisméretű előfuratot
  - kerje idönként olajjal a fúróhegyet
- Csavarok faanyag végébe vagy szálirányába történő behajtása előtt készítsen előfuratot
- Az eszköz optimális használatához a csavarra állandó nyomást kell gyakorolni, különösen ha kicsavarjuk
- Ha keményfába csavarozunk, szükséges előfuratot készíteni
- Forgácsmentes fúrás ⑯
- Pormentes fúrás falban ⑯
- Pormentes fúrás plafonban ⑯
- Csempék/burkolólapok fúrása megszűszás nélkül ⑯
- A www.skileurope.com címen még több ötletet és javaslatot talál

## KARBANTARTÁS / SZERVIZ

- A gépet és a töltőkészüléket mindenkorban tisztán
  - a töltőkészülék töltőréteintkezéket idönként tisztítás meg alkoholval vagy kontaktspayrel
  - ! mielőtt a töltőt megisztítaná a konnektorból húzza ki a csatlakozót**
- Ha a gép/töltőkészülék a gondos gyártási és ellenőrzési eljárás ellenére egyszer mégis meghibásodna, akkor a javítással csak SKIL elektromos kéziszerszám-műhely ügyfélszolgálatát szabad megbízni
  - küldje az **összeszerelt** gépet vagy töltőkészüléket a vásárlást bizonyító számlával együtt a kereskedő vagy a legközelebbi SKIL szervizállomás címére (a címlista és a gép szervizdiagramja a www.skileurope.com címen található)

## KÖRNYEZET

- **A elektromos kéziszerszámokat, tartozékokat és csomagolást ne dobja a háztartási szemetbe** (csak EU-országok számára)
  - a használt villamos és elektronikai készülékekkel szóló 2002/96/EC irányelv és annak a nemzeti jogba való áltültetése szerint az elhasznált elektromos kéziszerszámokat külön kell gyűjteni, és környezetbarát módon újra kell hasznosítani
  - erre emlékezhet a ⑧ jelzés, amennyiben felmerül az intézkedésre való igény
- Az akkumulátort utasítás szerint kell eltávolítani és nem szabad a háztartási hulladékba dobni (erre emlékezhet a ⑨ jelzés)
 

**! az akkumulátor hatástalanítása előtt az akkumulátor végeit erős szalaggal biztosítsuk, hogy a kúszóáramokat kiküszöbölhessük**

# CE MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

- Teljes felelősségeink tudatában kijelentjük, hogy jelen termék a következő szabványoknak vagy kötelező hatósági előírásoknak megfelel: EN 60335, EN 61000, EN 60745, EN 55014, a 2006/95/EK, 2004/108/EK, 2006/42/EK előírásoknak megfelelően
- A műszaki dokumentáció a következő helyen található: SKIL Europe BV (PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL

Arno van der Kloot  
Vice President  
Operations & Engineering

Jan Trommelen  
Approval Manager



SKIL Europe BV, 4825 BD Breda, NL  
23.12.2010

## ZAJ/REZGÉS

- EN 60745 alapján végzett mérések szerint ezen készülék hangnyomás szintje < 80 dB(A) (normál eltérés: 3 dB) a rezgesszám \* m/s<sup>2</sup> (kézre-ható érték; szórás K = 1,5 m/s<sup>2</sup>)
  - \* fém fúrásakor 3,4 m/s<sup>2</sup>
  - \* csavarasakor 1,7 m/s<sup>2</sup>
- A rezgés-kibocsátási szint mérése az EN 60745 szabványban meghatározott szabványosított tesztelő összhangban történt; ez egy eszköznek egy másik eszközzel történő összehasonlítására, illetve a rezgésnek való kitettség előzetes felmérésére használható fel az eszköznek az említett alkalmazásokra történő felhasználása során
  - az eszköznek eltérő alkalmazásokra, vagy eltérő, illetve rosszul karbantartott tartozékokkal történő felhasználása jelentősen emelheti a kitettség szintjét
  - az idő, amikor az eszköz ki van kapcsolva, vagy amikor ugyan működik, de ténylegesen nem végez munkát, jelentősen csökkenheti a kitettség szintjét
- ! az eszköz és tartozéka karbantartásával, kezének melegen tartásával, és munkavégzésének megszerzésével védje meg magát a rezgések hatásaitól

CZ

## Akululátorový vrtací šroubovák 2531

### ÚVOD

- Nářadí je určeno k vrtání do dřeva, kovy, keramiky a umělé hmoty; nářadí s elektronickou regulací rychlosti a chodem vpravo/vlevo jsou také vhodné k šroubování a řezání závitů
- Tento návod s pokyny si pečlivě přečtěte a uschověte ③

### TECHNICKÉ ÚDAJE ①

Max. krouticí moment tvrdý šroubový spoj podle ISO 5393 : 40 Nm

## SOUČÁSTI NÁSTROJE ②

- A Vypínač zapnout/vypnout a regulace rychlosti
- B Zelená kontrolka dobíjení
- C Regulátor pro nastavení krouticího momentu
- D Zajištěná pozice (spojka)
- E Spínač na změnu směru otáček
- F Spínač na volbu mechanické rychlosti
- G Bodové světlo
- H Větrací štěrbiny
- J Nabíječka

## BEZPEČNOST

### VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

**POZOR!** Čtete všechna varovná upozornění a pokyny. Zanedbání při dodržování varovných upozornění a pokynů mohou mít za následek úder elektrickým proudem, požár a/nebo těžká poranění. **Všechna varovná upozornění a pokyny do budoucna uschověte.** Ve varovných upozorněních použitý pojem "elektronáradí" se vztahuje na elektronáradí provozované na el. síti (se síťovým kabelem) a na elektronáradí provozované na akumulátoru (bez síťového kabelu).

#### 1) BEZPEČNOST PRACOVNÍHO MÍSTA

- Udržujte Vaše pracovní místo čisté a uklizené.** Nepořádek nebo neosvětlené pracovní oblasti mohou vést k úrazům.
- Se strojem nepracujte v prostředích ohrožených explozí, kde se nacházejí hořlavé kapaliny, plyny nebo prach.** Elektronáradí vytváří jiskry, které mohou prach nebo páry zapálit.
- Děti a jiné osoby udržujte při použití elektronáradí daleko od Vašeho pracovního místa.** Při rozptýlení může ztratit kontrolu nad strojem.
- 2) ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST**
  - Připojovací zástrčka stroje musí lícovat se zásuvkou.** Zástrčka nesmí být žádným způsobem upravena. Společně se stroji s ochranným uzemněním nepoužívejte žádné adaptérové zástrčky. Neupravené zástrčky a vhodné zásuvky snižují riziko elektrického úderu.
  - Zabraňte kontaktu těla s uzemněním povrchy, jako např. potrubí, topení, sporáky a chladničky.** Je-li Vaše tělo uzemněno, existuje zvýšené riziko elektrického úderu.
  - Chraňte stroj před deštěm a vlhkem.** Vněknutí vody do elektrického stroje zvyšuje nebezpečí elektrického úderu.
  - Dbejte na účel kabelu, nepoužívejte jej k nošení či zavěšení stroje nebo vytažení zástrčky ze zásuvky.** Udržujte kabel daleko od tepla, oleje, ostrých hran nebo pohyblivých dílů stroje. Poškozené nebo spletené kably zvyšují riziko elektrického úderu.
  - Pokud pracujete s elektronáradím venku, použijte pouze takové prodlužovací kably, které jsou schváleny i pro venkovní použití.** Použití prodlužovacího kabelu, jež je vhodný pro použití venku, snižuje riziko elektrického úderu.

- f) Pokud se nelze vyhnout provozu elektronáradí ve vlnkém prostředí, použijte ochranný jistič. Nasazení ochranného jističe snižuje riziko úderu elektrickým proudem.

### 3) BEZPEČNOST OSOB

- a) Budte pozorní, dávajte pozor na to, co děláte a přistupujte k práci s elektronáradím rozumně. Stroj nepoužívejte pokud jste unaveni nebo pod vlivem drog, alkoholu nebo léků. Moment nepozornosti při použití elektronáradí může vést k vážným poraněním.
- b) Noste osobní ochranné pomůcky a vždy ochranné brýle. Nošení osobních ochranných pomůcek jako maska proti prachu, bezpečnostní obuv s protiskluzovou podrážkou, ochranná přilba nebo sluchátka, podle druhu nasazení elektronáradí, snižují riziko poranění.
- c) Zabraňte neúmyslnému uvedení do provozu. Přesvědčte se, že je elektronáradí vypnuté dříve než jej uchopíte, ponesete či připojíte na zdroj proudu a/nebo akumulátor. Máte-li při nošení elektronáradí prst na spínači nebo pokud stroj připojíte ke zdroji proudu zapnutý, pak to může vést k úrazu.
- d) Než stroj zapnete, odstraňte seřizovací nástroje nebo šroubovák. Nástrahy nebo klíč, který se nachází v otáčivém dílu stroje, může vést k poranění.
- e) Nepřečenějte se. Zajistěte si bezpečný postoj a vždy udržujte rovnováhu. Tím můžete stroj v neočekávaných situacích lépe kontrolovat.

- f) Noste vhodný oděv. Nenoste žádný volný oděv nebo šperky. Vlasy, oděv a rukavice udržujte daleko od pohybujících se dílů. Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být zachyceny pohybujícimi se díly.
- g) Lze-li namontovat odsávací či zachycující přípravky, přesvědčte se, že jsou připojeny a správně použity. Použití odsávání prachu může snížit ohrožení prachem.

### 4) SVĚDOMITÉ ZACHÁZENÍ A POUŽÍVÁNÍ ELEKTRONÁRADÍ

- a) Stroj nepřetěžujte. Pro svou práci použijte k tomu určený stroj. S vhodným elektronáradím budete pracovat v udané oblasti výkonu lépe a bezpečněji.
- b) Nepoužívejte žádné elektronáradí, jehož spínač je vadný. Elektronáradí, které nelze zapnout či vypnout je nebezpečné a musí se opravit.
- c) Než provedete seřízení stroje, výměnu dílů příslušenství nebo stroj odložíte, vytáhněte zástrčku ze zásuvky a/nebo odstraňte akumulátor. Toto preventivní opatření zabrání neúmyslnému zapnutí stroje.
- d) Uchovávejte nepoužívané elektronáradí mimo dosah dětí. Nenechte stroj používat osobám, které se strojem nejsou seznámeny nebo nečetly tyto pokyny. Elektronáradí je nebezpečné, je-li používáno nezkušenými osobami.
- e) Pečujte o stroj svědomitě. Zkontrolujte, zda pohyblivé díly stroje bezvadně fungují a nevzpříčí se, zda díly nejsou zlomené nebo poškozené tak, že je omezena funkce stroje. Poškozené díly nechte před nasazením stroje opravit. Mnoho úrazů má příčinu ve špatně udržovaném elektronáradí.
- f) Řezné nástroje udržujte ostré a čisté. Pečlivě ošetřované řezné nástroje s ostrými řeznými hranami se méně vzpříčí a dají se lehčejí vést.

- g) Používejte elektronáradí, příslušenství, nasazovací nástroje apod. podle této pokynů. Respektujte přitom pracovní podmínky a prováděnou činnost. Použití elektronáradí pro jiné než určující použití může vést k nebezpečným situacím.

### 5) SVĚDOMITÉ ZACHÁZENÍ A POUŽÍVÁNÍ AKUMULÁTOROVÉHO NÁRADÍ

- a) Akumulátory nabíjejte pouze v nabíječce, která je doporučena výrobcem. Pro nabíječku, která je vhodná pro určitý druh akumulátorů, existuje nebezpečí požáru, je-li používána s jinými akumulátry.
- b) Do elektronáradí používejte pouze k tomu určené akumulátory. Použití jiných akumulátorů může vést k poranění a požáru.
- c) Nepoužívaný akumulátor uchovávejte mimo kancelářské sponky, mince, klíče, hřebíky, šrouby nebo jiné drobné kovové předměty, které mohou způsobit přemostění kontaktů. Zkrat mezi kontakty akumulátoru může mit za následek opáleniny nebo požár.
- d) Při špatném použití může z akumulátoru vytéci kapalina. Zabraňte kontaktu s ní. Při náhodném kontaktu opláchněte místo vodou. Pokud kapalina vnikne do očí, navštívte navíc i lékaře. Vytékající akumulátorová kapalina může způsobit podráždění pokožky nebo popáleniny.

### 6) SERVIS

- a) Nechte Váš stroj opravit pouze kvalifikovaným odborným personálem a pouze s originálními náhradními díly. Tím bude zajistěno, že bezpečnost stroje zůstane zachována.

## BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY PRO AKUMULÁTOROVÝ VRTACÍ ŠROUBOVÁK

- Vrtačku nepoužívejte je-li navlhlá a nepracujte v blízkosti snadno zápalných nebo vybušných materiálů; před zahájením práce je odstraňte
- Vždy zkонтrolujte, zda je napájecí napětí stejně jako napětí uvedené na typovém štítku nabíječe
- V případě atypického chování nebo cizích hluků ihned vypněte náradí nebo vytáhněte nabíječ zásuvky
- SKIL zajistí bezvadnou funkci náradí pouze tehdy, používáte-li původní značkové
- Používejte pouze příslušenství, jejichž dovolené otáčky jsou alespoň tak vysoké jako nejvyšší otáčky stroje naprázdno
- Nástroj/nabíječka není určený/a pro používání osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi, nebo s nedostatkem zkušenosť a vědomostí, pokud na ně není dohlédnuteno nebo nedostaly pokyny týkající se zacházení s nástrojem/nabíječem od osoby zodpovědné za jejich bezpečnost
- Postarejte se, aby si děti nehrály s nástrojem/nabíječem
- **Zajistěte obráběný díl** (obráběný díl uchycený pomocí upínacích zařízení nebo ve svéráku je mnohem bezpečnější než v ruce)
- **Pokud provádíte práce, při kterých může nasazovací nástroj nebo šroub zasáhnout skrytá elektrická vedení nebo vlastní síťový kabel, pak držte elektronáradí na izolovaných plochách rukojetí (kontakt s vedením pod napětím může přivést napětí i na kovové díly elektronáradí a vést k úderu elektrickým proudem)**

- Použijte vhodné hledací přístroje k vyhledání skrytých přívodních vedení nebo přizvěté místní dodavatelskou společnost** (kontakt s el. vedením může vést k požáru a elektrickému úderu; poškození plynového vedení může vést k explozi; proniknutí do vodovodního potrubí může způsobit věcné škody nebo elektrický úder)
  - Neopracovávajte žádný materiál obsahující azbest** (azbest je karcinogenní)
  - Prach z látok, jako jsou barvy obsahující olovo, některé druhy dřeva, minerály a kovy, může být škodlivý (kontakt s prachem nebo jeho vdechnutí může způsobit alergickou reakci a/nebo vyvolat respirační choroby u obsluhy nebo přihlížejících); **noste protiprachovou masku a pracujte se zařízením na odsávání prachu, pokud je možné jej připojit**
  - Některé druhy prachu jsou klasifikovány jako karcinogenní (například dubový a bukový prach) zejména ve spojení s přisádami pro úpravu dřeva; **noste protiprachovou masku a pracujte se zařízením na odsávání prachu, pokud je možné jej připojit**
  - Dodržujte stanovená nařízení pro práci v prašném prostředí
  - Zabezpečte, aby spínač E (2) byl vždy v pozici uprostřed (zablokováné) než provedete seřízení stroje nebo výměnu příslušenství, při přenášení nebo odložení stroje
- NABÍJENÍ/AKUMULÁTORY**
- Nabíjejte akumulátor pouze dodanou nabíječkou
  - Nedotýkejte se kontaktů
  - Nevy stavujte nářadí/nabíječku/akumulátor dešti
  - Nenabíjejte akumulátor ve vlhkém nebo mokrém prostředí
  - Nářadí/nabíječku/akumulátor ukládejte na vhodné, suché a zajištěné místo, v prostorách s teplotou minimálně 0°C a maximálně 50°C
  - Nepoužívejte k nabíjení poškozenou nabíječku; nabíječku nechte opravit nebo nahradte novou z naší oficiální odborné dílny SKIL
  - Nabíječ nepoužívejte, když kabel nebo zástrčka jsou poškozeny; ihned je nahradte novými z naší oficiální odborné dílny SKIL
  - Poškozený akumulátor nepoužívejte, nahradte jej novým
  - Nabíječ nebo akumulátor nikdy nerozebírejte
  - Baterie, které nejsou určeny k opětnému nabíjení, v přístroji nedobijte
- VYSVĚLENÍ SYMBOLŮ NA NABÍJEČCE/BATERII**
- Před použitím si přečtěte návod k použití
  - Určeno pouze k použití ve vnitřních prostorách
  - Dvojitá izolace (není nutný zemnící drát)
  - Baterie při vložení do ohně explodují, proto je nikdy nevhazujte do otevřeného plamene
  - Nářadí/nabíječku/akumulátor ukládejte na vhodné, suché a zajištěné místo, v prostorách s teplotou maximálně 50°C
  - Nabíječ nevyhazujte do komunálního odpadu
  - Akumulátor nevyhazujte do komunálního odpadu
- OBSLUHA**
- Kombinovaný vypínač A (2) "zapnuto/vypnuto" a kontrola rychlosti  
Při větším či menším tlaku na spínač, lze měnit plynule otáčky
  - Nabíjení akumulátoru (10)
  - nový nebo delší dobu nepoužívaný lithium-iontový akumulátor dává plný výkon až po ca. 3 nabíjecích a vybijecích cyklech**
  - připojte nabíječ k sitovému napětí podle obrázku (10a)
  - zelená kontrolka B se rozsvítí a upozorní, že nabíječ je připraven k práci (10a)
  - zasuňte baterii do nabíječky podle obrázku (10b)
  - baterie může při nabíjení zůstat také v nástroji; v tom případě nelze nástroj zapnout**
  - zelená kontrolka B blíká, tím je ukázáno nabíjení (10c)
  - přibližně po uplynutí 1 hodiny je akumulátor plně nabit a zelená kontrolka B, která při nabíjení blíkala, bude svítit stále a nabíječ automaticky přepne na dobíjení (10d)
  - vymutum akumulátoru z nabíječe po nabíjení, tím se prodlouží životnost akumulátoru**
- UPOZORNĚNÍ:**
- v případě že po vložení akumulátor zelená kontrolka B nebliká, mohlo by znamenat že akumulátor je přišli studený nebo teplý (nabíjení akumulátoru je možné při teplotě mezi 0 a 45 stupni), nabíječ bude automaticky přepnut na dobíjení, a až je dosažena teplota mezi 0 a 45 stupni, potom se nabíječ přepne na normální nabíjení (10e)
  - lithium-iontový akumulátor lze nabíjet kdykoliv (přerušení nabíjení nepoškozuje akumulátor)
  - lithium-iontová baterie nemusí být před nabíjením zcela vybitá (zádná "paměť" jako u nikl-kadmiových baterií)
  - nabíječ a akumulátor jsou při nabíjení horké; to je normální a nesignalizuje to závadu
  - než vložíte akumulátor do nabíječky, přesvědčete se, zda je její povrch čistý a suchý
  - při teplotách pod 0°C nebo přes 45°C nelze nabíjet; mohlo by dojít k poškození nabíječe i akumulátoru
  - akumulátor se nesmí během chodu z nářadí vyjmít pokud nářadí dlouho nepoužíváte, můžete zástrčku nabíječe ze zásuvky vytáhnout
  - po vybití lithium-iontového akumulátoru se nástroj automaticky vypne
  - výrazně snížení provozní doby po nabíjení naznačuje, že je baterie opotřebovaná a je vhodné ji vyměnit
  - Změna směru otáček (11)
    - jestliže poloha doleva/doprava správně nezadadne, není možno zapnout vypínač A (2)
  - ! směr otáček se smí změnit pouze je-li nástroj zcela zastaven**
  - Výměna hrotů (12)
    - zasuňte hrot co nejhlobější do skličidla
  - ! nepoužívejte hrot s poškozeným dříkem**
  - Kontrola kroutícího momentu (VariTorque) (13)
    - kroutící moment se zvyšuje otáčením stupnice C od 1 do 19; v pozici D je volba, pro těžké vrtání a šroubování
    - při výšroubování začněte nejdříve s pozicí 1 VariTorque a zvyšujte po dosažení žádané hloubky
  - Mechanická volba převodu (14)
    - přepínačem F nastavte požadovaný rychlosť
  - ! přepínač volby převodu ovládejte během chodu nástroje docílité**
- LOW**
- nízká rychlosť
  - vysoký točivý moment
  - k šroubování a vrtání velkého průměru
  - k řezání vnitřního závitu

## HIGH

- vysoká rychlosť
- nejnižší točivý moment
- k vrtání menších průměrů

- Ochrana baterie

Vypne nástroj v následujúcich prípadech

- 1) zatížení je pôlši veľké
  - 2) teplota batérie není v rozsahu prijímateľných provozných teplot -10 až +60°C
  - 3) lithium-iontová batéria je temer vybitá (ochrana pred pôlším vybitím)
- ! po automatickom vypnutí nástroje netisknite vypínač; mohlo by dojít k poškozeniu akumulátora**
- Bodové svetlo G ⑯  
Pri zapnutí spínače A ⑰ se bodové svetlo G automaticky rozsvítí
  - Drženie a vedenie nástroja ⑯  
**! pri práci vždy držte nástroj v šedě zbarvené oblasti rukojeti**
  - udržujte vetraci štěrbiny H ⑰ nezakryté
  - na nástroj pôlši netlačte; nechte jej, aby pracoval za vás

## NÁVOD K POUŽITÍ

- Používajte správne vrtáky ⑯  
**! používajte pouze ostré hroty**
- Pri vrtaní v kovu
  - pôdvoritejte napřed malý otvor
  - vrták pri práci občas naolejujte
- Pri zašroubovávaní šroubu na konci nebo na začiatku nějakého dřeva by měla být předvrtná díra, aby se zamezilo rozštípení dřeva
- Pro optimální využití přístroje je nutno zvolit odpovídající tlak na šroub, zvláště při vyšroubování
- Pri šroubování do tvrdého dřeva, je nutno díru předvrtnat
- Vrtání dřeva bez vzniku třísek ⑯
- Bezprašné vrtání zdí ⑯
- Bezprašné vrtání stropů ⑯
- Vrtání dlaždic bez skluzu ⑯
- Další tipy najdete na [www.skileurope.com](http://www.skileurope.com)

## ÚDRŽBA / SERVIS

- Udržujte náradí a nabíječ čisté
  - čistěte kontakty v nabíječi pouze alkoholem nebo čističem kontaktů
- ! pred čišténím vytáhněte vždy nabíječ ze zásuvky**
- Pokud dojde i pries pečlivou výrobu a náročné kontroly k poruše nástroje/nabíječe, svíte provedení opravy autorizovanému servisnému středisku pro elektronáradí firmy SKIL
  - zašlete nástroj nebo nabíječ **nerozebraný** spolu s potvrzením o nákupu své prodejne nebo nejbližšemu servisu značky SKIL (adresy a servisní schema nástroje najdete na [www.skileurope.com](http://www.skileurope.com))

## ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

- Elektrické náradí, doplnky a balení nevyhazujte do komunálního odpadu (jen pro státy EU)
  - podle evropské směrnice 2002/96/EG o nakládání s použitými elektrickými a elektronickými zařízeními a odpovídajících ustanovení právních předpisů jednotlivých zemí se použitá elektrická náradí, musí sbírat odděleně od ostatního odpadu a podrobit ekologicky šetrnému recyklování
  - symbol ⑮ na to upozorňuje
- Akumulátory se musí udržovat v pořádku a nesmí se dostat do domovního odpadu (symbol ⑯ na to upozorňuje)
  - ! u vyřazených akumulátorů zakryjte kontakty izolační páskou, zabráňte tím plazivým proudům**

## PROHLÁŠENÍ O SHODE Č €

- Potvrzujieme na odpovědnost, že tento výrobek odpovídá následujícím normám nebo normativním podkladem:  
EN 60335, EN 61000, EN 60745, EN 55014, podle ustanovení směrnic 2006/95/ES, 2004/108/ES, 2006/42/ES

- **Technická dokumentace u:** SKIL Europe BV (PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL

Arno van der Kloot

Jan Trommelen

Vice President

Operations & Engineering

Approval Manager

SKIL Europe BV, 4825 BD Breda, NL

23.12.2010

## HLUČNOSTI/VIBRACÍ

- Měřeno podle EN 60745 činí tlak hlukové vlny tohoto přístroje < 80 dB(A) (standardní odchylka: 3 dB) a vibrací  $* \text{ m/s}^2$  (metoda ruka-paže; nepřesnost  $K = 1,5 \text{ m/s}^2$ )
  - \* při vrtání do kovu 3,4  $\text{m/s}^2$**
  - \* při šroubování 1,7  $\text{m/s}^2$**
- Úroveň vibrací byla měřena v souladu se standardizovaným testem podle EN 60745; je možné ji použít ke srovnání jednoho přístroje s druhým a jako předběžné posouzení vystavování se vibracím při používání přístroje k uvedeným aplikacím
  - používání přístroje k jiným aplikacím nebo s jiným či špatně udržovaným příslušenstvím může zásadně **zvýšit** úroveň vystavení se vibracím
  - doba, kdy je přístroj vypnutý nebo kdy běží, ale ve skutečnosti není využíván, může zásadně **snížit** úroveň vystavení se vibracím
- ! chraňte se před následky vibrací tak, že budete dbát na údržbu přístroje a příslušenství, budete si udržovat teplé ruce a uspořádáte si své pracovní postupy**

## Akülü delme/vidalama makinesi 2531

### GİRİŞ

- Bu alet, tahta, metal, seramik ve plastik malzemedeki delme işleri için geliştirilmiştir; elektronik hız kontrolü ve sağ/sol dönüsüm aletler vidalama ve dış açma işlerine de uygundur
- Bu kullanma kılavuzunu okuyun ve saklayın ③

### TEKNİK VERİLER ①

ISO 5393'e göre sert vidalamada maksimum tork : 40 Nm

### ALET BİLEŞENLERİ ②

- A** Açma/kapama ve hız kontrol anahtarı
- B** Yeşil şarj ışığı
- C** Tork kontrol
- D** Kilit konumu (kavrama)
- E** Dönüş yönü değiştirme düğmesi
- F** Vites seçme şalteri
- G** Spot ışık
- H** Havalandırma yuvaları
- J** Şarj cihazı

### GÜVENLİK

#### GENEL GÜVENLİK YÖNERGELERİ

**DİKKAT!** Bütün uyarıları ve talimat hükümlerini okuyun. Açılanan uyarılarla ve talimat hükümlerine uyulmadığı takdirde elektrik çarpmalarına, yanıklara ve/ veya ağır yaralanmalara neden olunabilir. **Bütün uyarıları ve talimat hükümlerini ilerde kullanmak üzere saklayın.** Uyari ve talimat hükümlerinde kullanılan "elektrikli el aleti" kavramı, akım şebekesine bağlı (şebekeye bağlı kablo ile) aletlerle akü ile çalışan aletleri (akım şebekesine bağlantısı olmayan aletler) kapsamaktadır.

#### 1) ÇALIŞMA YERİ GÜVENLİĞİ

- Çalışığınız yeri temiz ve düzenli tutun.** İşyerindeki düzensizlik veya yetersiz aydınlatma kazalara neden olabilir.
  - Yanıcı sıvıların, gazların veya tozların bulunduğuunu patlama tehlikesi olan yer ve mekânlarda aletinizle çalışmayın.** Elektrikli el aletleri, toz veya buharların tutuşmasına veya yanmasına neden olan kivilcimler çıkarırlar.
  - Elektrikli el aletinizle çalışırken çocukların ve başkaların çalışma alanınızın uzağında tutun.** Yakınında bulunan kişiler dikkatinizi dağıtabilir ve bu da alet üzerindeki kontrolünüze kaybetmenize neden olabilir.
- 2) ELEKTRİKSEL GÜVENLİK**
- Aletinizin bağlantı fişi prize uymalıdır.** Fişi hiçbir şekilde değiştirmeyin. Koruyucu topraklamalı aletlerle adaptörlü fiş kullanmayın. Değiştirilmemiş, orijinal fiş ve uygun prizler elektrik çarpa tehlikesini azaltır.

- Borular, kalorifer tesisatı, ısıtıcılar ve buzdolapları gibi topraklanmış yüzeylerle bedensel teması gelmekten kaçının.** Eğer bedeniniz topraklanacak olursa yüksek bir elektrik çarpa tehlikesi ortaya çıkar.
  - Aletinizi yağmur ve nemden koruyun.** Elektrikli el aletinin içine suyun sisması elektrik çarpa tehlikesini yükseltir.
  - Kabloyu kendi amacı dışında kullanmayın; örneğin aleti kablodan tutarak taşımayın, aleti kablo ile asmayın veya kablodan çekerek fişi prizden çıkarmayın.** Kabloyu aşırı sıcaktan, yağılardan, keskin kenarlı cisimlerden veya aletin hareketli parçalarından uzak tutun. Hasarlı veya dolasmış kablo elektrik çarpa tehlikesini yükseltir.
  - Elektrikli el aletinizle açık havada çalışırken mutlaka açık havada kullanılmaya müsaadevi uzatma kablosu kullanın.** Açık havada kullanılmaya uygun ve müsaadevi uzatma kablosunun kullanılması elektrik çarpa tehlikesini azaltır.
  - Elektrikli el aletinin nemli ortamlarda çalıştırılması şartsa, mutlaka toprak kaçağı devre kesicisi kullanın.** Toprak kaçağı devre kesicisi kullanımı elektrik çarpa tehlikesini azaltır.
- 3) KİŞİLERİN GÜVENLİĞİ**
- Dikkatli olun, ne yaptığınızda dikkat edin ve elektrikli el aletinizle çalışırken makul hareket edin.** Yorgunsanız, hap, ilaç veya alkol almışsanız aletinizi kullanmayın. Aletinizi kullanırken bir anlık dikkatsizliğiniz ciddi yaralanmalara yol açabilir.
  - Daima kişisel koruma donanımları ve bir koruyucu gözlük kullanımın.** Elektrikli el aletinin türü ve kullanımına uygun olarak kullanacağınız toz maskesi, kaymayan sağlam iş ayakkabınızı, koruyucu kask veya koruyucu kulaklık gibi kişisel koruma donanımlarını kullanmanız yaralanma tehlikesini büyük ölçüde azaltır.
  - Aleti yanlışlıkla çalıştırırmaktan kaçının.** Akım iksmal şebekesine ve/veya aküye bağlanmadan, elinize alıp taşımadan önce elektrikli el aletinin kapalı durumda olduğundan emin olun. Elektrikli el aletini parmağınız şalter üzerinde dururken taşırsanız ve alet açıkkı fişi prize sokarsanız kazalara neden olabilirsiniz.
  - Aleti çalıştırmadan önce ayar aletlerini veya tornavidaları aletten uzaklaştırın.** Dönen alet parçasına temas halinde bulunan bir uç veya anahtar yaralanmalara neden olabilir.
  - Kendinize çok fazla güvenmeyin.** Duruşunuzun güvenli olmasını dikkat edin ve daima dengenizi koruyun. Bu sayede aletinizi beklenmedik durumlarda daha iyi kontrol edersiniz.
  - Uygun iş giysileri giyin.** Çalışırken çok bol giysiler giymeyin ve takı takmayın. Saçlarınızı, giysilerinizi ve eldivenlerinizi aletin hareketli parçalarından uzak tutun. Bol giysiler, takilar veya uzun saçlar aletin hareketli parçaları tarafından tutulabilir.
  - Aletinize toz emme donanımı ve toz tutma donanımı takılabilse, bunların bağlı olup olmadığını ve doğru işlev görüp görmediğini kontrol edin.** Toz emme donanımının kullanımı tozdan kaynaklanabilecek tehlikeleri azaltır.

#### **4) ELEKTRİKLİ EL ALETLERİYLE DİKKATLİ ÇALIŞMAK VE ALETİ DOĞRU KULLANMAK**

- a) Aletinizi aşırı ölçüde zorlamayın. İşinize uygun elektrikli el aletini kullanın. Uygun elektrikli el aleti ile belirtilen performans alanında daha iyi ve daha güvenli çalışırsınız.
- b) Aşma/kapama şalteri arızalı olan elektrikli el aletini kullanmayın. Açılıp kapanamayan bir elektrikli el aleti tehlikelidir ve onarılması gereklidir.
- c) Alette bir ayarlama işlemine başlamadan ve/veya aküyü çıkarmadan önce, herhangi bir aksesuarı değiştirirken veya aleti elinizden bırakırken fişi prizden çekin. Bu önlem, aletin kontrolünüz dışında ve istenmeden çalışmasını önerir.
- d) Kullanım dışında iken elektrikli el aletinizi çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın. Aleti kullanmayı bilmeyen veya bu güvenlik talimatını okumayan kişilerin aleti kullanmasına izin vermeyin. Deneyimsiz kişiler tarafından kullanıldıkları takdirde elektrikli el aletleri tehlikeli olabilirler.
- e) Aletinizin bakımını özenle yapın. Aletin hareketli parçalarının kusursuz işlev görüp görmediklerini ve sıkışmadıklarını, parçaların kırık veya hasarlı olup olmadıklarını kontrol edin, aksi takdirde alet işlevini tam olarak yerine getiremez. Aletinizi kullanmadan önce hasarlı parçaları onartın. Birçok iş kazası aletlerin kötü ve yetersiz bakımından kaynaklanır.
- f) Kesici uçları keskin ve temiz tutun. İyi bakım görmüş kesici uçlar daha ender sıkıştırırlar ve daha iyi yönlendirilirler.
- g) Elektrikli el aletlerini, aksesuarları, uçları ve benzerlerini bu güvenlik talimatına uygun olarak kullanın. Aletinizi kullanırken çalışma koşullarını ve yaptığınız işi daima dikkate alın. Elektrikli el aletlerini kendileri için öngörülen işlerin dışında kullanmak tehlikeli durumları ortaya çıkmasına neden olabilir.

#### **5) AKÜLÜ ALETLERLE DİKKATLİ ÇALIŞMAK VE ALETLERİ DOĞRU KULLANMAK**

- a) Aküleri sadece üretici tarafından tavsiye edilen şarj cihazlarında şarj edin. Belirli bir tür akü için geliştirilmiş bir şarj cihazının değişik bir akü için kullanılması yanın tehlikesine yol açar.
- b) Elektrikli el aletlerinde sadece o alet için öngörülen aküler kullanın. Başka akülerin kullanılması yaralanmalara ve yanın tehlikesinin ortaya çıkmasına neden olabilir.
- c) Kullanım dışında bulunan aküleri, kontakları arasında köprüleme yapma olasılığı bulunan büro atacağı, madeni paralar, anahtarlar, çiviler, vidalar veya diğer küçük metal eşya ve cisimlerden uzak tutun. Akü kontakları arasındaki bir kısa devre yanmalara veya yanın çıkışmasına neden olabilir.
- d) Yanlış kullanım durumunda akünün dışına sıvılar sızabilir. Bu sıvılara temas etmeyin. Yanlışlıkla aküden sızan sıvılara temas ederseniz, temas yerini hemen su ile yıkayın. Eğer söz konusu sıvi gözünüzü kaçıracak olursa hemen bir hekime başvurun. Aküden dışarı sızan sıvılar cildinizde tahişlere veya yanmalara neden olabilir.

#### **6) SERVİS**

- a) Aletinizi sadece uzman bir elemana ve orijinal yedek parçalar kundurarak onartın. Böylelikle aletin güvenliğini korumuş olursunuz.

#### **AKÜLÜ DELME / VIDALAMA MAKINESİ İÇİN GÜVENLİK TALİMATI**

- İş parçasının vida, civi ve benzeri malzeme tarafından hasar görmemesi için dikkatli olun; çalışmaya başlamadan önce bunları çıkartın
- Güç geriliminin, şarj cihazın özellik plakasında belirtilen voltaj değeriley oynadığını sık sık kontrol edin
- Alet normal çalışmıyorsa veya değişik gürültüler geliyorsa, aleti hemen kapatın veya şarj cihazın fişini prizden çekin
- SKIL sadece orijinal aksesuarlar kullanıldığından aletin düzgün çalışmasını garanti eder
- Bu alette kullanacağınız aksesuar edilen devir sayısı en azından aletin boştaki en yüksek devir sayısına kadar olmalıdır
- Alet/şarj cihazı, güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından aletin/şarj cihazın kullanımı ile ilgili gözetim ve açıklama sağlanmadığı takdirde fiziksel, duyumsal ya da zihinsel olarak gelişmemiş ya da yeterli bilgi ve deneyime sahip olmayan kişiler (çocuklar dahil) tarafından kullanılmamalıdır
- Çocukların aletle/şarj cihazıyla oynamasını engelleinyin
- Çalıştığınız parçayı sabitleyin (kışkıçalarla ya da mengeneyle sabitlenmiş bir iş parçası elle tutulan işten daha güvenilirdir)
- Çalışma esnasından uç veya vidanın görünmeyecek elektrik kablolarına veya kendi bağlı kablosına temas etme olasılığı olan işleri yaparken aleti sadece izolasyonlu tutamaklarından tutun (gerilim ileten kablolarla temas elektrikli el aletinin metal parçalarını da elektrik akımına maruz bırakabilir ve elektrik çarpmasına neden olabilir)
- Görünmeyecek elektrik kablolarını belirlemek için uygun bir tarama cihazı kullanın veya yerel akım iğmal şirketlerinden yardım isteyin (elektrik kablolarıyla temas, yanın çıkışmasına veya elektrik çarpmalarına neden olabilir; bir gaz borusu hasar görürse patlama tehlikesi ortaya çıkar; bir su borusunun delinmesi halinde maddi hasarlar meydana gelebilir veya elektrik çarpması tehlikesi ortaya çıkabilir)
- Bu aletle asbest içeren malzemeleri işlemeyin (asbest kanserojen bir madde kabul edilir)
- Kurşun içeren boya, bazı ahşap türleri, mineral ve metal gibi malzemelerden ötürü toz zararları olabilir (tozla temasla bulunulması veya solunması operatörde veya yakında bulunan kişilerde alerjik reaksiyonlara ve/veya solunum yolu hastalıklarına neden olabilir); **toz maskesi takın ve toz ekstraksiyon cihazı ile çalışın (bağlanabiliyorsa)**
- Bazi toz tipleri (örneğin meşe ve kayın ağaçları tozu), bilhassa ahşap yenileme katkı maddeleriyle birlikte, karsinojenik olarak sınıflandırılır; **toz maskesi takın ve toz ekstraksiyon cihazı ile çalışın (bağlanabiliyorsa)**
- Çalışmak istediğiniz malzemelerin, toz ile ilgili ulusal taleplerini takip ediniz
- Herhangi bir aksesuar değişikliği yada ayarlama yapmadan veya cihaz hareket halindeyken ve/veya boşta bekler vaziyette iken, E ② düğmesinin orta pozisyonda (kilit pozisyonu) olduğuna emin olunuz

## **ŞARJ/BATARYALAR**

- Bataryayı sadece aletle birlikte teslim edilen şarj cihazı ile şarj edin
- Şarj cihazı içindeki kontaklara dokunmayın
- Aleti, şarj cihazını ve bataryayı hiçbir zaman yağmur altında bırakmayın
- Bataryayı nemli ve ıslak ortamlarda şarj etmeyin
- Aleti, şarj cihazını ve bataryayı daima  $0^{\circ}$  -  $50^{\circ}$  arasındaki oda sıcaklığında saklayın
- Hasarlı şarj cihazını çalıştırın, test yapmak üzere sözleşmeli bir SKIL servisinde getirin
- Kablo veya fiş hasarlı ise şarj cihazını kullanmayın, hasarlı kablo veya fişi sözleşmeli bir SKIL servisinde yeniletin
- Hasarlı batarya'ları kullanmayın, hemen yenileyin
- Şarj cihazını ve bataryayı hiçbir zaman sökmeye denemeyin
- Şarj edilemeyen aküleri şarj cihazı ile şarj etmeye denemeyin

## **ŞARJ ALETİ/PİL ÜZERİNDEKİ SİMGELERİN**

### **AÇIKLAMASI**

- ③ Kullanmadan önce kılavuzu okuyun
- ④ Şarj aletini yalnızca kapalı yerlerde kullanın
- ⑤ Çift yalıtım (topraklama kablosu gereklidir)
- ⑥ Piller ateshe maruz kaldığında patlar, bu yüzden herhangi bir nedenle pil yakmayın
- ⑦ Aleti, şarj cihazını ve bataryayı daima  $0^{\circ}$  -  $50^{\circ}$  arasındaki oda sıcaklığında saklayın
- ⑧ Şarj cihazını evdeki çöp kutusuna atmayınız
- ⑨ Bataryayı evdeki çöp kutusuna atmayınız

## **KULLANIM**

- Açma/kapama ve hız kontrolü işlevini gören kominasyon şalteri A ②  
Şaltere az veya çok basmak suretiyle hız sıfırdan maksimuma kadar kademesiz olarak ayarlanabilir
- Bataryanın şarji ⑩  
**! yeni veya uzun süre kullanılmamış bir lityum-iyon pil ancak yaklaşık 3 kez şarj/deşarj olduktan sonra tam performansına ulaşır**
  - şarj cihazını gösterildiği gibi prize takın ⑩/a
  - yeşil ışık B yanarak şarj cihazın işleme hazır olduğunu belirtecektir ⑩/a
  - bataryayı şekilde gösterildiği gibi şarj cihazına yerleştirin ⑩/b**! şarj işlemi boyunca batarya alete takılı olarak da durabilir; bu durumda alet çalıştırılamaz**
  - yeşil ışığı B yanar/söner, bu, hızlı şarj işlemini gösterir ⑩/c
  - yaklaşık 1 saat süren şarj işleminden sonra batarya tam olarak şarj olur ve yanar/söner yeşil ışık B sabit hale gelir, bunun üzerine şarj cihazı otomatik olarak "dengeleme şarj moduna" geçer ⑩/d**! şarj işlemleri bittikten sonra batarya şarj cihazından çıkarılmalıdır; bu yolla bataryanın kullanım ömrü uzar**

### **ÖNEMLİ:**

- eğer yeşil ışığı B bataryayı yerine yerleştirildikten sonra yanıp sönmeye başlamazsa, şu olasılıklar söz konusudur hızlı şarj işlemi için sıcaklık çok yüksek veya çok düşük (hızlı şarj ancak bataryayı sıcaklığı  $0^{\circ}$  ile  $45^{\circ}$  arasında iken mümkün), bu durumda şarj cihazı  $0^{\circ}$  ile  $45^{\circ}$  arasında bir sıcaklığa erişinceye kadar, otomatik olarak "dengeleme şarj moduna" geçer; gerekli sıcaklığı erişince şarj cihazı otomatik olarak hızlı şarj işlemine geçer ⑩/e
- lityum-iyon pil istediğiniz zaman şarj edilebilir (şarj işleminin yanında kesilmesi pile zarar vermez)
- lityum-iyon pillerinin şarj edilmeden önce boşalmasına gerek yoktur (nikel cadmium piller gibi "hafıza etkisi" yoktur)
- şarj işlemi sırasında bataryayı ve şarj cihazı isınabilir; bu normaldir ve bir sorun değildir
- şarj cihazına takmadan önce, bataryanın dış yüzeyinin temiz ve kuru olduğundan emin olun
- $0^{\circ}$ nin altında ve  $45^{\circ}$ nin üstündeki sıcaklıklarda şarj işleminden kaçının, çünkü bu durumda şarj cihazı ve batarya hasar görebilir
- alet çalışır durumda iken bataryayı çıkarmayın
- aletini uzun süre kullanmayacağınız, şarj cihazının şebekesi şifiri prizden çekin
- lityum-iyon pil boşalınca alet otomatik olarak kapanır
- şarj edildikten sonra, belirgin şekilde kısalan çalışma süresi bataryanın eskiğini ve değiştirilmesi gerektiğini gösterir
- Dönüş yönünü değiştirme ⑪
  - sol/sağ pozisyonları doğru olarak kilitlenme yapmadığı takdirde, açma/kapama şalteri A ② çalışmaz**! dönüş yönünü sadece alet tamamen dururken değiştirebilir**
- Uçları değiştirme ⑫
  - uçları yuvaya mümkün olduğu kadar çok itin**! hasarlı uçları kullanmayın**
- Tork kontrolü (VariTorque) ⑬
  - kuplaj halkası C, 1'den 19'e doğru çevrildikçe tork yükselişti; D pozisyonunda kuplaj bloke olur ve ağır delme ve vidalama işleri yapılabilir
  - bir vidayı takarken önce VariTorque'ünün 1. pozisyonu ile başlayın, daha sonra istediğiniz derinliğe ulaşıcaya kadar yavaş yavaş torku yükseltin
- Mekanik vites seçimi ⑭
  - F şalterini istediğiniz devir pozisyonuna getirin**! vitesi değiştirme işlemini alet yavaş çalışırken yapın**
- LOW
  - düşük devir
  - yüksek tork
  - büyük çaplı vidalama ve delmeler için
  - dış açma için
- HIGH
  - yüksek devir
  - düşük tork
  - küçük çaplı delmeler için
- Pil koruma  
Aşağıdaki durumlar oluştuğunda aleti otomatik olarak kapatır

- 1) yük çok yüksek olduğunda
- 2) batarya sıcaklığı uygun çalışma sıcaklık aralığı olan -10 to +60°C içinde değil
- 3) litium-iyon pil bitmeye yakinken (aşırı boşalmaya karşı koruma sağlamak için)
- ! alet otomatik olarak kapandıktan sonra açma/kapama düşmesine basmayın; pil hasar görebilir**
- Spot ışık G ⑯  
A ⑰ Şalter çalıştırılınca G spot ışık otomatik olarak yanar
- Aletin tutulması ve kullanılması ⑯  
**! çalışma esnasında, aleti daima gri renkli bölge(ler)den tutun(uz)**
  - havalandırma yuvalarını H ⑯ açık tutun
  - alete çok fazla baskı uygulamayın, bırakın alet sizin içün çalışsin

## UYGULAMA

- Uygun uçları kullanın ⑯  
**! sadece keskin uçlar kullanın**
- Metalde delik açarken
  - önce küçük bir kılavuz delik açın
  - matkap uçlarını belirli aralıklarla yağılayın
- Bir tahtanın baş kısmına veya sonuna bir vida vidalanırken, tahtanın yanılmaması için bir ön kılavuz delik açın
- Aletin optimal kullanımı için vidanın üzerinde sürekli baskı uygulanmalıdır
- Sert tahtaya vidalamaya yapmadan önce, bir ön kılavuz delik açılmalıdır
- Tahtada çatlaksız delme ⑯
- Duvarlarda tozsuz delme ⑯
- Tavanlarda tozsuz delme ⑯
- Fayans üzerinde kaydırıldından delme ⑯
- Daha fazla ipucu için [www.skileurope.com](http://www.skileurope.com) sitesini gezin

## BAKIM / SERVİS

- Aletinizi ve şarj cihazınızı daima temiz tutun
  - kontak yerlerini alkol veya kontak temizleme maddesi ile temizleyin
  - ! şarj cihazını temizlededen önce, cihazın fişini prizden çekin**
- Dikkatli biçimde yürütülen üretim ve test yöntemlerine rağmen aleti/şarj cihazı arıza yapacak olursa, onarım SKIL elektrikli aletleri için yetkili bir serviste yapılmalıdır
  - aleti veya şarj cihazını ambalajıyla birlikte satın alma belgenizde ekleyerek satıcınızla veya en yakın SKIL servisine ulaşın (adresler ve aletin servis şemaları [www.skileurope.com](http://www.skileurope.com) adresinde listelenmiştir)

## ÇEVRE

- Elektrikli aletlerini, aksesuarları ve ambalajları evdeki çöp kutusuna atmayınız (sadece AB ülkeleri için)
  - kullanılmış elektrikli aletleri, elektrik ve elektronik eski cihazlar hakkındaki 2002/96/EC Avrupa yönetgelerine göre ve bu yönetgeler ulusal hukuk kurallarına göre uyarlanarak, ayrı olarak toplanmalı ve çevre şartlarına uygun bir şekilde tekrar değerlendirilmeye gönderilmelidir
  - symbol ⑯ size bunu anımsatmalıdır

- Batarya çevre koruma hükümlerine uygun olarak tasfiye edilmeli, ev çöplerine karışmamalıdır (symbol ⑯ size bunu anımsatmalıdır)
- ! bataryayı tasfiye etmeden önce, kaçak akımları önlemek üzere batarya uçlarını ağır bir bantla sarın**

## CE UYGUNLUK BEYANI

- Yeğane sorumlular olarak, bu ürünün aşağıdaki standartlara veya standart belgelerine uygun olduğunu beyan ederiz: EN 60335, EN 61000, EN 60745, EN 55014, yönetmeliği hükümleri uyarınca 2006/95/EG, 2004/108/EG, 2006/42/EG
- **Teknik belgelerin bulunduğu merkez:** SKIL Europe BV (PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL

Arno van der Kloot  
Vice President  
Operations & Engineering

Jan Trommelen  
Approval Manager

SKIL Europe BV, 4825 BD Breda, NL  
23.12.2010

## GÜRLÜTÜ/TİREŞİM

- Ölçülen EN 60745 göre ses basıncı bu makinin seviyesi < 80 dB(A) (standart sapma: 3 dB) ve titreşim \* m/s<sup>2</sup> (el-kol metodu; tolerans K = 1,5 m/s<sup>2</sup>)
  - \* metalde delerken 3,4 m/s<sup>2</sup>
  - \* vidalama yaparken 1,7 m/s<sup>2</sup>
- Titreşim emisyon seviyesi EN 60745'te sunulan standart teste göre ölçülmüştür; bu seviye, bir aleti bir başkasıyla karşılaşmamalı amacıyla ve aletin söz konusu uygulamalarda kullanılması sırasında titreşime maruz kalma derecesinin ön değerlendirme olarak kullanılabilir
  - aletin farklı uygulamalar için veya farklı ya da bakımı yetersiz yapılmış aksesuarlarla kullanılması, maruz kalma seviyesini belirgin biçimde artırabilir
  - aletin kapalı olduğu veya çalıştığı ancak gerçek anlamda iş yapmadığı zamanlarda, maruz kalma seviyesi belirgin biçimde azalabilir
- ! aletin ve aksesuarlarının bakınımlı yaparak, ellerinizi sıcak tutarak ve iş modellerinizi düzenleyerek kendinizi titreşimin etkilerinden koruyun**

PL

## Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka

2531

## WSTĘP

- Narzędzie to przeznaczone jest do wiercenia w drewnie, metalu, ceramice i tworzywach sztucznych; elektronicznie regulowane prędkości wiertarki z prawym i lewym biegiem doskonale sprawdzają się również jako wkrętarki oraz gwinciarki
- Przeczytać i zachować niniejszą instrukcję obsługi ⑯

## PARAMETRY TECHNICZNE ①

Maks. moment obrotowy twardego wkręcania wg ISO 5393 : 40 Nm

## ELEMENTY NARZĘDZIA ②

- A Przycisk włącznik/wyłącznik i regulator prędkości
- B Zielona lampka ładowania
- C Pierścień nastawy sprzęgła
- D Pozycja zabezpieczona (sprzęgło)
- E Przelącznik zmiany kierunku rotacji
- F Przelącznik biegów
- G Lampka punktowa
- H Szczeliny wentylacyjne
- J Ładowarka

## BEZPIECZEŃSTWO

### OGÓLNE PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA

**■ UWAGA!** Należy przeczytać wszystkie wskazówki i przepisy. Błędy w przestrzeganiu poniższych wskazówek mogą spowodować porażenie prądem, pożar i/lub ciężkie obrażenia ciała. Należy starannie przechowywać wszystkie przepisy i wskazówki bezpieczeństwa dla dalszego zastosowania. Użyte w poniższym tekście pojęcie "elektronarzędzie" odnosi się do elektronarzędzi zasilanych energią elektryczną z sieci (z przewodem zasilającym) i do elektronarzędzi zasilanych akumulatorami (bez przewodu zasilającego).

#### 1) BEZPIECZEŃSTWO MIEJSCA PRACY

- a) Miejsce pracy należy utrzymywać w czystości i dobrze oświetlone. Nieporządek lub nie oświetlone miejsce pracy mogą doprowadzić do wypadków.
- b) Nie należy pracować tym narzędziem w otoczeniu zagrożonym wybuchem, w którym znajdują się np. łatwopalne ciecze, gazy lub pyły. Elektronarzędzia wytwarzają iskry, które mogą podpalić ten pył lub parę.
- c) Elektronarzędzie trzymać podczas pracy z daleka od dzieci i innych osób. Przy nieuwadze można stracić kontrolę nad narzędziem.

#### 2) BEZPIECZEŃSTWO ELEKTRYCZNE

- a) Wtyczka urządzenia musi pasować do gniazda. Nie wolno modyfikować wtyczki w jakikolwiek sposób. Nie należy używać wtyczek adapterowych razem z uziemionymi narzędziami. Niezmienione wtyczki i pasujące gniazda zmniejszają ryzyko porażenia prądem.
- b) Należy unikać kontaktu z uziemionymi powierzchniami jak rury, grzejniki, piece i lodówki. Istnieje zwiększone ryzyko porażenia prądem, gdy Państwa ciało jest uziemione.
- c) Urządzenie należy przechowywać zabezpieczone przed deszczem i wilgocią. Wniknięcie wody do elektronarzędzia podwyższa ryzyko porażenia prądem.
- d) Nigdy nie należy używać kabla do innych czynności. Nigdy nie używać kabla do noszenia urządzenia za kabel, zawieszenia lub do wyciągania wtyczki z gniazda. Kabel należy trzymać z daleka od wysokich temperatur, oleju, ostrych krawędzi lub ruchomych części urządzenia. Uszkodzone lub popękane kable zwiększą ryzyko porażenia prądem.

e) W przypadku, kiedy elektronarzędziem pracuje się na świeżym powietrzu należy używać kabla przedłużającego, który dopuszczony jest do używania na zewnątrz. Użycie dopuszczonego do używania na zewnątrz kabla przedłużającego zmniejsza ryzyko porażenia prądem.

- f) Jeżeli nie da się uniknąć zastosowania elektronarzędzia w wilgotnym otoczeniu, należy użyć wyłącznika ochronnego różnicowo-prądowego. Zastosowanie wyłącznika ochronnego różnicowo-prądowego zmniejsza ryzyko porażenia prądem.

#### 3) BEZPIECZEŃSTWO OSÓB

- a) Należy być uważnym, uważać na to co się robi i pracę elektronarzędziem rozpoczęć z rozsądkiem. Nie należy używać urządzenia gdy jest się zmęczony lub pod wpływem narkotyków, alkoholu lub lekarstw. Moment nieuwagi przy użyciu urządzenia może doprowadzić do poważnych urażeń ciała.
- b) Należy nosić osobiste wyposażenie ochronne i zawsze okulary ochronne. Noszenie osobistego wyposażenia ochronnego jak maska przeciwpyłowa, nie ślizgające się buty robocze, hełm ochronny lub ochrona słuchu, w zależności od rodzaju i zastosowania elektronarzędzia zmniejsza ryzyko obrażeń ciała.
- c) Należy unikać niezamierzzonego uruchomienia narzędzi. Przed włożeniem wtyczki do gniazdku i/ lub podłączeniem do akumulatora, a także przed podniesieniem lub przeniesieniem elektronarzędzia, należy upewnić się, że elektronarzędzie jest wyłączone. Trzymanie palca na wyłączniku podczas przenoszenia elektronarzędzia lub podłączenia do prądu włączonego narzędzia, może stać się przyczyną wypadków.
- d) Zanim urządzenie zostanie włączone należy usunąć narzędzia nastawcze lub klucze. Narzędzie lub klucz, które znajdują się w ruchomych częściach urządzenia mogą doprowadzić do obrażeń ciała.
- e) Nie należy przeceniać swoich możliwości. Należy dbać o bezpieczną pozycję pracy i zawsze utrzymywać równowagę. Przez to możliwa jest lepsza kontrola urządzenia w nieprzewidzianych sytuacjach.
- f) Należy nosić odpowiednie ubranie. Nie należy nosić luźnego ubrania lub biżuterii. Włosy, ubranie i rękawice należy trzymać z daleka od ruchomych elementów. Luźne ubranie, biżuteria lub długie włosy mogą zostać pociągnięte przez poruszające się części.
- g) W przypadku, kiedy możliwe jest zamontowanie urządzeń odsysających lub podchwytyjących należy upewnić się, czy są one właściwie podłączone i prawidłowo użyte. Użycie urządzenia odsysającego pył może zmniejszyć zagrożenie pyłami.

#### 4) UWAŻNE OBCOWANIE ORAZ UŻYCIE ELEKTRONARZĘDZIA

- a) Nie należy przeciągać urządzenia. Do pracy używać należy elektronarzędzia, które jest do tego przewidziane. Odpowiednim narzędziem pracuje się lepiej i bezpieczniej w podanym zakresie sprawności.
- b) Nie należy używać elektronarzędzia, którego włącznik/wyłącznik jest uszkodzony. Elektronarzędzie, którego nie można włączyć lub wyłączyć jest niebezpieczne i musi zostać naprawione.

- c) Przed regulacją urządzenia, wymianą osprzętu lub po zaprzestaniu pracy narzędziem, należy wyciągnąć wtyczkę z gniazda i/lub usunąć akumulator. Ten środek ostrożności zapobiega niezamierzonymu włączeniu się urządzenia.
- d) Nie używane elektronarzędzia należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. Nie należy udostępniać narzędzi osobom, które jego nie umieją lub nie przeczytały tych przepisów. Używanie przez niedoświadczoną osobą elektronarzędzia są niebezpieczne.
- e) Urządzenie należy starannie konserwować. Należy kontrolować, czy ruchome części urządzenia funkcjonują bez zarzutu i nie są zablokowane, czy części nie są pęknięte lub uszkodzone, co mogłoby mieć wpływ na prawidłowe funkcjonowanie urządzenia. Uszkodzone narzędzie należy przed użyciem urządzenia oddać do naprawy. Wiele wypadków spowodowanych jest przez niewłaściwą konserwację elektronarzędzi.
- f) Osprzęt tnący należy utrzymywać ostry i czysty. Starannie pielęgnowany osprzęt tnący z ostrymi krawędziami tnącymi blokuje się rzadziej i łatwiej się używa.
- g) Elektronarzędzia, osprzęt, narzędzia itd. należy używać odpowiednio do tych przepisów. Uwzględnić należy przy tym warunki pracy i czynność do wykonania. Użycie elektronarzędzi do innych niż przewidzianej pracy może doprowadzić do niebezpiecznych sytuacji.
- 5) UWAGĘ OBCOWANIE I UŻYwanIE NARZĘDZI ZASILANYCH AKUMULATORAMI**
- a) Akumulatory należy ładować tylko w ładowarkach, które poleci producent. W ładowarce, która nadaje się do ładowania określonych akumulatorów istnieje bezpieczeństwo pożaru, gdy użyte zostaną inne akumulatory.
- b) Do elektronarzędzi należy używać jedynie przewidzianych do tego akumulatorów. Użycie innych akumulatorów może doprowadzić do obrażeń ciała i niebezpieczeństwa pożaru.
- c) Nie używany akumulator należy trzymać z daleka od spinaczy, monet, kluczy, gwoździ, śrub lub innych małych przedmiotów metalowych, które mogłyby spowodować zwarcie kontaktów. Zwarcie pomiędzy kontaktami akumulatora może spowodować oparzenia lub pożar.
- d) Przy niewłaściwym użyciu możliwe jest wydostanie się cieczy z akumulatora. Należy unikać kontaktu z nią. Przy przypadkowym kontakcie spłukać wodą. W przypadku, że ciecz dostała się do oczu należy dodatkowo skonsultować się z lekarzem. Ciecz akumulatorowa może doprowadzić do podrażnienia skóry lub oparzeń.
- 6) SERWIS**
- a) Naprawę urządzenia należy zlecić jedynie kwalifikowanemu fachowcowi i przy użyciu oryginalnych części zamiennych. To gwarantuje, że bezpieczeństwo użytkowania zostanie zachowane.

## PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA DO AKUMULATOROWEJ WIERTARKO-WKRĘTARKI

- Uwaga na gwoździe, śruby i inne twarde przedmioty; przed przystąpieniem do obróbki powinny być usunięte z obrabianego przedmiotu; usunąć je przed rozpoczęciem pracy
- Każdorazowo należy sprawdzać, czy napięcie zasilania jest zgodne z napięciem podanym na tabliczce znamionowej ładowarki
- W przypadku nadmiernego działania mechanicznych lub elektrycznych elementów urządzenia, należy bezzwłocznie odłączyć narzędzie przy ładowarce wyjąć wtyczkę z gniazda sieciowego
- SKIL może zagwarantować bezawaryjne działanie narzędzia tylko przy korzystaniu z oryginalnego wyposażenia dodatkowego
- Używać tylko akcesoriów, których dopuszczalna prędkość obrotowa jest co najmniej tak wysoka jak najwyższa prędkość obrotowa urządzenia na biegu bez obciążenia
- Urządzenie/ładowarki nie może być obsługiwane przez osoby (włącznie z dziećmi) o ubogich zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, nieposiadające stosownego doświadczenia i wiedzy, chyba że używają go pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub zostały przez nią odpowiednio poinstruowane w zakresie obsługi urządzenia/ładowarki
- Upewnić się, że dzieci nie bawią się urządzeniem/ładowarkiem
- Należy zabezpieczyć miejsce przeznaczone do zszycia (miejsce przeznaczone do zszycia umieszczone w zaciskach lub imadle jest utrzymywane w miejscu bezpiecznej niż w ręku)
- Podczas wykonywania prac, przy których narzędzie robocze lub śruba mogą natrafić na ukryte przewody elektryczne lub na własny przewód zasilający, elektronarzędzie należy trzymać za izolowane powierzchnie rękojeści (kontakt z przewodem sieci zasilającej może spowodować przekazanie napięcia na części metalowe elektronarzędzia, co mogłoby spowodować porażenie prądem elektrycznym)
- Aby wykryć ukryte przewody zasilające należy używać stosownych detektorów lub porozumieć się z miejscowymi zakładami energetycznymi (kontakt z przewodami elektrycznymi może doprowadzić do pożaru i porażenia elektrycznego; uszkodzenie przewodu gazowego może doprowadzić do wybuchu; uszkodzenie przewodów instalacji wodociągowej powoduje szkody rzeczowe i może spowodować porażenie elektryczne)
- Nie należy obrabiać materiału zawierającego azbest (azbest jest rakotwórczy)
- Pył pochodzący z takich materiałów, jak farby zawierające ołów, niektóre gatunki drzewa, minerały i metal może być szkodliwy (kontakt z nim lub wdychanie takiego pyłu może powodować reakcje alergiczne i/lub niewydolność oddechową u operatora lub osób towarzyszących); należy zakładać maskę przeciwpyłową i pracować z urządzeniem odsysającym, jeżeli można je podłączyć

- Niektóre rodzaje pyłu są zaklasyfikowane jako rakotwórcze (takie, jak pył debu i buka) szczególnie w połączeniu z dodatkami do kondycjonowania drewna; **należy zakładać maskę przeciwpyłową i pracować z urządzeniem odsyającym pył, jeżeli można je podłączyć**
- Należy stosować się do lokalnych wymogów dotyczących pracy w otoczeniu pyłu powstającego podczas obróbki materiału
- Przed regulacją elektronarzędzia, wymianą osprzętu, w czasie transportu lub podczas przechowywania należy upewnić się czy przełącznik E (2) znajduje się w środkowym (blokada) położeniu (zabezpieczony)

## **ŁADOWANIE/AKUMULATORY**

- Do ładowania akumulatorów wykorzystywać tylko znajdująca się w wyposażeniu ładowarkę
- Nie dotykać styków ładowarki
- Elektronarzędzie/ładowarka/akumulator powinny być zawsze suche i nie poddawane oddziaływaniom opadów atmosferycznych
- Nie ładować akumulatora w wilgotnych lub mokrych środowiskach
- Elektronarzędzie/ładowarka/akumulator powinny być zawsze przechowywane w pomieszczeniu o temperaturze poniżej 50°C oraz powyżej 0°C
- Nie próbować uruchamiać uszkodzonej ładowarki; należy ją dostarczyć do autoryzowanego punktu serwisowego elektronarzędzi firmy SKIL
- Nie używać ładowarki w przypadku stwierdzenia uszkodzenia kabla zasilającego lub wtyku, ładowarkę należy dostarczyć do autoryzowanego punktu serwisowego elektronarzędzi firmy SKIL
- Uszkodzony akumulator natychmiast wymienić i nie używać do pracy
- Nigdy nie demontaować ładowarki czy akumulatora
- Nigdy nie próbować ładowania jednorazowych baterii

## **OBJAŚNIENIE SYMBOLI NA ŁADOWARCE/AKUMULATORACH**

- Przed użyciem przeczytaj instrukcję obsługi
- Ładowarki używaj tylko w pomieszczeniach
- Podwójna izolacja (brak uziemienia)
- Akumulatory w kontakcie z ogniem mogą eksplodować, więc nie wolno ich pod żadnym pozorem spalać
- Narzędzie/ładowarka/akumulator powinny być zawsze przechowywane w pomieszczeniu o temperaturze poniżej 50°C
- Nie wyrzucaj ładowarki wraz z odpadami z gospodarstwa domowego
- Nie wyrzucaj akumulatora wraz z odpadami z gospodarstwa domowego

## **UŻYTKOWANIE**

- Włącznik/wyłącznik ze sterowaniem prędkości obrotowej A (2)
- Zmieniając stopień nacisku na przycisk włącznika/wyłącznika można bezstopniowo sterować prędkością w zakresie od zera do maksymalnej prędkości obrotowej
- Ładowanie akumulatora (10)
  - nowy lub dłuższy czas nieużywanego akumulatora litowo-jonowy osiąga swoją pełną wydajność dopiero po ok. 3 cyklach ładowania/wyładowania**

- podłączyć ładowarkę do sieci, jak pokazano (10)a
- zapali się zielona lampa B sygnalizując gotowość ładowarka do pracy (10)a
- włożyć akumulator do ładowarki, jak pokazano na rysunku (10)b
- ! podczas ładowania akumulator może także znajdować się w narzędziu; w takim przypadku nie wolno włączać narzędzia**
- zielona lampa B migła, sygnalizując stan ładowania (10)c
- po upływie 1 godziny ładowanie jest zakończone, a ładowarka przechodzi automatycznie w tryb pracy podtrzymującej, co sygnalizowane jest stałym świeceniem zielona lampka B (10)d
- ! po zakończeniu procesu ładowania należy wyjąć akumulator z gniazda ładowarki, przedłuża to żywotność akumulatora**

### **UWAGA:**

- w przypadku gdy zielona lampka B po włożeniu akumulatora do ładowarki nie migła, może to oznaczać że akumulator jest zbyt zimny lub zbyt gorący (ładowanie akumulatora możliwe jest w zakresie temperatur od 0° do 45°C); ładowarka automatycznie przełącza się w tryb pracy podtrzymującej do momentu osiągnięcia przez akumulator prawidłowej temperatury, przy której następuje ładowanie (10)e
- akumulator litowo-jonowy można ładować w dowolnym momencie (przerwanie ładowania nie powoduje uszkodzenia akumulatora)
- baterie litowo-jonowe nie muszą być całkowicie rozładowane przed naładowaniem (nie występuje "efekt pamięci", charakterystyczny dla baterii niklowo-kadmowych)
- podczas ładowania zarówno akumulator jak i ładowarka mogą się nagrzać; co jest zjawiskiem prawidłowym
- przed instalacją akumulatora w ładowarce upewnić się, że jego zewnętrzna powierzchnia jest czysta i sucha
- należy unikać ładowania w temperaturze poniżej 0°C i powyżej 45°C; może nastąpić uszkodzenie ładowarki i akumulatora
- podczas pracy akumulatora nie wolno wyjmować z elektronarzędzia
- po zakończeniu pracy wyjąć wtyk ładowarki z gniazda sieciowego
- gdy akumulator litowo-jonowy się wyczerpie, narzędzie wyłączy się automatycznie
- jeśli po naładowaniu akumulatora jego czas pracy jest znacznie krótszy, oznacza to, że jest on zużyty i należy go wymienić
- Zmiana kierunku obrotów (11)
  - w przypadku niewłaściwej pozycji przełącznika w lewo/prawo przycisk włącznika/wyłącznika A (2) jest zablokowany
- ! kierunek obrotów zmieniać tylko wtedy, gdy narzędzie jest całkowicie zatrzymane**
- Wymiana wiertel (12)
  - wsunąć wiertło możliwie głęboko w uchwyt
  - ! nie używać wiertel ze zniszczonym uchwytem**

- Kontrola momentu obrotowego (VariTorque) (13)
    - wielkość momentu zwiększa się pokręcając pierścieniem sprzęgła C z położenia 1 do 19; w położeniu D funkcja sprzęgła jest wyłączona umożliwiając wykonywanie wiercenia i wkręcania wymagających dużych momentów obrotowych
    - dobierając wielkość momentu obrotowego rozpoczęta próbą wkręcania od położenia 1 i następnie zwiększając wielkość momentu aż do osiągnięcia wymaganej głębokości wkręcania
  - Mechaniczne przełączanie biegów (14)
    - ustawić przełącznik F do pożąданiej prędkości
  - ! **przełącznik biegów przestawiać podczas ruchu z niewielką prędkością obrotową**
  - LOW
    - niska prędkość
    - wysoki moment obrotowy
    - do wkruceania i wiercenia otworów o dużej średnicy
    - do gwintowania
  - HIGH
    - wysoka prędkość
    - niski moment obrotowy
    - do wiercenia otworów o małej średnicy
  - System ochrony baterii
 

Przypomina automatyczne wyłączenie narzędzia w przypadku, gdy:

    - 1) obciążenie jest zbyt duże
    - 2) temperatura akumulatora wykracza poza dozwolony zakres temperatury roboczej od -10 do +60°C
    - 3) bateria litowo-jonowa jest bliska stanu całkowitego rozładowania (w celu ochrony przed zbytnim rozładowaniem)
  - ! **po automatycznym wyłączeniu narzędzia nie naciskaj przycisku „on/off”, ponieważ może to spowodować uszkodzenie akumulatora**
  - Lampka punktowa G (15)
 

Lampka punktowa G zapala się automatycznie z chwilą włączenia przycisku A (2)
  - Utrzymywanie i prowadzenie narzędzia (16)
 

**! podczas pracy zawsze trzymać narzędzie za uchwyt(y) ograniczone szarym kolorem**

    - szczeliny wentylacyjne H (2) powinny być odkryte
    - nie przyciśkać urządzenia zbyt silnie; pozwól mu pracować dla ciebie

## WSKAZÓWKI UŻYTKOWANIA

- Używać właściwych wiertel ⑯  
**! używać tylko ostrych wiertel**
  - Wiercenie otworów w metalach, w skład których wchodzi żelazo
    - podczas wiercenia dużych otworów należy wstępnie wywiercić mały otwór
    - od czasu do czasu naoliwić wiertło
  - W celu uniknięcia rozwarcstwiania przedmiotów drewnianych przy wkręcaniu wkrętów na brzegu należy otwór odpowiednio nawiercić
  - Przy wkręcaniu, a szczególnie wykręcaniu wymagane jest wywieranie stałego nacisku na łącz wkręta
  - Przy wkręcaniu wkrętów w twardze drewno wykonać otwór wstępny
  - Przewiercanie przedmiotów drewnianych bez wyrywania krawędzi ⑯

- Bezpylowe wiercenie w ścianie ⑯
  - Bezpylowe wiercenie w suficie ⑰
  - Wiercenie bez poślizgu w płytach ceramicznych ⑲
  - Więcej wskazówek można znaleźć pod adresem [www.skileurope.com](http://www.skileurope.com)

## KONSERWACJA / SERWIS

- Elektronarzędzie oraz ładowarka z kablem powinno być zawsze czyste
    - styki ładowarki czyścić alkoholem lub odpowiednim preparatem do czyszczenia styków
  - ! **przed przystąpieniem do wykonywania jakichkolwiek czynności obsługowych przy ładowarce wyjąć wtyk z gniazda sieciowego**
  - Jeśli narzędzie/ładowarkę, mimo dokładnej i wszechstronnej kontroli produkcyjnej ulegnie kiedykolwiek awarii, naprawę powinien przeprowadzić autoryzowany serwis elektronarzędzi firmy SKIL
    - odesłać **nierozebrany** narzędzie lub ładowarki, wraz z dowodem zakupu, do dealera lub do najbliższego punktu usługowego SKIL (adresy oraz diagram serwisowy narzędzi znajdują się na stronach [www.skileurope.com](http://www.skileurope.com))

**ŚRODOWISKO**

- **Nie wyrzucaj elektronarzędzi, akcesoriów i opakowania wraz z odpadami z gospodarstwa domowego** ( dotyczy tylko państw UE)
    - zgodnie z Europejską Dyrektywą 2002/96/WE w sprawie zużytego sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego oraz dostosowaniem jej do prawa krajowego, zużyté elektronarzędzia należy posegregować i zutylizować w sposób przyjazny dla środowiska
    - w przypadku potrzeby pozbycia się narzędzi, akcesoriów i opakowania - symbol ⑧ przypomni Ci o tym
  - Po zużyciu należy postępować akumulator z zasadami ochrony środowiska i w żadnym wypadku nie wyrzucać do śmietników przydomowych (przypomina o tym symbol ⑨)  
**! przed oddaniem akumulatora do punktu odbioru surowców wtórnych zabezpieczyć taśmą jego styki w celu uniknięcia powstawania prądów pełzających**

## **DEKLARACJA ZGODNOŚCI CEE**

- Niniejszym oświadczamy ponosząc osobistą odpowiedzialność, że produkt wykonany jest zgodnie z następującymi normami i dokumentami normalizującymi: EN 60335, EN 61000, EN 60745, EN 55014, zgodnie z wytycznymi 2006/95/EU, 2004/108/EU, 2006/42/EU
  - **Dokumentacja techniczna:** SKIL Europe BV (PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL

**Arno van der Kloot**      **Jan Trommelen**  
**Vice President**  
**Operations & Engineering**      **Approval Manager**

SKII Europe BV 4825 BD Breda NL

23.12.2010

## HAŁASU/WIBRACJE

- Pomiarów dokonano zgodnie z normą EN 60745 ciśnienie akustyczne narzędzia wynosi < 80 dB(A) (poziom odchylenie: 3 dB), zaś wibracje  $\ast$  m/s<sup>2</sup> (metoda dłoń-ręka; błąd pomiaru K = 1,5 m/s<sup>2</sup>)  
\* podczas wiercenia w metalie 3,4 m/s<sup>2</sup>  
\* podczas wkrańczenia 1,7 m/s<sup>2</sup>
  - Poziom emisji wibracji został zmierzony zgodnie z testem standaryzowanym podanym w EN 60745; może służyć do porównania jednego narzędzia z innym i jako ocena wstępna narażenia na wibracje w trakcie używania narzędzia do wymienionych zadań
    - używanie narzędzia do innych zadań, lub z innymi albo źle utrzymanymi akcesoriami, może znaczco **zwiększyć** poziom narażenia
    - przypadki, kiedy narzędzie jest wyłączone lub jest czynne, ale aktualnie nie wykonuje zadania, mogą znaczco **zmniejszyć** poziom narażenia
- ! należy chronić się przed skutkami wibracji przez konserwację narzędzia i jego akcesoriów, zakładanie rękawic i właściwą organizację pracy**

RU

## Аккумуляторная дрель-шуруповерт

2531

## ВВЕДЕНИЕ

- Данный инструмент предназначен для сверления отверстий в дереве, метале, керамике или пластике; приборы с электронной системой регулирования скорости и с правым и левым вращением пригодны также для завинчивания (напр., винтов/болтов) и нарезания резьбы
- Прочтайте и сохраните с данной инструкцией ③

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ①

Макс. крутящий момент завинчивания при соединении жестких конструкционных материалов по ИСО 5393 : 40 Nm

## ДЕТАЛИ ИНСТРУМЕНТА ②

- A Курок-выключатель вкл/выкл и регулятор скорости
- B Зеленая лампочка заряда аккумулятора
- C Кольцо для контроля крутящего момента
- D Фиксированное положение (муфты)
- E Выключатель для изменения направления вращения
- F Переключатель передач
- G Лампа подсветки
- H Вентиляционные отверстия
- J Зарядное устройство

## БЕЗОПАСНОСТЬ

### ОСНОВНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

**⚠ ВНИМАНИЕ!** Прочтите все указания и инструкции по технике безопасности. Упущения, допущенные при соблюдении указаний и инструкций по технике безопасности, могут стать причиной электрического поражения, пожара и тяжелых травм. Сохраняйте эти инструкции и указания для будущего использования. Использованное в настоящих инструкциях и указаниях понятие "электроинструмент" распространяется на электроинструмент с питанием от сети (с кабелем питания от электросети) и на аккумуляторный электроинструмент (без кабеля питания от электросети).

#### 1) БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОЧЕГО МЕСТА

- a) Соблюдайте чистоту и поддерживайте надлежащую освещенность на рабочем месте. Беспорядок на рабочем месте или его плохое освещение могут привести к несчастным случаям.
- b) Не используйте с электроинструментом во взрывоопасной среде, т.е. в непосредственной близости от легковоспламеняющихся жидкостей, газов или пыли. В процессе работы электроинструмент искрит и искры могут воспламенить газы или пыль.

- c) При работе с электроинструментом не допускайте детей или посторонних на Ваше рабочее место. Отвлечение Вашего внимания может привести к потере контроля над работой инструмента.

#### 2) ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

- a) Штепсельная вилка кабеля питания электроинструмента должна соответствовать розетке электросети. Не вносите никаких изменений в конструкцию вилки. Не используйте адапторы для электроинструмента с защитным заземлением. заводские штепсельные вилки и соответствующие им сетевые розетки существенно снижают вероятность электрошока.
- b) Избегайте механических контактов с такими заземленными поверхностями, как трубопроводы, системы отопления, плиты и холодильники. При соприкосновении человека с заземленными предметами во время работы инструментом вероятность электрошока существенно возрастает.
- c) Оберегайте электроинструмент от воздействия дондя и влаги. Попадание воды в электроинструмент повышает вероятность электрического удара.

- d) Используйте кабель строго по назначению. Не допускается тянуть и передвигать электроинструмент за кабель или использовать кабель для вытягивания вилки из розетки. Оберегайте кабель инструмента от воздействия высоких температур, масла, острых кромок или движущихся частей электроинструмента. Поврежденный или спутанный кабель повышает возможность электрического удара.
- e) При работе на улице используйте удлинитель, предназначенный для работы вне помещения. Использование такого удлинителя снижает вероятность электрического удара.
- f) Если невозможно избежать применения электроинструмента в сырьем помещении, то устанавливайте устройство защиты от утечки в землю. Использование устройства защиты от утечки в землю снижает риск электрического поражения.
- 3) ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ**
- a) Будьте внимательны, следите за тем, что Вы делаете и выполняйте работу обдуманно. Не пользуйтесь электроинструментом, если Вы устали или находитесь под воздействием транквилизаторов, алкоголя или медицинских препаратов. Секундная потеря концентрации в работе с электроинструментом может привести к серьезным травмам.
- b) Используйте средства индивидуальной защиты. Защитные очки обязательны. Средства индивидуальной защиты, такие как противопылевой респиратор, нескользящая защитная обувь, шлем-каска, средства защиты органов слуха применяются в соответствующих условиям работы обстоятельствах и минимизируют возможность получения травм.
- c) Предотвращайте непреднамеренное включение электроинструмента. Перед подключением электроинструмента к электропитанию и/или к аккумулятору убедитесь в выключенном состоянии электроинструмента. Если Вы при транспортировке электроинструмента держите палец на выключателе или включенный электроинструмент подключаете к сети питания, то это может привести к несчастному случаю.
- d) Во избежание травм перед включением инструмента удалите регулировочный или гаечный ключ из вращающейся части инструмента.
- e) Не переоценивайте свои возможности. Твердо стойте на ногах и удерживайте равновесие. В таком положении Вы сможете лучше контролировать инструмент в неожиданных ситуациях.
- f) Используйте подходящую рабочую одежду. Не надевайте свободную одежду и украшения. Волосы, одежда и перчатки должны находиться подальше от движущихся частей электроинструмента. Свободная одежда, украшения или длинные волосы легко могут попасть в движущиеся части электроинструмента.
- g) При наличии пылеотсасывающих и пылесборных приспособлений убедитесь в том, что они подсоединенны и используются надлежащим образом. Применение пылеотсоса может снизить опасности, создаваемые пылью.
- 4) ЭКСПЛУАТАЦИЯ И УХОД ЗА ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОМ**
- a) Не перегружайте инструмент. Используйте тот инструмент, который предназначен для данной работы. С подходящим инструментом Вы выполните работу лучше и надежней, используя весь диапазон его возможностей.
- b) Не используйте инструмент с неисправным выключателем. Инструмент с неисправным выключателем опасен и подлежит ремонту.
- c) До начала наладки электроинструмента, замены принадлежностей или прекращения работы отключайте штепсельную вилку от розетки сети и/или выньте аккумулятор. Данная мера предосторожности предотвращает случайное включение инструмента.
- d) Храните неиспользуемый электроинструмент в недоступном для детей месте и не позволяйте использовать его лицам, не умеющим с ним обращаться или не ознакомленным с инструкцией по эксплуатации. Электроинструменты представляют собой опасность в руках неопытных пользователей.
- e) Электроинструмент требует надлежащего ухода. Проверяйте безупречность функции подвижных частей, лёгкость их хода, целостность всех частей и отсутствие повреждений, которые могут негативно сказаться на работе инструмента. При обнаружении повреждений сдайте инструмент в ремонт. Большое число несчастных случаев связано с неудовлетворительным уходом за электроинструментом.
- f) Режущие части инструмента необходимо поддерживать в заточенном и чистом состоянии. При надлежащем уходе за режущими принадлежностями с острыми кромками они реже заклиниваются и инструмент лучше поддаётся контролю.
- g) Используйте электроинструмент, принадлежности, биты и т.д. в соответствии с данными инструкциями, исходя из особенностей условий и характера выполняемой работы. Использование электроинструмента не по назначению может привести к опасным последствиям.
- 5) ЭКСПЛУАТАЦИЯ И УХОД ЗА АККУМУЛЯТОРНЫМ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОМ**
- a) Зарядка аккумуляторной батареи производится только на тех зарядных устройствах, которые рекомендованы изготовителем. Использование нерегламентированных зарядных устройств для зарядки аккумуляторной батареи может привести к взорваннию.

- b) В электроинструменте надлежит использовать только те аккумуляторные батареи, которые предусмотрены для данного инструмента. Использование других аккумуляторных батареи может привести к травмам и возникновению пожарной опасности.
- c) Не оставляйте аккумуляторную батарею рядом с металлическими предметами – канцелярскими скрепками, монетами, ключами, гвоздями, винтами и другими металлическими предметами, которые могут замкнуть контакты. Короткое замыкание контактов аккумуляторной батареи может привести к ожогам или пожару.
- d) В случаях недалекошагающего обращения с аккумуляторной батареей из нее может вытечь жидкость. Избегайте контакта с ней. При случайном попадании жидкости на кожу – промойте водой. При попадании жидкости в глаза, обратитесь также за помощью к врачу. Вытекшая аккумуляторная жидкость может привести к раздражению кожи или ожогам.

## **6) СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ**

- a) Передавайте инструмент на сервисное обслуживание только квалифицированному персоналу, использующему только подлинные запасные части. Это обеспечит сохранение безопасности электроинструмента.

## **УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ АККУМУЛЯТОРНЫХ ДРЕЛЕЙ-ШУРУПОВЕРТОВ**

- Избегайте повреждений, которые могут быть вызваны винтами, гвоздями и прочими элементами, находящимися в обрабатываемом предмете; перед началом работы их нужно удалить
- Обязательно убедитесь, что напряжение питания соответствует напряжению, указанному на фирменном штемпеле зарядного устройства
- В случае механической или электрической неисправности немедленно выключите инструмент или отсоедините зарядное устройство от источника питания
- SKIL обеспечивает надёжную работу инструмента только при использовании соответствующих приспособлений
- Использовать только принадлежности, предельно допустимая скорость вращения которых не меньше, чем максимальная скорость вращения прибора на холостом ходу
- Инструмент/зарядное устройство не должен использоваться лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или лицами, не имеющими достаточного опыта и знаний, за исключением случаев, когда они работают под надзором или проинструктированы в вопросах использования инструмента/зарядного устройства лицом, ответственным за их безопасность
- Убедитесь, что дети не имеют возможности играться инструментом/зарядным устройством

- **Закрепите обрабатываемую деталь** (обрабатываемая деталь, зафиксированная посредством зажимных устройств или тисков, закрепляется лучше, нежели при помощи рук)
- **При выполнении работ, при которых рабочий инструмент или шуруп может задеть скрытую электропроводку или собственный сетевой кабель, держите электроинструмент за изолированные ручки** (контакт с находящейся под напряжением проводкой может заряжать металлические части электроинструмента и приводить к удару электрическим током)
- **Используйте подходящие металлодетекторы для нахождения скрытых проводов снабжения или наведите справки в местных предприятиях коммунального хозяйства** (контакт с электропроводкой может привести к пожару и электрическому удару; повреждение газопровода может привести к взрыву; повреждение водопровода может привести к повреждению имущества или вызвать электрический удар)
- **Не обрабатывайте материалы с содержанием асбеста** (асбест считается канцерогеном)
- Пыль от таких материалов, как свинцовосодержащая краска, некоторые породы дерева, минералы и металл, может быть вредна (контакт с такой пылью или ее вдыхание может стать причиной возникновения у оператора или находящихся рядом лиц аллергических реакций и/или респираторных заболеваний); **надевайте респиратор и работайте с пылеудаляющим устройством при включении инструмента**
- Некоторые виды пыли классифицируются как канцерогенные (например, дубовая или буковая пыль), особенно в сочетании с добавками для кондиционирования древесины; **надевайте респиратор и работайте с пылеудаляющим устройством при включении инструмента**
- Следите приятным в вашей стране требованиям/нормативам относительно пыли для тех материалов, с которыми вы собираетесь работать
- Убедитесь в том, что выключатель Е<sup>(2)</sup> находится в центральном положении (выключен) перед тем, как Вы начнете выполнять настройку инструмента или смену принадлежностей, а также при переноске и хранении инструмента

## **ЗАРЯДКА/АККУМУЛЯТОРЫ**

- Для зарядки аккумулятора используйте только зарядное устройство, поставляемое с инструментом
- Не касайтесь контактов зарядного устройства
- Исключите возможность попадания дожда на инструмент, зарядное устройство и аккумулятор
- Не заряжайте аккумулятор в сырьих или влажных условиях
- В зоне хранения инструмента, зарядного устройства и аккумулятора температура не должна подниматься выше 50°C и падать ниже 0°C
- Запрещается использовать поврежденное зарядное устройство; отвезите его в официально зарегистрированный центр обслуживания SKIL для проверки безопасности работы

- Запрещается использовать зарядное устройство при повреждении шнура или вилки; немедленно замените шнур или вилку в одном из официально зарегистрированных центров обслуживания SKIL
- Запрещается использовать поврежденный аккумулятор; немедленно замените его
- Запрещается разбирать зарядное устройство или аккумулятор
- Запрещается использовать зарядное устройство для зарядки аккумуляторов или батарей, неподлежащих зарядке

#### **ПОЯСНЕНИЕ К УСЛОВНЫМ ОБОЗНАЧЕНИЯМ НА ЗАРЯДНОМ УСТРОЙСТВЕ/БАТАРЕЕ**

- ③ Перед использованием ознакомьтесь инструкцию по применению
- ④ Используйте зарядное устройство только вне помещения
- ⑤ Двойная изоляция (заземляющий провод не требуется)
- ⑥ При попадании в огонь батареи взрываются, поэтому ни в коем случае не сжигайте батареи
- ⑦ В зоне хранения инструмента, зарядного устройства и аккумулятора температура не должна подниматься выше 50°C
- ⑧ Не выкидывайте зарядное устройство вместе с бытовым мусором
- ⑨ Не выкидывайте аккумулятор вместе с бытовым мусором

#### **ИСПОЛЬЗОВАНИЕ**

- Комбинированный выключатель А ② предназначен для включения / выключения инструмента и регулирования частоты вращения  
Скорость регулируется плавно в диапазоне от нуля до максимального значения путем изменения нажатия на курок выключателя
- Зарядка аккумулятора ⑩
  - ! **новый или долгое время не использовавшийся литиево-ионную батарею достигает свою полную емкость только приблизительно после 3 циклов зарядки/разрядки**
  - присоедините зарядное устройство к сети как показано ⑩a
  - зажигается зеленая лампочка В, указывая, что зарядное устройство готово к работе ⑩a
  - вставьте батарею в зарядное устройство, как показано на иллюстрации ⑩b
  - ! **батарея может также находиться в инструменте во время зарядки; в этом случае нельзя инструмент нельзя включить**
  - зеленая лампочка В начнет мигать, указывая на зарядку аккумулятора ⑩c
  - приблизительно через 1 час аккумулятор полностью заряжен, и зеленая лампочка В перестает мигать, в этот момент зарядное устройство автоматически переключается в режим зарядки технического обслуживания ⑩d
  - ! **выньте аккумулятор из зарядного устройства после окончания зарядки; это позволит увеличить срок службы аккумулятора**

#### **ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:**

- если зеленая лампочка В не мигает после того, как была вставлена батарея, возможно, аккумулятор слишком холодный или слишком горячий (зарядное устройство заряжает аккумуляторы, только если их температура находится в пределах от 0°C до 45°C); зарядное устройство автоматически переключается в режим зарядки технического обслуживания, пока не будет достигнута температура от 0°C до 45°C, затем зарядное устройство автоматически переключается в режим обычной зарядки ⑩e
- литиево-ионную батарею можно заряжать в любое время (прерывание процесса зарядки не причинит вреда батареи)
- литиево-ионный аккумулятор не обязательно полностью разряжать перед зарядкой (в нем отсутствует "эффект памяти", который проявляется в никелево-кадмиевых аккумуляторах)
- во время зарядки зарядное устройство и аккумулятор могут стать горячими; это не говорит о неисправности
- перед тем как вставить аккумуляторную батарею в зарядное устройство, очистите и высушите наружную поверхность батареи
- запрещается проводить зарядку при температуре ниже 0°C и выше 45°C; это может привести к серьезным повреждениям аккумулятора и зарядного устройства
- запрещается демонтировать аккумулятор во время работы инструмента
- если ожидаются длительные периоды, в течение которых инструмент не будет использован, рекомендуется отсоединить зарядное устройство от источника питания
- если заканчивается заряд литиево-ионной батареи, инструмент автоматически выключается
- значительное уменьшение периода работы после зарядки указывает на то, что батарея выработала свой ресурс и должна быть заменена
- Изменение направления вращения ⑪
  - выключатель вкл/выкл А ② не работает, если не установлен в положение лево/право
  - ! **изменять направление вращения следует только в момент полной остановки инструмента**
- Сменные биты ⑫
  - вставьте бит в патрон до упора
  - ! **не используйте биты с поврежденным стволовом**
- Регулировка крутящего момента (VariTorque) ⑬
  - крутящий момент будет увеличиваться при вращении зажимного кольца муфты С от положения 1 до положения 19; в положении D муфта блокируется для обеспечения возможности сверления или выполнения других работ в условиях большой нагрузки
  - при заворачивании винтов, вначале установите регулировочное кольцо муфты VariTorque в положение 1 и затем увеличивайте крутящий момент пока не будет получена требуемая глубина заворачивания

- Механический выбор передачи <sup>14</sup>
  - установите переключатель F на необходимую скорость
  - ! переключать передачи допускается на низкой скорости инструмента**
- LOW
  - низкая скорость
  - высокий крутящий момент
  - для закручивания шурупов и сверления отверстий большого диаметра
  - для нарезания резьбы
- HIGH
  - высокая скорость
  - низкий крутящий момент
  - для сверления отверстий маленького диаметра
- Защита аккумулятора
 

Автоматически выключает инструмент, если

  - 1) нагрузка слишком велика
  - 2) температура батареи вне пределов допустимой рабочей температуры от -10°C до +60°C
  - 3) литиево-ионный аккумулятор практически разряжен (для предотвращения глубокой разрядки)

**! в случае автоматического выключения инструмента не пытайтесь включить его снова, поскольку при этом может быть повреждена батарея**
- Подсветка G <sup>15</sup>

Подсветка G включается автоматически с помощью выключателя A <sup>②</sup>
- Удерживание и направление инструмента <sup>16</sup>

**! во время работы, всегда держите инструмент за места правильного хвата, которые обозначены серым цветом**

  - содержат вентиляционные отверстия H <sup>②</sup> не закрытыми
  - не прилагайте чрезмерных усилий к инструменту, дайте инструменту поработать за Вас

## СОВЕТЫ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

- Используйте только надлежащие биты <sup>17</sup>

**! не пользуйтесь затупившимися битами**
- Сверление черных металлов
  - при сверлении отверстия большего диаметра сначала просверлите отверстие меньшего диаметра
  - периодически смазывайте сверло
- При завинчивании шурупа в месте поперечного среза или рядом с ним, а также на кромке деревянной детали рекомендуем во избежание образования трещин сначала просверлить отверстие
- Для обеспечения оптимального режима работы инструмента нажимайте на винт с постоянным усилием при заворачивании и, особенно, при отворачивании
- При заворачивании в твердое дерево предварительно просверлите отверстие для винта
- Сверление по дереву без расщепления материала <sup>18</sup>
  - Сверление в стенах без пыли <sup>19</sup>
  - Сверление в потолках без пыли <sup>20</sup>
  - Сверлению по кафелю без проскальзывания <sup>21</sup>

- См дополнительную информацию на сайте [www.skileurope.com](http://www.skileurope.com)

## ТЕХОСЛУЖИВАНИЕ / СЕРВИС

- Содержите инструмент и зарядное устройство в чистоте
  - для очистки зарядных контактов в зарядном устройстве используйте спирт или средство для очистки контактов
- ! перед очисткой отсоедините зарядное устройство от источника питания**
- Если инструмент/зарядное устройство, несмотря на тщательные методы изготовления и испытания, выйдет из строя, то ремонт следует производить силами авторизованной сервисной мастерской для электроинструментов фирмы SKIL
  - отправьте **нерастворимый** инструмент или зарядное устройство со свидетельством покупки Вашему дилеру или в ближайшую станцию обслуживания фирмы SKIL (адреса и схема обслуживания инструмента приведены в вебсайте [www.skileurope.com](http://www.skileurope.com))

## ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

- Не выкидывайте электроинструмент, принадлежности и упаковку вместе с бытовым мусором** (только для стран ЕС)
  - во исполнение европейской директивы 2002/96/EC об утилизации отслужившего свой срок электрического и электронного оборудования и в соответствии с действующим законодательством, утилизация электроинструментов производится отдельно от других отходов на предприятиях, соответствующих условиям экологической безопасности
  - значок <sup>⑧</sup> напомнит Вам об этом, когда появится необходимость сдать электроинструмент на утилизацию
- Этим инструментом содержит аккумуляторы; нельзя допускать их взаимодействия с окружающей средой и утилизации их как обычных домашних отходов (об этом напоминает символ <sup>⑨</sup>)
  - ! перед тем как выбросить аккумуляторы или направить их на утилизацию, изолируйте клеммы аккумуляторов прочной изолационной лентой для исключения короткого замыкания**

## ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ СТАНДАРТАМ

- Мы с полной ответственностью заявляем, что это изделие соответствует следующим стандартам или стандартизованным документам: EN 60335, EN 61000, EN 60745, EN 55014, в соответствии с инструкциями 2006/95/EC, 2004/108/EC, 2006/42/EC

- Техническая документация у: SKIL Europe BV (PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL

Arno van der Kloot  
Vice President  
Operations & Engineering

Jan Trommelen  
Approval Manager

SKIL Europe BV, 4825 BD Breda, NL  
23.12.2010

- Сертификаты соответствия хранятся по адресу:  
ООО "Роберт Бош"  
ул. Акад. Королёва, 13, стр. 5  
Россия, 129515, Москва

## ШУМНОСТИ/ВИБРАЦИИ

- При измерении в соответствии со стандартом EN 60745 уровень звукового давления для этого инструмента составляет < 80 дБ (A) (стандартное отклонение: 3 дБ) и вибрации - \* м/с<sup>2</sup> (по методу для рук; недостоверность K = 1,5 м/с<sup>2</sup>)  
 \* при сверлении в металле 3,4 м/с<sup>2</sup>  
 \* при заворачивании 1,7 м/с<sup>2</sup>
- Уровень вибрации был измерен в соответствии со стандартизованным испытанием, содержащимся в EN 60745; данная характеристика может использоваться для сравнения одного инструмента с другим, а также для предварительной оценки воздействия вибрации при использовании данного инструмента для указанных целей
  - при использовании инструмента в других целях или с другими/неисправными вспомогательными приспособлениями уровень воздействия вибрации может значительно **повышаться**
  - в периоды, когда инструмент отключен или функционирует без фактического выполнения работы, уровень воздействия вибрации может значительно **снижаться**
- ! **защищайте себя от воздействия вибрации, поддерживая инструмент и его вспомогательные приспособления в исправном состоянии, поддерживая руки в тепле, а также правильно организовую свой рабочий процесс**

## ДАТА ПРОИЗВОДСТВА



- На дату производства на шильдике указывают **первые три цифры** серийного номера XXXXXXXX (как показано на рис. – см. выше)
- Приведённая ниже таблица поможет определить **месяц** производства инструмента

Год	Янв.	Февр.	Март	Апр.	Май	Июнь
2011	101	102	103	104	105	106
2012	201	202	203	204	205	206
2013	301	302	303	304	305	306
2014	417	418	419	420	453	454
2015	517	518	519	520	553	554
2016	617	618	619	620	653	654
2017	717	718	719	720	753	754
2018	817	818	819	820	853	854
2019	917	918	919	920	953	954

Год	Июль	Авг.	Сент.	Окт.	Ноябрь	Дек.
2011	107	108	109	110	111	112
2012	207	208	209	210	211	212
2013	307	308	309	310	311	312
2014	455	456	457	458	459	460
2015	555	556	557	558	559	560
2016	655	656	657	658	659	660
2017	755	756	757	758	759	760
2018	855	856	857	858	859	860
2019	955	956	957	958	959	960

UA

## Бездротова дриль/викрутка 2531 ВСТУП

- Пристрій призначений для свердління по дереву, металу, керамеці та синтетичному матеріалі; прилади з електронною системою регулювання швидкості з правим та лівим обертанням придатні також для загвинчування та нарізання різьби
- Прочитайте і збережіть цю Інструкцію з експлуатації ①

## ТЕХНІЧНІ ДАНІ ①

Макс.обертальний момент при закручуванні в жорсткі матеріали відп. до ISO 5393 : 40 Nm

## ЕЛЕМЕНТИ ІНСТРУМЕНТА (2)

- A Вимикач для вкл/викл та регулювання швидкості
- B Зелений індикатор зарядного пристрою
- C Кільце для регулювання моменту обертання
- D Фіксоване положення (муфти)
- E Вимикач для зміни напряму обертання
- F Перемикач швидкості
- G Підсвітка
- H Вентиляційні отвори
- J Зарядний пристрій

## БЕЗПЕКА

### ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

**■ УВАГА!** Прочитайте всі попередження і вказівки. Недодержання попереджень і вказівок може призводити до удару електричним струмом, пожежі та/або серйозних травм. **Добре зберігайте на майбутнє ці попередження і вказівки.** Під поняттям “електроприлад” в цих попередженнях мається на увазі електроприлад, що працює від мережі (з електрокабелем) або від акумуляторної батареї (без електрокабелю).

#### 1) БЕЗПЕКА НА РОБОЧОМУ МІСЦІ

- a) **Примайте своє робоче місце в чистоті та прибирайте його.** Безлад або погане освітлення на робочому місці можуть призводити до нещасних випадків.
- b) **Не праційте з приладом у середовищі, де існує небезпека вибуху внаслідок присутності горючих рідин, газів або пилу.** Електроприлади можуть породжувати іскри, від яких може займатися пил або пари.
- c) **Під час працювання з приладом не підпускайте до робочого місця дітей та інших людей.** Ви можете втратити контроль над приладом, якщо Ваша увага буде відвернута.
- 2) ЕЛЕКТРИЧНА БЕЗПЕКА
- a) **Штепсель приладу повинен пасувати до розетки.** Не дозволяється що-небудь міняти в штепселях. Для роботи з приладами, що мають захисне заземлення, не використовуйте адаптери. Використання оригінального штепселя та належної розетки зменшує ризик удару електричним струмом.
- b) **Уникайте контакту частей тіла із заземленими поверхнями, як напр., трубами, батареями опалення, печами та холодильниками.** Коли Ваше тіло заземлене, існує збільшена небезпека удару електричним струмом.
- c) **Захищайте прилад від дощу та вологи.** Попадання води в електроінструмент збільшує ризик удару електричним струмом.
- d) **Не використовуйте кабель для перенесення приладу, підвішування або витягування штепселя з розетки.** Захищайте кабель від жари, олії, гострих країв та деталей приладу, що рухаються. Пошкоджений або закручений кабель збільшує ризик удару електричним струмом.

e) **Для зовнішніх робіт обов'язково використовуйте лише такий подовжувач, що допущений для зовнішніх робіт.** Використання подовжувача, що розрахованний на зовнішні роботи, зменшує ризик удару електричним струмом.

- f) **Якщо не можна запобігти використанню електроприладу у вологому середовищі, використовуйте пристрій захисту від витону в землю.** Використання засобу захисту від витону в землю зменшує ризик удару електричним струмом.

#### 3) БЕЗПЕКА ЛЮДЕЙ

- a) **Будьте уважними, слідкуйте за тим, що Ви робите, та розсудливо поводитесь під час роботи з електроприладом.** Не користуйтесь приладом, якщо Ви стомлені або знаходитесь під дією наркотиків, спиртних напоїв або ліків. Мить неважливості при користуванні приладом може призводити до серйозних травм.
- b) **Вдягайте особисте захисне спорядження та обов'язково вдягайте захисні очуляри.** Вдягнія особистого захисного спорядження, як напр., - в залежності від виду робіт - захисної маски, спецзуття, що не ковзаетися, каски або наушників, зменшує ризик травм.
- c) **Уникайте ненавмисного вимкнання.** Перш ніж вимикати електроприлад в електромережу або встремляти акумуляторну батарею, брати його в руки або переносити, впевніться в тому, що електроприлад вимкнений. Тримання пальця на вимикачі під час перенесення електроприладу або встремляння в розетку увімкнутого приладу може призводити до травм.
- d) **Перед тим, як вимикати прилад, приберіть налагоджувальні інструменти та гайковий ключ.** Знаходження налагоджувального інструмента або ключа в деталі, що обертається, може призводити до травм.
- e) **Не переоцінюйте себе.** Зберігайте стійке положення та завжди зберігайте рівновагу. Це дозволить Вам краще зберігати контроль над приладом у несподіваних ситуаціях.
- f) **Вдягайте придатний одяг. Не вдягайте просторий одяг та прикраси.** Не підставляйте волосся, одяг та рукавиці близько до деталей приладу, що рухаються. Просторий одяг, прикраси та довге волосся можуть попадати в деталі, що рухаються.
- g) **Якщо існує можливість монтувати пиловідсмоктувальні або пилоуловлювальні пристрої, переконайтеся, щоб вони були добре під'єднані та правильно використовувалися.** Використання пиловідсмоктувального пристрою може зменшити небезпеки, зумовлені пилом.

#### 4) ПРАВИЛЬНЕ ПОВОДЖЕННЯ ТА КОРИСТУВАННЯ ЕЛЕКТРОПРИЛАДАМИ

- a) **Не перевантажуйте прилад.** Використовуйте таємний прилад, що спеціально призначений для певної роботи. З придатним приладом Ви з меншим ризиком отримаєте кращі результати роботи, якщо будете працювати в зазначеному діапазоні потужності.

- b) Не користуйтеся приладом з пошкодженим вимикачем. Прилад, який не можна увімкнути або вимкнути, є небезпечним і його треба відремонтувати.
  - c) Перед тим, як регулювати що-небудь на приладі, міняти приладдя або ховати прилад, витягніть штепсель із розетки та/або витягніть акумуляторну батарею. Ці попереджуальні заходи з техніки безпеки зменшують ризик ненавмисного запуску приладу.
  - d) Зберігайте електроприлади, якими Ви саме не користуєтесь, далеко від дітей. Не дозволяйте користуватися електроприладом особам, що не знайомі з його роботою або не читали ці вказівки. У разі застосування недосвідченими особами прилади несуть в собі небезпеку.
  - e) Старанно доглядайте за приладом. Перевірте, щоб рухомі деталі приладу бездоганно працювали та не заїдали, не були поламаними або настільки пошкодженими, щоб це могло вплинути на функціонування приладу. Пошкоджені деталі треба відремонтувати в авторизованій майстерні, перш ніж ними можна знову користуватися. Велика кількість нещасних випадків спричиняється поганим доглядом за електроприладами.
  - f) Тримайте різальні інструменти добре нагостреними та в чистоті. Старанно доглянуті різальні інструменти з гострим різальним краєм менше застрюють та їх легше вести.
  - g) Використовуйте електроприлади, приладдя до них, робочі інструменти т.і. відповідно до цих вказівок. Беріть до уваги при цьому умови роботи та специфіку виконуваної роботи. Використання електроприладів для робіт, для яких вони не передбачені, може приводити до небезпечних ситуацій.
- 5) ПРАВИЛЬНЕ ПОВОДЖЕННЯ ТА КОРИСТУВАННЯ ЕЛЕКТРОПРИЛАДАМИ, ЩО ПРАЦЮЮТЬ НА АКУМУЛЯТОРНИХ БАТАРЕЯХ**
- a) Заряджайте акумуляторні батареї лише в заряджувальних пристроях, рекомендованих виготовлювачем. Використання заряджувального пристрою для акумуляторних батарей, для яких він не передбачений, може приводити до пожежі.
  - b) Використовуйте в електроприладах лише рекомендовані акумуляторні батареї. Використання інших акумуляторних батарей може приводити до травм та пожежі.
  - c) Не зберігайте акумуляторну батарею, якою Ви саме не користуєтесь, поряд із канцелярськими скріпками, ключами, гвіздками, гвинтами та іншими невеликими металевими предметами, які можуть спричинити перемикання контактів. Коротке замикання між контактами акумуляторної батареї може спричинити опіки або пожежу.
  - d) При неправильному використанні з акумуляторної батареї може потрапити рідина. Уникніть контакту з нею. При випадковому контакті промийте відповідне місце водою. Якщо рідина потрапила в очі, додатково зверніться до лікаря. Акумуляторна рідина може спричинити подразнення шкіри або опік.

## 6) СЕРВІС

- a) Віддавайте свій прилад на ремонт лише кваліфікованим фахівцям та лише з використанням оригінальних запчастин. Це забезпечить безпечності приладу на довгий час.

## ВКАЗІВКИ ПО БЕЗПЕЦІ ДЛЯ ДРИЛЬ/ВИКРУТКИ З АКУМУЛЯТОРНИМ ЖИВЛЕННЯМ

- Не допускайте пошкоджень, які можуть нанести шурупи, цвяхи і інші елементи вашому виробу; видаліть їх перед початком роботи
- Обов'язково переконайтесь, що напруга струму відповідає напрузі, вказаній на фірмовому штемпелі інструмента
- У випадку електричної чи механічної несправності негайно вимкніть інструмент або відключіть зарядний пристрій від електросítі
- SKIL гарантує надійну роботу інструмента тільки при використанні відповідного приладду
- Використовуйте лише приладдя, припустима швидкість обертання якого як мінімум відповідає найвищій швидкості інструмента без навантаження
- Інструмент/зарядний пристрій не може використовуватися особами (включаючи дітей) з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями, або особами, які не мають достатньо досвіду та знань за виключенням випадків, коли вони працюють під наглядом або пройшли інструктаж щодо використання інструменту/ зарядного пристрою з боку особи, яка відповідає за їх безпеку
- Переконайтесь, що діти не мають змоги грратися з інструментом/зарядним пристроєм
- **Зафіксуйте оброблювану деталь** (оброблювана деталь, зафіксована за допомогою затисків пристрій або лещат, закріплюється краще, ніж вручну)
- При роботах, коли робочий інструмент або гвинт може зачепити заховану електропроводку або власний шнур живлення, тримайте електроінструмент за ізольовані рукоятки (зачеплення проводки, що знаходиться під напругою, може заряджувати також і металеві частини електроінструмента та приводити до удару електричним струмом)
- Використовуйте придатні пошукові прилади для знаходження захованих в будівлі труб та кабелів або зверніться за допомогою в місцеве підприємство електро-, газо- та водопостачання (зачеплення електропроводки може приводити до пожежі та удару електричним струмом; зачеплення газової труби може приводити до вибуху; зачеплення водопроводної труби може завдати шкоду матеріальним цінностям або приводити до удару електричним струмом)
- **Не обробляйте матеріали, що містять асбест** (асбест вважається канцерогенним)

- Пил від таких матеріалів, як свинцовоутримуюча фарба, дєякі породи дерева, мінерали й метал, може бути шкідливим (контакт із таким пилом або його вдихання може стати причиною виникнення в оператора або осіб, що перебувають поруч, алергійних реакцій і/або респіраторних захворювань); **надягайте респіратор і працюйте з пиловиділяючим пристроєм під час увімкнення інструмента**
- Деякі види пилу класифікуються як канцерогенні (наприклад, дубовий або буковий пил), особливо в сполученні з добавками для кондиціювання деревини; **надягайте респіратор і працюйте з пиловиділяючим пристроєм під час увімкнення інструмента**
- Слідуйте інструкціям по роботі з матеріалами, продуциюючими пил
- Преконайтеся що бігунець вимикач Е ② в середньому положенні (блокування) перед будь-якими наладками чи замінами приладдя, тоді коли ви тримаєте або поклали інструмент

### **ЗАРЯДЖАННЯ/АКУМУЛЯТОР**

- Заряджайте акумулятор тільки зарядним пристроєм, яким комплектується інструмент
- Не торкайтесь клем зарядного пристроя
- Не підвергайте інструмент/зарядний пристрій/ акумулятор дії дощу
- Не заряджайте акумулятор у вологих або вогих приміщеннях
- Зберігайте інструмент/зарядний пристрій/ акумулятор при температурі не меншій 0°C та не більшій 50°C
- Не використовуйте пошкоджені зарядний пристрій - віднесіть їх до сертифікованого SKIL сервісного центру для безпечної починки
- Не використовуйте зарядний пристрій коли пошкоджені дріт або вилка; вони мають бути негайно замінені в SKIL сервіс центрі
- Не використовуйте пошкоджений акумулятор; негайно від'єднайте його від інструмента
- Не розбирайте акумулятор чи зарядний пристрій самостійно
- Не намагайтесь заряджати акумулятори, що не підлягають повторній зарядці, зарядним пристроєм до цього інструмента

### **ПОЯСНЕННЯ ДО УМОВНИХ ПОЗНАЧОК НА ЗАРЯДНЮМУ ПРИСТРОЇ/БАТАРЕЇ**

- Перед використанням прочитайте інструкцію із застосування
- Використовуйте зарядний пристрій тільки поза приміщенням
- Подвійна ізоляція (заземлюючий провід не потрібен)
- При влученні в угону батареї вибухають, тому в жодному разі не спалюйте батареї
- Зберігайте інструмент/зарядний пристрій/ акумулятор при температурі не більшій 50°C
- Не викидайте зарядний пристрій разом зі звичайним сміттям
- Не викидайте акумулятор разом зі звичайним сміттям

### **ВИКОРИСТАННЯ**

- Комбінований перемикач А ② для вимикання/ вимикання та керування обертами Плавно керує обертами від нуля до максимальних в залежності від сили натискання на перемикач
- Заряджання акумулятора ⑩
  - ! нова літій-іонну акумуляторну або та, що не використовувалася протягом тривалого періоду часу, потребує для досягнення своєї повної ємності приблизно 3 циклів заряджання/озряджання**
  - під'єднайте зарядний пристрій до джерела живлення як показано на малюнку ⑩a
  - загориться зелена лампочка В, указуючи на те, що зарядний пристрій є готовий до роботи ⑩a
  - вставте батарею до зарядного пристроя, як показано на ілюстрації ⑩b
  - ! на час заряджання батарея може також залишатися в інструменті; у такому разі інструмент не можна вимикати**
  - зелена лампочка В буде мигати, тобто батарея отримує заряд ⑩c
  - приблизно через 1 годину акумулятор буде повністю заряджено, після блимання зелений індикатор В буде постійно світитися, після чого зарядний пристрій автоматично перейде у режим підтримування заряду ⑩d
- ! від'єднайте акумулятор від зарядного пристроя після закінчення періоду заряджання, це подовжить термін робочої експлуатації акумулятора**

### **ВАЖЛИВО:**

- якщо зелена лампочка В не мигає після вставлення батареї, це може означати що акумулятор занадто холодний або занадто гарячий (зарядний пристрій може працювати тільки за температури акумулятора від 0°C до 45°C); при цьому зарядний пристрій автоматично перейде у режим підтримування заряду, доки температура не досягне значення між 0°C і 45°C, після чого він повернеться у режим звичайного заряджання ⑩e
- літій-іонну батарею можна заряджати будь-коли (переривання процесу заряджання не пошкоджує батарею)
- літієво-іонний акумулятор не обов'язково повністю розряджати перед заряджанням (в ньому відсутній "ефект пам'яті", який проявляється у нікелево-кадмієвих акумуляторах)
- під час заряджання, зарядний пристрій та акумулятор можуть стати теплими на дотик; це нормальню і не свідчить про виникнення несправностей приладу
- преконайтеся, що акумулятор чистий та сухий перед тим як під'єднати його до зарядного пристроя
- не заряджайте при температурі нижчої 0°C та вищої 45°C; це серйозно шкодить як акумулятору так і зарядному пристрою
- не від'єднуйте акумулятор під час роботи інструмента

- якщо ви не будете користуватись інструментом довгий час, то від'єднайте зарядний пристрій від джерела електроенергії
  - інструмент автоматично вимикається, коли літій-іонна батарея повністю розряджена
  - значно зменшений час роботи після заряджання вказує на те, що батарея зношена і потребує заміни
  - Зміна напряму обертання ⑪
    - при неповній установці положення лів/прав пусковий виключач A ② не працює

**! міняйте напрям обертання тільки при повній зупинці інструмента**
  - Заміна насадок ⑫
    - введіть насадку в патрон до упору

**! не використовуйте насадки з пошкодженням стовбуrom**
  - Регулювання моменту обертання (VariTorque) ⑬
    - вихідний момент обертання буде зростати, якщо крутити кулачок С від 1 до 19; положення D заблокує кулачок, що дозволить свердлити або тую загвинчувати
    - коли вгинчуете саморіз спочатку спробуйте першу позицію VariTorque 1, потім починайте нарощувати, поки потрібна глибина вкручування не буде досягнута
  - Механічне перемикання швидкості ⑭
    - увімкніть перемикачем F необхідну для вас швидкість

**! перемінайте перемикач швидкості під час повільного обертання**

LOW

    - низька швидкість
    - високий крутний момент
    - для загвинчування та свердління великих діаметрів
    - для нанесення різби

HIGH

    - висока швидкість
    - малий крутний момент
    - для свердління малих діаметрів
  - Захист акумулятора
- Вимикає інструмент автоматично, коли
- 1) навантаження занадто велике
  - 2) температура батареї знаходиться поза межами діапазону робочих температур від -10 до +60°C
  - 3) літієво-іонний акумулятор практично розряджений (для попередження глибокого розряджання)
- ! не продовжуйте роботу та не натискайте вимикач після автоматичного вимкнення інструмента; таними діями можна пошкодити батарею**
- Підсвітка G ⑯
- Підсвітка G загоряється при включені перемикача A ②
- Утримування і робота інструментом ⑯
 

**! під час роботи, завжди тримайте інструмент за частини захвату сірого колектору**

    - тримайте вентиляційні отвори H ② незакритими
    - не тисніть на інструмент; дайте інструменту можливість працювати за вас

## ПОРАДИ ПО ВИКОРИСТАНЮ

- Використовуйте відповідні насадки ⑰
 

**! не використовуйте тупі насадки**
- Свердління чорних металів
  - попередньо просвердліть отвір меншого діаметру, якщо необхідний отвір великого розміру
  - час від часу змащуйте свердла маслом
- При вгинчуванні шурупів у поперечний зір дерева або біля нього або в кромку дерева необхідно спочатку просвердлити отвір, щоб запобігти розколу деревини
- Для оптимального вгинчування необхідно створювати постійний тиск на інструмент, коли вгинчуете тиснути треба сильніше
- Коли працюєте з особливо твердими породами дерев необхідно зробити попереднє просвердлювання
- Свердління деревини без виривання скалок ⑯
- Свердління в стінах без пилу ⑯
- Свердління в стелях без пилу ⑯
- Свердління кафельних плиток без прослизування ⑯
- Див додаткову інформацію на [www.skileurope.com](http://www.skileurope.com)

## ДОГЛЯД/ОБСЛУГОВУВАННЯ

- Тримайте інструмент та зарядний пристрій у чистоті
  - контакти в зарядному пристрії слід чистити спиртом або іншим засобом для зачистки контактів

**! перед чищенням зарядного пристрію слід від'єднати його від електромережі**
- Якщо незважаючи на ретельну технологію виготовлення і перевірки інструмент/зарядний пристрій все-таки вийде з ладу, його ремонт дозволяється виконувати лише в авторизованій сервісній майстерні для електроприладів SKIL
- відішліть інструмент або зарядний пристрій у **нерозібраниому** вигляді разом з доказом покупки дилеру або в найближчій відділ обслуговування SKIL (адреси та схема обслуговування інструмента приводяться в [www.skileurope.com](http://www.skileurope.com))

## ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОЇ СЕРЕДИ

- **Не викидайте електроінструмент, принадлежності та упаковку разом зі звичайним сміттям** (тільки для країн ЄС)
  - відповідно до європейської директиви 2002/96/ЄС щодо утилізації старих електричних та електронних пристріїв, в залежності з місцевим законодавством, електроінструмент, який перебував в експлуатації повинен бути утилізований окремо, безпечним для навколошнього середовища шляхом
  - малюнок ⑧ нагадає вам про це
- Акумулятор не повинен при викиданні попасти до природної середи: не викидайте його разом із побутовим сміттям (малюнок ⑨ нагадає вам про це, коли виникне потреба позбавитись акумулятора)
 

**! перед тим, як позбавитись акумулятора: заклейте грубою клейкою стрічкою клеми, щоб запобігти короткому замиканню**

# ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ СТАНДАРТАМ СЕ

- Ми заявляємо, що відповідність даного продукту наступним стандартам і регулюючим документам повністю нашою відповідальністю: EN 60335, EN 61000, EN 60745, EN 55014, відповідно до положень директив 2006/95/EG, 2004/108/EG, 2006/42/EG
  - **Технічні документи в:** SKIL Europe BV (PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL

Arno van der Kloot Jan Trommelen  
Vice President Approval Manager  
Operations & Engineering

SKIL Europe BV, 4825 BD Breda, NL  
23.12.2010

## ШУМ/ВІБРАЦІЯ

- Змірний відповідно до EN 60745 рівень тиску звуку даного інструменту < 80 дБ(А) (стандартне відхилення: 3 дБ) і вібрація \* м/с<sup>2</sup> (ручна методика; похибка K = 1,5 м/с<sup>2</sup>)
    - \* свердління в металі 3,4 м/с<sup>2</sup>
    - \* загвинчування 1,7 м/с<sup>2</sup>
  - Рівень вібрації було виміряно у відповідності зі стандартизованим випробуванням, що міститься в EN 60745; дана характеристика може використовуватися для порівняння одного інструмента з іншим, а також для попередньої оцінки впливу вібрації під час застосування даного інструмента для вказаних цілей
    - при використанні інструмента в інших цілях або з іншими/ненсправними допоміжними пристосуваннями рівень впливу вібрації може значно **підвищуватися**
    - у періоди, коли інструмент вимикнений або функціонує без фактичного виконання роботи, рівень впливу вібрації може значно **знижуватися**
  - ! захищайте себе від впливу вібрації, підтримуючи інструмент і його допоміжні пристосування в справному стані, підтримуючи руки в теплі, а також правильно організовуючи свій робочий процес



Επαναφορτιζόμενο  
δράπανοκατσάβιδο 2531

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

- Το εργαλείο προορίζεται για τρύπημα σε ξύλο, σε μέταλλα, σε κεραμικά και πλαστικά υλικά - αμφίστροφα (δεξιο-αριστερόστροφα) εργαλεία με ηλεκτρονική ρύθμιση ταχύτητας είναι επίσης κατάλληλα για βίδωμα και για άνοιγμα σπειρωμάτων
  - Διαβάστε και φυλάξτε αυτές τις οδηγίες χρήσεως ③

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ①

Μέγιστη ροπή στρέψης σκληρή περίπτωση βιδώματος σύμφωνα με ISO 5393 : 40 Nm

## ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ

- A Διακόπτης εκκίνησης/στάσης και ελέγχου ταχύτητας**
  - B Πράσινο λαμπτήρα φόρτιστη**
  - C Δακτυλίδι ελέγχου της ροπής στρέψης**
  - D Θέση ασφάλισης (σύμπλεξης)**
  - E Διακόπτης αλλαγής της κατεύθυνσης περιστροφής**
  - F Διακόπτης επιλογής ταχυτήτων**
  - G Φωτισμός**
  - H Σχισμές αερισμού**
  - J Φορτιστής**

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

## ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

**ΑΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Διαβάστε όλες τις προειδοποιητικές υποδείξεις.** Αμέλειες κατά την τήρηση των προειδοποιητικών υποδείξεων μπορεί να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία, κίνδυνο πυρκαγιάς ή/και σοβαρούς τραυματισμούς. **Φυλάκτε όλες τις προειδοποιητικές υποδείξεις και οδηγίες για κάθε μελλοντική χρήση.** Ο ορισμός «ηλεκτρικό εργαλείο» που χρησιμοποιείται στις προειδοποιητικές υποδείξεις αναφέρεται σε ηλεκτρικά εργαλεία που τροφοδοτούνται από το ηλεκτρικό δίκτυο (με ηλεκτρικό καλώδιο) καθώς και σε ηλεκτρικά εργαλεία που τροφοδοτούνται από μπαταρία (χωρίς ηλεκτρικό καλώδιο).

## **1) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ**

- a) Διατηρείτε το χώρο που εργάζεσθε καθαρό και καλά φωτισμένο. Ατεξία στο χώρο που εργάζεσθε ή μη φωτισμένες περιοχές εργασίας μπορεί να οδηγήσουν σε ατυχήματα.

b) Μήν εργάζεσθε με το ηλεκτρικό εργαλείο σε περιβάλλον που υπάρχει κίνδυνος έκρηξης, στο οποίο υπάρχουν εύφλεκτα υγρά, αέρια ή σκόνη. Τα ηλεκτρικά εργαλεία μπορεί να δημιουργήσουν σπινθηρισμό ο οποίος μπορεί να αναφέλεξει τη σκόνη ή τις αναθυμάσεις.

c) Οταν χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο κρατάτε τα παιδιά κι άλλα τυχόν πρόσωπα μακριά από το χώρο που εργάζεσθε. Σε περίπτωση που άλλα άτομα αποστάσουν την προσοχή σας μπορεί να γάρεστε τον έλεγχο του υπηναγάλατος

## **2) ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ**

- a) Το φίς του καλωδίου του ήλεκτρικού εργαλείου πρέπει να ταιριάζει στην αντίστοιχη πρίζα. Δεν επιτρέπεται με κανένα τρόπο η μετακενεύη του φίς. Μη χρησιμοποιείτε προσαρμοστικά φίς σε συνδυασμό με ήλεκτρικά εργαλεία συνδεμένα με τη γη (γειωμένα). Αθικτά φίς και κατάλληλες πρίζες μειώνουν τον κίνδυνο ήλεκτροπληξίας.

b) Αποφεύγετε την επαφή του σώματος σας με γειωμένες επιφάνειες όπως σωλήνες, θερμαντικά σώματα (καλορίφέρ), κουζίνες και ψυγεία. Οταν το σώμα σας είναι γειωμένο αυξάνεται ο κίνδυνος ήλεκτροπληξίας.

- c) **Μην εκθέτετε το ηλεκτρικό εργαλείο στη βροχή ή την υγρασία.** Η διείσδυση νερού στο ηλεκτρικό εργαλείο αυξάνει τον κίνδυνο της ηλεκτροπληξίας.
- d) **Μη χρησιμοποιείτε το καλώδιο για να μεταφέρετε ή ν' αναρτήσετε το ηλεκτρικό εργαλείο ή για να βγάλετε το φίς από την πρίζα.** Κρατάτε το καλώδιο μακριά από υψηλές θερμοκρασίες, λάδια, κοφτερές ακμές ή κινούμενα εξαρτήματα. Τυχόν χαλασμένα ή μπερδεμένα καλώδια αυξάνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- e) **Οταν εργάζεσθε με το ηλεκτρικό εργαλείο στο ύπατοθρό χρησιμοποιείτε πάντοτε καλώδια επιμήκυνσης (μπαλαντάζες) που έχουν εγκριθεί για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.** Η χρήση καλωδίων επιμήκυνσης εγκριμένων για εργασία σε εξωτερικούς χώρους μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- f) **Οταν η χρήση του ηλεκτρικού εργαλείου σε υγρό περιβάλλον είναι αναπόφευκτη, τότε χρησιμοποιήστε έναν προστατευτικό διακόπτη διαρροής.** Η χρήση ενός προστατευτικού διακόπτη διαρροής ελαττώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- 3) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ**
- a) **Να είσθε πάντοτε προσεκτικός/προσεκτική, να δίνετε προσοχή στην εργασία που κάνετε και να χειρίζεσθε το ηλεκτρικό εργαλείο με περίστεψη.** Μην κάνετε χρήση του ηλεκτρικού εργαλείου όταν είσθε κουρασμένος/κουρασμένη ή όταν βρίσκεσθε υπό την επιρροή ναρκωτικών, οινοπνεύματος ή φαρμάκων. Μια στιγμιά απροσέξια κατά το χειρισμό του ηλεκτρικού εργαλείου μπορεί να δηγήσει σε σοβαρούς τραυματισμούς.
- b) **Φοράτε προστατευτικά ενδύματα και πάντοτε προστατευτικά γυαλιά.** Οταν φοράτε ενδύματα ασφαλείας, ανάλογα με το υπό χρήση ηλεκτρικό εργαλείο, ίσως προσωπίδα προστασίας από σκόνη, αντιλιθικά παπούτσια ασφαλείας, κράνη ή ωτασπίδες, μειώνεται ο κίνδυνος τραυματισμών.
- c) **Αποφεύγετε την αθέλητη εικίνηση.** Βεβαιωθείτε ότι το ηλεκτρικό εργαλείο έχει αποζευχτεί πριν το συνδέσετε με το ηλεκτρικό δίκτυο ή/και με την μπαταρία καθώς και πριν το παραλάβετε ή το μεταφέρετε. Οταν μεταφέρετε το ηλεκτρικό εργαλείο έχοντας το δάχτυλό σας στο διακόπτη ή όταν συνδέσετε το μηχάνιμα με την πηγή ρεύματος όταν αυτό είναι ακόμη συζευγμένο, τότε δημιουργείται κίνδυνος τραυματισμών.
- d) **Αφαιρείτε από τα ηλεκτρικά εργαλεία πριν τα θέσετε σε λειτουργία τυχόν συναρμολογημένα χρησιμοποιήσμα εργαλεία ή κλειδιά.** Ενα εργαλείο ή κλειδί συναρμολογημένο στο περιστρεφόμενο εξάρτημα ενός ηλεκτρικού εργαλείου μπορεί να δηγήσει σε τραυματισμούς.
- e) **Μην υπερκτυμάτε τον εαυτό σας.** Φροντίζετε για την ασφαλή στήριξη του σώματος σας και διατηρείτε πάντοτε την ισορροπία σας.
- Αυτό σας επιτρέπει τον καλύτερο έλεγχο το ηλεκτρικού εργαλείου σε περιπτώσεις απροσδόκητων καταστάσεων.
- f) **Φοράτε κατάλληλη ενδυμασία εργασίας.** Μη φοράτε φαρδιά ενδύματα ή κοσμήματα. Κρατάτε τα μαλλιά σας, τα ενδύματα σας και τα γάντια σας μακριά από τα κινούμενα εξαρτήματα. Χαλαρή ενδυμασία, κοσμήματα και μακριά μαλλιά μπορεί να εμπλακούν στα κινούμενα εξαρτήματα.
- g) **Αν υπάρχει η δυνατότητα συναρμολόγησης διατάξεων αναρρόφησης ή συλλογής σκόνης, βεβαιωθείτε αν οι διατάξεις αυτές είναι συνδεμένες καθώς κι αν χρησιμοποιούνται σωστά.** Η χρήση μιας αναρρόφησης σκόνης μπορεί να ελαττώσει τον κίνδυνο που προκαλείται από τη σκόνη.
- 4) ΧΡΗΣΗ ΚΙ ΕΠΙΜΕΛΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ**
- a) **Μην υπερφορτώνετε το ηλεκτρικό εργαλείο.** Χρησιμοποιείτε για την εκάστοτε εργασία σας το ηλεκτρικό εργαλείο που προορίζεται για ώραν. Με το κατάλληλο ηλεκτρικό εργαλείο εργάζεσθε καλύτερα και ασφαλέστερα στην αναφερόμενη περιοχή ισχύος.
- b) **Μη χρησιμοποιήστε ποτέ ένα ηλεκτρικό εργαλείο του οποίου ο διακόπτης ON/OFF είναι χαλασμένος.** Ενα ηλεκτρικό εργαλείο το οποίο δεν μπορεί να τεθεί πλέον σε ή εκτός λειτουργίας είναι επικίνδυνο και πρέπει να επισκευαστεί.
- c) **Βγάζετε το φίς από την πρίζα και/ή αφαιρέστε την μπαταρία πριν διεξάγετε στο εργαλείο μια οποιαδήποτε εργασία ρύθμισης, πριν αλλάξετε ένα εξάρτημα ή όταν πρόκειται να διαφυλάξετε/να αποθηκεύσετε το εργαλείο.** Αυτά τα προληπτικά μέτρα ασφαλείας μειώνουν τον κίνδυνο από τυχόν αθέλητη εικίνηση του ηλεκτρικού εργαλείου.
- d) **Διαφυλάγετε τα ηλεκτρικά εργαλεία που δε χρησιμοποιείτε μακριά από παιδιά.** Μην αφήνετε άτομα που δεν είναι εξοικειωμένα με το ηλεκτρικό εργαλείο ή δεν έχουν διαβάσει αυτές τις οδηγίες χρήσης να το χρησιμοποιήσουν. Τα ηλεκτρικά εργαλεία είναι επικίνδυνα όταν χρησιμοποιούνται από άπειρα πρόσωπα.
- e) **Να περιποιήστε προσεκτικά το ηλεκτρικό σας εργαλείο και να ελέγχετε, αν τα κινούμενα τμήματα του λειτουργούν άφογα και δεν μπλοκάρουν, ή μήπως έχουν χαλάσει ή σπάσει εξαρτήματα, τα οποία επηρεάζουν έτσι αρνητικά τον τρόπο λειτουργίας του ηλεκτρικού εργαλείου.** Δώστε τυχόν χαλασμένα εξαρτήματα του ηλεκτρικού εργαλείου για επισκευή πριν το χρησιμοποιήσετε πάλι. Η ανεπάρκης συντήρηση των ηλεκτρικών εργαλείων αποτελεί αιτία πολλών απυχημάτων.
- f) **Διατηρείτε τα κοπτικά εργαλεία κοφτερά και καθαρά.** Τα κοπτικά εργαλεία που συντηρούνται με προσοχή μπορούν να οδηγηθούν εύκολα και να ελεγχθούν καλύτερα.
- g) **Χρησιμοποιείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία, τα εξαρτήματα, τα χρησιμοποιήσμα εργαλεία κτλ. σύμφωνα με τις παρούσες οδηγίες καθώς.** Λαμβάνετε ταυτόχρονα υπόψην σας τις συνθήκες εργασίας και την υπό εκτέλεση εργασία. Η χρήση του ηλεκτρικού εργαλείου για άλλες εκτός από τις προβλεπόμενες εργασίες μπορεί να δημιουργήσει επικίνδυνες καταστάσεις.

## 5) ΧΡΗΣΗ ΚΙ ΕΠΙΜΕΛΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

- a) **Φορτίζετε μόνο με φορτιστής που προβλππει ο κατασκευαστής.** Η φόρτιση με φορτιστής που δεν προορίζονται για τον υπό φόρτιση τύπο του μπλοκ μπαταρίας δημιουργεί κίνδυνο πυρκαγιάς.
- b) **Χρησιμοποιείτε τη ηλεκτρική εργαλεία πάντοτε με τα προβλεπόμενα για αυτά μπλοκ μπαταρίας.** Η χρήση διαφορετικών μπλοκ μπαταρίας μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμούς ή πυρκαγιά.
- c) **Διαφυλάγετε τις μπαταρίες που δε** χρησιμοποιείτε μακριά από μεταλλικά αντικείμενα, π.χ. από συνδετήρες χαρτιών, νομίσματα, κλειδιά, καρφιά, βίδες κι άλλα παρόμοια μικροαντικείμενα, τα οποία θα μπορούσαν να επιγεφυρώσουν τις διάφορες μεμονωμένες επαφής. Μια επιγεφύρωση από μεταλλικά αντικείμενα μπορεί να προκαλπεί βραχιόνικά λαβή, σπινθηρισμό ή πυρκαγιά.
- d) **Υπό δυσμενείς συνθήκες λειτουργίας μπορεί να διαρρεύσουν υγρά από την μπαταρία.** Αποφεύγετε κάθε επαφή με μια μη στεγανή μπαταρία. Σε περίπτωση ακούσιας επαφής με τα υγρά, ξεπλύντε αμπωσία με νερό την αντίστοιχη θηση επαφής. Εκτός από αυτό, αν τα υγρά διεισδύσουν στα μάτια σας, επισκεφτήτε χωρίς καθυστηρηση πνα γιατρό. Τα διαρροποντα υγρά των μπαταριών μπορεί να προκαλπουν ερεθισμούς ή και εγκαύματα.

## 6) SERVICE

- a) **Δίνετε το ηλεκτρικό σας εργαλείο για επισκευή από άριστα ειδικευμένο προσωπικό, μόνο με γνήσια ανταλλακτικά.** Ετοι εξασφαλίζεται η διατήρηση της ασφάλειας του ηλεκτρικού εργαλείου.

## ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ

- Προφυλάξτε το εργαλείο από τυχόν φθορές από ένα σώματα (βίδες, καρφιά ή άλλα) που ίσως είναι μέσα στο κομμάτι που θα δουλέψετε - αφαιρέστε τα πριν αρχίσετε την εργασία
- Βεβαιωθείτε ότι η τάση του παρεχόμενου ρεύματος είναι ίδια με την τάση που υποδεικνύεται στην πινακίδα δεδομένων του φορτιστή
- Σε περίπτωση ηλεκτρικής ή μηχανικής κακής λειτουργίας, σταματήστε αμέσως το εργαλείο ή αποσυνδέστε τον φορτιστή από το δίκτυο ρεύματος
- Η SKIL εγγυάται την τέλεια λειτουργία του εργαλείου μόνο όταν χρησιμοποιούνται αισθεντικά εξαρτήματα
- Χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα των οποίων ο ύψιστος επιτρεπός αριθμός στροφών είναι τουλάχιστον τόσο υψηλός, όσο ο ύψιστος αριθμός στροφών χωρίς φορτιστή του εργαλείου
- Το εργαλείο/φορτιστής αυτό δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένες φυσικές, αισθητικές ή νοητικές ικανότητες, ή από άτομα χωρίς εμπειρία ή γνώση, εκτός και αν επιβλέπονται ή εάν τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση του εργαλείου/φορτιστής από άτομα υπευθύνα για την ασφάλειά τους
- Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά δεν παίζουν με το εργαλείο/ τον φορτιστή

- **Στερεώστε το κομμάτι εργασίας** (το κομμάτι εργασίες συγκρατείται καλύτερα με σφιγκτήρες ή σε μέγγενη παρά με το χέρι)
  - **Να κρατάτε το ηλεκτρικό εργαλείο από τις μονωμένες επιφάνειες συγκράτησης όταν υπάρχει κίνδυνος το εργαλείο ή η βίδα να έρθει σε επαφή με μη ορατούς ηλεκτροφόρους αγωγούς ή το ίδιο το καλώδιο του (η επαφή με έναν ηλεκτροφόρο αγωγό μπορεί να θέσει τα μεταλλικά μέρη του ηλεκτρικού εργαλείου επίσης υπό τάση και προκαλέσει έτσι ηλεκτροπληξία)**
  - **Χρησιμοποιήστε κατάλληλες ανιχνευτικές συσκευές για να εντοπίσετε τυχόν αφανείς τροφοδοτικές γραμμές ή συμβουλευτείτε σχετικά τις επιχειρήσεις παροχής ενέργειας (επαφή με ηλεκτρικές γραμμές μπορεί να οδηγήσει σε πυρκαϊά ή σε ηλεκτροπληξία - βλάβες σε αγωγούς φωταερίου (γκαζίου) μπορεί να οδηγήσουν σε έκρηξη - η διείσδυση σ' ένα σωλήνα νερού προκαλεί υλικές ζημιές ή μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία)**
  - **Μην κατεργάζεστε υλικά που περιέχουν αμιάντο** (το αμιάντο θεωρείται σαν καρκινογόνο υλικό)
  - Η σκόνη από υλικά όπως μπογιές που περιέχουν μόλυβδο, ορισμένα είδη ξύλου, ανόργανα στοιχεία και μέταλλα μπορεί να είναι επιβλαβής (η επαφή ή η εισπνοή της σκόνης μπορεί να προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις ή/και αναπνευστικές ασθένειες στον χειριστή ή σε άτομα που παρίστανται - **να φοράτε προσωπίδα προστασίας από τη σκόνη και να εργάζεστε με συσκευή αφαίρεσης σκόνης όταν είναι δυνατό**)
  - Ορισμένα είδη σκόνης ταξινομούνται ως καρκινογόνα (όπως η σκόνη από τη δρυ ή την οξά) ιδιαίτερα σε συνδυασμό με πρόσθετα συντήρησης ξύλου - **να φοράτε προσωπίδα προστασίας από τη σκόνη και να εργάζεστε με συσκευή αφαίρεσης σκόνης όταν είναι δυνατό**
  - Ακολουθήστε τις σχετικές με σκόνη εθνικές διατάξεις για τα υλικά που θέλετε να εργαστείτε
  - Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης E ② βρίσκεται στη μεσαία θέση (κλείδωμα), πριν διεξάγετε κάποια εργασία ρύθμισης στο εργαλείο ή αλλάξτε εξάρτημα όπως και όταν μεταφέρετε ή αποθηκεύσετε το εργαλείο
- ### ΦΟΡΤΙΣΗ/ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ
- Να φορτίζετε την μπαταρία μόνον με το φορτιστή που παραδίδεται μαζί με το εργαλείο
  - Μην αγγίζετε τις επαφές μεσά στο φορτιστή
  - Μην εκθέτετε το εργαλείο/φορτιστή/ την μπαταρία στη βροχή
  - Μην φορτίζετε την μπαταρία σε περιβάλλον με σκόνη υγρασία
  - Να αποθηκεύετε το εργαλείο/τον φορτιστή/την μπαταρία σε μέρη όπου η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 50°C ή δεν θα πέσει κάτω από 0°C
  - Μην χρησιμοποιείτε τον φορτιστή όταν έχει βλάβη - δώστε το για έλεγχο σε ένα από τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία της SKIL
  - Μην χρησιμοποιείτε τον φορτιστή έαν το καλώδιο ή η πρίζα έχουν φθορά - το καλώδιο ή η πρίζα θα πρέπει να αντικατασθούν αμέσως σε ένα από τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία της SKIL

- Μην χρησιμοποιείτε την μπαταρία όταν έχει βλάβη - πρέπει να τη αλλάζετε αμέσως
  - Μην αποσυναρμολογήσετε τον φορτιστή ή την μπαταρία
  - Μην επιχειρήσετε να επαναφορτίσετε μπαταρίες, οι οποίες δεν επαναφορτίζονται, με το φορτιστή
- ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΩΝ ΣΤΟ ΦΟΡΤΙΣΤΗ/ΜΠΑΤΑΡΙΑ**
- ③ Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών πριν από τη χρήση
  - ④ Να χρησιμοποιείτε το φορτιστή μόνο σε εσωτερικούς χώρους
  - ⑤ Διπλή μόνωση (δεν απαιτείται καλώδιο γειωσης)
  - ⑥ Οι μπαταρίες θα εκραγούν εάν γίνει απόρριψη τους σε φωτιά, γι' αυτό μην καίτε τις μπαταρίες για οποιοδήποτε λόγο
  - ⑦ Να αποθηκευετε το εργαλείο/τον φορτιστή/την μπαταρία σε μέρη όπου η θερμοκρασία δεν θα ξεπέρασε τους 50°C
  - ⑧ Μην πετάτε τον φορτιστή στον κάδο οικιακών απορριμμάτων
  - ⑨ Μην πετάτε την μπαταρία στον κάδο οικιακών απορριμμάτων

## ΧΡΗΣΗ

- Συνδιασμένος διακόπτης Α ② για ξεκίνημα/ σταμάτημα και έλεγχο ταχύτητας  
Ρυθμίστε την ταχύτητα από τον μηδέν στο μέγιστο, πιέζοντας περισσότερο ή λιγότερο τη σκανδάλη
- Φόρτιση της μπαταρίας ⑩
  - ! μια νέα μπαταρία ίση σε λιθίου ή μια μπαταρία ίση σε λιθίου που δε χρησιμοποιήθηκε για αρκετό καιρό αποκά τη βέλτιστη απόδοσή της μετά από 3 περίπου κύκλους φόρτισης/εκφόρτισης
  - συνδέστε το φορτιστή με το δίκτυο ρεύματος όπως δείχνει η εικόνα ⑩a
  - το πράσινο λαμπτάκι Β ανάβει υποδεικνύοντας ότι ο φορτιστής είναι έτοιμη για χρήση ⑩a
  - εισαγάγετε την μπαταρία στο φορτιστή, όπως δείχνει η εικόνα ⑩b
  - ! η μπαταρία μπορεί επίσης να παραμείνει μέσα στο εργαλείο κατά τη διάρκεια της φόρτισης, αλλά σε αυτήν την περίπτωση δεν θα είναι δυνατή η ενεργοποίηση του εργαλείου
  - το πράσινο λαμπτάκι Β θα ανβοσήσει δείχνοντας ότι η μπαταρία βρίσκεται σε φόρτιση ⑩c
  - μετά από περίπου 1 ώρα η μπαταρία είναι πιλήρως φορτισμένη, το πράσινο λαμπτάκι Β παραμένει σταθερά αναμμένο, και η φόρτιση αυτομάτως μετατρέπεται σε φόρτιση συντήρησης ⑩d
  - ! αλλάζετε την μπαταρία από τον φορτιστή μετά από τελειώσει ο χρόνος φόρτισης ωστε να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής για την μπαταρία

## ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΩΣΙΣ:

- εάν το πράσινο λαμπτάκι Β δεν αναβοσήνει όταν τοποθετήσετε την μπαταρία στον φορτιστή, αυτό μπορεί να σημαίνει ότι η μπαταρία είναι πολύ κρύα ή πολύ ζέστη (ο φορτιστής φορτίζει φορτιστή συντήρησης μέχρι η θερμοκρασία να φτάσει μεταξύ 0°C και 45°C) - ο φορτιστής αυτόματα γυρίζει στη φόρτιση συντήρησης μέχρι η θερμοκρασία να φτάσει μεταξύ 0°C και 45°C, όποτε ο φορτιστής αυτομάτως θα επιστρέψει στην κανονική φόρτιση ⑩e
- η μπαταρία ιόντων λιθίου μπορεί να φορτιστεί ανά πάσα στιγμή (η διακοπή της διαδικασίας φόρτισης δεν προκαλεί βλάβη στη μπαταρία)
- η μπαταρία λιθίου δε χρειάζεται να αδειάσει τελείως προτού φορτιστεί ξανά (δεν παρουσιάζει φαινόμενο μηνήματος ρεύματος όπως οι μπαταρίες νικελίου - καδμίου)
- κατά τη φόρτιση, ο φορτιστής και η μπαταρία μπορεί να ζεσταθούν - αυτό είναι φυσιολογικό και δεν αποτελεί πρόβλημα
- σιγουρευτείτε ότι η εζωτερική επιφάνεια της μπαταρίας είναι καθαρή και στεγνή, πριν την εισαγαγή της στον φορτιστή
- μήν φορτίζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 0°C και πάνω από 45°C - αυτό θα προκαλέσει σοβαρή βλάβη στην μπαταρία και στον φορτιστή
- να μην αφαιρέστε την μπαταρία από το εργαλείο όταν αυτό είναι σε λειτουργία
- για μακρές περιόδους που δεν χρησιμοποιείτε το εργαλείο, είναι καλύτερα να έχετε αποσυνδεδεμένο τον φορτιστή από το δίκτυο ρεύματος
- όταν η μπαταρία ίση σε λιθίου είναι άδεια, το εργαλείο απενεργοποιείται αυτόματα
- μια σημαντικά μειωμένη περίοδος λειτουργίας μετά τη φόρτιση δείχνει ότι η μπαταρία έχει φθαρεί και πρέπει να αντικατασταθεί
- Άλλαγή της κατεύθυνσης περιστροφής ⑪
  - αν η διακόπτης Α ② δεν είναι σωστά τοποθετημένη στη μία ή άλλη θέση δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί
  - ! αλλάζετε την κατεύθυνση περιστροφής μόνο όταν το εργαλείο είναι τελείως σταματημένο
- Άλλαγή μύτων ⑫
  - τοποθετήστε τη μύτη όσο το δυνατόν βαθύτερα στο τούρκο
  - ! μη χρησιμοποιείτε μύτη με φθαρμένο στέλεχος
- Ελέγχος της ροπής στρέψης (VariTorque) ⑬
  - η αποδόσιμην ροπή θα αυξάνεται όσο περιστρέφετε το δακτυλίδι C του συμπλέκτη από το 1 προς το 19
  - η θέση D θα ασφαλίσει τον συμπλέκτη για να σας επιτρέψει να τρυπήσετε ή να κάνετε άλλες βαρειές εργασίες
  - οταν βιδώνετε μία βίδα δοκιμάστε πρώτα τη θέση ελέγχου ροπής 1 και αυξήστε μέχρι να φθάσετε στο επιθυμητό βάθος
- Μηχανική επιλογή ταχυτήτων ⑭
  - ρυθμίστε τον διακόπτη F στην επιθυμητή ταχύτητα
  - ! μεταβάλετε την ταχύτητα όταν το εργαλείο περιστρέφεται αργά

## LOW

- χαμηλή ταχύτητα
- υψηλή ροπή στρέψης
- για χρήση καταβιδιούκα για διάτρηση μεγάλων διαμέτρων
- για σπειρώματα

## HIGH

- υψηλή ταχύτητα
- χαμηλώτερη ροπή στρέψης
- για διάτρηση μικρών διαμέτρων

- Προστασία της μπαταρίας  
Απενεργοποιεί το εργαλείο αυτόματα όταν
  - 1) το φορτίο είναι πολύ υψηλό
  - 2) η θερμοκρασία της μπαταρίας δεν βρίσκεται εντός του επιτρεπόμενου εύρους θερμοκρασίας λειτουργίας (-10 έως +60°C)
  - 3) η μπαταρία λιθίου έχει σχεδόν αδειάσει (για την προστασία της έναντι βαθειάς εκφόρτισης)

**! μην συνεχίσετε να πατάτε το διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης μετά την αυτόματη απενεργοποίηση του εργαλείου.**  
**Μπορεί να προκληθεί βλάβη στη μπαταρία**

  - Φωτισμός G <sup>15</sup>  
Ο φωτισμός G ανάβει αυτόματα όταν ενεργοποιείτε τον διακόπτη Α <sup>②</sup>
  - Πώς να κρατάτε και να οδηγείτε το εργαλείο <sup>16</sup>  
**! ενώ εργάζεστε, να κρατάτε πάντα το εργαλείο από τη/τις λαβή/ές με γκρι χρώμα**
    - κρατάτε τις σιχισμές αερισμού H <sup>②</sup> ακάλυπτες
    - μην ασκείτε υπέρμετρη πίεση στο εργαλείο, αφήστε το εργαλείο να δουλέψει για σας

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Χρησιμοποιείτε τη κατάλληλη μύτη <sup>17</sup>  
**! χρησιμοποιείτε μόνο αιχμηρή μύτη**
- Οταν κάνετε διάτρηση σε σιδηρούχα μέταλλα
  - προ-τρυπήστε μία τρύπα μικρότερη από την απαιτούμενη
  - λιπαίνετε τα εξαρτήματα του τρυπανιού τακτικά με λάδι
- Οταν έχετε να βιδώσετε μία βίδα στη γωνία ή σε άκρα έχουν θα πρέπει πρώτα να τρυπήστε με τρυπάνι για να αποφύγετε το "σκάσιμο" του έχουν
- Γιά άριστη χρήση του εργαλείου σας απαιτείται σταθερή πίεση επάνω στη βίδα, ειδικά όταν αφαιρείτε βίδες
- Οταν βιδώνετε σε σκληρό έχυλο πρέπει πρώτα να έχετε κάνει μία ανάλογη τρύπα
- Για σωστό "καθαρό" τρύπημα στο έχυλο <sup>18</sup>
- Τρύπημα χωρίς σκόνες σε τοίχους <sup>19</sup>
- Τρύπημα χωρίς σκόνες σε οροφές <sup>20</sup>
- Τρύπημα χωρίς γλιστρήματα σε πλακάκια <sup>21</sup>
- Για περισσότερες συμβουλές δείτε [www.skileurope.com](http://www.skileurope.com)

## ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ / ΣΕΡΒΙΣ

- Κρατήστε το εργαλείο σας και τον φορτιστή καθαρά
  - καθαρίζετε τις επαφές φόρτισης με οινόπνευμα ή ειδικό καθαριστικό
  - ! αποσυνδέστε τον φορτιστή από το δίκτυο ρεύματος προτού καθαρίσετε**

- Αν παρ' όλες τις επιμελημένες μεθόδους κατασκευής κι ελέγχου το εργαλείο/ο φορτιστής σταματήσει κάποτε να λειτουργεί, τότε η επισκευή του πρέπει να ανατεθεί σ' ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο για ηλεκτρικά εργαλεία της SKIL
- στείλτε το εργαλείο ή τον φορτιστή **χωρίς να το αποσυναρμολογήσετε** μαζί με την απόδειξη αγοράς στο κατάσταμα από το οποίο το αγοράσατε ή στον πλησιέστερο σταθμό τεχνικής εξυπηρέτησης της SKIL (θα βρείτε τις διευθύνσεις και το διάγραμμα συντήρησης του εργαλείου στην ιστοσελίδα [www.skileurope.com](http://www.skileurope.com))

## ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

- **Μην πετάτε τα ηλεκτρικά εργαλεία, εξαρτημάτα και συσκευασία στον κάδο οικιακών απορριμάτων** (μόνο για τις χώρες της ΕΕ)
  - σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 2002/96/EK περί ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών και την ενσωμάτωση της στο εθνικό δίκαιο, τα ηλεκτρικά εργαλεία πρέπει να συλλέγονται ξεχωριστά και να επιστρέφονται για ανακύκλωση με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον
  - το σύμβολο <sup>⑧</sup> θα σας το θυμήσει αυτό όταν έλθει η ώρα να πετάξετε τις
- Η μπαταρία πρέπει να διαχωρίζονται από το φυσικό περιβάλλον και δεν πρέπει να πετιούνται μαζί με τα συνήθη οικιακά απορρίμματα (το σύμβολο <sup>⑨</sup> θα σας το θυμήσει αυτό όταν έλθει η ώρα να πετάξετε τις μπαταρίες αυτές)  
**! προτού πετάξετε τις μπαταρίες καλύψτε τις επαφές τους με μονωτική ταινία για να αποφύγετε τυχόν βραχυκυκλώματα**

## ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ C €

- Δηλώνουμε υπευθύνως ότι το προϊόν αυτό είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τους εξής κανονισμούς ή κατασκευαστικές συστάσεις: EN 60335, EN 61000, EN 60745, EN 55014, κατά τις διατάξεις των κανονισμών της Κοινής Αγοράς 2006/95/EK, 2004/108/EK, 2006/42/EK

**• Τεχνικός φάκελος από: SKIL Europe BV (PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL**

Arno van der Kloot Jan Trommelen  
Vice President  
Operations & Engineering Approval Manager

SKIL Europe BV, 4825 BD Breda, NL

23.12.2010

## ΘΟΡΥΒΟ/ΚΡΑΔΑΣΜΟΥΣ

- Μετρημένη σύμφωνα με EN 60745 η στάθμη ακουστικής πίεσης αυτού του εργαλείου ανέρχεται σε  $< 80 \text{ dB(A)}$  (κοινή απόκλιση: 3 dB) και ο κραδασμός σε **\* m/s<sup>2</sup>** (μεθόδος χειρός/βραχίονα - ανασφάλεια K = 1,5 m/s<sup>2</sup>)
  - \* όταν τρυπάτε σε μέταλλο 3,4 m/s<sup>2</sup>**
  - \* όταν βιδώνετε 1,7 m/s<sup>2</sup>**

- To eπίπεδο παραγωγής κραδασμών έχει μετρηθεί σύμφωνα με μια τυποποιημένη δοκιμή που αναφέρεται στο πρότυπο EN 60745 - μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύγκριση ενός εργαλείου με ένα άλλο, καθώς και ως προκαταρκτική αξιολόγηση της έκθεσης στους κραδασμούς όταν το εργαλείο χρησιμοποιείται για τις εφαρμογές που αναφέρονται
  - η χρήση του εργαλείου για διαφορετικές εφαρμογές ή με διαφορετική ή κακοσυντηρημένα εξαρτήματα μπορεί να **αυξήσει** σημαντικά το επίπεδο έκθεσης όταν το εργαλείο είναι απενεργοποιημένο ή δουλεύει αλλά δεν εκτελεί την εργασία, το επίπεδο έκθεσης μπορεί να **μειωθεί** σημαντικά
  - ! προστατευτείτε από τις επιδράσεις των κραδασμών συντηρώντας σωστά το εργαλείο και τα εξαρτήματά του, διατηρώντας τα χέρια σας ζεστά και οργανώνοντας τον τρόπο εργασίας σας

**RO**

## Mașină de găurit/înșurubat cu acumulatori 2531

### INTRODUCERE

- Această sculă este concepută pentru efectuarea de găuri în lemn, metal, ceramică și mase plastice; sculele cu control electronic de viteză și rotație reversibilă sunt de asemenea adecvate pentru însurubare și filetare
- Citiți și păstrați acest manual de instrucțiuni ③

### CARACTERISTICI TEHNICE ①

Moment de torsiune maxim, însurubare dură conform ISO 5393 : 40 Nm

### ELEMENTELE SCULEI ②

- A Întrerupător deschis/inchis și controlul vitezei
- B Lampă încărcătorului verde
- C Inel pentru reglarea momentului
- D Poziție de fixare (cuplare)
- E Comutator pentru schimbarea direcției de rotație
- F Comutator de selecție trepte de turătoare
- G Lampă
- H Fantele de ventilație
- J Încărcător

### SIGURANȚĂ

#### INSTRUCȚIUNI DE PROTECȚIE GENERALE

**ATENȚIE!** Citiți toate indicațiile de avertizare și instrucțiunile. Nerespectarea indicațiilor de avertizare și a instrucțiunilor poate provoca electrocutare, incendii și/sau răni grave. **Păstrați toate indicațiile de avertizare și instrucțiunile în vederea utilizărilor viitoare.** Termenul de "sculă electrică" folosit în indicațiile de avertizare se referă la sculele electrice alimentate de la rețea (cu cablu de alimentare) și la sculele electrice cu acumulator (fără cablu de alimentare).

### 1) SIGURANȚA LA LOCUL DE MUNCĂ

- Păstrați-vă locul de muncă curat și bine iluminat.** Dezordinea la locul de muncă sau existența unor sectoare de lucru neiluminate poate duce la accidente.
- Nu folosiți mașina în medii cu pericol de explozie, acolo unde există lichide, gaze sau pulberi inflamabile.** Sculele electrice pot produce scânteie care să aprindă pulberile sau vaporii.
- Nu permiteți accesul copiilor și al altor persoane în timpul lucrului cu mașina.** Dacă vi se distrage atenția puteți pierde controlul asupra mașinii.

### 2) SECURITATE ELECTRICĂ

- Ștecherul de recordare a mașinii trebuie să se potrivească cu priza de alimentare.** Nu este permisă în nici-un caz modificarea ștecherului. Nu folosiți adaptoare pentru ștecher la mașinile legate la pământ. Ștecherele nemodificate și prizele de curenț electric adecvate acestora reduc riscul de electrocutare.
  - Evitați contactul corporal cu suprafețe legate la pământ ca țevi, radiatoare, plite electrice și frigidere.** Există un risc crescut de electrocutare atunci când corpul dv. este și el legat la pământ.
  - Nu lăsați mașina afară în ploaie sau în mediu umed.** Riscul de electrocutare crește atunci când intr-o sculă electrică prătrunde apă.
  - Nu trageți niciodată mașina de cordonul de alimentare pentru a o transporta, a o atârna sau a scoate ștecherul din priza de curenț. Feriți cordonul de alimentare de căldură, ulei, mucii ascuțite sau de subansamble aflate în mișcare.** Un cordon de alimentare deteriorat sau înfășurat mărește riscul de electrocutare.
  - Atunci când lucrați cu scula electrică în aer liber, folosiți numai cordoane prelungitoare autorizate pentru exterior.** Întrebuințarea unu cordon prelungitor adecvat utilizării în aer liber reduce riscul de electrocutare.
  - Atunci când nu poate fi evitată utilizarea sculei electrice în mediu umed, folosiți un întrerupător de circuit cu împământare.** Folosirea unei întrerupătoare de circuit cu împământare reduce riscul de electrocutare.
- SECURITATEA PERSOANELOR**
    - Fiiți vigilienți, fiiți atenți la ceea ce faceți și procedați rațional atunci când lucrați cu scula electrică.** Nu folosiți mașina dacă sunteți obosită sau vă aflați sub influența drogurilor, alcoolului sau a medicamentelor. Un moment de neatenție în timpul lucrului cu mașina poate duce la răni grave.
    - Purtați echipament de protecție personală și întotdeauna ochelari de protecție.** Folosirea echipamentelor de protecție a persoanei ca mască de protecție împotriva prafului, încăltăminte antiderapantă, cască de protecție sau aparat de protecție auditivă, în funcție de tipul și domeniul de folosire al sculei electrice, reduce riscul răniilor.
    - Evitați o punere în funcțiune involuntară.** Înainte de a introduce ștecherul în priză și/sau de a introduce acumulatorul în scula electrică, de a o ridica sau de a o transporta, asigurați vă că aceasta este opriță. Dacă atunci când transportați scula electrică țineți degetul pe întrerupător sau dacă porniți scula electrică înainte de a o recorda la rețeaua de curenț, puteți provoca accidente.

- d) **Înainte de a pune mașina în funcțiune scoateți afară cheile reglabile și fixe.** O cheie reglabilă sau fixă, aflată într-o componentă de mașină care se rotește, poate provoca râniiri.
- e) **Nu vă supraapreciați.** Asigurați-vă o poziție stabilă și păstrați-vă întotdeauna echilibrul. Astfel veți putea controla mai bine mașina în situații neașteptate.
- f) **Purtați îmbrăcăminte de lucru adecvată.** Nu purtați haine largi sau podoabe. Țineți părul, îmbrăcăminte și mănușile departe de componente aflate în mișcare. Îmbrăcăminta largă, podoabe și părul lung pot fi prinse de piesele aflate în mișcare.
- g) **Dacă există posibilitatea montării de echipamente și instalații de aspirare și colectare a prafului, asigurați-vă că acestea sunt conectate și folosite corect.** Folosirea unei instalații de aspirare a prafului poate duce la reducerea poluării cu praf.
- 4) MANEVRAȚI ȘI FOLOSITI CU GRIJĂ SCULELE ELECTRICE**
- a) **Nu suprasolicitați mașina.** Folosiți scula electrică destinată executării lucrării dumneavoastră. Cu scula electrică potrivită lucrați mai bine și mai sigur în domeniul de putere specificat.
- b) **Nu folosiți scula electrică dacă are întrerupătorul defect.** O sculă electrică, care nu mai poate fi pornită sau opriță este periculoasă și trebuie reparată.
- c) **Scoateți ștecherul afară din priză și/sau îndepărtați acumulatorul, înainte de a executa reglaje, a schimba accesorii sau de a pune mașina la o parte.** Această măsură preventivă reduce riscul unei porniri involuntare a mașinii.
- d) **În caz de nefolosire păstrați mașinile la loc înaccesibil copiilor.** Nu permiteți persoanelor care nu sunt familiarizați cu mașina sau care n-au citit prezentele instrucțiuni, să folosească mașina. Sculele electrice sunt periculoase atunci când sunt folosite de persoane fără experiență.
- e) **Întrețineți-vă cu grijă mașina.** Controlați dacă componente mobile funcționează corect și dacă nu se blochează, dacă nu există piese defecte sau deteriorate, care să afecteze funcționarea mașinii. Înainte de a repune în funcțiune mașina, duceți-o la un atelier de asistență service pentru repararea sau înlocuirea pieselor deteriorate. Multe accidente s-au datorat întreținerii defectuoase a sculelor electrice.
- f) **Păstrați accesoriole bine ascuțite și curate.** Accesoriolele atent întreținute, cu multii tăietoare bine ascuțite se blochează mai greu și pot fi confuse mai ușor.
- g) **Folosiți sculele electrice, accesoriole, dispozitivele de lucru etc. conform prezentelor instrucțiuni.** Țineți seama de condițiile de lucru și de lucrarea care trebuie executată. Întrebuitarea unor scule electrice destinate altor utilizări decât cele preconizate, poate duce la situații periculoase.
- 5) MANEVRAȚI ȘI FOLOSITI CU GRIJĂ SCULELE ELECTRICE CU ACUMULATOR**
- a) **Folosiți pentru încărcarea acumulatorilor numai încărcătoarele recomandate de producător.** Dacă un încărcător destinat unui anumit tip de acumulator este folosit la încărcarea altor acumulatori există pericol de incendiu.
- b) **Folosiți la sculele electrice numai acumulatorii prevăzuți în acest scop.** Întrebuitarea altor acumulatori decât cei specificați poate duce la râneri și pericol de incendiu.
- c) **Feriti acumulatorii nefolosiți de contactul cu agrafe de birou, monede, chei, cuie, suruburi sau alte obiecte metalice mici, care pot produce o punte metalică între contactele acumulatorului.** Un scurtcircuit între polii de contact ai acumulatorului poate avea drept consecință arsuri sau incendiu.
- d) **Ca urmare a folosirii necorespunzătoare, din acumulator se poate surge lichid.** Evitați contactul cu acesta. În caz de contact accidental, clătiți cu apă. Dacă lichidul vă intră în ochi, pe lângă măsurile amintite consultați și un medic. Lichidul care se surge din acumulator poate provoca iritarea pielii sau arsuri.
- 6) SERVICE**
- a) **Permiteți repararea mașinii dumneavoastră numai de către un specialist calificat și numai cu piese de schimb originale.** În acest mod este garantată menținerea siguranței de exploatare a mașinii.

#### INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ PENTRU MAȘINA DE GĂURIT/SURUBELNIȚA CU ACUMULATORI

- Evitați daunele provocate de suruburi, ținte și alte elemente din timpul lucrului; înlăturați aceste elemente înainte de a trece la acțiune
- Verificați întotdeauna dacă tensiunea de alimentare este aceeași cu tensiunea indicată pe plăcuța de identificare a încărcătorului
- În cazul unor defectiuni electrice sau mecanice, imediat deconectați instrumentul sau scoateți încărcătorul de la sursa de energie
- SKIL garantează funcționarea perfectă a aparatului numai dacă sunt folosite accesoriolele originale
- Folosiți numai accesoriole a căror turăție admisă este cel puțin egală cu turăția maximă la mers în gol a aparatului
- Sculă/încărcătorul nu este destinată utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacitate reduse fizice, senzoriale sau mentale, sau fără experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care sunt supravegheata sau instruïți în privința folosirii sculei/încărcătorului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor
- Asigurați-vă că copii nu se joacă cu scula/încărcătorul
- Securizați piesa de lucru (o piesă de lucru fixată cu clame sau într-o menghină este ținută mult mai în siguranță decât manual)
- Prindeți scula electrică de mânerele izolate atunci când executați operații în cursul căror accesoriu sau surubul poate atinge fire electrice ascunse sau propriul cablu de alimentare (contactul unui cablu aflat sub tensiune poate pune sub tensiune și componentele metalice ale sculei electrice și duce la electrocutare)
- Folosiți detectoare adecvate pentru depistarea conductelor și conductorilor de alimentare sau apelați în acest scop la întreprinderea locală de furnizare a utilităților (contactul cu conductorii electrici poate provoca incendii sau electrocutare; deteriorarea unei conducte de gaz poate duce la explozii; spargerea unei conducte de apă provoacă pagube materiale sau poate provoca electrocutare)

- Nu prelucrați materiale care conțin azbest** (azbestul este considerat a fi cancerigen)
- Praful rezultat din materiale precum vopseaua care conține plumb, unele specii de lemn, minerale și metale poate fi periculos (contactul cu praful sau inhalarea acestuia poate provoca reacții alergice și/sau afectiuni respiratorii operatorului sau persoanelor care stau în apropiere); **purtăți o mască de praf și lucrați cu un dispozitiv de extragere a prafului când poate fi conectat**
- Anumite tipuri de praf sunt clasificate ca fiind cancerogene (cum ar fi praful de stejar și fag) în special în combinație cu aditivi pentru tratarea lemnului; **purtăți o mască de praf și lucrați cu un dispozitiv de extragere a prafului când poate fi conectat**
- Respectați reglementările naționale referitoare la aspirația prafului în funcție de materialele de lucru folosite
- Asigurați-vă că comutator E ② este în poziția din mijloc (poziția de blocaj) înainte de a executa reglaje ale sculei electrice sau de a înlocui accesorii precum și în cazul de transport sau depozitare a sculei electrice

#### ÎNCĂRCAREA/BATERIILOR

- Încărcați bateriile numai cu ajutorul încărcătorului furnizat împreună cu instrumentul
- Nu atingeți firele de contact al încărcătorului
- Nu expuneți la ploaie instrumentul/încărcătorul/bateria
- Nu încărcați bateria în locuri umede sau ude
- Păstrați instrumentul/încărcătorul/bateria la temperaturi cuprinse între 50°C și 0°C
- Nu folosiți încărcătorul dacă acesta deteriorat, adresați-vă la una din Stațiile de Deservire SKIL – reprezentantul oficial înregistrat – pentru verificările de rigoare
- Nu folosiți încărcătorul dacă cablu sau fișă sînt deteriorate, adresați-vă la una din Stațiile de Deservire SKIL – reprezentantul oficial înregistrat – pentru verificările de rigoare
- Nu folosiți bateria dacă aceasta este avariată; ea trebuie înlocuită imediat
- Nu dezasamblați încărcătorul sau bateria
- Nu încercați să reincarcați bateriile de unică folosință utilizând încărcătorul

#### EXPLICATIA SIMBOLURILOR DE PE ÎNCĂRCĂTOR/BATERIE

- Cititi manual de instrucții înainte de utilizare
- Folosiți încărcătorul numai în interior
- Izolație dublă (nu este necesar fir de împământare)
- Bateriile vor exploda când sunt aruncate în foc, deci nu ardeți bateriile sub niciun motiv
- Păstrați instrumentul/încărcătorul/bateria la temperaturi cuprinse între 50°C și 0°C
- Nu aruncați încărcătorul direct la pubelele de gunoi
- Nu aruncați bateria direct la pubelele de gunoi

#### UTILIZAREA

- Întrerupător combinat A ② pentru conectare/deconectare și dirijarea vitezei  
Dirijați viteza de la 0 la maximum prin apăsare mai puternic sau mai slabă a butonului de pornire

#### • Încărcarea bateriei ⑩

- ! un baterie cu ioni de litiu nou sau care nu a fost utilizat un timp mai îndelungat atinge capacitatea maximă numai după aproximativ 3 cicluri de încărcare/descărcare**
- conectați încărcătorul la sursa de alimentare conform ilustrației ⑩a
- lampa verde B se va aprinde indicând că încărcătorul este gata de funcționare ⑩a
- introduceți bateria în încărcător aşa cum se arată în imagine ⑩b
- ! de asemenea, bateria poate rămâne în aparat în timpul încărcării; în acest caz aparatul nu poate fi pornit**
- lampa verde B va clipește indicând că bateria se încarcă ⑩c
- după aproximativ o 1 oră, bateria este complet încărcată iar lampa verde B rămîne aprins, în timp ce încărcătorul comută automat pe încărcarea de întreținere ⑩d
- ! scoateți bateria din încărcător după încărcare, acest lucru va mări termenul de funcționare a bateriei**

#### IMPORTANT:

- dacă lampa verde B nu clipește după introducerea bateriei, aceasta înseamnă că bateria este prea rece sau prea încinsă (încărcătorul încarcă doar baterii a căror temperatură este cuprinsă între 0°C și 45°C); încărcătorul comută automat în regim de încărcare de întreținere pînă cînd se ajunge la o temperatură cuprinsă între 0°C și 45°C, moment în care încărcătorul comută automat pe încărcare normală ⑩e
- bateria cu ioni de litiu poate fi încărcată în orice moment (întreruperea procedurii de încărcare nu va cauza deteriorarea bateriei)
- nu este obligatoriu ca bateria cu ioni de litiu să fie descărcată înainte de încărcare (nu există "efectul de memorare" de la bateriile cu nichel-cadmiu)
- în timpul încărcării, încărcătorul și bateria pot să se încărcăzească; această lucru este normal și nu indică aparitia vreunei probleme
- înainte de introducerea bateriei în încărcător, asigurați-vă că suprafața exterioară a bateriei este curată și uscată
- nu încărcați la temperaturi mai joase de 0°C și mai mari de 45°C, acest fapt a deteriora grav bateria și încărcătorul
- nu scoateți bateria din instrument în timpul funcționării acestuia
- dacă nu veți utiliza instrumentul o perioadă mai îndelungată se recomandă să deconectați încărcătorul de la sursa de energie
- mașina este oprită automat în momentul în care bateria cu ioni de litiu este complet descărcată
- o perioadă de lucru semnificativ redusă după încărcare indică faptul că bateria s-a uzat și trebuie înlocuită
- Schimbarea direcției de rotație ⑪
- dacă pârghia nu se așa în poziția corectă stânga/dreapta, întrerupător A ② nu va putea fi acționat
- ! schimbați direcția de rotație abia atunci când aparatul este complet oprit**

- Înlocuirea biți (12)
  - introduceti bitul mat adânc în mandrina
  - ! nu folosiți biți cu coadă deteriorată**
- Reglajul cuplului (VariTorque) (13)
  - ale ambreajului randamentul cuplurilor de torsione va spori în cazul în care inelul ambreajului C este sucit de la poziția 1 la 19, poziția D va bloca ambreajul pentru a permite găurile unor portiuni mai dificile
  - în cazul în care ați nimerit peste un șurub, încercați pentru început poziția 1 al VariTorque și apăsați până când veți obține adâncimea necesară
- Selecție mecanică a treptelor de turataje (14)
  - setați comutatorul F la viteza dorită
  - ! acționați comutatorul de selecție a treptelor de turataje în timp ce scula funcționează lent**
- LOW
  - viteză scăzută
  - moment de rotație mare
  - pentru ghidarea șuruburilor și pentru găurile de diametre mari
  - pentru realizarea de filete
- HIGH
  - viteză ridicată
  - moment de rotație scăzut
  - pentru găurile de diametre mai mici
- Protecția bateriei
 

Oprește automat aparatul atunci când

  - 1) sarcina este prea mare
  - 2) temperatura bateriei nu se încadrează în intervalul de temperaturi de operare admisibile, cuprins între -10 și +60°C
  - 3) bateria cu ioni de litiu este aproape descărcată (pentru protecție împotriva descărcării complete)

**! nu continuați să apăsați comutatorul pornit/oprit după oprirea automată a mașinii; în caz contrar, bateria poate fi deteriorată**
- Lampă G (15)
 

Lampa G se aprinde automat dacă se acționează întrerupătorul A (2)
- Măruirea și dirjarea sculei (16)
 

**! în timp ce lucrăți, țineți întotdeauna scula de zonă (zonele) de prindere colorate gri**

  - mențineți fantele de ventilație H (2) neacoperite
  - nu exercitați prea multă presiune asupra aparatului; lăsați aparatul să funcționeze

## SFATURI PENTRU UTILIZARE

- Folosiți biți juste (17)
 

**! folosiți numai biți ascutite**
- La găurile în metale feroase
  - când este necesară găurile la un diametru mare, efectuați întâi o găuri intermedieră, la diametru mai mic
  - ungeți cu ulei din când în când burghiu
- Atunci când dorîți să sucîti un șurub la marginea, colțul, capătul lemnului, se recomandă să faceți o gaură cu instrumentul de gărit pentru a evita crăparea lemnului
- Pentru o utilizare optimă a instrumentului este necesară exercitarea unei presiuni constante asupra șurubului, în special la schimbare

- În cazul înșurubării într-un lemn tare se recomandă efectuarea în prealabil a unei găuri
- Găuriște așchiată în lemn (18)
- Găuriște în ziduri fara praf (19)
- Găuriște în plăsoane fara praf (20)
- Găuriște în tigle fara a aluneca (21)
- A se vedea alte recomandări la [www.skileurope.com](http://www.skileurope.com)

## ÎNTREȚINERE / SERVICE

- Păstrați instrumentul și încărcătorul curat
  - curățați cu alcool sau curățător de contacte contactele de încărcare al încărcătorului
  - ! deconectați încărcătorul de la sursa de energie înainte de curățire**
- Dacă în ciuda procedurilor de fabricație și control riguroso scula/încărcătorul are totuși o pană, repararea acesteia se va face numai la un atelier de asistență service autorizat pentru scule electrice SKIL
  - trimiteți scula sau încărcătorul **în totalitatea lui** cu bonul de cumpărare la distribuitorul sau la centrul de service SKIL cel mai apropiat (adrese și diagrame de service se găsească la [www.skileurope.com](http://www.skileurope.com))

## MEDIUL

- Nu aruncați sculele electrice, accesorioare sau ambalajele direct la pubelele de gunoi (numai pentru țările din Comunitatea Europeană)
  - Directiva Europeană 2002/96/EC face referire la modul de aruncare a echipamentelor electrice și electronice și modul de aplicare a normelor în conformitate cu legislația națională; sculele electrice în momentul în care au atins un grad avansat de uzură și trebuie aruncate, ele trebuie colectate separat și reciclate într-un mod ce respectă normele de protecție a mediului înconjurător
  - simbolul (8) vă va reaminti acest lucru
- Bateriile trebuie păstrate separat în mediul natural și nu trebuie considerate deșeuri domestice normale (simbolul (9) vă va reaminti acest lucru)
 

**! înainte de a aruncați baterie, protejați terminalele bateriei cu lăță de protecție pentru a preîntâmpina scurtcircuitul**

## DECLARAȚIE DE CONFORMITATE CE

- Declaram pe proprie răspundere că acest produs este conform cu următoarele standarde sau documente standardizate: EN 60335, EN 61000, EN 60745, EN 55014, în conformitate cu regulile 2006/95/CE, 2004/108/CE, 2006/42/CE
- **Documentație tehnică la:** SKIL Europe BV (PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL

Arno van der Kloot

Jan Trommelen

Vice President

Operations & Engineering

Approval Manager

SKIL Europe BV, 4825 BD Breda, NL

23.12.2010

## ZGOMOT/VIBRAȚII

- Măsurat în conformitate cu EN 60745 nivelul de presiune a sunetului generat de acest instrument este de < 80 dB(A) (abaterea standard: 3 dB) iar nivelul vibrațiilor **\* m/s<sup>2</sup>** (metoda mînă-brat; incertitudine K = 1,5 m/s<sup>2</sup>)  
**\* când găuriți în metal 3,4 m/s<sup>2</sup>**  
**\* când înșurubăriți 1,7 m/s<sup>2</sup>**
- Nivelul emisiilor de vibrații a fost măsurat în conformitate cu un test standardizat precizat în EN 60745; poate fi folosit pentru a compara o sculă cu alta și ca evaluare preliminară a expunerii la vibrații atunci când folosiți scula pentru aplicațiile menționate
  - utilizarea sculei pentru aplicații diferite sau cu accesorii diferite și prost întreținute poate crește semnificativ nivelul de expunere
  - momentele în care scula este oprită sau când funcționează dar nu execută nicio lucru, pot reduce semnificativ nivelul de expunere
- ! **protectați-vă împotriva efectelor vibrațiilor prin întreținerea sculei și a accesoriilor sale, păstrând mâinile calde și organizând procesele de lucru**

BG

## Акумулаторен бормашина/винтоверт 2531

### УВОД

- Този инструмент е предназначен за пробиване на дърво, метал, керамика и пластмаса; за завинтване и нарязване на резба се предлагат инструменти с електронно регулиране на скоростта и ляво/дясно въртене
- Прочетете и пазете това ръководство за работа ③

### ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ ①

Макс. въртящ момент при твърди винтови съединения по ISO 5393 : 40 Nm

### ЕЛЕМЕНТИ НА ИНСТРУМЕНТА ②

- A Спусък за включване/изключване и регулиране на скоростта
- B Свети зелено на зарядното устройство
- C Пръстен за регулиране на въртящия момент
- D Позиция заключено (съединяване)
- E Превключвател за обръщане на посоката на въртене
- F Превключвател за предавките
- G Насочена светлина
- H Вентилационните отвори
- J Зарядно устройство

## БЕЗОПАСНОСТ

### ОБЩИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

**! ВНИМАНИЕ!** Прочетете внимателно всички указания. Неспазването на приведените по долу указания може да доведе до токов удар, пожар и/или тежки травми. **Съхранявайте тези указания на сигурно място.** Използваният по-долу термин "електроинструмент" се отнася до захранвани от електрическата мрежа електроинструменти (със захранващ кабел) и до захранвани от акумулаторна батерия електроинструменти (без захранващ кабел).

#### 1) БЕЗОПАСНОСТ НА РАБОТНОТО МЯСТО

- a) **Поддържайте работното си място чисто и подредено.** Безпорядък или недостатъчното осветление могат да спомогнат за възникването на трудова злополука.
- b) **Не работете с електроинструмента в среда с повишена опасност от възникване на експлозия, в близост до леснозапалими течности, газове или прахообразни материали.** По време на работа в електроинструментите се отделят искри, които могат да възпламенят прахообразни материали или пари.
- c) **Дръжте деца и странични лица на безопасно разстояние, докато работите с електроинструмента.** Ако вниманието Ви бъде отклонено, може да загубите контрола над електроинструмента.

#### 2) БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА С ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТОК

- a) **Щепселт на електроинструмента трябва да е подходящ за ползвания контакт.** В никакъв случай не се допуска изменяне на конструкцията на щепсела. Когато работите със занулен електроуреди, не използвайте адаптери за щепсела. Ползването на оригинални щепсли и контакти намалява риска от възникване на токов удар.
- b) **Избегвайте допира на тялото Ви до заземени тела, напр. тръби, отопителни уреди, пещи и хладилници.** Когато тялото Ви е заземено, рискът от възникване на токов удар е по-голям.
- c) **Предпазвайте електроинструмента си от дъжд и влага.** Проникването на вода в електроинструмента повишава опасността от токов удар.
- d) **Не използвайте захранващия кабел за цели, за които той не е предвиден, напр. за да носите електроинструмента за кабела или да извадите щепсела от контакта.** Предпазвайте кабела от нагряване, омасляване, допир до остри ръбове или до подвижни звена на машини. Повредени или исукиани кабели увеличават риска от възникване на токов удар.
- e) **Когато работите с електроинструмент навън, използвайте само удължителни кабели, предназначени за работа на открito.** Използването на удължител, предназначен за работа на открito, намалява риска от възникване на токов удар.

f) Ако се налага използването на електроинструмента във влажна среда, използвайте предпазен пренъсвач за утечни токове. Използването на предпазен пренъсвач за утечни токове намалява опасността от възникване на токов удар.

### 3) БЕЗОПАСЕН НАЧИН НА РАБОТА

a) Бъдете концентрирани, следете внимателно действията си и постъпвайте предпазливо и разумно. Не използвайте електроинструмента, когато сте уморени или под влиянието на наркотични вещества, алкохол или упойващи лекарства. Един миг разсейност при работа с електроинструмент може да има за последствие изключително тежки наранявания.

b) Работете с предпазващо работно облекло и винаги с предпазни очила. Носенето на подходящи за използване електроинструмент и извършваната дейност лични предпазни средства, като дихателна маска, здрави пълтнозатворени обувки със стабилен грайфер, защитна каска или шумозаглушители (антифони), намалява риска от възникване на трудова злополука.

c) Избягвайте опасността от включване на електроинструмента по невнимание. Преди да включите щепсела в захранващата мрежа или да поставите акумулаторната батерия, се уверявайте, че пусковият пренъсвач е в положение изключено. Ако, когато носите електроинструмента, държите пръста си върху пусковия пренъсвач, или ако подавате захранващо напрежение на електроинструмента, когато е включен, съществува опасност от възникване на трудова злополука.

d) Преди да включите електроинструмента, се уверявайте, че сте отстранили от него всички помощни инструменти и гаечни ключове. Помощен инструмент, забравен на въртящо се звено, може да причини травми.

e) Не надценявайте възможностите си. Работете в стабилно положение на тялото и във всеки момент поддържайте равновесие. Така ще можете да контролирате електроинструмента по-добре и по-безопасно, ако възникне неочаквана ситуация.

f) Работете с подходящо облекло. Не работете с широки дрехи или украсения. Дръжте косата си, дрехите и ръкавици на безопасно разстояние от въртящи се звена на електроинструментите. Широките дрехи, украсенията, дългите коси могат да бъдат захванати и увлечени от въртящи се звена.

g) Ако е възможно използването на външна аспирационна система, се уверявайте, че тя е включена и функционира изправно. Използването на аспирационна система намалява рисковете, дължащи се на отделящата се при работа прах.

### 4) ВНИМАТЕЛНО ОТНОШЕНИЕ КЪМ ЕЛЕКТРОИНСТРУМЕНТИ

a) Не претоварвайте електроинструмента.

Използвайте електроинструментите само съобразно тяхното предназначение. Ще работите по-добре и по-безопасно, когато използвате подходящия електроинструмент в зададения от производителя диапазон на натоварване.

b) Не използвайте електроинструмент, чиито пусков пренъсвач е повреден. Електроинструмент, който не може да бъде изключван и включван по предвидения от производителя начин, е опасен и трябва да бъде ремонтиран.

c) Преди да променяте настройките на електроинструмента, да заменяте работни инструменти и допълнителни приспособления, както и когато продължително време няма да използвате електроинструмента, изключвате щепсела от захранващата мрежа и/или изваждайте акумулаторната батерия. Тази мярка премахва опасността от задействане на електроинструмента по невнимание.

d) Съхранявайте електроинструментите на места, където не могат да бъдат достигнати от деца. Не допускате те да бъдат използвани от лица, които не са запознати с начина на работа с тях и не са прочели тези инструкции. Когато са в ръцете на неопитни потребители, електроинструментите могат да бъдат изключително опасни.

e) Поддържайте електроинструментите си грижливо. Проверявайте дали подвижните звена функционират безуспорно, дали не заклинват, дали има счупени или повредени детайли, които нарушават или изменят функциите на електроинструмента. Преди да използвате електроинструмента, се погрижете повредените детайли да бъдат ремонтирани. Много от трудовите злополуки се дължат на недобре поддържани електроинструменти и уреди.

f) Поддържайте режещите инструменти винаги добре заточени и чисти. Добре поддържаните режещи инструменти с остро ръбове оказват по-малко съпротивление и се водят по-леко.

g) Използвайте електроинструментите, допълнителните приспособления, работните инструменти и т.н., съобразно инструкциите на производителя. С дейности и процедури, евентуално предписани от различни нормативни документи. Използването на електроинструменти за различни от предвидените от производителя приложения повишава опасността от възникване на трудови злополуки.

### 5) ВНИМАТЕЛНО ОТНОШЕНИЕ КЪМ АКУМУЛАТОРНИ ЕЛЕКТРОИНСТРУМЕНТИ

a) За зареждането на акумулаторните батерии използвайте само зарядните устройства, препоръчани от производителя. Когато използвате зарядни устройства за зареждане на неподходящи акумулаторни батерии, съществува опасност от възникване на пожар.

- b) За захранване на електроинструментите използвайте само предвидените за съответния модел акумулаторни батерии. Използването на различни акумулаторни батерии може да предизвика трудова злополука и/или пожар.
  - c) Предпазвайте неизползваните акумулаторни батерии от контакт с големи или малки метални предмети, напр. кламери, монети, ключове, пирони, винтове и др.п., тъй като те могат да предизвикат късно съединение. Последствията от късното съединение могат да бъдат изгаряния или пожар.
  - d) При неправилно използване от акумулаторна батерия от нея може да изтече електролит. Избягвайте контакта с него. Ако въпреки това на коката Ви попадне електролит, изплакнете мястото обилно с вода. Ако електролит попадне в очите Ви, незабавно се обърнете за помощ към очен лекар. Електролитът може да предизвика изгаряния на коката.
- 6) ПОДДЪРЖАНЕ**
- a) Допускайте ремонтът на електроинструментите Ви да се извършва само от квалифицирани специалисти и само с използването на оригинални резервни части. По този начин се гарантира съхраняване на безопасността на електроинструмента.

## УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА ЗА АКУМУЛАТОРЕН УДАРТ/ВИНТОВЕРТ

- Избягвайте повреди, които могат да бъдат причинени от винтове, гвоздеи и други метални елементи в обработвания детайл; отстранете ги преди да започнете работа
- Преди включване на зарядното устройство в контакта се уверете, че мрежовото напрежение отговаря на напрежението, обозначено на фирменията табелка на зарядното устройство
- При електрическа или механична повреда незабавно спрете електроинструмента или изключете зарядното устройство от захранващата мрежа
- SKIL може да осигури безаварийна работа на електроинструмента само ако се използват оригинални допълнителни приспособления
- Използвайте само принадлежности, чиято допустима скорост на въртене е поголяма или равна на максималната скорост на въртене на празен ход на електроинструмента
- Инструмент/зарядното устройство не е предназначен за употреба от страна на лица (включително деца) с намалена физически, сетивни или умствени способности, или такива, които нямат нужните опит и знания, освен ако те не са под компетентно ръководство, или ако не са били съответно инструктирани по отношение употребата на инструмента/зарядното устройство от страна на лицето - отговарящо за тяхната безопасност
- Не позволявайте деца да играят с инструмента/зарядно устройство
- **Обезопасете работния материал** (материал, затегнат в затягащ инструмент или в менгеме е по-устойчив, отколкото ако се държи в ръка)

• Когато изпълнявате дейности, при които работният инструмент или винта може да попадне на скрити под повърхността проводници под напрежение или да засегне захранващия кабел, внимавайте да допирате електроинструмента само до изолираните ръкохватки (при контакт с проводник под напрежение то се предава на металните детайли на електроинструмента и това може да предизвика токов удар)

- За да откриете скрити под повърхността електро-, водо- и газопроводи, използвайте подходящи уреди или се обърнете към местното снабдително дружество (прекъсването на електропроводници под напрежение може да предизвика пожар и/или токов удар; увреждането на газопровод може да предизвика експлозия; засlagenето на водопровод може да предизвика значителни материали щети и/или токов удар)
- **Не обработвайте азбестостъръща материал** (азбестът е канцероген)
- Прахът от някои материали, като например съдържащо олово боя, някои видове дървесина, минерали и метали може да бъде вреден (контакт или вдишване на такъв прах могат да причинят алергични реакции и/или респираторни заболявания на оператора или стоящите наблизо лица); използвайте противопрахова маска и работете с аспираращо праха устройство, когато такова може да бъде свързано
- Определени видове прах са класифицирани като карциногенни (като прах от дъб и бук) особено когато са комбинирани с добавки за подобряване на състоянието на дървесината; използвайте противопрахова маска и работете с аспираращо праха устройство, когато такова може да бъде свързано
- Следвайте дефинираните по БДС изисквания относно запрашенността за материалите, които желаете да обработвате
- Убедете се че ключа E ② е в средно (блокирано) положение, преди да направите каквито и да реглажи или смени на консумативите или когато транспортирате или прибирате инструмента

## ЗАРЕЖДАНЕ/БАТЕРИИ

- Зареждането на батерията трябва да се извърши само с помощта на зарядното устройство, включено в окомплектовката на електроинструмента
- Не докосвайте контактите в зарядното устройство
- Не излагайте на дъжд електроинструмента/зарядното устройство/батерията
- Не зареждайте батерийте във влажна или мокра среда
- Съхранявайте електроинструмента/зарядното устройство/батерията в помещение при температури, не по-високи от 50°C и не по-ниски от 0°C
- Не използвайте повредено зарядно устройство; занесете го в някой от оторизираните сервиси на SKIL за проверка

- Не използвайте зарядното устройство при повреден кабел или щепсел; повреденият кабел или щепсел трябва незабавно да бъде подменен в някой от оторизираните сервизи на SKIL
- Не използвайте неизправна батерия; незабавно я заменете
- Не разглобявайте зарядното устройство или батерията
- Не правете опит за зареждане със зарядното устройство на батерии, които не могат да бъдат презареждани

## **ОБЯСНЕНИЕ НА СИМВОЛИТЕ НА ЗАРЯДНОТО УСТРОЙСТВО/АКУМУЛАТОРА**

- ③ Преди употреба прочетете ръководството с указания
- ④ Използвайте зарядното устройство само в закрити помещения
- ⑤ Двойна изолация (не се изисква кабел за заземяване)
- ⑥ Хвърлен в огън, акумулаторът ще експлодира, така че не изгаряйте акумулатора по каквато и да е причина
- ⑦ Съхранявайте инструмента/зарядното устройство/батерията в помещения при температури, не по-високи от 50°C
- ⑧ Не изхвърляйте зарядното устройство заедно с битови отпадъци
- ⑨ Не изхвърляйте батерията заедно с битови отпадъци

## **УПОТРЕБА**

- Комбиниран бутон A ② за вклрчване / изклрчване и управление на скоростта  
Управлението на скоростта от нула до максималната стойност се извършва като натискате прекъсвача по-силно или по-слабо
- Зареждане на батерията ⑩
  - ! нова или продължително време неизползвана литиево-йонният батерията достига пълния си капацитет едва след приблизително 3 цикъла на зареждане/разреждане**
    - поставете зарядното устройство в захранващата мрежа, както е показано ⑩a
    - зелената светлина В ще се включи, указвайки, че зарядното устройство е готов за работа ⑩a
    - вкарайте батерията в зарядното устройство, както е показано на фигурана ⑩b
  - ! батерията може да остане в уреда по време на зареждането; в този случай уредът не може да бъде включен**
    - зелената светлина В ще започне да мига, което показва, че батерията се зарежда ⑩c
    - след около 1 час батерията е напълно заредена и зелената светлина В остава включена след мигането, през което време зарядното устройство автоматично се превключва на поддържащо зареждане ⑩d
  - ! извадете батерията от зарядното устройство след принклрчване на зареждането; по този начин ще удължите експлоатационния срок на батерията**

## **ВАЖНО:**

- ако зелената светлина В не мига след поставяне на батерия, това може да означава че батерията е твърде студена или твърде гореща (зарядното устройство зарежда батерии само когато температурата им е между 0°C и 45°C); тогава зарядното устройство автоматично се превключва на поддържащо зареждане, докато бъде достигната температура между 0°C и 45°C, когато се превключва на нормално зареждане ⑩e
- литиево-йонният акумулатор може да се зарежда по всяко време (прекъсването на процеса на зареждане не поврежда акумулатора)
- литиево-йонната батерия не е необходимо да бъде изтощена преди зареждане (няма "ефект на памет" като при никелово-кадмиеовите батерии)
- през време на зареждане зарядното устройство и батерията могат да бъдат горещи при докосване; това е нормално и не показва проблем
- преди да поставите батерията в зарядното устройство, се уверете, че външната ѝ повърхност е чиста и суха
- не зареждайте батерията при температури, по-ниски от 0°C и по-високи от 45°C; това ще повреди сериозно както батерията, така и зарядното устройство
- не демонтирайте батерията от електроинструмента, докато е включен
- ако предполагате, че електроинструментът няма да бъде използван продължително време, е най-добре да изключите зарядното устройство от захранващата мрежа
- когато литиево-йонният акумулатор е разреден, инструментът се изключва автоматично
- значително намалено време на функциониране на уреда след зареждане показва, че батерията е износена и трябва да бъде сменена
- Обръщане на посоката на въртене ⑪
  - ако лостът не е точно в положение включване/изключване, спусъкът А ② не може да бъде активиран
- ! обръщайте посоката на въртене само когато електроинструментът е напълно спрял**
- Смяна на бит ⑫
  - поставете бита колкото е възможно по-навътре в патронника
- ! не използвайте бит с повредена опашка**
- Управление на въртящия момент (VariTorque) ⑬
  - изходният въртящ момент ще се увеличи при завъртане на пръстена С на патронника от 1 до 19; в позиция D съединителят се блокира за пробиване и завиване при тежки условия
  - при завиване на винт първо опитайте позиция 1 на съединителя VariTorque и след това увеличете въртящия момент, докато достигнете желаната дълбоочина

- Механичен редуктор ⑯
  - поставете превключвателя F на желаната скорост
  - ! задействайте превключвателя за предавните, когато инструментът работи бавно**
- LOW
  - ниска скорост
  - голям въртящ момент
  - като отвертка и за пробиване на големи диаметри
  - за нарязване на резба
- HIGH
  - висока скорост
  - по-малък въртящ момент
  - за пробиване на малки диаметри
- Защита на батерията
 

Автоматично изключва уреда, когато

  - 1) натоварването е прекалено голямо
  - 2) температурата на батерията е извън допустимия работен температурен диапазон от -10 до +60°C
  - 3) литиево-йонната батерия е почти изтощена (за защита срещу дълбок разряд)

**! след автоматичното изключване на инструмента не продължавайте да натискате спусъка, понеже може да се повреди акумулаторът**
- Прожектор G ⑯
 

Прожекторът G светва автоматично, когато се задейства ключ A ②
- Държане и насочване на инструмента ⑯
 

**! по време на работа, винаги дръжте уреда за оцветената(ите) в сиво зона(и) за хващане**

  - оставяйте вентилационните отвори Н ② непокрити
  - не прилагайте твърде голям натиск върху електроинструмента; нека той да свърши работата вместо вас

## УКАЗАНИЯ ЗА РАБОТА

- Използвайте подходящи бит ⑰
 

**! използвайте само остро бит**
- При пробиване на цветни метали
  - ако ви трябва голям отвор, първо пробийте малък
  - от време на време смазвайте свредлата с машинно масло
- При завиване на винт в близост до ръба на дървен детайл първо пробийте отвор, за да избегнете откъртане на дървото
- За оптимална работа на електроинструмента е необходим постоянен натиск върху винта, включително при развиване
- При завиване на винтове в твърдо дърво първо пробийте отвор
- Пробиване в дърво без откъртане на ръбчето ⑯
  - Безпрахово пробиване в стени ⑯
  - Безпрахово пробиване в тавани ⑯
  - Пробиване на керамични плочки без плъзгане на свредлото ⑯
  - За повече полезни указания вж. [www.skileurope.com](http://www.skileurope.com)

## ПОДДРЪЖКА / СЕРВИЗ

- Поддържайте електроинструмента и зарядното устройство чисти
  - почистете контактите на зарядното устройство с алкохол или препарат за почистване на контакти
  - ! преди почистване изключете зарядното устройство от захранващата мрежа**
- Ако въпреки прецизното производство и внимателно изпитване възникне повреда, инструмента/ зарядното устройство да се занесе за ремонт в оторизиран сервис за електроинструменти на SKIL
  - занесете инструмента или зарядното устройство в неразглобен вид заедно с доказателство за покупката му в търговския обект, откъдето сте го закупили, или в най-близкия сервис на SKIL (адресите, както и схемата за сервизно обслужване на електроинструмента, можете да намерите на адрес [www.skileurope.com](http://www.skileurope.com))

## ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

- Не изхвърляйте електроуредите, приспособленията и опаковките заедно с битови отпадъци (само за страни от ЕС)
  - съобразно Директивата на ЕС 2002/96/EG относно износените електрически и електронни уреди и отразяването ѝ в националното законодателство износените електроуреди следва да се събират отделно и да се предават за рециклиране според изискванията за опазване на околната среда
  - за това указва символът ⑧ тогава когато трябва да бъдат унищожени
- Батерии трябва да се съхраняват в затворени помещения и не трябва да бъдат изхвърляни с битовите отпадъци (за това указва символът ⑨)
 

**! преди да изхвърлите батерията, защитете изводите ѝ с дебела лепенка, за да няма опасност от възникване на късо съединение**

## ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА CE

- Декларираме на изцяло наша отговорност, че това изделие е съобразено със следните стандарти или стандартизиирани документи: EN 60335, EN 61000, EN 60745, EN 55014, в съответствие с нормативната уредба на 2006/95/EG, 2004/108/EG, 2006/42/EG
- **Подробни технически описания при:**  
SKIL Europe BV (PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL

Arno van der Kloot  
Vice President  
Operations & Engineering

Jan Trommelen  
Approval Manager

  
SKIL Europe BV, 4825 BD Breda, NL  
23.12.2010



## ШУМ/ВИБРАЦИИ

- Измерено в съответствие с EN 60745 нивото на звуково налягане на този инструмент е < 80 dB(A) (стандартно отклонение: 3 dB) а вибрациите са
  - \* м/c<sup>2</sup> (метод ръка-рамо; неопределеност K = 1,5 м/c<sup>2</sup>)
  - \* при пробиване в метал 3,4 м/c<sup>2</sup>
  - \* при завиване 1,7 м/c<sup>2</sup>
- Нивото на предадените вибрации е измерено в съответствие със стандартизирания тест, определен в EN 60745; то може да се използва за сравнение на един инструмент с друг и като предварителна оценка на подлагането на вибрации при използването на инструмента за посочените приложения
  - използването на инструмента за различни от тези приложения или с други, или лоша поддържани аксесоари може значително **да повиши** нивото на което се подложени
  - периодите от време, когато инструмента е изключен или съответно включен, но с него не се работи в момента могат значително **да намалят** нивото на което се подложени
- ! **предпазвайте се от ефектите от вибрациите, като поддържате инструмента и аксесоарите му, пазите ръцете си топли и организирате вашите модели на работа**

SK

## Akumulátorový vŕtací skrutkovač 2531

### ÚVOD

- Tento nástroj je určený pre vŕtanie do dreva, kovu, keramických materiálov a plastov; nástroje s elektronickým reguláciu rýchlosťa s rotáciou doprava/ doľava sú tiež vhodné na skrutkovanie a rezanie závitov
- Prečítajte a uschovajte tento návod na použitie ③

### TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE ①

Max. krútiaci moment tvrdé ukončenie skrutkovania podľa ISO 5393 : 40 Nm

### ČASTI NÁSTROJA ②

- A Prepínáč zapnúť/vypnúť a regulácia rýchlosťi
- B Zelená kontrolka dobíjania
- C Krúžok na riadenie krútiaceho momentu
- D Zaistená poloha (spojky)
- E Prepínáč na zmenu smeru otáčania
- F Prepínáč rýchlosťných stupňov
- G Bodové svetlo
- H Vetracie štruby
- J Nabíjačka

## BEZPEČNOSŤ

### VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

**⚠ POZOR!** Prečítajte si všetky výstražné upozornenia a bezpečnostné pokyny. Zanedbanie dodržiavania výstražných upozornení a pokynov uvedených v nasledujúcim teste môže mať za následok zásah elektrickým prúdom, spôsobiť požiar a/alebo ľahké poranenie. **Tieto výstražné upozornenia a bezpečnostné pokyny starostivo uschovajte na budúce použitie.** Pojem ručné "elektrické náradie" používaný v nasledujúcim teste sa vzťahuje na ručné elektrické náradie napájané zo siete (s prívodnou šnúrou) a na ručné elektrické náradie napájané akumulátorovou batériou (bez prívodnej šnúry).

#### 1) BEZPEČNOSŤ NA PRACOVISKU

a) Udržiavajte svoje pracovisko čisté a upratane. Neporiadok na pracovisku alebo neosvetlené časti pracoviska môžu viesť k úrazom.

b) Nepracujte elektrickým náradím v prostredí ohrozenom výbuchom, v ktorom sa nachádzajú horľavé kvapaliny, plyny alebo prach. Elektrické náradie produkuje īskry, ktoré môžu prach alebo paru zapáliti.

c) Deti a iné osoby udržiavajte počas práce od ručného elektrického náradia v dostatočnej vzdialnosti. V prípade odpútania Vašej pozornosti by ste mohli stratíť kontrolu nad náradím.

#### 2) ELEKTRICKÁ BEZPEČNOSŤ

a) Zástrčka prívodnej šnúry sa musí hodíť do napájacej zásuvky. Zástrčka sa v žiadnom prípade nesmie meniť. Pri uzemnených spotrebičoch nepoužívajte spolu s nimi žiadne adaptéry. Nezmenená zástrčka a vhodná zásuvka znížia riziko zásahu elektrickým prúdom.

b) Vyhýbajte sa telesnému kontaktu s povrchovými plochami uzemnených spotrebičov, ako sú elektrické rúry, vyhrievacie telesá, sporáky a chladničky. Keď je Vaše telo uzemnené, riziko zásahu elektrickým prúdom je vyššie.

c) Chráňte ručné elektrické náradie pred dažďom a vlhkom. Vniknutie vody do ručného elektrického náradia zvyšuje riziko zásahu elektrickým prúdom.

d) Nepoužívajte prívodnú šnúru na prenášanie náradia, na jeho vešanie, ani za ňu nevyťahujte zástrčku zo zásuvky. Prívodnú šnúru chráňte pred horúčavou, olejom, ostrými hranami alebo pohybujúcimi sa časťami náradia. Poškodené alebo zauzené šnúry zvyšujú riziko zásahu elektrickým prúdom.

e) Ak pracujete s ručným elektrickým náradím vonku, používajte len také predĺžovacie šnúry, ktoré sú schválené pre používanie vo vonkajších priestoroch. Používanie predĺžovacej šnúry určenej do vonkajšieho prostredia znižuje riziko zásahu elektrickým prúdom.

f) Ak sa nedá vyhnúť použitiu ručného elektrického náradia vo vlhkom prostredí, použite prerušovač uzemňovacieho obvodu. Používanie prerušovača uzemňovacieho obvodu znižuje riziko zásahu elektrickým prúdom.

### **3) BEZPEČNOSŤ OSÔB**

- a) Budte pozorní, dávajte pozor na to, čo robíte a k práci s elektrickým náradím pristupujte rozumne. Nepoužívajte elektrické náradie, keď ste unavení alebo keď ste pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov. Chvíľa nepozornosti pri používaní náradia môže viesť k vážnym poraneniam.
- b) **Noste osobné ochranné pomôcky, ochranný odev a vždy majte nasadené ochranné okuliare.** Nosenie pracovného odevu a používanie ochranných pomôčok ako ochranej dýchacej masky, bezpečnostných protišmykových topánok, prilby alebo chrániča sluchu, podľa druhu elektrického náradia, znížuje riziko poranenia.
- c) **Vyhýbajte sa neúmyselnému uvedeniu ručného elektrického náradia do činnosti.** Pred zasunutím zástrčky do zásuvky alebo pred pripojením akumulátora, pred chytením alebo prenášaním ručného elektrického náradia sa vždy presvedčte sa, či je ručné elektrické náradie vypnuté. Ak bude mať pri prenášaní ručného elektrického náradia prst na vypínači, alebo ak ručné elektrické náradie pripojíte na elektrickú sieť zapnuté, môže to mať za následok nehodu.
- d) **Skôr ako ručné elektrické náradie zapnete, odstráňte nastavovacie a montážne nástroje.** Nástroj alebo klúč, ktorý sa nachádza v pohyblivej časti náradia, môže spôsobiť poranenie.
- e) **Neprečenújte sa.** Zabezpečte si pevný postoj a neprestajne udržiavajte rovnováhu. Taktô bude môcť ručné elektrické náradie v neočakávaných situáciách lepšie kontrolovať.
- f) **Pri práci noste vhodný pracovný odev.** Nenoste široký odev a nemajte na sebe šperky. Dabajte na to, aby ste mali vlasy, odev a rukavice v dostatočnej vzdialnosti od pohybujúcich sa častí náradia. Pohybujúce sa časti náradia by mohli zachytiať voľné oblečenie, šperky alebo dlhé vlasy.
- g) **Ak možno namontoval zariadenie na odsávanie alebo zachytávanie prachu, presvedčte sa, či je pripojené a správne používané.** Používanie odsávacieho zariadenia a zariadenia na zachytávanie prachu znížuje riziko ohrozenia zdravia prachom.
- 4) STAROSTLIVÉ ZAOBCHÁDZANIE S ELEKTRICKÝM NÁRADÍM A JEHO POUŽÍVANIE**
- a) **Náradie neprečenújte.** Pre svoju prácu používajte určené elektrické náradie. Pomocou vhodného ručného elektrického náradia budete môcť v uvedenom rozsahu výkonu pracovať lepšie a bezpečnejšie.
- b) **Nepoužívajte žiadne ručné elektrické náradie, ktoré má pokazený vypínač.** Ručné elektrické náradie, ktoré sa už nedá zapínať alebo vypínať, je nebezpečné a treba ho dať opraviť.
- c) **Skôr ako začnete náradie nastavovať alebo prestavovať, vymieňať príslušenstvo alebo skôr, ako odložiťe náradie, vždy vytiahnite zástrčku sieťovej šnúry zo zásuvky.** Toto bezpečnostné opatrenie zabraňuje neúmyselnému spusteniu náradia.
- d) **Nepoužívajte ručné elektrické náradie uschovávajte mimo dosahu detí.** Nedoporučíme, aby ručné elektrické náradie používali osoby, ktoré s ním nie sú dôkladne oboznámené, alebo ktoré si neprečítali tento Návod na používanie. Ak ručné elektrické náradie používajú neskúsené osoby, stáva sa nebezpečným nástrojom.
- e) **Elektrické náradie starostlivo ošetrujte.** Skontrolujte, či pohyblivé súčiastky náradia bezchybne fungujú a neblokujú a či nie sú zlomené alebo poškodené niektoré súčiastky, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť fungovanie ručného elektrického náradia. Pred použitím ručného elektrického náradia dajte poškodené súčiastky opraviť. Nejeden úraz bol spôsobený zle udržiavaným náradím.
- f) **Používané nástroje udržiavajte ostré a čisté.** Starostlivo ošetrované nástroje s ostrými reznými hranami sa menej často zablokujú a ich vedenie je podstatne ľahšie.
- g) **Používajte ručné elektrické náradie, príslušenstvo, pracovné nástroje a pod. podľa týchto pokynov.** Zohľadnite pritom konkrétné pracovné podmienky a činnosť, ktorú máte vykonáť. Používanie ručného elektrického náradia na iné ako určené účely môže viesť k nebezpečným situáciám.
- 5) STAROSTLIVÉ ZAOBCHÁDZANIE S ELEKTRICKÝM NÁRADÍM NAPÁJANÝM AKUMULÁTOROM A JEHO POUŽÍVANIE**
- a) **Akumulátor nabíjajte len v takých nabíjačkách, ktoré odporúča výrobca.** Ak nabíjate nabíjačkou určenou pre určitý druh akumulátorov iné akumulátory, hrozí nebezpečenstvo požiaru.
- b) **Do ručného elektrického náradia používajte len určené akumulátory.** Používanie iných akumulátorov môže mať za následok poranenie, alebo môže spôsobiť vznik požiaru.
- c) **Ked akumulátor nepoužívate, zabezpečte, aby sa nemohol dostať do styku s kancelárskymi sponami, mincami, klúčmi, kľincami, skrutkami alebo inými drobnými predmetmi, ktoré by mohli spôsobiť premiestnenie kontaktov.** Skrat medzi kontaktmí akumulátora môže spôsobiť popáleniny alebo požiar.
- d) **Ak sa akumulátor používa nevhodne, môže z neho unikať kvapalina.** Vyhýbajte sa kontaktu s ňou. V prípade náhodného kontaktu umyte postihnuté miesto vodom. Ak sa dostane akumulátorová kvapalina do očí, vylíhadajte okrem toho aj lekársku pomoc. Vytekajúca kvapalina môže spôsobiť podráždenie pokožky alebo popáleniny.
- 6) SERVIS**
- a) **Ručné elektrické náradie zverte do opravy len kvalifikovanému personálu a používajte len originálne náhradné súčiastky.** Tým sa zabezpečí zachovanie bezpečnosti ručného elektrického náradia.

## **BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE AKUMULÁTOROVÝ VRTACÍ SKRUTKOVAČ**

- Zabránte poškodeniu náradia skrutkami, klincami a inými kovovými predmetmi v obrobku; zoberete ich dole prv než začnete pracovať
- Vždy skontrolujte či je napájacie napätie rovnaké ako napätie uvedené na štítku nabíjačke
- V prípade elektrickej alebo mechanickej poruchy okamžite nástroje vypnite, alebo vytiahnite nabíjačku zo zásuvky
- SKIL zabezpečí hladký chod nástroja len ak sa používa pôvodné príslušenstvo
- Používajte iba príslušenstvo, u ktorého hodnota prípustných obrátok zodpovedá minimálne najvyšším obrátkam náradia
- Nástroj/nabíjačka nie je určený/á na použitie osobami (vrátane detí), ktoré majú znižené fyzické, zmyslové alebo mentálne schopnosti, alebo majú nedostatok skúseností a vedomostí, pokiaľ nad nimi nie je dozor alebo im neboli poskytnuté pokyny zahŕňajúce použitie tohto nástroja/nabíjačke osobou, ktorá je zodpovedná za ich bezpečnosť
- Uistite sa, že sa deti s nástrojom/nabíjačkom nehrájú
- **Zaistite obrábaný diel** (obrábaný diel uchýtený pomocou upínacích zariadení alebo vo zveráku je oveľa bezpečnejší kým v ruke)
- **Držte elektrické náradie len izolované plochy rukoväť, ak vykonávate takú prácu, pri ktorej by mohli použiť pracovný nástroj alebo skrutka natrafiť na skryté elektrické vedenia alebo zasiahnuť vlastnú prívodnú šnúru náradia** (kontakt s elektrickým vedením, ktoré je pod napäťom, môže dostať pod napätie aj kovové súčiastky náradia a spôsobiť zásah elektrickým prúdom)
- **Na vyhľadanie skrytých elektrických vedení, plynových a vodovodných potrubí použite vhodné hľadacie prístroje, alebo sa spojte s príslušným dodávateľom** (kontakt s elektrickým vedením môže mať za následok vznik požiaru alebo spôsobiť zásah elektrickým prúdom; poškodenie plynovej potrubia môže spôsobiť výbuch; prevítanie vodovodného potrubia spôsobi vecné škody, alebo môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom)
- **Neobrábajte materiál, ktorý obsahuje azbest** (azbest sa považuje za rakovinotvorný materiál)
- Prach z materiálu, akým je náter obsahujúci olovo, niektoré druhy dreva, minerály a kovy môže byť škodlivý (styk alebo nadýchanie prachu môže spôsobiť alergické reakcie a/alebo respiračné ochorenia obsluhy a okolostojacich osôb); **používajte ochrannú masku tváre a pracujte so zariadením na odšávanie prachu, ak je takéto zariadenie možné pripojiť**
- Určité druhy prachu sú klasifikované ako karcinogénne (akým dubový a bukový prach), a to hlavne v spojení s prísadami pre úpravu dreva; **používajte ochrannú masku tváre a pracujte so zariadením na odšávanie prachu, ak je takéto zariadenie možné pripojiť**

- Dodržiavajte stanovené nariadenia pre prácu v prášnom prostredí

- Zabezpečte, aby prepínač E (2) bol v strednej (uzamknutej) polohe skôr ako budete nástroje nastavovať alebo meniť príslušenstvo ako aj pred nesením alebo každým odložením nástroja

## **NABÍJANIE/BATÉRIÍ**

- Batériu nabíjajte iba pomocou nabíjačky, ktorá sa dodáva s nástrojom
- Nedotýkajte sa kontaktov na nabíjačke
- Nástroj, nabíjačku a batériu nevystavujte dažďu
- Nenabíjajte batériu vo vlhkom alebo mokrom prostredí
- Nástroj, nabíjačku a batériu skladujte na miestach, kde teplota neprekročí 50°C alebo neklesne pod 0°C
- Nabíjačku nepoužívajte, keď je poškodená; na kontrolu bezpečnosti ju prineste do jednej z oficiálne registrovaných servisných stanic firmy SKIL
- Nabíjačku nepoužívajte, keď je poškodená šnúra alebo zástrčka; šnúra alebo zástrčka by sa mala okamžite vymeniť v niektoréj z oficiálne registrovaných servisných stanic firmy SKIL
- Nepoužívajte batériu, keď je poškodená; mala by sa okamžite vymeniť
- Nabíjačku alebo batériu nedemontujte
- Nepokúšajte sa dobijať nenabíjateľné batérie pomocou nabíjačky

## **VYSVETLENIE SYMBOLOV NA NABÍJAČKE/BATÉRII**

- ③ Pred použitím si prečítajte návod na obsluhu
- ④ Nabíjačku používajte iba vo vnútri
- ⑤ Dvojitá izolácia (nevýžiaduje sa uzemňovací kábel)
- ⑥ Batérie po vhodení do ohňa vybuchnú a preto batériu zo žiadneho dôvodu do ohňa nevhadzuje.
- ⑦ Nástroj, nabíjačku a batériu skladujte na miestach, kde teplota neprekročí 50°C
- ⑧ Nabíjačku nevyhazujte do komunálneho odpadu
- ⑨ Batériu nevyhazujte do komunálneho odpadu

## **POUŽITIE**

- Kombinovaný prepínač A (2) pre zapínanie a vypínanie a reguláciu rychlosťi  
Rychlosť reguluje neprerušene od 0 do maxima tým, že využijete menší alebo väčší tlak na spínač
- Nabíjanie batérie (10)
  - ! litium-iónovú batériu, ktorý je nový, alebo sa dlhší čas nepoužíval, dosiahne plný výkon až po približne 3 nabíjacích/vybíjacích cykloch
    - podla obrázku zapojte nabíjačku do zásuvky (10)a
    - zelená kontrolka B sa rozsvieti, čo znamená že a nabíjačka je pripravený na použitie (10)a
    - podla obrázka zasuňte batériu do nabíjačky (10)b
  - ! batéria môže zostať počas nabíjania aj v nástroji; v tomto prípade však nástroj nie je možné zapnúť
    - zelená kontrolka B začne blikať indikujúc, že sa batéria nabíja (10)c
    - približne po 1 hodine je batéria plne nabítá, zelená kontrolka B prestane blikať a zostane svietiť, vtedy sa nabíjačka automaticky prepne na údržbové nabíjanie (10)d
  - ! po skončení nabíjacej doby baterku vyberte z nabíjačky, čím predlážíte životnosť batérie

## DÔLEŽITÁ POZNÁMKA:

- ak zelená kontrolka B po vložení batérie, nezačne blikáť, môže to znamenať že batéria je príliš studená alebo príliš horúca (nabíjačka batéria nabija, iba ak je ich teplota medzi 0°C a 45°C); nabíjačka sa potom automaticky prepne na údržbové nabijanie, dokiaľ sa teplota nedostane do rozmedzia medzi 0°C a 45°C; vtedy sa nabíjačka automatický prepne na normálne nabijanie <sup>⑩</sup>e
  - lithium-ionovú batériu môžete nabiť kedykoľvek (prerušením nabijania batériu nepoškodíte)
  - lithium-ionové batérie nemusia byť pred nabijaním úplne vybité (nemajú "pamäťový efekt" ako nikel-kadmiové batérie)
  - pri nabijaní sa nabíjačka aj batéria môžu zahriť tak, že sú na dotyk teplé; toto je normálne a neznačuje to žiadnen problém
  - zabezpečte, aby vonkajší povrch batérie bol pred zasunutím do nabíjačky čistý a suchý
  - nenabíjajte pri teplotách pod 0°C a nad 45°C; toto väzne poškodiť batériu aj nabíjačku
  - batériu nevyberajte z nástroja, ked' beží
  - ak predpokladáte dlhú dobu nepoužívania nástroja, najlepšie je nabíjačku vytiahnuť zo zásuvky
  - ak je lithium-ionová batéria vybitá, nástrój sa automaticky vypne
  - výrazne skrátená výdrž batérie aj po nabití signalizuje, že je batéria opotrebovaná a je potrebné ju vymeniť
  - Zmena smeru otácania <sup>⑪</sup>
    - ak nie je správne nastavená v polohu vľavo/vpravo, spínač A <sup>②</sup> sa nedá aktivovať
    - ! zmeňte smer otácania len ked' je nástroj úplne nečinný**
  - Ako vymeniť hroty <sup>⑫</sup>
    - vložte hrot čo najhlbšie do upínacieho vretena
    - ! nepoužívajte hroty s poškodenou stopkou**
  - Riadenie krútiaceho momentu (VariTorque) <sup>⑬</sup>
    - výstupný moment bude rásť, keď sa krúžok skľučovaladla C otáča od 1 po 19; poloha D skľučovaladlo zaistí, aby umožnila vŕtanie alebo pohon pri veľmi tvrdom obrobku
    - keď zaťaňujete skrutku, najprv sa pokúste s polohou skľučovaladla VariTorque 1 a zvyšujete to, kým sa nedosiahne požadovaná hĺbka
  - Mechanické prepínanie rýchlosťnych stupňov <sup>⑭</sup>
    - nastavte prepínač F na požadovanú rýchlosť
    - ! s prepínačom rýchlosťnych stupňov manipulujte, keď sa náradie otáča pomaly**
- LOW
- pomalá rýchlosť
  - vysoké momenty
  - pre skrutkovanie a vŕtanie veľkých priemerov
  - pre rezanie vnútorných závitov
- HIGH
- vysoká rýchlosť
  - nízke momenty
  - na vŕtanie malých priemerov
- Ochrana batérie  
Nástrój sa automaticky vypne, keď
    - 1) dôjde k jeho preťaženiu
    - 2) teplota batérie nie je v prípustnom rozsahu prevádzkovej teploty od -10 do +60°C
    - 3) lithium-ionová batéria je takmer úplne vybitá (na ochranu pred prílišným vybitím)**! potom ako sa nástrój automaticky vypne, nestláčajte tlačidlo zapnúť/vypnúť, môže sa poškodiť batéria**
  - Bodové svetlo G <sup>⑯</sup>  
Bodové svetlo G sa zapne automaticky po stlačení vypínača A <sup>②</sup>
  - Držanie a vedenie nástroja <sup>⑯</sup>  
**! počas práce vždy držte nástroj v oblasti sivého držadla(iel)**
    - vetracie štrubiny H <sup>②</sup> udržujte nezakryté
    - na nástrój príliš netlačte; nechajte nástrój robiť prácu za Vás

## RADU NA POUŽITIE

- Používajte vhodné hroty <sup>⑯</sup>  
**! používajte len ostré hroty**
- Vŕtanie železných kovov
  - keď je treba vyvŕtať väčšiu dieru, najskôr predvŕtajte menšiu dieru
  - natrite vŕtacie hroty z času na čas olejom
- Pri zaťahovaní skrutky v blízkosti rezu alebo na hrane dreva by sa mala predvŕtať diera, aby sa zabránilo prasknutiu dreva
- Pre optimálne použitie nástroja sa vyžaduje rovnomenný tlak na skrutku, hlavne pri vyberaní
- Pri zaskrutkovávaní do tvrdého dreva by sa mala predvŕtať diera
- Vŕtanie do dreva bez triesok <sup>⑯</sup>
- Bezprachové vŕtanie do tehál <sup>⑯</sup>
- Bezprachové vŕtanie do stropov <sup>⑯</sup>
- Vŕtanie do kachličiek bez šmýkania <sup>⑯</sup>
- Viac rád nájdete na [www.skileurope.com](http://www.skileurope.com)

## ÚDRŽBA / SERVIS

- Nástrój a nabíjačku uchovávajte čisté
  - nabíjacie kontakty v nabíjačke čistite pomocou alkoholu alebo čistiaceho prostriedku na kontakty **! pred čistením nabíjačku vytiahnite zo zásuvky**
- Ak by nástrój/nabíjačka naprieck starostlivej výrobe a kontrole predsa len prestal niekedy fungovať, treba dať opravu vykonať autorizovanej servisnej opravovni elektrického náradia SKIL
  - pošlite nástrój alebo nabíjačku bez rozmontovania spolu s dôkazom o kúpe; vášmu dilerovi alebo do najbližšieho servisného strediska SKIL (oznam adres servisných stredisiek a servisný diagram nástroja sú uvedené na [www.skileurope.com](http://www.skileurope.com))

## ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

- Elektrické náradie, príslušenstvo a balenia nevyhadzujte do komunálneho odpadu (len pre štáty EÚ)
  - podľa európskej smernice 2002/96/EG o nakladaní s použitými elektrickými a elektronickými zariadeniami a zodpovedajúcich ustanovení právnych predpisov jednotlivých krajín sa použité elektrické náradie musí zbierať oddelené od ostatného odpadu a podrobniť ekologickej šetrnej recyklácii
  - pripomienky vám to symbol (8), keď ju bude treba likvidovať
- Batéria sa musí uchovávať oddelené od prírodného prostredia a nemala by sa likvidovať ako normálny domáci odpad (pripomienky vám to symbol (9), keď ju bude treba likvidovať)  
! pred likvidáciou ochráňte vývody batérie hrubou páskou, aby ste zabránili skratu

## VYHLÁSENIE O ZHODE ČČ

- Výhradne na našu vlastnú zodpovednosť prehlasujeme, že tento výrobok zodpovedá nasledujúcim normám alebo normovaným dokumentom: EN 60335, EN 61000, EN 60745, EN 55014, v súlade s predpismi 2006/95/EG, 2004/108/EG, 2006/42/EG
- Súbor technickej dokumentácie sa nachádzajú na adrese:** SKIL Europe BV (PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL

Arno van der Kloot  
Vice President  
Operations & Engineering

Jan Trommelen  
Approval Manager

SKIL Europe BV, 4825 BD Breda, NL  
23.12.2010

## HLUKU/VIBRÁCIÁCH

- Merané podľa EN 60745 je úroveň akustického tlaku tohto nástroja < 80 dB(A) (štandardná odchýlka: 3 dB) a vibrácie sú \* m/s<sup>2</sup> (metóda ruka - paža; nepresnosť K = 1,5 m/s<sup>2</sup>)
  - \* pri vŕtaní do kovu 3,4 m/s<sup>2</sup>
  - \* pri zaskrutkovávaní 1,7 m/s<sup>2</sup>
- Hladina emisií od vibrácií bola nameraná v súlade s normalizovaným testom uvedeným v norme EN 60745; môže sa používať na vzájomné porovnanie náradí a na predbežné posúdenie vystavenia účinkom vibrácií pri používaní náradia pre uvedené aplikácie
  - používanie náradia na rôzne aplikácie, alebo v spojení s rôznymi alebo nedostatočne udržiavanými doplnkami môže značne **zvýšiť** úroveň vystavenia
  - časové doby počas ktorých je je náradie vypnuté alebo počas ktorých náradie beží ale v skutočnosti nevykonáva prácu môžu značne **znižiť** úroveň vystavenia
- ! **chráňte sa pred účinkami vibrácií tak, že budete náradie a jeho príslušenstvo správne udržiavať, tak že nebude pracovať so studenými rukami a tak že si svoje pracovné postupy správne zorganizujete**

HR

## Akumulatorska bušilica/odvijač 2531

### UVOD

- Alat je predvielen za bušenie u drvo, metal, keramiku i plastiku; uredaj s elektroniskom regulacijom broja okretaja i hodom desno/lijevo prikladan je i za uvijanje vijaka i narezivanje navoja
- Pažljivo pročitate i sačuvajte ove upute za rukovanje (3)

### TEHNIČKI PODACI (1)

Max. zakretni moment za mekši slučaj uvijanja prema ISO 5393 : 40 Nm

### DIJELOVI ALATA (2)

- A Prekidač za uklijučivanje/isključivanje i za kontrolu brzine
- B Zelena lampica punjača
- C Prsten za odabir zakretnog momenta
- D Položaj-zaključano (stezna glava)
- E Prekidač za promjenu smjera rotacije
- F Prekidač za biranje brzina
- G Reflektor
- H Otvori za strujanje zraka
- J Punjač

### SIGURNOST

#### OPĆE SIGURNOSNE UPUTE

**PAŽNJA!** Treba pročitati sve napomene o sigurnosti i upute. Ako se ne bi poštivalo napomene o sigurnosti i upute to bi moglo uzrokovati strujni udar, požar i/ili teške ozljede. **Sačuvajte sve napomene o sigurnosti i upute za buduću primjenu.** U daljnjem tekstu korišten pojам "električni alat" odnosi se na električne alate s priključkom na električnu mrežu (s mrežnim kabelom) i na električne alate s napajanjem iz aku baterije (bez mrežnog kabela).

#### 1) SIGURNOST NA RADNOM MJESTU

- a) **Vaše radno područje održavajte čisto i uredno.** Nered ili neosvjetljeno radno područje mogu doći do nezgoda.

- b) **S uredajem ne radite u okolini ugroženog eksplozijom, u kojoj se nalaze zapaljive tekućine, plinovi ili prašina.** Električni alati proizvode iskre koje mogu zapaliti prašinu ili pare.

- c) **Djecu i ostale osobe držite dalje tijekom korištenja električnog alata.** Ako bi skrenuli pozornost sa posla mogli bi izgubiti kontrolu nad uredajem.

#### 2) ELEKTRIČNA SIGURNOST

- a) **Priključni utikač uređaja treba odgovarati utičnicama.** Na utikaču se ni u kojem slučaju ne smiju izvoditi izmjene. Ne koristite adapterske utikače zajedno sa uredajima koji su zaštićeni uzemljenjem. Originalni utikač i odgovarajuće utičnice smanjuju opasnost od električnog udara.

- b) **Izbjegavajte dodir tijela s uzemljenim površinama kao što su cijevi, centralno grijanje, štednjaci i hladnjaci.** Postoji povećana opasnost od električnog udara ako je vaše tijelo uzemljeno.
- c) **Držite uređaj dalje od kiše ili vlaže.** Prodiranje vode u električni uređaj povećava opasnost od električnog udara.
- d) **Prikључni kabel ne koristite za nošenje, vješanje ili za izvlačenje utikača iz utičnice.** Držite kabel dalje od izvora topline, ulja, oštih rubova ili pomicnih dijelova uređaja. Oštećen ili usukan kabel povećava opasnost od električnog udara.
- e) **Ako s električnim uređajem radite na otvorenom, koristite samo produžni kabel odobren za uporabu na otvorenom.** Primjena produžnog kabela prikladnog za uporabu na otvorenom smanjuje opasnost od električnog udara.
- f) **Ako se ne može izbjegći uporaba električnog alata u vlažnoj okolini, upotrijebite sigurnosna sklopka za propuštanje u zemlju.** Upotreba sigurnosne sklopke za propuštanje u zemlju smanjuje se opasnost od električnog udara.
- 3) SIGURNOST LJUDI**
- a) **Budite oprezni, pazite što činite i postupajte razumno kod rada s električnim alatom.** Ne koristite uređaj ako ste umorni ili pod utjecajem opojnih sredstava, alkohola ili lijekova. Trenutak napažnje kod uporabe uređaja može doći do ozbiljnijih ozljeda.
- b) **Nosite sredstava osobne zaštite i uvijek zaštitne naočale.** Nošenje sredstava osobne zaštite, kao što je zaštitna maska, sigurnosne cipele koje ne klize, zaštitne kacige ili štitnika za sluš, ovisno od vrste i primjene električnog alata, smanjuje opasnost od nezgoda.
- c) **Izbjegavajte nehotično puštanje u rad.** Prije nego što ćete utaknuti utikač u utičnicu i/ili staviti aku-bateriju, provjerite je li električni alat isključen. Ako kod nošenja električnog alata imate prst na prekidaču ili se uključen uređaj priključi na električno napajanje, to može dovesti do nezgoda.
- d) **Prije nego što uređaj uključite, uklonite alate za podešavanje ili vijčane ključeve.** Alat ili ključ koji se nalazi u rotirajućem dijelu uređaja može doći do nezgoda.
- e) **Ne precjenjujte svoje sposobnosti.** Zauzmite siguran i stabilan položaj tijela i držite u svakom trenutku ravnotežu. Na taj način možete uređaj bolje kontrolirati u neočekivanim situacijama.
- f) **Nosite prikladnu odjeću.** Ne nosite široku odjeću ili nakit. Neka vaša kosa, odjeća i rukavice budu što dalje od pomicnih dijelova. Mllohavu odjeću, nakit ili dugu kosu mogu zahvatiti pomicni dijelovi uređaja.
- g) **Ako se mogu montirati naprave za usisavanje i hvatanje prašine, provjerite da li su iste priključene i da li se pravilno koriste.** Primjena naprave za usisavanje može smanjiti ugroženost od prašine.
- 4) BRŽLJIVA UPORABA ELEKTRIČNIH ALATA**
- a) **Ne preopterećujte uređaj.** Koristite za vaše radeve za predviđeni električni alat. S odgovarajućim električnim alatom radit ćete bolje i sigurnije, u navedenom području učinka.
- b) **Ne koristite električni alat čiji je prekidač neispravan.** Električni alat koji se više ne može uključiti ili isključiti, opasan je i treba se popraviti.
- c) **Izvucite iz mrežne utičnice i/ili izvadite aku-bateriju prije podešavanja uređaja, zamjene pribora ili odlaganja uređaja.** Ovim mjerama opreza sprječit će se nehotično pokretanje uređaja.
- d) **Nekorištenje električne alate spremite izvan dosega djece.** Ne dopustite da uređaj koriste osobe koje s njim nisu upoznate ili koje nisu pročitale upute za uporabu. Električni alati su opasni ako ih koriste neiskusne osobe.
- e) **Uredaj održavajte s pažnjom.** Kontrolirajte da li pomicni dijelovi uređaja besprijeckorno rade i da nisu zaglavljeni, te da li su dijelovi polomljeni ili tako oštećeni da negativno djeluju na funkciju uređaja. Popravite oštećene dijelove prije uporabe uređaja. Mnoge nezgode imaju svoj uzrok u loše održavanju uređajima.
- f) **Rezne alate održavajte oštrim i čistim.** Pažljivo održavani rezni alati s oštrim oštricama neće se zaglaviti i lakši su za vodenje.
- g) **Koristite električne alate, pribor, radne alate, itd., prema navedenim uputama.** Pri tome uzmite u obzir radne uvjete i radeve koje se izvode. Uporaba električnih alata za neke druge primjene različite od predviđenih, može doći do opasnih situacija.
- 5) BRŽLJIVA UPORABA AKUMULATORSKIH UREĐAJA**
- a) **Aku-baterije punite samo s punjačima koje preporučuje proizvođač.** Punjač koji je prikladan za jednu određenu vrstu aku-baterije, postoji opasnost od požara ako bi se koristio s nekom drugom aku-baterijom.
- b) **Koristite isključivo samo aku-baterije koje su za određene električne alate predviđene.** Uporaba neke druge aku-baterije može doći do ozljeda i opasnosti od požara.
- c) **Nekorištenju aku-bateriju držite dalje od uredskih spajalica, kovanica, klijučeva, čavala, vijaka ili drugih sitnih metalnih predmeta koji bi mogli prouzročiti premošćenje, kontaktaka.** Kratki spoj između kontaktaka aku-baterije može doći do opeklinu ili do požara.
- d) **Kod pogrešne primjene aku-baterije tekućina može iz nje isteci.** Izbjegavajte dodir s ovom tekućinom. Kod slučajnog dodira s tekućinom, odmah s vodom isprati. Ako bi tekućina dospijela u oči, odmah zatražite liječničku pomoć. Iste kuka tekućina može doći do nadražaja kože ili opeklinu.
- 6) SERVIS**
- a) **Popravak uređaja prepustite samo kvalificiranom stručnom osoblju i samo s originalnim rezervnim dijelovima.** Na taj će se način postići održanje stalne sigurnosti uređaja.

## UPUTE ZA SIGURAN RAD ZA AKUMULATORSKI BUŠILICA/ODVIJAČIMA

- Izbjegavajte oštećenja od vijaka, čavala i sličnih predmeta na vašem izratku; prije početka rada ih izvadite
- Uvijek provjerite je li napon napajanja isti kao onaj naveden na tipskoj pločici punjača
- U slučaju neobučajenog ponosažanja uređaja ili neobičnih šumova, uređaj treba odmah isključiti i izvući utikač iz mrežne utičnice
- SKIL može osigurati bespriječoran rad uređaja samo ako se koristi originalni pribor
- Upotrebljavajte pribor čija dopuštena brzina odgovara najvećoj brzini alata u praznom hodu
- Nije predviđeno da se ovim alatom/punjačom koriste osobe (uključujući i djecu) sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima, neiskusne i neobučene osobe, osim ako se nalaze pod nadzorom osobe koja odgovara za njihovu sigurnost ili su od nje dobile upute o načinu korištenja alata/punjača
- Pobrinite se da se djeca ne igraju ovim alatom/punjačom
- **Osigurajte izradak** (izradak je sigurnije pričvršćen pomoću stezaljke ili škripa nego da ga držite rukom)
- **Električni alat držite na izoliranim površinama zahvata, kada radite na mjestima gdje bi svrdlo ili vijak mogli oštetići skrivene električne kablove ili vlastiti priključni kabel** (kontakt sa vodom pod naponom može i metalne dijelove električnog alata staviti pod napon i dovesti do strujnog udara)
- **Koristite prikladne uređaje za traženje napona kako bi se pronašli skriveni napojni vodovi ili se savjetuje s lokalnim distributerom** (kontakt s električnim vodovima mogao bi doći do požara i električnog udara; oštećenje plinske cijevi moglo bi dovesti do eksplozije; probijanje vodovodne cijevi uzrokuje materijalne štete ili može uzrokovati električni udar)
- **Ne obradujte materijal koji sadrži azbest** (azbest se smatra kancerogenom)
- Prašina od materijala kao što su boje koje sadrže olovo, neke vrste drveća, minerali i metal mogu biti opasne (dodir s prašinom ili njeno udisanje mogu prouzročiti alergične reakcije i/ili respiratorna oboljenja rukovatelja ili posmatrača); **nosite masku za zaštitu od prašine i radite s uređajem za ekstrakciju prašine ukoliko ga možete priključiti**
- Određene vrste prašine klasificiraju se kao karcinogenske (kao što su prašina hrastovine i bukovine), osobito u sudejstvu s aditivima za kondicioniranje drveta; **nosite masku za zaštitu od prašine i radite s uređajem za ekstrakciju prašine ukoliko ga možete priključiti**
- Nacionalni uvjeti za materijale s kojima želite raditi
- Prilikom promjene pribora, prenošenja ili spremanja alata obavezno prekidač E ② postaviti u srednju poziciju (zaključano)

## PUNJENJE/AKU-BATERIJE

- Bateriju punite isključivo preko isporučenog punjača
- Ne dirati kontakte u punjaču
- Uređaj/punjač/bateriju nikada ne izlagati djelovanju kiše
- Ne punite bateriju u vlažnom ili mokrom okružju
- Uređaj/punjač/bateriju spremajte uvijek kod temperatura prostorije nižih od 50°C i viših od 0°C
- Oštećene punjače ne puštati u rad; u tu svrhu uređaj i punjač treba predati u ovlašteni SKIL servis
- Punjač ne koristiti dalje ako je oštećen kabel ili utikač, nego odmah u ovlaštenom servisu zamjeniti ili mrežni utikač
- Oštećenu bateriju ne koristiti dalje nego je odmah zamjeniti
- Punjač ili bateriju nikada ne rastavljate niti zamjenjujte
- Ne pokušavajte punjačem puniti baterije koje nisu predviđene za punjenje

## POJAŠNJENJE SIMBOLA NA PUNJAČU/BATERIJI

- ③ Prije upotrebe pročitajte korisnički priručnik
- ④ Punjač koristite samo u zatvorenom prostoru
- ⑤ Dvostruka izolacija (dozemna žica nije potrebna)
- ⑥ U dodiru s vatrom baterije će eksplodirati, stoga ne spaljujte bateriju iz bilo kojih razloga
- ⑦ Uređaj/punjač/bateriju spremajte uvijek kod temperatura prostorije nižih od 50°C
- ⑧ Punjač ne bacajte u kućni otpad
- ⑨ Bateriju ne bacajte u kućni otpad

## POSLUŽIVANJE

- Kombinirani prekidač A ② za uključivanje/isključivanje i kontrolu brzine  
Većim ili manjim pritiskom na prekidač, brzina se može bestupnjevito regulirati od nule do maksimalnog broja okretaja
- Punjenje aku-baterije ⑩
  - ! nova litij-ionska baterija ili ona koja se nije dulje vrijeme koristila, dati će svoj puni učinak otprilike nakon 3 ciklusa punjenja/pragažnja
  - punjač priključiti na mrežni napon kao na ilustraciji ⑩a
  - uključiti će se zelena lampica B prikazujući da je punjač spreman za rad ⑩a
  - umetnite bateriju u punjač prema prikazu na slici ⑩b
  - ! baterija može i ostati u uređaju za vrijeme punjenja; u tom se slučaju uređaj ne može uključiti
  - zelena lampica B trepti, čime se pokazuje punjenje ⑩c
  - otprilike nakon 1 sata punjenja akumulator je potpuno napunjeno, a zelena lampica prestaje treptati i počinje konstantno svijetliti, nakon čega punjač automatski prelazi u fazu "punjenje za održanje" ⑩d
  - ! baterija se nakon završenog postupka punjenja treba izvaditi iz punjača, na koji će se način produžiti vijek trajanja baterije

### VAŽNO:

- ukoliko zelena lampica B nakon stavljanja baterije ne trepti, to može značiti da baterija je prehladna ili pretopla (punjenje je moguće samo kod temperaturu baterije između 0°C i 45°C); punjač će se zatim automatski prespojiti na "punjenje za održanje", a kad baterija dosegne temperaturu od 0°C do 45°C, punjač će se automatski prebaciti na normalno punjenje ⑩e
- litij-ionska baterija može se puniti u bilo koje vrijeme (prekid punjenja ne oštećuje bateriju)

- litij-ionska baterija ne mora biti prazna prije punjenja (nema "memorijskog učinka" kao pri nikl-kadmijskim baterijama)
  - pri punjenju se punjač i baterija zagriju; to stanje je uobičajeno i ne predstavlja problem
  - vanjske površine baterije trebaju biti suhe i čiste, prije nego što se baterija stavi u punjač
  - kod temperaturna nižih od 0 °C i viših od 45 °C treba izbjegavati punjenje; time se može oštetiti punjač i aku-baterija
  - baterija se ne smije vaditi tijekom rada uređaja
  - ako uređaj nećeće dulje vrijeme koristiti, izvucite mrežni utikač punjača iz utičnice
  - kada je litij-ionska baterija prazna, alat se automatski isključuje
  - znatno skraćeno razdoblje rada nakon punjenja ukazuje na to da je baterija istrošena i treba je zamijeniti
  - Promjena smjera rotacije ⑪
    - ako položaj lijevo/desno nije ispravno preskočio, prekidač A ② se ne može aktivirati

**! smjer rotacije mijenjati samo dok alat miruje**
  - Zamjena nastavaka ⑫
    - umetnuti nastavak što dublje u steznu glavu

**! ne koristite nastavke s oštećenom drškom**
  - Kontrola zakretnog momenta (VariTorque) ⑬
    - zakretni moment će se povećati ukoliko se prsten spojke C okrene iz položaja 1 na 19; u položaju D će spojka blokirati, kako bi se izvršili teži radovi bušenja i uvijanja vijaka
    - kod uvijanja nekog vijka počnite najprije s VariTorque položajem 1 i povećavajte nakon toga polako do dosizanja željene dubine
  - Mekaničko biranje brzina ⑭
    - prekidač F namjestiti na željenu brzinu
    - ! prekidač za biranje brzina pritisnite dok se uređaj polako okreće**

LOW

    - mali broj okretaja
    - veliki zakretni moment
    - za uvrtanje vijaka i bušenje rupa većih promjera
    - za rezanje navoja

HIGH

      - veliki broj okretaja
      - mali zakretni moment
      - za bušenje rupa manjih promjera
  - Zaštita baterije
- Automatski isključuje uređaj pri
- 1) prevelikom opterećenju
  - 2) temperatura baterije nije u okvirima dopuštenog radnog raspona temperature od -10 do +60°C
  - 3) litij-ionska baterija je gotovo prazna (kako bi se zaštitila od potpunog pražnjenja)
- ! nemojte dalje pritisnati prekidač za uključivanje/isključivanje nakon što se alat automatski isključi; time možete oštetiti bateriju**
- Reflektor G ⑮
- Reflektor G automatski se pali uključivanjem prekidača A ②
- Držanje i vodenje uređaja ⑯
    - ! alat kod primjene, držati samo na sivo označenim područjima**
    - otvore za strujanje zraka H ② držite nepokriveno
    - ne djelujte prevelikim pritiskom na uređaj; ostavite uređaju da radi za vas

## SAVJETI ZA PRIMJENU

- Treba koristiti odgovarajuće bitove ⑰
  - ! koriste se samo oštri bitovi**
- Kod bušenja metala
  - predbušiti manju rupu ako se buši velika rupa
  - nastavke po potrebi namazati uljem
- Kod uvijanja vijka na prednjem ili stražnjem dijelu nekog izrata od drva, treba se prethodno izbušiti rupa, kako bi se izbjeglo kalanje drva
- Za optimalnu uporabu uređaja potreban je stalni pritisak na vijak, posebno tijekom odvijanja
- Kod uvijanja vijka u tvrdo drvo treba se prethodno izbušiti rupa
- Bušenje u drvo bez stvaranja iveraka ⑯
- Bušenje u zid bez stvaranja prašine ⑯
- Bušenje u strop bez stvaranja prašine ⑯
- Bušenje keramičkih pločica bez klizanja vrha svrdla ⑯
- Dodatne savjete možete naći na adresi [www.skileurope.com](http://www.skileurope.com)

## ODRŽAVANJE / SERVISIRANJE

- Uredaj i punjač održavajte uvijek čistim
  - očistite kontakte punjača ili s alkoholom ili s čistačem kontaktaka
  - ! prije čišćenja punjača treba izvući njegov mrežni utikač**
- Ako bi uređaj/punjač unatoč brižljivih postupaka izrade i ispitivanja ipak prestao raditi, popravak treba prepustiti ovlaštenom servisu za SKIL električne alate
  - uređaj ili punjač treba **nerastavljeno** predati, zajedno s računom o kupnji u najbližu SKIL ugovornu servisnu radionicu (popise servisa, kao i oznake rezervnih dijelova uređaja možete naći na adresi [www.skileurope.com](http://www.skileurope.com))

## ZAŠTITA OKOLIŠA

- **Električne alate, pribor i ambalažu ne bacajte u kučni otpad** (samo za EU-države)
  - prema Europskoj direktivi 2002/96/EG o staroj električnoj i elektroničkoj opremi i njenoj primjeni u skladu sa nacionalnim zakonom, istrošeni električni alati moraju se sakupljati odvojeno i odvesti u posebne pogone za reciklažu
  - na to podsjeća simbol ⑧ kada se javi potreba za odlaganjem
- Aku-baterija treba se propisno zbrinuti u otpad i ne smije se bacati u kućni otpad (na to podsjeća simbol ⑨)
  - ! prije nego što aku-bateriju zbrinete u otpad, zaštitite njene polove**

# CE DEKLARACIJA O SUKLADNOSTI

- Izjavljujemo uz punu odgovornost da je ovaj proizvod uskladen sa slijedećim normama i normativnim dokumentima: EN 60335, EN 61000, EN 60745, EN 55014, prema odredbama smjernica 2006/95/EG, 2004/108/EG, 2006/42/EG

- Tehnička dokumentacija se može dobiti kod:**

SKIL Europe BV (PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL

Arno van der Kloot  
Vice President  
Operations & Engineering

Jan Trommelen  
Approval Manager

SKIL Europe BV, 4825 BD Breda, NL  
23.12.2010

## BUČI/VIBRACIJAMA

- Mjerenje prema EN 60745 prag zvučnog tlaka ovog električnog alata iznosi < 80 dB(A) (standardna devijacija: 3 dB) a vibracija  $\text{m/s}^2$  (postupkom na šaci-ruci; nesigurnost K = 1,5 m/s $^2$ )
  - \* kod bušenja u metalu 3,4 m/s $^2$
  - \* kod uvijanja vijke 1,7 m/s $^2$
- Razina emitirana vibracija izmjerenja je sukladno normiranom testu danom u EN 60745; ona se može koristiti za usporedu jedne alatke s drugom, te preliminarnu procjenu izloženosti vibracijama pri uporabi alatke za navedene namjene
  - uporaba ove alatke za druge namjene ili s drugim ili slabo održavanim nastavcima, može u značajnoj mjeri **uvećati** razinu izloženosti
  - vrijeme tokom kojega je alatka isključena, ili je uključena ali se njome ne radi, može značajno **umanjiti** razinu izloženosti
- ! zaštite se od posljedica vibracija održavanjem alatke i njezinih nastavaka, održavanjem Vaših ruku toplima, te organiziranjem Vaših obrazaca rada**



## Akumulatorska bušilica/uvrtač 2531

### UPUTSTVO

- Alat je namjenjen bušenju drveta, metala, keramike i plastike; alat sa automatskim regulisanjem obrtnog momenta i levim i desnim smerom obrtanja je takođe namjenjen uvrтанju šrafova
- Pažljivo pročitajte i sačuvajte ova uputstva za rukovanje ③

### TEHNIČKI PODACI ①

Max. obrtni momenat tvrdji slučaj završtanja prema ISO 5393 : 40 Nm

### ELEMENTI ALATA ②

- Prekidač za uključivanje/isključivanje i kontrolu brzine
- Zeleno svetlo punjača
- Prsten za kontrolu obrtnog momenta
- Pozicija zaključavanja (spojnica)
- Prekidač za promenu smera rotacije
- Prekidač za biranje brzine
- Svetlo
- Prorezi za hlađenje
- Punjac

### SIGURNOST

#### TA UPUTSTVA ZA BEZBEDAN RAD

**PAŽNJA!** Čitate sva upozorenja i uputstva. Propusti kod pridržavanja upozorenja i uputstava mogu imati za posledicu električni udar, požar i/ili teške povrede. **Čuvajte sva upozorenja i uputstva za budućnost.** Pojam upotrebljen u upozorenjima "električni alat" odnosi se na električne alate sa radom na mreži (sa mrežnim kablom) i na električne alate sa radom na akumulator (bez mrežnog kabla).

#### 1) SIGURNOST NA RADNOM MESTU

- Držite Vaše područje rada čisto i pospremljeno.**  
Nered ili nesvojetljena radna područja mogu voditi nesrećama.
- Ne radite sa aparatom u okolini ugroženoj od eksplozija u kojoj se nalaze zapaljive tečnosti, gasovi ili prašina.** Električni alati proizvode varnice, koje mogu zapaliti prašinu ili isparjenja.
- За vreme korišćenja električnog alata držite podalje decu i druge osobe.** Kod skretanja možete izgubiti kontrolu nad aparatom.

#### 2) ELEKTRIČNA SIGURNOST

- Utikač za priključak aparatara mora odgovarati utičnoj kutiji.** Utikač se nesme nikako menjati. Ne upotrebljavajte adapttere utikača zajedno sa aparatom sa uzemljenom zaštitom. Ne promjenjeni utikači i odgovarajuće utičnice smanjuju rizik od električnog udara.
- Izbegavajte telesni kontakt sa uzemljenim gornjim površinama, kao što su cevi, grejanja, šporeti i rashladni ormani.** Postoji povećani rizik od električnog udara, ako je Vaše telo uzemljeno.
- Držite aparat podalje od kiše ili vlage.**  
Prodiranje vode u električni aparat povećava rizik od električnog udara.
- Ne koristite kabl da bi aparat nosili, obesili ili ga izvlačili iz utičnice.** Držite kabl dalje od vrelina, ulja, oštih ivica ili pokretnih delova aparata. Oštećeni ili zamršeni kablovi povećavaju rizik od električnog udara.
- Ako sa nekim električnim alatom radite u prirodi, upotrebljavajte samo produžne kablove koji su dozvoljeni za spoljno područje.** Upotreba produžnog kabla pogodnog za spoljno područje smanjuje rizik od električnog udara.
- Ako rad električnog alata ne može da se izbegne u vlažnoj okolini, koristite prekidač strujne zaštite pri kvaru.** Upotreba prekidača strujne zaštite pri kvaru smanjuje rizik od električnog udara.

### **3) SIGURNOST OSOBA**

- a) **Budite pažljivi, pazite na to, šta radite i idite razumno na posao sa električnim alatom. Ne upotrebljavajte aparat, kada ste umorni ili pod uticajem droga, alkohola ili lekova.** Momenat nepažnje kod upotrebe aparata može voditi do ozbiljnih povreda.
  - b) **Nosite ličnu zaštitnu opremu i uvek zaštite naočare.** Nošenje lične zaštitne opreme, kao maske za prašinu, sigurnosne cipele koje ne klizaju, zaštitni šlem ili zaštitu za sluh, zavisno od vrste i upotrebe električnog alata, smanjujete rizik od povreda.
  - c) **Izbegavajte nenamerno puštanje u rad.** Uverite se da je električni alat isključen, pre nego što ga priključite na struju i/ili na akumulator, uzmete ga ili nosite. Ako prilikom nošenja električnog alata držite prst na prekidaču ili aparat uključen priključujete na struju, može ovo voditi nesrećama.
  - d) **Uklonite alate za podešavanje ili ključeve za zavrtnje, pre nego što uključite aparat.** Alat ili ključ koji se nalazi u delu aparata koji se okreće, može voditi povredama.
  - e) **Ne precenjujte sebe. Pobrinite se da sigurno stojite i održavajte u svako doba ravnotežu.** Na taj način možete bolje kontrolisati aparat u neočekivanim situacijama.
  - f) **Nosite pogodno odelo. Ne nosite široko odelo ili nakit.** Držite kosu, odelo i rukavice podalje od pokretnih delova. Opušteno odelo, nakit ili duža kosa mogu biti zahvaćeni od rotirajućih delova.
  - g) **Ako se mogu montirati uredaji za usisavanje prašine i uredaji za hvatanje prašine, uverite se da li su priključeni i ispravno koriste.** Upotreba usisavanja prašine može smanjiti opasnosti od prašine.
- 4) BRIŽLJIVO OPHODJENJE I KORIŠĆENJE ELEKTRIČNIH ALATA**
- a) **Ne preopterećujte aparat. Upotrebljavajte za Vaš posao električni alat određen za to.** Sa odgovarajućim električnim alatom radićete bolje i sigurnije u navedenom području rada.
  - b) **Ne upotrebljavajte električni alat, čiji je prekidač u kvaru.** Električni alat koji više ne može da se uključi ili isključi je opasan i mora da se popravi.
  - c) **Izvucite utičač iz utičnice i/ili uklonite akumulator pre nego što preduzmete podešavanja na aparatu, promenu delova pribora ili ostavite aparat.** Ova mera opreza sprečava nenameran start aparata.
  - d) **Čuvajte nekorišćene električne alate izvan domaćaja dece.** Ne dopustite osobama da koriste aparat, koje ga ne poznaju ili nisu pročitali ova uputstva. Električni alati su opasni, ako ih koriste neiskusne osobe.
  - e) **Održavajte aparat brižljivo. Kontrolišite, da li pokretni delovi aparata funkcionišu besprekorno i ne slepiju, da li su delovi slomljeni ili tako oštećeni, da je funkcija aparata oštećena. Popravite oštećene delove pre upotrebe aparata.** Mnoge nesreće imaju svoj uzrok u loše održavanim električnim alatima.
  - f) **Držite alate za sečenja oštре i чисте.** Brižljivo negovani alati za sečenje sa oštrim sečivima manje slepiju i lakše se vode.

- g) **Upotrebljavajte električne alate, pribor, alate koji se umeću itd. prema ovim uputstvima.** Obratite pažnju pritom na uputstva za rad i posao koji treba izvesti. Upotreba električnih alata za druge od propisanih namena može voditi opasnim situacijama.

### **5) BRIŽLJIVO OPHODJENJE I KORIŠĆENJE APARATA SA AKUMULATOROM**

- a) **Punite akumulator samo u aparatima za punjenje koje propisuje proizvodjač.** Za aparat za punjenje koji je pogodan za određenu vrstu akumulatora, postoji opasnost od požara, ako se upotrebljava sa drugim akumulatorom.
- b) **Upotrebljavajte samo za to predviđene akumulatore u električnim alatima.** Upotreba drugih akumulatora može voditi povredama i opasnosti od požara.
- c) **Držite ne korišćen akumulator podalje od kancelarijskih spajjalica, novčića, ključeva, eksera, zavrtaњa ili drugih malih metalnih predmeta koji mogu prouzrokovati premoščavanje kontakata.** Kratak spoj između kontakata akumulatora može imati za posledicu zagorevanje ili vatru.
- d) **Kod pogrešne primene može izaći tečnost iz akumulatora.** Izbegavajte kontakt sa njom. Kod slučajnog kontakta isperite sa vodom. Ako tečnost dodje u dodir sa očima, potražite i lekarsku pomoć dodatno. Tečnost akumulatora koja može izaći napolje može voditi nadražajima kože ili opekotinama.

### **6) SERVIS**

- a) **Neka Vam Vaš aparat popravlja samo kvalifikovano stručno osoblje i samo sa originalnim rezervnim delovima.** Na taj način se obezbedjuje da ostane sačuvana sigurnost aparata.

## **SIGURNOSNA UPUTSTVA ZA AKUMULATORSKE BUŠILICE/UVRATČE**

- Izbegavajte oštećenja od šrafova, eksera i drugih predmeta na vašem području rada; uklonite ih pre nego što započnete rad
- Uvek se uverite da je napon struje isti kao i napon naveden na pločici sa nazivom punjaču
- U slučaju električnog ili mehaničkog kvara odmah isključiti alat ili izvući punjač iz struje
- SKIL može priznati garanciju samo ukoliko je korišćen originalni pribor
- Koristite samo pribor čija je dozvoljena brzina u najmanju ruku jednaka najvećoj brzini pri praznom hodu električnog alata
- Alat/punjač namenjen je za upotrebu osobama (uključujući i decu) sa smanjenim fizičkim, senzorskim i mentalnim sposobnostima ili sa manjkom iskustva i znanja, a ako im osoba zadužena za njihovu bezbednost nije pružila odgovarajuća pomoć i uputstvo kako koristiti alat/punjač
- Vodite računa da se deca ne igraju sa alatom/punjačem
- **Obezbedite radni predmet** (radni predmet stegnut pomoću stega ili nečeg sličnog je mnogo stabilniji neko kada se drži rukom)

- Držite električni alat za izolovane hvataljke kada izvode radove kod kojih upotrebljeni alat ili zavrtnj može da susretne skrivene vodove struje ili vlastiti mrežni kabl (kontakt sa jednim vodom koji sprovodi struju može da stavi pod napon metalne delove uređaja i da utiče na električni udar)
- Koristite odgovarajuće aparate za proveru dali se u zidu koji bušimo nalaze skrivene instalacije, ili za taj posao nadite odgovarajuće preduzeće (kontakt sa električnim vodovima može izazvati požar ili električni udar; oštećenje gasovoda može izazvati eksploziju; probijanje cevi sa vodom uzrokuje štete ili može izazvati električni udar)
- **Ne obradjujte nikakav materijal koji sadrži azbest** (azbest važi kao izazivač raka)
- Prašina od materijala, kao što su boja koja sadrži olovo, neke vrste drveta, minerali i metal, može biti opasna (dodir ili udisanje prašine može prouzrokovati alergijske reakcije i/ili respiratorna oboljenja rukovaoca i lica u blizini); **nosite masku protiv prašine i radite uz uključeni uređaj za ekstrakciju prašine kada radite na mestima gde ju je moguće priključiti**
- Određene vrste prašine su klasifikovane kao kancerogene (kao što su prašina hrastovine i bukovine), posebno u sadežtvu sa aditivima za pripremu drveta; **nosite masku protiv prašine i radite uz uključeni uređaj za ekstrakciju prašine kada radite na mestima gde ju je moguće priključiti**
- Prati nacionalne propise vezane za prašinu koja se proizvodi prilikom rada na obradivanim materijalima
- Uverite se da je prekidač E ② u srednjoj poziciji (blokada) pre nego što počnete da podešavate alat, menjate pribor ili nosite alat

#### PUNJENJE/BATERIJA

- Punate bateriju samo punjačem koji se isporučuje uz alat
  - Nemojte dodirivati kontaktne u punjaču
  - Ne izlažite alat/punjač/bateriju kiši
  - Nemojte puniti bateriju u vlažnom ili mokrom okruženju
  - Odlažite alat/punjač/bateriju na msetima gde temperatura neće preći 50°C niti pasti ispod 0°C
  - Nemojte koristiti punjač ako su oštećeni; odnesite ih ovlašćeni SKIL servis da ih pregledaju
  - Nemojte koristiti punjač ako su mu oštećeni kabli ili utikač; oni treba odmah da budu zamenjeni u nekom od ovlašćenih SKIL servisa
  - Nemojte koristiti oštećenu bateriju; odmah je treba zameniti
  - Nemojte izgubiti bateriju ili punjač
  - Nemojte puniti punjačem baterije koje se ne pune
- OBJAŠNJENJE SIMBOLA NA PUNJAČ/BATERIJU**
- ③ Pročitajte uputstvo za korišćenje pre prve upotrebe
  - ④ Punjač koristite samo unutra
  - ⑤ Dvostruka izolacija (nije potrebna žica za uzemljenje)
  - ⑥ Baterije će eksplodirati ako se izlože vatri, zato nikada ne palite baterije
  - ⑦ Odlažite alat/punjač/bateriju na msetima gde temperatura neće preći 50°C
  - ⑧ Punjač ne odlažite u kućne otpatke
  - ⑨ Bateriju ne odlažite u kućne otpatke

## UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE

- Kombinovani prekidač A ② za uključivanje/isključivanje i kontrolu brzine  
Možete kontrolisati brzinu od najmanje do najveće menjanjem pritiska na obaraču
- Punjenje baterije ⑩
  - ! litijum-jonska baterija koji je nov ili duže van upotrebe daje svoju punu snagu tek posle približno 3 ciklusa punjenja/pražnjenja
  - uključite punjač u izvor napajanja kao što je prikazano na slici ⑩a
  - upalice se zeleno svetlo B, pokazujući da je punjač spremjan za rad ⑩a
  - ubacite bateriju u punjač, kao što je ilustrovano ⑩b
  - ! baterija može i da ostane u alatu tokom punjenja; u tom slučaju alat ne može da se uključi
  - zeleno svetlo B će početi da treperi, što označava da se baterija puni ⑩c
  - posle približno 1 sata baterija je napunjena, zeleno svetlo B prvo treperi i zatim neprestano svetli, a punjač automatski prelazi na punjenje radi održavanja ⑩d
  - ! uklonite bateriju iz punjača posle punjenja jer time podužavate vek trajanja baterije

#### VAŽNO:

- ukoliko zeleno svetlo B ne počne da treperi posle umetanja baterije, to može značiti da je baterija ili previše hladna ili pretoplana (punjač puni baterije samo kada je temperatura između 0°C i 45°C); punjač tada automatski prelazi na punjenje radi održavanja dok se ne postigne temperatura između 0°C i 45°C, kada punjač automatski prelazi na normalno punjenje ⑩e
- litijum-jonska baterija se može puniti bilo kada (prekid postupka punjenja ne oštećuje bateriju)
- litijumsko-jonska baterija ne mora biti ispraznjena pre punjenja (nema "memorijskog efekta", kao kod nikl-kadmijumskih baterija)
- punjač i bateriju se mogu zagrejati tokom punjenja; to je normalno i ne znači nikakav kvar
- uverite se da je spoljna površina baterije čista i suva pre nego što je stavite u punjač
- nemojte puniti bateriju iznad 45°C niti ispod 0°C; to bi ozbiljno oštetilo bateriju i punjač
- nemojte vaditi bateriju iz alata dok alat radi
- ako nastupi duži period mirovanja alata, najbolje je isključiti punjač iz struje
- kada je litijum-jonska baterija prazna, alat se isključuje automatski
- značajno smanjen period rada nakon punjenja označava da je baterija istrošena i da je treba zameniti
- Izmena smera rotacije ⑪
  - ako leva/desna pozicija ne ulegnu kako treba, prekidač A ② neće moci biti strtovan
  - ! smer rotacije menjati samo kada alat potpuno miruje
- Izmena bitseva ⑫
  - stavite bit što je moguće dublje u futer bušilice
  - ! ne koristite bitseve sa oštećenim prihvatom

- Kontrola obrtnog momenta (VariTorque) <sup>13</sup>
  - izlazni obrtni momenat se povećava prilikom obrtanja prstena spojnice C od 1 do 19; pozicija D će zaključati spojnicu da bi se omogućilo bušenje ili rad na otpornijim površinama
  - ako uvrčete šraf, prvo probajte sa VariTorque pozicijom 1 i povećavajte dok ne dostignete željenu dubinu
- Mehaničko biranje brzina <sup>14</sup>
  - podešiti prekidač F na dozvoljenu brzinu
  - ! aktivirajte prekidač za biranje brzina dok alat radi niskom brzinom**
- LOW
  - mala brzina
  - visoki obrtni momenat
  - za uvrtanje šrafova i bušenje velikih prečnika
  - za uvrtanje navoja
- HIGH
  - visoka brzina
  - niski obrtni momenat
  - za bušenje malih prečnika
- Zaštita baterije
 

Isključuje alat automatski kada

  - je opterećenje suviše veliko
  - temperatura baterije nije u okviru dozvoljenog opsega radne temperature od -10 do +60°C
  - je litijumsko-jonska baterija gotovo ispraznjena (radi zaštite od dubinskog pražnjenja)

**! prestanite da pritiskete prekidač za uključivanje/ isključivanje nakon automatskog isključivanja alata jer možete oštetiti bateriju**
- Svetlo G <sup>15</sup>

Svetlo G se automatski uključuje kada se aktivira prekidač A <sup>②</sup>
- Držanje i upravljanje alata <sup>16</sup>

**! dok radite, uvek držite alat za mesto(a) kojo(a) su označena sivom bojom**

  - proze za hlađenje H <sup>②</sup> moraju da budu otvoreni
  - ne pritiskati alat previše, pustite da alat sam radi

## SAVETI ZA PRIMENU

- Koristiti odgovarajuće bitseve <sup>17</sup>
  - ! koristiti samo oštре bitseve**
- Pri bušenju metala
  - prvo izbušiš malu rupu ako Vam je potrebna veća rupa
  - bitseve povremeno namazati uljem
- Pri uvrtaču na krajevima drveta prvo treba izbušiti malu rupu da bi se izbeglo listanje drveta
- Za optimalno korišćenje alata potreban je stalni pritisak na šraf, posebno pri odstranjivanju istih
- Ako uvrčete šraf u tvrdo drvo potrebno je prethodno izbušite rupu
- Bušenje drveta bez listanja <sup>18</sup>
- Bušenje zidova bez prašine <sup>19</sup>
- Bušenje plafona bez prašine <sup>20</sup>
- Bušenje pločica bez proklizavanja <sup>21</sup>
- Za više saveta pogledajte [www.skileurope.com](http://www.skileurope.com)

## ODRŽAVANJE / SERVIS

- Održavajte alat i punjač čistim
  - čistite kontakte u punjaču alkoholom ili specijalnim sredstvom za čišćenje
  - ! pre nego što počnete sa čišćenjem izvucite punjač iz struje**
- Ako bi alat/punjač i pored brižljivog postupka izrade i kontrole nekada otkazao, popravku mora vršiti neki autorizovani servis sa SKIL-električne alate
  - posaljite **nerastavljeni** alat i punjač zajedno sa potvrdom o kupovini vašem nabavilaču ili najbližem SKIL servisu (adrese i oznake rezervnih delova možete naći na [www.skileurope.com](http://www.skileurope.com))

## ZAŠTITA OKOLINE

- Električne alate, pribora i ambalaže ne odlažite u kućne otpatke** (samo za EU-države)
  - prema Europskoj direktivi 2002/96/EG o staroj električnoj i elektronskoj opremi i njenoj upotrebi u skladu sa nacionalnim pravom, električni alati koji su istrošeni moraju biti sakupljeni odvojeno i dostavljeni pogonu za reciklažu
  - simbol <sup>⑧</sup> će vas podsetiti na to
- Bateriju treba čuvati alje od namirnica i ne treba reciklirati kao normalan otpad (simbol <sup>⑨</sup> će vas podsetiti na to)
  - ! da bi se izbegli kratki spojevi je baterija zaštićena debljom trakom**

## € DEKLARACIJA O USKLAĐENOSTI

- Pod punom odgovornošću izjavljujemo da je ovaj proizvod usklađen sa sledećim standardima ili standardizovanim dokumentima: EN 60335, EN 61000, EN 60745, EN 55014, u skladu sa odredbama smernica 2006/95/EG, 2004/108/EG, 2006/42/EG
- Tehnička dokumentacija kod:** SKIL Europe BV (PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL

Arno van der Kloot

Vice President

Operations & Engineering

Jan Trommelen

Approval Manager




SKIL Europe BV, 4825 BD Breda, NL

23.12.2010

## BUKA/VIBRACIJE

- Mereno u skladu sa EN 60745 nivo pritiska zvuka ovog alata iznosi < 80 dB(A) (normalno odstupanje: 3 dB) a vibracija \* m/s<sup>2</sup> (mereno metodom na šaci-ruci; nesigurnost K = 1,5 m/s<sup>2</sup>)
  - \* pri bušenju metala 3,4 m/s<sup>2</sup>
  - \* pri uvrtaču šrafova 1,7 m/s<sup>2</sup>
- Nivo emisije vibracija izmeren je u skladu sa standardizovanim testom datim u EN 60745; on se može koristiti za upoređenje jedne alatke sa drugom, kao i za preliminarnu procenu izloženosti vibracijama pri korišćenju ove alatke za pomenute namene

- koriščenje alatke u drugačije svrhe ili sa drugačijim ili slabo održavanim nastavcima može značajno povečati nivo izloženosti
- vreme kada je alatka isključena ili kada je uključena, ali se njome ne radi, može značajno smanjiti nivo izloženosti
- ! zaštite se od posledica vibracija održavanjem alatke i njenih nastavaka, održavajući Vaše ruke toplim i organizovanjem Vaših radnih obrazaca



## Akumulatorski vrtalnik/vijačnik 2531

### UVOD

- To orodje je namenjeno za vrtanje v lesu, kovino, keramiko in plastiko; orodje z elektronsko regulacijo števila vrtljajev in levo/desno smerjo vrtenja je primerno tudi za privijanje in vrezovanje navojev
- Preberite in shranite navodila za uporabo ③

### LASTNOSTI ①

Maks. zatezni moment pri trdem vijačenju po ISO 5393 : 40 Nm

### DELI ORODJA ②

- A Vklipno/izklopno stikalo in za nadzor hitrosti
- B Zelena lučka za polnjenje
- C Obroč za nastavitev momenta
- D Zaklenjeni položaj (sklopka)
- E Stikalo za preklop smeri vrtenja
- F Stikalo za izbiro stopnje
- G Reflektor
- H Ventilacijske reže
- J Polnilnik

### VARNOST

#### SPLOŠNA VARNOSTNA NAVODILA

**■ OPOZORILO!** Preberite vsa opozorila in napotila. Napake zaradi neupoštevanja spodaj navedenih opozoril in napotil lahko povzročijo električni udar, požar in/ali težke telesne poškodbe. **Vsa opozorila in napotila shranite, ker jih boste v prihodnje še potrebovali.** Pojem "električno orodje", ki se pojavlja v nadaljnjem besedilu, se nanaša na električna orodja z električnim pogonom (z električnim kablom) in na akumulatorska električna orodja (brez električnega kabla).

#### 1) VARNOST NA DELOVNEM MESTU

- Poskrbite, da bo Vaše delovno mesto vedno čisto in urejeno.** Nered ali neosvetljena delovna področja lahko povzročijo nezgode.
- Prosimo, da orodja ne uporabljate v okolju, kjer je nevarnost za eksplozije in v katerem se nahajajo gorljive tekočine, plini in prah.** Električna orodja povzročajo iskrenje, zato se gorljivi prah ali pare lahko vnamejo.

c) **Ne dovolite otrokom in drugim osebam, da bi se medtem ko delate, približali električnemu orodju.** Druge osebe lahko odvrnejo Vašo pozornost drugam in izgubili boste nadzor nad orodje.

#### 2) ELEKTRIČNA VARNOST

- Vtič mora ustrezati električni vtičnici in ga pod nobenim pogojem ne smete spremnijati.** Uporaba adapterskih vtičev v kombinaciji z ozemljena orodja ni dovoljena. Originalni oziroma nespremenjeni vtiči in ustrezne vtičnice zmanjšujejo tveganje električnega udara.
  - Izogibajte se telesnemu stiku z ozemljjenimi površinami, na primer s cevmi, grelci, štedilniki in hladilniki.** Če je ozemljeno tudi vaše telo, obstaja povečano tveganje električnega udara.
  - Zavarujte orodje pred dežjem ali vlagom.** Vdor vode v električno orodje povečuje tveganje električnega udara.
  - Električnega kabla ne uporabljajte za prenašanje ali obešanje orodja in ne vlecite vtič iz vtičnice tako, da vletečete z kabel.** Zavarujte kabel pred vročino, oljem, ostrimi robovi in premikajočimi se deli orodja. Poškodovani ali prepleteni kabli povečujejo tveganje električnega udara.
  - Če z električnim orodjem delate na prostem, uporabljajte izključno kabelski podaljšek, ki je atestiran za delo na prostem.** Uporaba kabelskega podaljška, primerenega za delo na prostem, zmanjšuje tveganje električnega udara.
  - Če je uporaba električnega orodja v vlažnem okolju neizogibna, uporabljajte prekinjevalec električnega tokokroga.** prekinjevalca električnega tokokroga zmanjšuje tveganje električnega udara.
- 3) OSEBNA VARNOST**
- Bodite zbrani in paziti, kaj delate.** Dela z električnim orodjem se lotite razumno. Nikoli ne uporabljajte orodja, če ste utrujeni in če ste pod vplivom mamil, alkohola ali zdravil. En sam trenutek nepazljivosti pri uporabi orodja ima lahko za posledico resne telesne poškodbe.
  - Uporabljajte osebna zaščitna sredstva in vedno nosite zaščitna očala.** Uporaba osebnih zaščitnih sredstev, na primer maske proti prahu, nedresečih zaščitnih čevljev, zaščitne čelade in glušnikov, odvisno od vrste in uporabe električnega orodja, zmanjšuje tveganje telesnih poškodb.
  - Izogibajte se nemamerinemu zagonu.** Pred priključitvijo električnega orodja na električno omrežje in/ali na akumulator in pred dviganjem ali nošenjem se prepričajte, če je električno orodje izklopljeno. Prenašanje naprave s prstom na stikaluh ali priključitvem vkliplojenega električnega orodja na električno omrežje je lahko vzrok za nezgodo.
  - Pred vklipom orodja odstranite z nje nastavitevna orodja ali vijačni ključ.** Orodje ali ključ, ki se nahajata na vrtecem se delu električnega orodja, lahko povzročita nezgode.
  - Ne precenjujte se in poskrbite za varno stojšče in stalno ravnotežje.** Tako boste lahko v nepričakovani situaciji bolje obvladali orodje.

- f) **Nosite primočno obleko, ki naj ne bo preohlapna. Ne nosite nakita. Lasje, oblačilo in rokavice naj se ne približujejo premikajočim se delom orodja.** Premikajoči se deli orodja lahko zgrabijo ohlapno obleko, nakit, ali dolge lase.
- g) **Če je možno na orodje namestiti priprave za odsesavanje in prestrezanje prahu, prepričajte se, ali so le-te priključene in, če jih pravilno uporabljate.** Uporaba priprave za odsesavanje prahu zmanjšuje zdravstveno ogroženost zaradi prahu.
- 4) RAVNANJE IN NEGA ROČNEGA ORODJA**
- a) **Ne preobremenjujte orodja. Za določeno delo uporabljajte električno orodje, ki je predvideno za opravljanje tega dela.** Z ustreznim električnim orodjem boste delo opravili bolje in varnejše, ker je bilo v ta namen tudi konstruirano.
- b) **Električno orodje, ki ima pokvarjeno stikalno, ne uporabljajte.** Električno orodje, ki ga ni možno vklopiti ali izklopite, je nevarno in ga je potrebno popraviti.
- c) **Pred nastavljanjem naprave, zamenjavo delov pribora ali odlaganjem naprave izvlecite vtikač iz električne vtičnice in/ali odstranite akumulator.** Ta previdnostni ukrep onemogoča nepredviden zagon orodja.
- d) **Kadar orodja ne uporabljajte ga shranjujte izven dosegga otrok. Osebam, ki orodja ne poznajo ali niso prebrali teh navodil, orodja ne dovolite uporabljati.** Električna orodja so nevarna, če jih uporabljajo neizkušene osebe.
- e) **Skrbno negujte orodje. Preverite, če premikajoči se deli orodja delujejo brezhibno in če se ne zatikajo, oziroma, če kakšen del orodja ni zlomljen ali poškodovan do te mere, da bi oviral njegovo delovanje. Pred nadaljnjo uporabo je potrebno poškodovani del popraviti.** Vzrok za številne nezgode so ravno slabov vzdrževana električna orodja.
- f) **Rezalna orodja naj bodo ostra in čista.** Skrbno negovana rezalna orodja z ostrimi rezili se manj zatikajo in so bolje vodljiva.
- g) **Električna orodja, pribor, nastavke in podobno uporabljajte v skladu s temi navodili. Pri tem upoštevajte delovne pogoje in vrsto dela, ki ga nameravate opraviti.** Zaradi uporabe električnega orodja v druge, nepredvidene namene, lahko nastanejo nevarne situacije.
- 5) SKRBNO RAVNANJE Z AKUMULATORSKIMI NAPRAVAMI IN NJIHOVA UPORABA**
- a) **Prosimo, da akumulatorske baterije polnite samo v polnilnikih, ki jih priporoča proizvajalec.** Na polnilniku, predvidenem za polnjenje določene vrste akumulatorskih baterij, lahko pride do požara, če ga uporabljate za polnjenje drugih vrst akumulatorskih baterij.
- b) **Za pogon akumulatorskih orodij uporabljajte samo zanje predvidene akumulatorske baterije.** Uporaba drugačnih akumulatorskih baterij lahko povzroči telesne poškodbe ali požar.
- c) **Kadar akumulatorska baterija ni v orodju, pazite, da ne pride v stik s kovinskimi predmeti kot so pisarniške sponke, kovanci, kluči, žebli, vijaki ali ostalimi kovinskimi predmeti, ki bi lahko povzročili stik med obema poloma akumulatorja.** Kratek stik med kontakti akumulatorske baterije lahko povzroči opekle ali požar.
- d) **Pri napačni uporabi lahko iz akumulatorske baterije prideče tekočina. Izogibajte se stiku z njo. V primeru naključnega stika prizadeto mesto spirajte z vodo.** Če pride akumulatorska tekočina v oči, po spiranju poiščite tudi zdravniško pomoč. Iztekanje tekočine iz akumulatorja lahko povzroči draženje kože ali opekle.
- 6) SERVIS**
- a) **Popravilo orodja lahko opravi samo usposobljena strokovna oseba in to izključno z originalnimi nadomestnimi deli.** Le tako bo orhanjena nadaljnja varnost orodja.

## VARNOSTNA NAVODILA Z AKUMULATORSKIMI VRTALNIKOMA/VIJAČNIKOMA

- Izogibajte se poškodb zaradi vijakov, žebeljev ali drugih elementov v obdelovancu; odstranite jih pred začetkom dela
- Vedno preverite, če je napetost omrežja enaka napetosti, ki je navedena na tablici podatkov polnilca
- V primeru električnih ali mehanskih motenj takoj izključite orodje ali izvlecite vtikač polnilca iz vtičnice
- SKIL zagotavlja brezhibno delovanje orodja le z uporabo originalnega dodatnega pribora
- Uporabljajte lahko dodatni pribor, katerega dovoljena hitrost je najmanj enaka največji hitnosti orodja
- Orodje/polnilci ni namenjeno uporabi s strani oseb (vključujuč tudi otroke) z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali mentalnimi sposobnostmi, oz. s premo izkušenj ali znanja, edino, če slednji niso bili primočno usposobljeni iz inštruirani za uporabo tovrstnega orodja/polnilca, s strani osebe, ki je odgovorna za njihovo varnost
- Zagotovite, da se otroci ne bodo igrali z orodjem/polnilcem
- Zavarujte obdelovanec (obdelovanec stisnjene v prižemi ali primešu je bolj varen kot v roki)
- **Električno orodje smete držati le na izoliranem ročaju, če delate na območju, kjer lahko vstavljeni orodje ali vijak pride v stik s skritimi omrežnimi napeljavami ali lastni omrežni kabel** (stik z napeljavjo, ki je pod napetostjo povzroči, da so posledično tudi kovinski deli orodje pod napetostjo in to vodi do električnega udara)
- Za iskanje skritih električnih, plinskih in vodovodnih cevi uporabite primerne iskalne naprave (detektorje) ali se posvetujte z lokalnimi podjetji (stik z električnimi vodniki lahko povzroči požar ali električni udar; poškodbe plinovoda lahko povzročijo eksplozijo, vdor v vodovodno omrežje pa materialno škodo ali električni udar)
- **Ne obdelujte materiala, ki vsebuje azbest** (azbest povzroča rakasta obolenja)
- Prah materialov, kot so barve, ki vsebujejo svinec, nekatere vrste lesa, mineralov ali kovin so lahko škodljivi (ob stiku ali vdihavanju lahko prah pri delavcu ali pri drugih prisotnih povzroči alergijsko reakcijo in/ali bolezni dihal); **nosite masko za prah in pri delu uporabljajte napravo za odšesavanje prahu, kjer je le-to možno priključiti**

- Nekatere vrste prahu so klasificirane kot kancerogene (kot npr. prah hrasta in bukve) še posebno ob sočasni uporabi z dodatki za obdelavo lesa; **nosit masko za prah in pri delu uporabljajte napravo za odsesavanje prahu, kjer je le-to možno priključiti**
- Upoštevajte nacionalne zahteve glede prahu za materiale katere želite obdelovati
- Pred nastavljivijo ali menjavo pribora in pri prenašanju ali shranjevanju orodja zagotovite, da je stikalo E ② v vmesni poziciji (zaklenjeno)

#### **POLNJENJE/AKUMULATORJI**

- Akumulator polnite samo s polnilcem, ki je dobavljen skupaj z orodjem
  - Ne dotikajte se kontaktov v polnilcu
  - Ne izpostavljajte orodja, polnilec in akumulatorja dežju
  - Ne polnite akumulatorja v vlažnih ali mokrih prostorih
  - Shranjujte orodje, polnilec in akumulator v prostoru, kjer temperatura ne bo presegla 50°C in ne bo padla pod 0°C
  - Ne uporabljajte poškodovanega polnilca akumulatorjev; v pooblaščeni Skilovi servisni delavnici preverite, če ustreza varnostnim zahtevam
  - Kadar sta priključni kabel ali vtikač polnilca poškodovana, ga ne smete uporabljati, temveč ju obvezno zamenjajte v pooblaščeni Skilovi servisni delavnici
  - Ne uporabljajte poškodovanega akumulatorja; takoj ga je potreben zamenjati
  - Ne razstavljajte polnilca ali akumulatorja
  - S polnilcem ne poskušajte polniti navadnih (suhih) baterij
- POJASNILO OZNAK NA POLNILNIKU/BATERIJI**
- ③ Pred uporabo preberite navodila za uporabo
  - ④ Polnilk uporabljajte samo v zaprtih prostorih
  - ⑤ Dvojna izolacija (ozemljitveni kabel ni potreben)
  - ⑥ Baterije lahko pri izpostavljanju odprtemu ognju eksplodirajo, zato jih nikoli ne sežigajte
  - ⑦ Shranjujte orodje, polnilec in akumulator v prostoru, kjer temperatura ne bo presegla 50°C
  - ⑧ Polnilec ne odstranjujte s hišnimi odpadki
  - ⑨ Akumulatorja ne odstranjujte s hišnimi odpadki

## **UPORABA**

- Kombinirano stikalo A ② za vklop/izklop in nastavitev hitrosti  
Hitrost se brezpostopensko nastavlja od 0 do maksimalne z večjim ali manjšim pritiskom na stikalo
- Polnjenje akumulatorja ⑩
  - ! nov litij-ionsko akumulator doseže svojo polno zmogljivost šele po približno 3 ciklih polnjenja/praznjenja; isto velja za litij-ionsko akumulatorje, ki daje časa niso bili uporabljeni
  - vključite polnilec v vtičnico, kot kaže slika ⑩a
  - zasveti zelena lučka B, ki opozarja na to, da je polnilec pripravljena ⑩a
  - vstavite baterijo v polnilk, kot kaže slika ⑩b
  - ! baterija lahko med polnjenjem ostane tudi v orodju; v tem primeru orodja ne morete vključiti
  - zelena lučka B bo začela utripati, kar pomeni, da se je polnjenje pričelo ⑩c
  - po približno 1 uru je akumulator polno napolnjen in zelena lučka B preneha utripati in neprekiniteno sveti, po tem času bo polnilec avtomatsko prešel v stanje pripravljenosti polnjenja ⑩d

**! po končanem polnjenju je potrebno vzeti akumulator iz polnilca, s tem podaljšamo življenjsko dobo akumulatorja**

#### **POMEMBNO:**

- če zelena lučka B ne utripa potem, ko je akumulator vstavljen v polnilec, to lahko pomeni da je akumulator prehladen ali prevoč (polnilec polni akumulatorje le, če je temperatura med 0°C in 45°C); polnilec je v stanju pripravljenosti dokler temperature ne pade v območje med 0°C in 45°C, nato polnilec avtomatsko prične s polnjenjem ⑩e
- litij-ionsko baterijo lahko polnite kadarkoli (prekinjanje postopka polnjenja ne škoduje bateriji)
- litijevega ionskega akumulatorja pred polnjenjem ni treba povsem izprazniti (nima funkcije »pomnjenja«, kot jo imajo nikelj-kadmijevi akumulatorji)
- pri polnjenju se tako polnilec kot tudi akumulator lahko segrejet; to je sicer normalen pojav in ni vzrok nepravilnega delovanja
- zagotovite, da je zunanjega površina akumulatorja čista in suha preden ga vstavite v polnilec
- ne polnite pri temperaturi pod 0°C in preko 45°C; to lahko povzroči resne poškodbe akumulatorja in polnilca
- ne odstranjujte akumulatorja iz orodja med obratovanjem orodja
- če predvidevate, da orodja ne boste uporabljali dlje časa, izključite vtikač polnilca iz vtičnice
- ko se litij-ionska baterija izprazni, se orodje samodejno izključi
- očitno zmanjšaj čas delovanja po polnjenju kaže, da je baterija obrabljena in da jo je treba zamenjati
- Menjava smeri vrtenja ⑪
  - v primeru, da preklopnik smeri vrtenja ni v pravilnem položaju ni možno vklopiti stikala A ②
- ! **preklop smeri vrtenja izvesti le pri popolnoma mirujočemu orodju**
- Menjava nastavkov ⑫
  - steblo nastavek potisnite kot je le mogoče globoko v vratnilno glavo vratnilnika
- ! **ne uporabljajte nastavke s poškodovanim stebлом**
- Nastavitev momenta (VariTorque) ⑬
  - vrtljni moment bo narascal z vrtenjem nastavitevnega obroča sklopke C od 1 do 19; položaj D izključi sklopko in dopušča vrtanje in težja vijačenja
  - pri vijačenju vijakov najprej nastavimo sklopko na položaj 1 in nato povečujemo dokler ne dosežemo želenne globine
- Mehanska izbira stopnje ⑭
  - nastavite stikalo F na želeno hitrost
- ! **stikalo za izbiro stopnje pritisnjajte medtem, ko se orodje vrti počasi**
- LOW
  - majhna hitrost
  - večji moment
  - za vijačenje in vrtanje večjih premerov
  - za vrezovanje navojev
- HIGH
  - večja hitrost
  - nižji moment
  - za vrtanje manjših premerov

- Zaščita akumulatorja  
Samodejno izključi orodje  
1) ob prekomerni obremenitvi  
2) temperatura baterije ni v dovoljenem temperaturnem območju od -10 do 60°C  
3) litijev ionski akumulator je skoraj prazen (preprečite popolno izpraznitve)
- ! po samodejnem izklopu ne pritiskajte stikala za vklop/izklop; baterija se lahko poškoduje
- Reflektor G (15)  
Ko vklopite stikalo A (2), se samodejno prižge reflektor G
- Držanje in vodenje orodja (16)  
! med delom vedno držite orodje za sivo obarvano mesto oprijema  
- ventilacijske reže H (2) morajo biti nepokrite  
- ne pritiskajte na orodje premočno, pustite da orodje sam opravi delo

## UPORABNI NASVETI

- Uporabljajte ustrezne nastavke (17)  
! vedno uporabljajte ostre nastavke
- Pri vrtanju v kovine
  - naprej izvrtajte manjšo luknjo, šele nato večjo
  - sveder občasno naoljite
- Pri vijačenju vijaka v les v bližini robu je potrebno predvrtati luknjo, s čimer boste preprečili pokanje lesa
- Za optimalno delo je potreben enakomeren pritisak na orodje, posebno pri odvijanju vijaka
- Pri privijanju vijaka v trd les priporočamo, da najprej izvrlete luknjo
- Vrtanje v les brez odlomljenih koščkov (18)
- Vrtanje v stene z zaščito proti prahu (19)
- Vrtanje v strop z zaščito proti prahu (20)
- Vrtanje v ploščice brez spodrsavanja (21)
- Za več nasvetov glejte pod [www.skileurope.com](http://www.skileurope.com)

## VZDRŽEVANJE/SERVISIRANJE

- Orodje in polnilec morata biti čista
  - ocistite kontakte polnilca z alkoholom ali s čistilom za kontakte
- ! pred čiščenjem potegnjete električni vtič iz vtičnice
- Če bi kljub skrbnima postopkom izdelave in preizkušanja prišlo do izpada delovanja orodja/pолнилца, naj popravilo opravi servisna delavnica, pooblaščena za popravila SKIL-ih električnih orodij
  - pošljite nerazstavljeni orodje ali polnilec skupaj s potrdilom o nakupu pri vašemu prodajalcu v najbližjo SKIL servisno delavnico (naslovi, kot tudi spisek rezervnih delov se nahaja na [www.skileurope.com](http://www.skileurope.com))

## OKOLJE

- Električnega orodja, pribora in embalaže ne odstranjujte s hišnimi odpadki (samo za države EU)
  - v skladu z Evropsko direktivo 2002/96/EG o odpadni električni in elektronski opremi in z njenim izvajanjem v nacionalni zakonodaji je treba električna orodja ob koncu njihove življenjske dobe ločeno zbirati in jih predati v postopek okolju prijaznega recikliranja
  - ko je potrebno odstranjevanje, naj vas o načinu spomni simbol (8)

- Akumulatorja ni dovoljeno odvreči v običajne gospodinjske odpadke, temveč le na zato določena mesta (na to naj vas spomni simbol (9))
- ! preden akumulator zavrzete, prilepite kontakte z debelejšim izolirnim trakom, da preprečite kratek stik

## IZJAVA O SKLADNOSTI Ć€

• Odgovorno izjavljamo, da je ta izdelek v skladu z naslednjimi standardi ali standardnimi dokumenti: EN 60335, EN 61000, EN 60745, EN 55014, v skladu s predpisi navodil 2006/95/ES, 2004/108/ES, 2006/42/ES

• Tehnična dokumentacija se nahaja pri:

SKIL Europe BV (PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL

Arno van der Kloot Jan Trommelen

Vice President

Operations & Engineering

Approval Manager

SKIL Europe BV, 4825 BD Breda, NL

23.12.2010

## HRUP/VIBRACIJA

- Izmerjeno v skladu s predpisom EN 60745 je raven zvočnega pritiska za to orodje < 80 dB(A) (standarden odmik: 3 dB) in vibracija \* m/s<sup>2</sup> (metoda dlan-roka; netočnost K = 1,5 m/s<sup>2</sup>)
  - \* pri vrtanju v kovino 3,4 m/s<sup>2</sup>
  - \* pri privijanju vijaka 1,7 m/s<sup>2</sup>
- Raven oddajanja vibracij je bila izmerjena v skladu s standardiziranimi testi, navedenimi v EN 60745; uporabiti jo je mogoče za primerjavo različnih orodij med seboj in za predhodno primerjavo izpostavljenosti vibracijam pri uporabi orodja za namene, ki so omenjeni
  - uporaba orodja za drugačne namene ali uporaba skupaj z drugimi, slabo vzdrževanimi nastavki lahko znatno poveča raven izpostavljenosti
  - čas, ko je orodje izklopljeno ali ko teče, vendar z njim ne delamo, lahko znatno zmanjša raven izpostavljenosti
- ! pred posledicami vibracij se zaščitite z vzdrževanjem orodja in pripadajočih nastavkov, ter tako, da so vaše roke tople, vaši delovni vzorci pa organizirani

## Akutrell/-kruvikeeraja

2531

## SISSEJUHATUS

- Tööriisti on ettenähtud puidu, metalli, keraamiliste ja plastmaterjalide puurimiseks; elektrooniliselt reguleeritavad ning päri- ja vastupäeva pöörlemise funktsiooniga seadmed sobivad ka kruvide keeramiseks ja keermete lõikamiseks
- Palun lugege käesolev kasutusjuhend hoolikalt läbi ja hoidke alles (3)

## TEHNILISED ANDMED ①

Max pöördemoment tugeval kruvikeeramisrežiimil ISO 5393 kohaselt : 40 Nm

## SEADME OSAD ②

- A Lülitili tööriista sisse-/väljalülitamiseks ja kiiruse kontrollimiseks
- B Roheline laadimis-märgutuli
- C Pöördemomendi regulator
- D Lukustusasend (sidur)
- E Lülitili pöörlemmissuuna muutmiseks
- F Käiguvaliku lülitili
- G Tuli
- H Öhutusavad
- J Akulaadija

## OHUTUS

### ÜLDISED OHUTUSJUHISED

**TÄHELEPANU!** Kõik ohutusnõuded ja juhised tuleb läbi lugeda. Ohutusnõute ja juhiste eiramise tagajärjeks võib olla elektrilöök, tulekahju ja/või rasked vigastused. **Hoidke kõik ohutusnõuded ja juhised edasiseks kasutamiseks hoolikalt alles.** Alipool kasutatud mõiste "elektriline tööriist" käib võrgutoitega (toitejuhtmega) elektriliste tööriistade ja akutoitega (ilma toitejuhtmeta) elektriliste tööriistade kohta.

#### 1) OHUTUSNÕUDED TÖÖPIRKONNAS

- a) **Hoidke töökoht puhas ja korras.** Segadus või valgustamata tööpiirkonnad võivad pöörijastada önnetusi.
- b) **Ärge kasutage seadet plahvatusohtlikus keskkonnas, kus leidub tuleohtlike vedelikke, gaase või tolmu.** Elektrilistest tööriistadest lööb sädemeid, mis võivad tolmu või aurud süüdata.
- c) **Kui kasutate elektrilist tööriista, hoidke lapsed ja teised isikud töökoast eemal.** Kui Teie tähelepanu kõrval juhitakse, võib seade Teie kontrolli alt väljuda.
- 2) ELEKTRIOHUTUS
- a) **Seadme pistik peab pistikupessa sobima.** Pistiku kallal ei tohi teha mingi muudatus. Ärge kasutage kaitsemaandusega seadmete puhul adaptorpistikuid. Muutmata pistikud ja sobivad pistikupesad vähendavad elektrilöögi saamise riski.
- b) **Väitige kehadont maandatud pindadega, nagu torud, radiaatorid, pliidid ja külmikud.** Kui Teie keha on maandatud, on elektrilöögi risk suurem.
- c) **Hoidke seadet vihma ja niiskuse eest.** Kui elektriseadmesse on sattunud vett, on elektrilöögi saamise risk suurem.
- d) **Ärge kasutage toitejuhet selleks mitte ettenähtud otstarbel seadme kandmiseks, ülesriputamiseks ega pistiku pistikupesast väljatömbamiseks.** Hoidke toitejuhet kuumuse, öli, teravate servade ja seadme liikuvate osade eest. Kahjustatakse või keerduläinud toitejuhtmed suurendavad elektrilöögi saamise riski.

e) **Kui töötate elektrilise tööriistaga vabas õhus, kasutage ainult selliseid pikendusjuhtmeid, mida on lubatud kasutada ka välistingimustes.** Välistingimustes kasutamiseks sobiva pikendusjuhtme kasutamine vähendab elektrilöögi saamise riski.

f) **Kui elektrilise tööriista kasutamine niiskes keskkonnas on välimatu, kasutage maandusega lekkevoolukaitset.** Maandusega lekkevoolukaitstsme kasutamine vähendab elektrilöögi ohtu.

#### 3) INIMESTE TURVALISUS

- a) **Olge tähelepanelik, jälgige, mida Te teete, ning toimige elektrilise tööriistaga töötades mõistlikult.** Ärge kasutage seadet, kui olete väsinud või uimastite, alkoholi või ravimite mõju all. Hetkeline tähelepanematus seadme kasutamisel võib pöörijastada tõsiseid vigastusi.
- b) **Kandke isikukaitsevahendeid ja alati kaitseprille.** Isikukaitsevahendite, nagu tolumumask, libisemiskindlad turvajalatsid, kaitsekiiver või kuulmiskaitsevahendid, kandmine – sõltuvalt elektrilise tööriista tüübist ja kasutusalast – vähendab vigastuste riski.
- c) **Vältige seadme tahtmatut käivitamist.** Enne pistiku ühendamist pistikupessa,aku ühendamist seadme külge, seadme ülestõstmist ja kandmist veenduge, et elektrilise tööriist on välja lülitatud. Kui hoiata elektrilise tööriista kandmisel sõrme lülitil või ühendate vooluvõrku sisselülitatud seadme, võivad tagajärjeks olla önnetused.
- d) **Enne seadme sisselülitamist eemaldage selle küljest reguleerimis- ja mutrivõtmed.** Seadme pöörelva osa küljes olev reguleerimis- või mutrivõti võib pöörijastada vigastusi.
- e) **Ärge hinnake end üle.** Võtke stabilne tööasend ja hoidke kogu aeg tasakaalu. Nii saatte seadet ootamatutes olukordades paremini kontrollida.
- f) **Kandke sobivat rõivastust.** Ärge kandke laiu riideid ega ehteid. Hoidke juuksed, rõivad ja kindad seadme liikuvatest osadest eemal. Lotendavad riided, ehted või pikad juuksed võivad sattuda seadme liikuvate osade valele.
- g) **Kui on võimalik paigaldada tolmueemaldus- ja tolmukogumisseadiseid/seadmeid, veenduge, et need oleksid seadmega ühendatud ja et neid kasutatakse õigesti.** Tolmueemaldusseadise kasutamine vähendab tolmust pöörijastatud ohte.
- 4) ELEKTRILISTE TÖÖRIISTADE HOOLIKAS KÄSITSEMINE JA KASUTAMINE
- a) **Ärge koormake seadet üle.** Kasutage töö tegemiseks selleks ettenähtud elektrilist tööriista. Sobiva elektrilise tööriistaga töötate paremini ja turvalisemalt ettenähtud võimsusvahemikus.
- b) **Ärge kasutage elektrilist tööriista, mille lülit on rikkis.** Elektriline tööriist, mida ei ole enam võimalik siis ja välja lülitada, on ohtlik ning seda tuleb remontida.
- c) **Tömmake pistik pistikupesast välja ja/või eemaldage seadimest aku enne seadme reguleerimist, tarvikute vahetamist ja seadme ärapanekut.** See ettevaatusabinõu vältib seadme tahtmatut käivitamist.

- d) **Kasutusvälisel ajal hoidke elektrilisi tööriistu lastele kättesaamatult. Ärge laske seadet kasutada isikutele, kes seda ei tunne või pole siintoodud juhiseid lugenud.** Kogenematuute kasutajate käes kujutavad elektrilised tööriistad ohtu.
- e) **Hoolitse ge seadme eest.** Kontrollige, kas seadme liikuvad osad funktsioneerivad korralikult ja ei kiildu kinni, ning ega mõned osad ei ole katki või sel määral kahjustatud, et võiksid möjutada seadme töökindlust. Laske kahjustatud osad enne seadme **kasutamist parandada.** Paljude önnestuse põhjuseks on halvasti hooldatud elektrilised tööriistad.
- f) **Hoidke lõiketarvikud teravad ja puhtad.** Hoolikalt hoitud, teravate lõikeservadega lõiketarvikud kilduvad harvemini kinni ja neid on lihtsam juhtida.
- g) **Kasutage elektrilist tööriista, lisavarustust, tarvikuid jne vastavalt siintoodud juhistele.** Arvestage seejuures töötigimuste ja teostatava töö iseloomuga. Elektriliste tööriistade kasutamine mitte ettenähtud otstarbel võib põhjustada ohtlike olukordi.
- 5) AKUTÖÖRIISTADE HOOLIKAS KÄSITSEMINE JA KASUTAMINE**
- a) **Laadige akusid ainult tootja poolt soovitatud akulaadijatega.** Akulaadija, mis sobib teatud tüüpi akudele, muutub tuleohlikuks, kui seda kasutatakse teiste akudega.
- b) **Kasutage elektrilistes tööriistades ainult selleks ettenähtud akusid.** Teiste akude kasutamine võib põhjustada vigastusi ja tulekahju.
- c) **Hoidke kasutusel mitteolevad akud eemal kirjaklambritest, müntidest, võtmetest, naeltest, kruvidest või teistest väikestest metallsemetest, mis võivad kontaktid omavahel ühendada.** Akukontaktide vahel tekkiva lühise tagajärjeks võivad olla pöletused või tulekahju.
- d) **Väärkasutuse korral võib akovedelik välja voolata.** Vältige sellega kokkupuudet. Juhuslikku kokkupuute korral loputage kahjustatud kohta veega. **Kui vedelik satub silma, pöörduge lisaks arsti poole.** Väljavoolaval akovedelik võib põhjustada nahähritusi või pöletusi.
- 6) TEENINDUS**
- a) **Laske seadet parandada ainult kvalifitseeritud spetsialistidel ja ainult originaalvaruosadega.** Nii tagate seadme püsimise turvalisena.
- OHUTUSJUHISED AKUTRELL-KRUVIKEERAJA KOHTA**
- Vältige töödeldavas esemes olevatest kruvidest, naeltest vms põhjustatud kahjustusi; eemaldage need enne töö alustamist
  - Kontrollige alati, kas võrgupinge ühtib laadija andesildil toodud pingega
  - Kui seade töötab ebaharilikult või teeb kummalist müra, lülitage see viivitamatult välja või tömmake laadija pistik pistikupesast välja
  - SKIL tagab seadme häireteta töö üksnes originaaltarvikute kasutamisel
  - Kasutage vaid neid tarvikuid, mille lubatud pöörete arv on vähemalt sama suur nagu maksimaalsed tühikäigupöörded
- Seade/laadija ei ole mõeldud kasutamiseks isikutele (sh lastele), kellel on puudulikud füüsilised, sensorseid või vaimsed võimed või kellel puudub kogemus ja töötused, välia arvatud juhul, kuid nad töötavad nende ohutuse eest vastutava isiku järelvalve või juhendamise all
- Kindlustage, et lapsed ei mängiks seadmega/laadijaga
- **Fikseerige toorik** (fiksatoriga kinnitatud või kruustangide vahele pandud toorik püsib kindlamini paigal kui lihtsalt käega hoides)
- **Kui teostate töid, mille puhul võib tarvik või kruvi tabada varjatud elektrijuhtmeid või seadme enda toitejuhet, hoidke seadet ainult isoleeritud käepidemetest** (kontakt pingi all oleva elektrijuhtmega võib pingestada seadme metallosad ja põhjustada elektrilöögi)
- **Varjatult paiknevate elektrijuhtmete, gaasi- või veetorude avastamiseks kasutage sobivaid otsimisseadmeid või pöörduge kohaliku elektri-, gaasi- või vee-ettevõtte poole** (kokkupuutel elektrijuhtmetega tulekahju- ja elektrilöögiohit; gaasitorustiku vigastamisel plahvatusoh; veetorustiku vigastamisel materiaalne kahju või elektrilöögiohit)
- **Asbestisaldava materjalil töötlemine on keelatud** (asbest võib tekitada vähki)
- Värviga kaetud juhtmed, mõned puiduligid, mineraalid ja metall eraldavad tolmu, mis võib olla kahjulik (kokkupuude tolmuga või selle sisestehingamine võib seadme kasutajal või läheduses viibivatel inimestel põhjustada allergilisi reaktsioone ja/või hingamisteid haigusi); **kandke tolumumaski ja vajaduse korral töötage külgeühendatava tolmuedaldusseadmega**
- Teatud tüüpi tolm on klassifitseeritud kantserogeneensena (nt tammost ja kasest eralduv tolm), eriti koos puidu niiskuse reguleerimiseks kasutatavate lisanditega; **kandke tolumumaski ja vajaduse korral töötage külgeühendatava tolmuedaldusseadmega**
- Erinevate materjalide töötlemisel tekiviva tolmu käitlemisel tuleb järgida kehtivaid nõudeid
- Enne sedistustööde tegemist seadme kallal ning tarvikute vahetust, samuti enne seadme transpormist ja hoiustamist veenduge, et lülit E (2) oleks keskasendis (lukustatud asendis)
- LAADIMINE/AKUD**
- Laadige akut ainult kaasasoleva akulaadijaga
  - Ärge puudutage akulaadija kontakte
  - Ärge jätko tööriista/laadijat/akut vihma kätte
  - Ärge laadige akut niiskes keskkonnas
  - Hoidke tööriista/laadijat/akut toatemperatuuril vahemikus 0° kuni 50°C
  - Ärge kasutage kahjustatud laadijaid; toimetage seade kontrollimiseks SKILLI ametlikku lepingulisse töökotta
  - Lõpetage laadija kasutamine, kui selle toitejuhe või pistik on kahjustatud; laske toitejuhe või pistik kohe SKILLI ametlikus lepingulises töökojas välja vahetada
  - Ärge kasutage kahjustatud akusid, vaid vahetage need kohe välja
  - Ärge kunagi monteerige laadijat või akut lahti
  - Ärge püüdke laadida laadijaga mittelaeta vaid patareisid

## LAADIJAL/AKUL OLEVATE SÜMBOLITE SELGITUS

- ③ Enne kasutamist tutvuge kasutusjuhendiga
- ④ Kasutage laadijat ainult siseruumides
- ⑤ Topeltisolsatsioon (maandusjuhe pole vajalik)
- ⑥ Tulle visatud akud plahvatavad, seepärast ei tohi akut mingil põhjusel pöletada
- ⑦ Hoide tööriista/laadijat/akut toatemperatuuril vahemikus 0° kuni 50°C
- ⑧ Ärge visake kasutuskõlbmatuks muutunud laadijat ära koos olmehäätmeteega
- ⑨ Ärge visake kasutuskõlbmatuks muutunud akut ära koos olmehäätmeteega

## KASUTAMINE

- Kombinatsioonlüliti A ② sisse-/väljalülitamiseks ning kiiruse kontrolliks  
Avaldades lülitile suuremat või väiksemat surve, saab kiirust sujuvalt reguleerida nullist kuni maksimaalsesti pööreneni
- Aku laadimine ⑩
  - ! **uus või pikem aeg kasutamata liitium-foon-aku saavutab täisvõimsuse alles umbes 3 laadimis-/tühjenemistüklki järel**
  - ühendage vastavalt joonisele laadija vooluvõrku ⑩a
  - süttib roheline tuli B näidates, et laadija on töövalmis ⑩a
  - torgake aku laadijasse joonisel kujutatud viisil ⑩b
  - ! **aku võib laadimise ajal jäädä ka seadmesse; sel juhul ei saa seadet sisse lülitada**
  - roheline tuli B vilgub, mis annab märku laadimisprotsessist ⑩c
  - umbes 1 tunni pärast onaku täis laetud ja roheline tuli B jääb pidevalt pölema ning laadija lülitub automaatselt ümber säilitusrežiimile ⑩d
  - ! **pärast laadimisprotsessi lõppu on soovitav aku laadijast ära võtta, see pikendab aku eluiga**

### OLULISE:

- kui olete asetanud aku laadijasse, kuid roheline tuli B ei vilgu, võib see täheneda, et aku on liiga külm või liiga soe (laadimine on võimalik ainult aku temperatuurivahemikus 0° kuni 45°); laadija lülitub siis automaatselt ümber säilitusrežiimile; kuiaku saavutab laadimiseks sobilik temperatuuri, lülitub laadija automaatselt tavalaadimisrežiimile ⑩e
- liitium-foon-aku võib igal ajal laadida (laadimise katkestamine ei kahjusta akut)
- liitium-foonaku ei pea enne laadimist täielikult tühji olema (puudub nikkel-kaadmiumakuudele omane "mäluefekt")
- laadimise käigus võivad laadija ja aku soojeneda; see on normaalne ega tähenda, et tegemist on rikkega
- enneaku asetamist laadijasse veenduge, etaku välispind oleks puhas ja kuiv
- tuleks välidata laadimist temperatuuridel alla 0° ja üle 45°, sest see võib laadijat ja akut oluliselt kahjustada
- akut ei tohi eemaldada töötavalt tööriistalt
- kui Te tööriista pikemat aega ei kasuta, on soovitav tõmmata laadija pistik pistikupesast välja
- kui liitium-foon-aku on tühji, lülitub tööriist automaatselt välja
- märgatavalts lühem tööaeg pärast laadimist näitab, etaku on vana ja tuleks välja vahetada

- Pöörelmissuuna ümberlülitamine ⑪
  - kui lülit ei ole korralikult fikseerunud vasakus/paremas asendis, ei ole võimalik töölülite A ② vajutada
- ! **pöörelmissuunda tohib muuta üksnes siis, kui seade on täielikult seiskinud**
- Otsakute vahetamine ⑫
  - lükake otsak võimalikult sügavale padrunisse
- ! **ärge kasutage kahjustatud varrega otsakuid**
- Pöördmomendi kontroll (VariTorque) ⑬
  - pöördmomendi suurendamiseks pöörake siduriröngast C asendist 1 asendisse 19; asendis D sidur blokeerub, võimaldades teostada raskeid puurimis- ja kruvikeeramistöid
  - kruvi siskeeramist alustage VariTorque asendis 1 ja suurendage siis tasapisi pöördmomenti, kuni soovitud sügavus on saavutatud
- Mehaaniline käiguvalik ⑭
  - valige lülit F abil soovitud pöörded
- ! **käiguvaliku lülitit tohib ümber lülitada siis, kui seade töötab aeglastel pööretel**
- LOW
  - aeglane kiirus
  - suur pöördmoment
  - kruvide keeramiseks ja suure läbimõõduga aukude puurimiseks
  - keermete puurimiseks
- HIGH
  - suur kiirus
  - madal pöördmoment
  - väikese läbimõõduga aukude puurimiseks
- Aku kaitse  
Lülitab seadme automaatselt välja, kui
  - 1) koormus on liiga suur
  - 2)aku temperatuur ei ole lubatud töötemperatuuri vahemiku -10 kuni +60°C piires
  - 3) liitium-foonaku on peaaegu tühji (et kaitsta ülemäärase tühjenemise eest)
- ! **ärge vajutage enam lülitile (sisse/välja), kui tööriisti on end automaatselt välja lülitanud, sest see võib akut kahjustada**
- Tuli G ⑯  
Tuli G süttib lülitile A ② vajutamisel automaatselt
- Tööriista hoidmine ja juhtimine ⑯
  - ! **töötamise ajal hoidke tööriista kinni korpusse ja käepideme halli värvि osadest**
  - hoidke õhutusavad H ② kinnitatmata
  - ärge suruge tööriistale liigset; laske sellel enda heaks töötada

## TÖÖJUHISED

- Kasutage sobivaid otsakuid ⑰
  - ! **kasutage üksnes teravaid otsakuid**
- Metalli puurimisel
  - kui vajate suuremat auku, puurige algul ette väike auk
  - määriage otsakuid aeg-ajalt öliga
- Kruvi keeramisel puidu otsapiirkonda on soovitav auk ette puurida, et välidata puidu lõhenemist
- Tööriista optimaalseks kasutamiseks on vajalik pidev surve kruvile, eriti kruvi väljakeeramisel
- Kruvi keeramisel kövasse puitu on soovitav auk ette puurida

- Puidu puurimine puitu kahjustamata <sup>(18)</sup>
- Müüritise puurimine tolmu tekitamata <sup>(19)</sup>
- Lagede puurimine tolmu tekitamata <sup>(20)</sup>
- Keraamiliste plaatide puurimine, ilma et puur libiseks <sup>(21)</sup>
- Rohkem nõuandeid leiate aadressil [www.skileurope.com](http://www.skileurope.com)

## HOOLDUS/TEENINDUS

- Hoidke tööriist ja laadija puhtad
  - puuhastage laadija kontaktid alkoholi või kontaktipuhastusvahendiga

**! enne laadija puuhastamist tõmmake selle pistik pistikupesast välja**
- Tööriist/laadijat on hoolikalt valmistatud ja testitud; kui tööriist/laadijat sellest hoolimata rikki läheb, tuleb see lasta parandada SKILi elektriliste käsitoöristade volitatud remonditöökojas
  - saatke tööriist või laadija koos ostukviitungiga tarnijale või lähimasse SKILi lepingulisse töökotta (aadressid ja tööriista varuosade joonise leiate aadressilt [www.skileurope.com](http://www.skileurope.com))

## KESKKOND

- Ärge visake kasutuskölbmatuks muutunud elektrilisi tööriisti, lisatarvikuid ja pakendeid ära koos olmejäätmega (üksnes EL liikmesriikidele)
  - vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2002/96/EÜ elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta ning direktiivi nõuetekohaldamisele liikmesriikides tuleb kasutuskölbmatuks muutunud elektrilised tööriistad koguda eraldi ja keskkonnasäästlikult korduvkasutada või ringlusse võtta
  - seda meenutab Teile sümbool <sup>(8)</sup>
- Aku tuleb eeskirjadekohaselt kahjustustada, see ei tohi sattuda olmeprügi hulka (sedá meenutab Teile sümbool <sup>(9)</sup>)
 

**! enne aku kahjustamist katke selle otsad kaitseks tugeva teibiga, et vältida lühisahela teket**

## € VASTAVUSDEKLARATSIOON

- Kinnitame ainuvastutajana, et see toode vastab jägmistele standarditele või normdokumentidele: EN 60335, EN 61000, EN 60745, EN 55014 vastavalt direktiividéle 2006/95/EÜ, 2004/108/EÜ, 2006/42/EÜ nõuetele
- Tehniline toimik saadaval aadressil:** SKIL Europe BV (PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL  
Arno van der Kloot Jan Trommelen  
Vice President Approval Manager  
Operations & Engineering

SKIL Europe BV, 4825 BD Breda, NL

23.12.2010

## MÜRA/VIBRATSIOON

- Vastavalt kooskõlas normiga EN 60745 läbi viidud mõõtmistele on tööriista helirõhk < 80 dB(A) (standardikõrvalekalle: 3 dB) ja vibratsioon  $* \text{m/s}^2$  (käe-randme-meetod; mõõtemääramatus K = 1,5  $\text{m/s}^2$ )
  - \* metalli puurimisel 3,4  $\text{m/s}^2$
  - \* kruvi keeramisel 1,7  $\text{m/s}^2$
- Tekkiva vibratsiooni tase on mõõdetud vastavalt standardis EN 60745 kirjeldatud standarditud testimile; seda võib kasutada tööriistade võrdlemiseks ja tööriista kasutamisel ettenähtud töödeks esineva vibratsiooni esialgseks hindamiseks
  - tööriista kasutamisel muudeks rakendusteks või teiste/ halvasti hooldatud tarvikute kasutamisel võib vibratsioon märkimisväärselt **suurenedada**
  - ajal, kui tööriist on väljalülitud või on küll sisselülitatud, kuid tegelikult seda ei kasutata, võib vibratsioon märkimisväärselt **vähenedada**
- ! enda kaitsmiseks vibratsiooni eest hooldage tööriista ja selle tarvikuid korralikult, hoidke oma käed soojad ja tagage sujuv töökorraldus**

LV

## Akumulatora urbjmašīna/ skrūvgriezis

2531

## IEVADS

- Šis instruments ir paredzēts urbšanai kokā, metālā, keramikas izstrādājumos un plastmasā; instrumenta modeļi ar elektronisko ātruma regulēšanas sistēmu un darvārpstas griešanās virziena pārslēgšanu ir piemēroti arī skrūviju ieskrūvēšanai un vītnu griešanai
- Izlasiet un saglabājet šo pamācību <sup>(3)</sup>

## TEHNISKIE PARAMETRI <sup>(1)</sup>

Maks. griezes moments cietam skrūvēšanas režīmam atbilstoši standartam ISO 5393 : 40 Nm

## INSTRUMENTA ELEMENTI <sup>(2)</sup>

- A** Ieslēdzējs un griešanās ātruma regulators
- B** Zajš uzlādes indikators
- C** Gredzens griezes momenta regulēšanai
- D** Bloķēšanas pozīcija (sajūgs)
- E** Griešanās virziena pārslēdzējs
- F** Pārnesumu pārslēdzējs
- G** Apgaismošanas spuldze
- H** Ventilācijas atveres
- J** Uzlādes ierīce

# DROŠĪBA

## VISPĀRĒJIE DARBA DROŠĪBAS NOTEIKUMI

**■ UZMANĪBU!** Rūpīgi izlasiet visus drošības noteikumus. Šeit sniegti drošības noteikumu un norādījumu neievērošana var izraisīt aizdegšanos un būt par cēloni elektriskajam triecienam vai nopietnam savainojumam. **Pēc izlasišanas uzglabājet šos noteikumus turpmākai izmantošanai.** Turpmākajā izklāstā lietotais apzīmējums "elektroinstruments" attiecas gan uz tīkla elektroinstrumentiem (ar elektrokabeli), gan arī uz akumulatora elektroinstrumentiem (bez elektrokabela).

### 1) DROŠĪBA DARBA VIETĀ

- a) **Sekojet, lai darba vieta būtu tīra un sakārtota.**  
Nekārtīgā darba vietā vai slīktā apgaismojumā var viegli notikt nelaimes gadījums.
- b) **Nelietojet elektroinstrumentu eksplozīvu vai ugunsnedrošu vielu tuvumā un vietās ar paaugstinātu gāzes vai putekļu saturu gaisā.** Darba laikā instruments nedaudz dzirkstelo, un tas var izsaukt viegli degošu putekļu vai tvaiku aizdegšanos.
- c) **Lietojot elektroinstrumentu, neļaujiet nepiederošām personām un jo īpaši bērniem tuvoties darba vietai.** Citu personu klātbūtne var novērst uzmanību, un tā rezultātā jūs varat zaudēt kontroli pār instrumentu.

### 2) ELEKTRODROŠĪBA

- a) **Elektroinstrumenta kontaktakcījai jābūt piemērotai elektrotīkla kontaktligzdai. Kontaktakcījās konstrukciju nedrīkst nekādā veidā mainīt.** Nelietojet kontaktakcījās salāgotājus, ja elektroinstrumenti caur kabeli tiek savienoti ar aizsargzējuma kēdi. Neizmainītās konstrukcijas kontaktakcījā, kas piemērota kontaktligzdai, lauj samazināt elektriskā trieciena saņemšanas risku.
- b) **Darba laikā nepieskarieties sazemētiem priekšmetiem, piemēram, caurulēm, radiatoriem, plītim vai ledusskapjiem.** Pieskaroties sazemētām virsmām, pieaug risks saņemt elektisko triecienu.
- c) **Nelietojet elektroinstrumentu lietus laikā, neturiet to mitrumā.** Mitrumam iekļūstot instrumentā, pieaug risks saņemt elektisko triecienu.
- d) **Nenesiet un nepiekariet elektroinstrumentu aiz elektrokabeļa.** Neraujiet aiz kabeļa, ja vēlaties atvienot instrumentu no elektrotīkla kontaktligzdas. **Sargājiet elektrokabeli no karstuma, eļjas, asām šķautnēm un instrumenta kustīgajām daļām.** Bojāts vai samezglojies elektrokabelis var būt par cēloni elektriskajam triecienam.
- e) **Darbinot elektroinstrumentu ārpus telpām, izmantojet tā pievienošanai vienīgi tādus pagarinātākabējus, kuru lietošana ārpus telpām ir atļauta.** Lietojot elektrokabeli, kas piemērots darbam ārpus telpām, samazinās risks saņemt elektisko triecienu.
- f) **Ja elektroinstrumentu tomēr nepieciešams lietot vietās ar paaugstinātu mitrumu, izmantojet tā pievienošanai noplūdes strāvas aizsargreļu.** Lietojot noplūdes strāvas aizsargreļu, samazinās risks saņemt elektisko triecienu.

### 3) PERSONISKĀ DROŠĪBA

- a) **Darba laikā saglabājet paškontroli un rīkojieties saskaņā ar veselo saprātu.** Pārtrauciet darbu, ja jūtīties noguris vai atrodaties alkohola, narkotiku vai medikamentu izraisītā reibumā. Strādājot ar elektroinstrumentu, pat viens neuzmanības mirklis var būt par cēloni nopietnam savainojumam.
- b) **Izmantojiet individuālos darba aizsardzības līdzekļus un darba laikā vienmēr nēsājiet aizsargbrilles.** Individuālo darba aizsardzības līdzekļu (putekļu maskas, neslidošu apavu un aizsargķiveres vai asu aizsaru) pielietošana atbilstoši elektroinstrumenta tipam un veicamā darba raksturam lauj izvairīties no savainojumiem.
- c) **Nepielaujiet elektroinstrumenta patvalīgu ieslēgšanos.** Pirms elektroinstrumenta pievienošanas elektrotīklam, akumulatora ievietošanas vai izņemšanas, kā arī pirms elektroinstrumenta pārnešanas pārliecīnieties, kas tas ir izslēgts. Pārnesot elektroinstrumentu, ja pirksts atrodas uz ieslēdzēja, kā arī pievienojojot to elektrobarošanas avotam laikā, kad elektroinstrumenti ir ieslēgti, var viegli notikt nelaimes gadījums.
- d) **Pirms instrumenta ieslēgšanas neazmirstiet izņemt no tā regulējošos instrumentus vai skrūvātējus.** Patronātējā vai skrūvātējā, kas instrumenta ieslēgšanas brīdī nav izņemta no tā, var radīt savainojumu.
- e) **Strādājot ar elektroinstrumentu, ieturiet stingru stāju.** Darba laikā vienmēr saglabājiet līdzsvaru un centieties nepasliedēt. Tas atvieglos instrumenta vadību neparedzētās situācijās.
- f) **Izvēlieties darbam piemērotu apģērbu.** Darba laikā nēsājiet brīvi plāndošas drēbes un rotaslietas. Netuviniet matus, apģērbu un aizsargcimdus instrumentu kustīgajām daļām. Valīgas drēbes, rotaslietas un gari mati var iekerties instrumenta kustīgajās daļās.
- g) **Ja elektroinstrumenta konstrukcija lauj tam pievienot ārējo putekļu uzsūkšanas vai savākšanas uzkrāšanas ierīci, sekojet, lai tā tiktu pievienota elektroinstrumentam un pareizi darbotos.** Pielietojot putekļu uzsūkšanu vai savākšanu/uzkrāšanu, samazinās to kaitīgā ieteikme uz strādājošās personas veselību.

### 4) ELEKTROINSTRUMENTU LIETOŠANA UN APKOPĒ

- a) **Nepārslagojiet elektroinstrumentu.** Katram darbam izvēlieties piemērotu instrumentu. Elektroinstrumenti darbosies labāk un drošāk pie nominālās slodzes.
- b) **Nelietojet elektroinstrumentu, ja ir bojāts tā ieslēdejs.** Elektroinstrumenti, ko neverat ieslēgt un izslēgt, ir bīstams lietošanai un to nepieciešams remontēt.
- c) **Pirms elektroinstrumenta apkopes, regulēšanas vai darbinstrumenta nomaiņas atvienojiet tā kontaktakcīju no barojošā elektrotīkla vai izņemiet no tā akumulatoru.** Šādi iespējams samazināt elektroinstrumenta nejaušas ieslēgšanās risku.

- d) **Elektroinstrumentu, kas netiek darbināts, uzglabājiet piemērotā vietā, kur tas nav sasniedzams bērniem un personām, kuras neprot rīkoties ar instrumentu.** Ja elektroinstrumentu lieto nekompetentas personas, tas var apdraudēt cilvēku veselību.
- e) **Rūpīgi veiciet elektroinstrumenta apkalpošanu.** Pārbaudiet, vai kustīgās daļas darbojas bez traucējumiem un nav iespīlētas, vai kāda no daļām nav salauzta vai bojāta, vai katra no tām pareizi funkcionē un pilda tai paredzēto uzdevumu. Nodrošiniet, lai bojātās daļas tiktu savaičīgi nomainītas vai remontētas pilnvarotā remontu darbnīcā. Daudzi nelaimes gadījumi notiek tāpēc, ka elektroinstruments pirms lietošanas nav pienācīgi apkalpots.
- f) **Savaičīgi notīriet un uzasiniet griezošos darbinstrumentus.** Rūpīgi kopīti instrumenti, kas apgādāti ar asiem griezējinstrumentiem, ļauj strādāt daudz ražīgāk un ir vieglāk vadāmi.
- g) **Lietojet vienīgi tādus elektroinstrumentus, papildpiederumus, darbinstrumentus utt., kas paredzēti attiecīgajam pieletojuma veidam. Bez tam jāņem vērā arī konkrētie darba apstākļi un pieletojuma īpatnības.** Elektroinstrumentu lietošana citiem mērķiem, nekā to ir paredzējusi ražotāfirma, ir bīstama un var novest pie neparedzamām sekām.

## 5) AKUMULATORA ELEKTROINSTRUMENTU LIETOŠANA

- a) **Akumulatora uzlādei lietojet tikai tādu uzlādes ierīci, ko ir ieteikusi elektroinstrumenta ražotāfirma.** Katra uzlādes ierīce ir paredzēta tikai noteikta tipa akumulatoram, un mēģinājums to lietot cita tipa akumulatoru uzlādei var novest pie uzlādes ierīces un/ vai akumulatora aizdegšanās.
- b) **Pievienojiet elektroinstrumentam tikai tādu akumulatoru, ko ir ieteikusi instrumenta ražotāfirma.** Cita tipa akumulatoru lietošana var novest pie elektroinstrumentu un/vai akumulatora aizdegšanās.
- c) **Laikā, kad akumulators ir atvienots no elektroinstrumenta, nepieļaujiet, lai tā kontakti saskartos ar saspraudēm, monētām, atslēgām, naglām, skrūvēm vai citiem nelieliem metāla priekšmetiem, kas varētu izraisīt iisslēgumu.** Šīslegums starp akumulatora kontaktiem var izsaukt tā aizdegšanos un būt par cēloni ugunsgrēkam.
- d) **Nepareizi lietojot akumulatoru, no tā var izplūst šķidrās elektrolīts. Nepieļaujiet, ka elektrolīts nonāktu saskarē ar ādu. Ja tas tomēr nejausi ir noticis, noskalojiet elektrolītu ar ūdeni. Ja elektrolīts nonāk acīs, nekavējoties griezieties pie ārsta.** No akumulatora izplūdušais elektrolīts var izsaukt ādas iekaisumu vai pat apdegumu.

## 6) APKALPOŠANA

- a) **Nodrošiniet, lai Instrumenta remontu veiku kvalificētis personāls, nomaiņai izmantojot oriģinālus rezerves daļas un piederumus.** Tikai tā iespējams panākt instrumenta ilgstošu un nevainojamu darbību bez atteikumiem.

## DARBA DROŠĪBAS NOTEIKUMI AKUMULATORA URBJMAŠINĀM/SKRŪVGRIEŽIEM

- Izvairieties no instrumenta bojājumiem, ko var radīt apstrādājamajā priekšmetā esošās skrūves, naglas vai citi līdzīgi objekti; pirms darba uzsāksanas atrīvojiet apstrādājamo materiālu no šādiem priekšmetiem
- Vienmēr pārliecinieties, ka spriegums, kas uzrādīts uz uzlādes ierīces markējuma plāksnītes, atbilst padeves spriegumam elektrotīkla
- Mehāniskā vai elektriska rakstura klūmes gadījumā nekavējoties izslēdziet instrumentu vai atvienojiet uzlādes ierīci no barojošā elektrotīkla
- Firma SKIL garantē instrumenta nevainojamu darbību tikai tad, ja tiek lietoti oriģinālie papildpiederumi
- Lietojet tikai tādus darbinstrumentus, kuru pielāujamais darbības ātrums ir vismaz tikpat liels, kā instrumenta maksimālais brīvgaitas ātrums
- Instrumentu un uzlādes ierīci nav paredzēts izmantot personām (tostarp bērniem) ar ierobežotām fiziskām, uztveres vai garīgām spējām, kā arī personām, kam trūkst vajadzīgās pieredzes un zināšanu, ja vien persona, kas atbilst par drošību, viņus neuzrauga vai nesniedz norādījumus par instrumenta vai uzlādes ierīces lietošanu
- Sekojiet, lai bērni nerotaļatos ar instrumentu vai uzlādes ierīci
- **Nostipriniet apstrādājamo detaļu** (to ir drošāk nostiprināt ar spailēm vai skrūvspīlēm, nevis turēt rokā)
- **Veicot darbu, kura laikā darbinstruments vai skrūve var skart slēptus elektriskos vadus vai paša instrumenta elektrokabeli, turiet instrumentu tikai aiz izolētajām virsmām** (darbinstrumentam skarot spriegumnesošus vadus, spriegums nonāk arī uz instrumenta metāla daļām un var būt par cēloni elektriskajam triecienam)
- **Ar piemērota metālmeklētāja palīdzību pārbaudiet, vai apstrādes vietu nešķērso slēptas elektropārvades līnijas, kā arī gāzes vai ūdens caurules; šaubu gadījumā griezieties vietējā komunālās saimniecības iestādē** (darbinstrumentam skarot elektrotīkla fāzes līniju, var izceļties ugunsgrēks un strādājošais var saņemt elektisko triecienu; gāzes vada bojājums var izraisīt sprādzienu; darbinstrumentam skarot ūdensvada cauruli, var tikt bojātas materiālās vērtības un strādājošais var saņemt elektisko triecienu)
- **Neapstrādājiet materiālus, kas satur azbestu** (azbestam piemīt kancerogēnas īpašības)
- Materiāla (piemēram, svīnu saturošas krāsas, dažu koka šķirņu, minerālu un metāla) puteklī var būt kaitīgi (saskare ar putekļiem vai to ieelpošana var izraisīt alergiskas reakcijas un/vai elpošanas ceļu saslimšanas operatoram vai klātesošajiem); **izmantojiet putekļu masku un putekļsūcēju, ja to iespējams pievienot**
- Dažu veidu putekļi ir klasificēti kā kancerogeni (piemēram, ozola vai dižskābarža putekļi), jo īpaši apvienojumā ar koksnes kondicionēšanas piedevām; **izmantojiet putekļu masku un putekļsūcēju, ja to iespējams pievienot**
- Ievērojiet ar putekļu savākšanu saistītos nacionālos noteikumus, kas attiecas uz apstrādājamajiem materiāliem

- Pirms regulēšanas vai piederumu nomaiņas, kā arī, pārnesot vai uzglabājot instrumentu, pārliecīnieties, ka tā pārsležējs E ② atrodas vidējā (neitrālā) stāvoklī

#### **UZLĀDE/AKUMULATORI**

- Akumulatoru uzlādēšanai izmantojiet tikai šim nolukam paredzēto uzlādes ierīci, kas ietilpst instrumenta piegādes komplektā
- Nepieskarieties uzlādes ierīces kontaktspailēm
- Neatstājiet instrumentu, uzlādes ierīci vai akumulatoru lietū
- Neuzlādējiet akumulatoru mitrā vai mīklā vidē
- Uzglabājiet instrumentu, uzlādes ierīci un akumulatoru vietā, kur temperatūra nepārsniedz 50°C un nav zemāka par 0°C
- Nelietojojiet bojātu uzlādes ierīci, bet nododiet to pārbaudei firmas SKIL pilnvarotā apkopes un remonta darbnīcā
- Nelietojojiet uzlādes ierīci, ja ir bojāts tās elektrokabelis vai kontaktdakša, bet nekavējoties nomainiet bojāto daļu firmas SKIL pilnvarotā apkopes un remonta darbnīcā
- Nelietojojiet bojātu akumulatoru; tas nekavējoties jānomaina
- Nemēģiniet izjaukt uzlādes ierīci vai atvērt akumulatora korpusu
- Nemēģiniet uzlādēt elektrobarošanas elementus, kas nav paredzēti atkārtotai uzlādēšanai

#### **UZ UZLĀDES IERĪCES/AKUMULATORA SIMBOLU SKAIÐROJUMS**

- Pirms izstrādājuma lietošanas izlasiet tā lietošanas pamācību
- Uzlādes ierīci drīkst lietot tikai telpās
- Divkārša izolācija (nav jālieto zemējuma vads)
- Nekādā gadījumā neievietojojiet akumulatoru uguņī, jo tas var izraisīt sprādzienu
- Uzglabājiet instrumentu, uzlādes ierīci un akumulatoru vietā, kur temperatūra nepārsniedz 50°C
- Neizmetiet nolietoto uzlādes ierīci sadzīves atkritumu tvertnē
- Neizmetiet nolietoto akumulatoru sadzīves atkritumu tvertnē

#### **DARBS**

- Kombinētais ieslēdzējs A ② un darbvārpstas griešanās ātruma regulēšana  
Izmānot spiedienu uz ieslēdzēju, plūstoši regulējiet darbvārpstas griešanās ātrumu no nullēs vērtības līdz maksimālajai
- Akumulatora uzlādēšana ⑩

- ! jaunam vai ilgāku laiku nelietotam litija-jona akumulatoram ietilpība pilnībā atjaunojas tikai pēc aptuveni 3 uzlādes/izlādes cikliem**
- pievienojiet uzlādes ierīci elektrotīklam, kā parādīts attēlā ⑩a
  - iedegas zalais indikators B, liecinot, ka uzlādes ierīce ir gatava darbam ⑩a
  - ievietojojiet akumulatoru uzlādes ierīcē, kā parādīts attēlā ⑩b

**! akumulatoru var atstāt instrumentā arī uzlādes laikā, taču šādā gadījumā instrumentu nevar ieslēgt**

  - uzlādes laikā, zalaus indikators B mirgo ⑩c

- aptuveni pēc 1 stundas, kad akumulators ir pilnīgi uzlādēts, zalaus indikators B pārstāj mirgot un turpina degt pastāvīgi, norādot, ka uzlādes ierīce darbojas izlīdzināšanas režīmā ⑩d

#### **! pēc uzlādes beigām izņemiet akumulatoru no uzlādes ierīces, jo šādi palielinās akumulatora kalpošanas laiks**

##### **SVARĪGI NORĀDĪJUMI:**

- ja pēc akumulatora ievietošanas uzlādes ierīcē tās zalaus indikators B nesāk mirgot, tas nozīmē, ka akumulatora temperatūra neietilpst pieļaujamo temperatūru diapazonā (akumulatora temperatūra nedrīkst būt zemāka par 0°C vai augstāka par 45°C); šādā gadījumā uzlādes ierīce automātiski pārtrauc akumulatora uzlādi un pāriet izlīdzināšanas režīmā; akumulatora temperatūrai nonākot pieļaujamo vērtību robežās, uzlādes ierīce automātiski pāriet uzlādes režīmā ⑩e
- litija-jona akumulatoru var uzlādēt jebkurā brīdī (uzlādes procesa pārtraukšana nebojā akumulatoru)
- litija jona akumulators nav jāiztukšo pirms uzlādēšanas (tam nav "atmiņas efekta", kā tas ir nikelja kadmija akumulatoriem)
- uzlādes laikā uzlādes ierīce un akumulators var nedaudz uzsilt; tas ir normālu un neliecina par bojājumu
- pirms akumulatora ievietošanas uzlādes ierīcē pārliecīnieties, ka tā ārējā virsma ir fīra un sausa
- neveiciet akumulatora uzlādi, ja gaisa temperatūra ir zemāka par 0 °C vai augstāka par 45 °C; tas var radīt akumulatora un uzlādes ierīces nopietnus bojājumus
- neizņemiet akumulatoru no instrumenta laikā, kad tas darbojas
- ja ir paredzams, ka instruments ilgāku laiku netiks izmantots, uzlādes ierīces elektrokabelis jāatlīvo no barojošā elektrotīkla
- pēc litija-jonu akumulatora iztukšošanās, instruments automātiski izslēdzas
- ja manāmi samazinās akumulatora darbības laiks starp uzlādēm, tas norāda, ka akumulators ir nolietojis un to nepieciešams nomainīt
- Griešanās virziena pārslēgšana ⑪
  - ja darbvārpstas griešanās virziena pārslēdzējs nav precīzi iestādīts galējā labējā/kreisajā stāvoklī, iestēdzēju A ② nav iespējams nospiest
- ! pārslēdziet darbvārpstas griešanās virzenu tikai tad, kad instruments ir pilnībā apstājies**
- Darbinstrumentu nomaiņa ⑫
  - ievietojojiet darbinstrumenta kātu urbjantronā pēc iespējas dzīlāk
- ! neizmantojiet darbinstrumentus ar bojātu kātu**
- Griezes momenta regulēšanas sistēma (VariTorque) ⑬
  - griezes moments pieaug, griezot regulējošo gredzenu C no stāvokļa 1 līdz stāvoklim 19; pagriezot gredzenu stāvokļi D, sistēmas darbība tiek bloķēta, laujot veikt urbāšanas un skrūvēšanas darbus ar lielu griezes momentu
  - iespējot skrūvi, vispirms pagrieziet regulējošo gredzenu stāvoklī 1, tad pakāpeniski palieliniet griezes momentu, līdz tiek sasniegts vēlamais iespējot skrūvēšanas dzīlums

- Mehāniskā pārnesumu pārlēgšāna (14)
  - ar pārlēdzēja F palīdzību izvēlieties vajadzīgo ātrumu
  - ! pārvietojiet pārnesumu pārlēdzēju tikai tad, kad instruments darbojas ar nelielu ātrumu**
- LOW
  - mazs ātrums
  - liels griezes moments
  - piemērots skrūvju ieskrūvēšanai un lielāka diametra urbumu veidošanai
  - piemērots vītnu iegriešanai
- HIGH
  - liels ātrums
  - mazāks griezes moments
  - piemērots mazāka diametra urbumu veidošanai
- Akumulatora aizsardzība
 

Instruments automātiski izslēdzas, ja

  - 1) tas ir pārslogs
  - 2) akumulatora temperatūra ir ārpus pieļaujamās darba temperatūras diapazona no -10 līdz +60°C
  - 3) litija jonu akumulators ir gandrīz tukšs (lai aizsargātu pret dzīlo izlādi)

**! pēc instrumenta automātiskas izslēgšanās nedrīkst spiest tā ieslēdzēju, jo tā var sabojāt akumulatoru**
- Apgaismošanas spuldze G (15)
 

Apgaismošanas spuldze G automātiski iedegas, nospiežot ieslēdzēju A (2)
- Instrumenta turēšana un vadīšana (16)
 

**! darba laikā vienmēr turiet instrumentu aiz pelēkās krāsas noturvīrsmas(ām)**

  - nenosprostojiet instrumenta ventilācijas atveres H (2)
  - darba laikā pārlieku nespiediet instrumentu; ļaujiet tam darboties nominālā režīmā

## PRAKTISKI PADOMI

- Lietojiet tikai tādus darbinstrumentus, kuru tips atbilst apstrādājamajam materiālam (17)
 

**! lietojiet tikai asus darbinstrumentus**
- Melno metālu urbšana
  - ja nepieciešams izveidot liela diametra urbumu, vispirms ieurbiet mazāka izmēra atvērumu
  - laiku pa laikam ieļojojet urbi
- Veicot skrūves ieskrūvēšanu tuvu koka priekšmeta vai konstrukcijas malai, vispirms ieteicams ieurbt atvērumu, lai novērstu koksnes plaisāšanu
- Lai instruments tiktu izmantots optimālā režīmā, ieturiet pastāvīgu spiedienu uz skrūves galvu, īpaši tad, ja skrūve tiek izskrūvēta
- Veicot skrūves ieskrūvēšanu cietā koksnē, vispirms ieurbiet atvērumu
- Urbumu veidošana koksnē bez apstrādājāmā materiāla plaisāšanas (18)
- Urbumu veidošana sienās, vienlaicīgi savācot urbšanas rezultātā radušos gruzus (19)
- Urbumu veidošana grieostos, vienlaicīgi savācot urbšanas rezultātā radušos gruzus (20)
- Urbumu veidošana flīzēs, nepielaujot to plaisāšanu (21)
- Papildu ieteikumi ir sniegti datorītikla vietnē [www.skileurope.com](http://www.skileurope.com)

## APKALPOŠANA / APKOPĒ

- Uzturiet tīru instrumentu un uzlādes ierīci
  - notīriet uzlādes ierīces kontaktspailies ar spiritu vai speciālo kontaktu tīrišanas līdzekli
  - ! pirms uzlādes ierīces tīrišanas atvienojiet to no elektrotīkla**
- Ja, neraugaoties uz augsto izgatavošanas kvalitāti un rūpīgo pēcražošanas pārbaudi, instruments vai uzlādes ierīce tomēr sabojājas, tas jānogādā remontam firmas SKIL pilnvarotā elektroinstrumentu remonta darbnīcā
  - nogādājiet instrumentu vai uzlādes ierīci **neizjauktā veidā** kopā ar iegādēs dokumentiem tuvākajā tirdzniecības vietā vai firmas SKIL pilnvarotā pēciegādes apkalpošanas un remonta iestādē (adreses un instrumenta apkalpošanas shēma ir sniegtā interneta vietnē [www.skileurope.com](http://www.skileurope.com))

## APKĀRTĒJĀS VIDES AIZSARDZĪBA

- Neizmetiet elektroiekārtas, piederumus un iesainojuma materiālus sadzīves atkritumos** (tikai ES valstīm)
  - saskaņā ar Eiropas Savienības direktīvu 2002/96/ES par nolietotajām elektriskajām un elektroniskajām iekārtām un tās atspoguļojumiem nacionālajā likumdošanā, nolietotās elektroiekārtas ir jāsavāc, jāizjauc un jānogādā otreizējai pārstrādei apkārtējai videi nekaitīgā veidā
  - īpašs simbols (8) atgādina par nepieciešamību izstrādājumus utilizēt videi nekaitīgā veidā
- Nolietotie akumulatori jāsavāc un jānogādā otreizējai pārstrādei atsevišķi, tos nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem (īpašs simbols (9) a atgādina par nepieciešamību tos utilizēt videi nekaitīgā veidā)
 

**! pirms akumulatora utilizācijas tā kontakti jāaplīmē ar izolācijas lenti, lai nepieļautu īssavienojuma rašanos starp tiem**

## € ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA

- Mēs ar pilnu atbildību paziņojam, ka šis izstrādājums atbilst standartiem vai standartizācijas dokumentiem EN 60335, EN 61000, EN 60745, EN 55014 un ir saskaņā ar direktīvām 2006/95/EK, 2004/108/EK, 2006/42/EK
- Tehniskā dokumentācija no:** SKIL Europe BV (PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL

Arno van der Kloot Vice President Operations & Engineering	Jan Trommelen Approval Manager
--	-----------------------------------

 SKIL Europe BV, 4825 BD Breda, NL

23.12.2010



## TROKSNIS/VIBRĀCIJA

- Saskaņā ar standartu EN 60745 noteiktais instrumenta radītā trokšņa skaņas spiediena līmenis ir < 80 dB(A) (pie tipiskās izklieces 3 dB) un vibrācijas paātrinājums ir \* m/s<sup>2</sup> (roku-delnu metode; izkliede K = 1,5 m/s<sup>2</sup>)
  - \* veicot urbšanu metālā 3,4 m/s<sup>2</sup>
  - \* veicot skrūves ieskrūvēšanu 1,7 m/s<sup>2</sup>
- Vibrācijas līmenis ir noteikts, izmantojot standartā EN 60745 paredzēto procedūru; to var izmantot, lai salīdzinātu instrumentus un provizoriiski izvērtētu vibrācijas iedarbību, lietojot instrumentu minētajiem mērķiem
  - instrumenta izmantošana citiem mērķiem vai ar ciem vai nepieciešami kopītiem piederumiem var ievērojami **palielināt** kopējo vibrācijas iedarbības pakāpi
  - laika periodi, kad instruments ir izslēgts vai arī ir ieslēgts, taču darbs ar to nenotiek, var ievērojami **samazināt** kopējo vibrācijas iedarbības pakāpi
- ! pasargājiet sevi no vibrācijas iedarbības, veicot instrumenta un tā piederumu tehnisko apkopi, novēršot roku atdzišanu un pareizi organizējot darbu**

LT

## Akumulatorinis grēžtuvas/ suktuvās

2531

## I VADAS

- Šis īrankis skirtas medienos, metalo, keramikos bei plastmases grēžimui; modeliai su elektroniniu sūkių valdymu bei reverso funkcija tinka ir varžtu sukimui bei sriegimui
- Perskaitykite ir išsaugokite šią naudojimo instrukciją ③

## TECHNINĒS CHARAKTERISTIKOS ①

Maks. sukimo momentas kietosios jungties atveju pagal ISO 5393 : 40 Nm

## PRIETAISO ELEMENTAI ②

- A Jungiklis ijjungimui/išjungimui ir greičiui valdyti
- B Žalias kroviklio lemputē
- C Sukimo momenta nustatymo žiedas
- D Blokovimo padėtis (sankaba)
- E Sukimosi krypties perjungiklis
- F Greičių perjungiklis
- G Prožektorius
- H Ventiliacinės angos
- J Ikraviklis

## SAUGA

### BENDROSIOS DARBO SAUGOS NUORODOS

**⚠ DĒMESIO!** Perskaitykite visas šias saugos nuorodas ir reikalavimus. Jei nepaisysite ūzemai pateiktų saugos nuorodu ir reikalavimų, gali trenkti elektros smūgis, kilti gaisras ir/arba galite sunksiai susīžaloti arba sužaloti kitus asmenis. **Išsaugokite šias saugos nuorodas ir reikalavimus, kad ir ateityje galėtumėte jais pasinaudoti.** Toliau pateiktame tekste vartojama savoka "elektrinis īrankis" apibūdina īrankius, maitinamus iš elektros tinklo (su maitinimo laidu), ir akumulatorinius īrankius (be maitinimo laidų).

#### 1) DARBO VIETOS SAUGUMAS

- Darbo vieta turi būti švari ir tvarkinga.** Netvarka ar blogai apšviesta darbo vieta gali tapti nelaimingu atstikimui priežastimi.
- Nedirbkite tokiuje aplinkoje, kur yra degių skysčių, duju ar dulkių.** Elektriniai īrankiai gali kibirkščiuoti, o nuo kibirkščių dulkes arba susisukaupę gara gali užsidesgti.
- Dirbdami su elektriniu īrankiu neleiskite šalia būti žiūrovams, vaikams ir lankytojams.** Nukreipę dėmesį į kitus asmenis galite nebesuvalyti prietaiso.

#### 2) ELEKTROSAUGA

- Maitinimo laido kištukas turi atitiktį tinklo rozetės tipą.** Kištukui jokiui būdu negalima modifikuoti. Nenaudokite jokių kištuko adapterių su įžemintais prietaisais. Originalus kištukai, tiksliai tinkantys elektros tinklo rozetei, sumažina elektros smūgio pavojų.
- Venkitė kūno kontaktą su įžemintais paviršiais, tokiais kaip vamzdžiai, šildytuvai, virykles ar šaldytuvai.** Egzistuoja padidinta elektros smūgio rizika, jei Jūsų kūnas bus įžemintas.
- Saugokite prietaisą nuo lietaus ir drėgmės.** Jei vanduo patenkra iš elektrinėj prietaisų, padidėja elektros smūgio rizika.
- Nenaudokite maitinimo laido ne pagal paskirtį, t. y. neneškite prietaiso paėmę už laidą, nekabininkite prietaiso už laidą, netraukite už jo, norėdami išjungti kištuką iš rozetės. Laidą klokite taip, kad jo neveiktu karštis, jis neišsiseptų alyva ir jo nepažeistų aštrios detalės ar judančios prietaiso dalys.** Pažeisti arba susispynę laidai gali tapti elektros smūgio priežastimi.
- Jei su elektriniu īrankiu dirbate laukė, naudokite tik tokius ilginimo kabelius, kurie tinka lauko darbams.** Naudojant lauko darbams pritaikytus ilginimo kabelius, sumažinamas elektros smūgio pavojus.
- Jei su elektriniu īrankiu neišvengiamai reikia dirbti drėgoje aplinkoje, naudokite įžeminimo grandinės pertraukiklį.** Naudojant įžeminimo grandinės pertraukiklį, sumažėja elektros smūgio pavojus.

#### 3) ŽMONIŲ SAUGA

- Būkite atidūs, sutelkite dėmesį į tai, ką Jūs darote ir, dirbdami su elektriniu īrankiu, vadovaukitės sveiku protu.** Nedirbkite su prietaisu, jei esate pavaregę arba vartojote narkotikus, alkoholį ar medikamentus. Akimirksnio neatidumas naudojant prietaisą gali tapti rimtų sužalojimų priežastimi.

- b) Naudokite asmenines apsaugos priemones ir visuomet užsižidėkite apsauginius akinius. Naudojant asmenines apsaugos priemones, pvz., respiratorių ar apsauginę kaukę, neslystantis batus, apsauginių šalmą, klausos apsaugos priemones ir kt., rekomenduojamas dirbtu tam tikros rūšies įrankiais, sumažėja rizika susižeisti.
- c) Saugokitės, kad neįjungtumėte prietaiso atsikintinai. Prieš prijungdami elektrinį įrankį prie elektros tinklo ir/arba akumulatoriaus, prieš pakeldami ar nešdami įsitikinkite, kad jis yra išjungtas. Jeigu nešdami elektrinį įrankį priešt laikysite ant jungiklio arba prietaisą įjungsite į elektros tinklą, kai jungiklis yra įjungtas, gali įvykti nelaimingas atsikimas.
- d) Prieš įjungdami prietaisa pašalinkite reguliavimo įrankius arba veržlių raktus. Prietaiso besisukančioje dalyje esantis įrankis ar raktas galiapti sužalojimų priežastimi.
- e) Nepervertinkite savo galimybų. Dirbdami atsistokite patikimai ir visada išlaikykite pusiausvyrą. Patikima stovėsena ir tinkama kuno laikysena leis geriau kontroliuoti prietaisą netikėtose situacijose.
- f) Dėvėkite tinkamą aprangą. Nedėvėkite placių drabužių ir papuošalų. Saugokite plaukus, drabužius ir pirštines nuo besisukančių prietaiso dalii. Laisvus drabužius, papuošalus bei ilgus plaukus gali įtraukti besisukančios dalys.
- g) Jei yra numatyta galimybė prijungti dulkių nusiurbimo ar surinkimo įrenginius, visada įsitikinkite, ar jie yra prijungti ir ar teisingai naudojami. Naudojant dulkių nusiurbimo įrenginius sumažėja kenksmingas dulkių poveikis.
- 4) RÜPESTINGA ELEKTRINIŲ ĮRANKIŲ PRIEŽIŪRA IR NAUDOJIMAS**
- a) Neperkraukite prietaiso. Naudokite Jūsų darbu tinkamą elektrinį įrankį. Su tinkamu elektriniu įrankiu Jūs dirbsite geriau ir saugiau, jei neviršysite nurodyto galingumo.
- b) Nenaudokite elektrinio įrankio su sugedusių jungiklių. Elektriniai įrankiai, kurio nebegalima įjungti ar išjungti, yra pavojingas ir jų reikia remontuoti.
- c) Prieš reguliuodami prietaisą, keisdami darbo įrankius ar prieš valydamai prietaisą, iš elektros tinklo lizdo ištraukite kištuką ir/arba išimkite akumulatorių. Ši saugumo priemonė apsaugos jus nuo netikėto prietaiso išjungimo.
- d) Nenaudojama prietaisą sandėliuokite vaikams ir nemokantiems juo naudotis asmenims neprieinamoje vietoje. Elektriniai įrankiai yra pavojingi, kai juos naudoją nepatyrę asmenys.
- e) Rüpestingai prižiūrėkite prietaisą. Tikrinkite, ar besisukančios prietaiso dalys tinkamai veikia ir niekur neklūva, ar nėra sulūžusių ar šiaip pažeistų dalų, kurios įtakotų prietaiso veikimą. Prieš vėl naudojant prietaisą pažeistos prietaiso dalys turi būti suremontuotos. Daugelio nelaimingu atsikitimų priežastis yra blogai prižiūrimi elektriniai įrankiai.
- f) Pjovimo įrankiai turi būti aštūrūs ir švarūs. Rüpestingai prižiūrėti pjovimo įrankiai su aštromis pjaunamosiomis briaunomis mažiau stringa ir juos yra lengviau valdyti.
- g) Elektrinį įrankį, papildomą įrangą, darbo įrankius ir t. t. naudokite taip, kaip nurodyta šioje instrukcijoje. Taip pat atsižvelkite į darbo sąlygas bei atliekamo darbo pobūdį. Naudojant elektrinius įrankius ne pagal jų paskirtį galima sukelti pavojingas situacijas.
- 5) RÜPESTINGA AKUMULIATORINIŲ ĮRANKIŲ PRIEŽIŪRA IR NAUDOJIMAS**
- a) Akumulatoriaus krovimui naudoti tik tuos įkroviklius, kuriuos rekomenduoja gamintojas. Naudojant kitokio tipo akumulatoriams skirtą įkroviklį, kyla gaisro pavojus.
- b) Su prietaisu galima naudoti tik jam skirtą akumulatorių. Naudojant kitokius akumulatorius atsiranda pavojus susižeisti bei sukelti gaisrą.
- c) Nelaikykite savarželių, monetų, raktų, vinių, varžtų ar kitokių metalinių daiktų arti ištraukto iš instrumento akumulatoriaus kontaktų. Užtrumpinus akumulatoriaus kontaktus galima nusideginti ar sukelti gaisrą.
- d) Netinkamai naudojant akumulatorių, iš jo gali ištakėti skystis. Venkite kontakto su šiuo skystiu. Jei skystis pateko ant odos, nuplauskite jį vandeniu, jei pateko į akis - nedelsiant kreipkitės į gydytoją. Akumulatoriaus skystis gali sukelti odos sudirginimą ar nudegimus.
- 6) APTARNAVIMAS**
- a) Prietaisą turi remontuoti tik kvalifikuotas specialistas ir naudoti tik originalias atsargines dalis. Taip galima garantuoti, jog prietaisas išliks saugus.
- DARBŲ SAUGOS NUORODOS DIRBANTIEMS SU AKUMULIATORINIAIS GREŽTUVAIS/SUKTUVAIS**
- Saugokite, kad nepažeistumėte prietaiso į ruošinyje esančius varžtus, vinis ir pan; prieš pradédami darbą juos pašalinkite
  - Visada patirkinkite, ar elektros tinklo įtampa sutampa su įtampos dydiu, nurodytu įkroviklio vardinėje lentelėje
  - Jeigu pajutote, kad prietaisas veikia ne taip, kaip visada, arba girdisi nebūdingi garsai, tuoju pat jį išjunkite ir ištraukite kištuką iš elektros tinklo lizdo
  - SKIL gali garantuoti nepriekaištingą prietaiso veikimą tik tuo atveju, jei naudojama originali papildoma įranga ir priedai
  - Leidžiama naudoti tik tokius įrankius, kurių maksimalus leistinas apsisukimų skaičius yra ne mažesnis, nei maksimalus Jūsų prietaiso sūkių skaičius
  - Prietaisas/ įkroviklis nėra skirtas naudotis asmenims (išskaitant vaikus), kurie turi menkus fizinius, jutimų ar psychikos sugebėjimus arba kurie stokoja patirties ir žinių; tokius asmenis turi prižiūrėti už jų saugą atsakingas asmuo arba jis turi jiems suteikti instrukcijas dėl prietaiso/ įkroviklio naudojimo
  - Pasirūpinkite, kad vaikai nežaistų su prietaisu/ įkrovikliu
  - **Saugiai laikykite tvirtinamą dirbinį** (dirbinį, kuris segamas ar kalamas kabių kalimo įrankiais, saugiau laikytį spaustuvu nei ranka)
  - Jei atliekate darbus, kurių metu darbo įrankis arba varžtas gali kliudyti paslėptus elektros laidus arba paties elektrinio įrankio maitinimimo laidą, tai elektrinio įrankį laikykite už izoliuotų rankenų (palietus laidą, kuriuo teka elektros srovė, metalinėse elektrinio įrankio dalyse gali atsirasti įtampa ir trenkti elektros smūgis)

- Naudodamai tam skirtus paieškos prietaisus, patirkrinkite, ar gręžimo vietoje nėra paslėptų komunalinių tinklų vamzdynų, arba pasivieskite į pagalbą vietinius komunalinių paslaugų tiekėjus (kontaktas su elektros laidais gali sukelti gaisro bei elektros smūgio pavojų; pažeidus dujotiekio vamzdį, gali įvykti sprogimas; pažeidus vandentiekio vamzdį, galima pridaryti daugybę nuostolių bei sukelti elektros smūgio pavojų)
- Draudžiamą apdirbtį medžiagas, kurių sudėtyje yra asbesto** (asbestas pasižymi vežį sukeliančiu poveikiu)
- Kai kurių medžiagų, kaip antai dažų, kurių sudėtyje yra švino, kai kurių medžių rūšių medienos, mineralų ir metalo dulkės gali būti kenksmingos (kontaktas su šiomis dulkėmis arba jkvpėtos dulkės gali sukelti operatoriui arba šalia esantiems žmonėms alergines reakcijas ir/arba kvėpavimo sistemos susirgimus); **mūvėkite priešdulkinę puskaukę arba dirbdami naudokite dulkų ištraukimo įrenginių, jei ji galima prijungti**
- Kai kurių rūšių dulkės priskiriamos kancerogeninėms (pvz., ažuolo arba buko medienos dulkės), ypač susimaišiusios su medienos taurinimui naudojamais priedais; **mūvėkite priešdulkinę puskaukę arba dirbdami naudokite dulkų ištraukimo įrenginių, jei ji galima prijungti**
- Vadovaukites Jūsų šalyje taikomų direktyvų reikalavimais, skirtais medžiagoms, su kuriomis norite dirbti
- Prieš atliekant bet kokius prietaiso aptarnavimo darbus ar keičiant priedus, jų transportuojant ir sandeliuojant, būtina nustatyti sukimosi krypties perjungiklį E ② į vidurinę padėtį (įjungimo blokavimas)

#### I KROVIMAS/AKUMULIATORIAI

- Akumulatorių jkraukite tik komplekste esančiu krovikliu
- Nelieskite kroviklio kontaktų
- Jokiu būdu nepalikite prietaiso, akumulatorių kroviklio ar akumulatorių lietuje
- Niekada nekraukite baterijų drėgnoje arba šlapioje aplinkoje
- Patalpos, kuriuoje laikomas prietaisas, akumulatorių kroviklis ar akumulatorius, temperatūra neturi viršyti 50°C ir neturi būti žemesnė, nei 0°C
- Nenaudokite pažeistų ar sugedusių kroviklių; atneškite kroviklių patirkrinti į igaliotą SKIL įrankių taisykla
- Jei elektros laidas arba kištukas yra pažeisti, nenaudokite kroviklių, bet pakeiskite laidą ar kištuką, arba kreipkitės į SKIL įgaliotą įrankių taisykla
- Nenaudokite pažeistų akumulatorių baterijų, jas būtina tuo pat pakeisti
- Neméginkite ardyti akumulatorių baterijos ar kroviklio
- Neméginkite akumulatorių krovikliu krauti baterijų, kurias jkrautis draudžiama

#### ANT I KROVIKLIO/AKUMULIATORIAUS ESANČIU SIMBOLIU REIKŠMĖS

- Prieš naudodamai įrankį perskaitykite instrukcijų vadovą
- I kroviklį naudokite tik patalpoje
- Dviguba izoliacija (įzeminiimo laidai nereikia)
- Įmesti į ugnį akumulatoriai sprogsta, jų nedeginkite jokiais sumetimais
- Patalpos, kuriuoje į aikomas prietaisai, akumulatorių kroviklis ar akumulatorius, temperatūra neturi viršyti 50°C
- Nemeskite kroviklio į būtinų atliekų konteinerius
- Nemeskite bateriją į būtinų atliekų konteinerius

#### NAUDOJIMAS

- Jungiklis A ② yra skirtas įjungti ir išjungti prietaisą bei reguliuoti greitį  
Stipriau ar silpniau spaudžiant jungiklį, apsisukimų skaičių galima sklandžiai reguliuoti nuo 0 iki maksimalaus
- Baterijos įkrovimas ⑩
  - naujas arba ilgą laiką nenaudotas ličio jonų akumulatorius visą galingumą išvystys tik po maždaug 3 įkrovimo/iškrovimo ciklų
  - įjunkite akumulatorių kroviklį į elektros tinklą, kaip parodyta paveikslėlyje ⑩ a
  - užsidegs žalia lemputė B, signalizuojanti, kad kroviklis yra paruoštas naudoti ⑩ a
  - įkroviklio kištuką įkiškite į akumulatorių, kaip pavaizduota paveikslėlyje ⑩ b
- Įkrovimo metu akumulatorius gali būti prijungtas prie instrumento; tokiu atveju instrumento įjungti negalėsite**
  - žalia lemputė B pradeda mirksėti ⑩ c
  - po maždaug 1 valandos baterija bus jkrauta, tuomet žalia lemputė B nustos mirksėti ir ims švesti pastoviai; tai reiškia, jog kroviklis automatiškai persijungė į palaikantį krovimo režimą ⑩ d
- Baigti kraitu, iš karto išsimkite bateriją iš kroviklio; tuomet ji ilgiau tarnaus**

#### SVARBI INFORMACIJA:

- jei ištaicius akumulatorių į kroviklį, žalia lemputė B nemirksi, tai gali reikšti, jog bateriją yra per šaltas arba per karštąs (bateriją gali būti jkraunamas tik tuo atveju, jei aplinkos temperatūra ne didesnė, nei 45°C bei ne žemesnė, nei 0°C); tuomet kroviklis automatiškai persijungia į palaikantį krovimo režimą tol, kol temperatūra sugrįžtų į normos ribas, o po to vėl persijungia į akumulatoriaus įkrovimo režimą ⑩ e
- ličio jonų akumulatorių galima jkrauti bet kada (ijkrovimo proceso pertraukimas akumulatoriaus nesugadins)
- ličio-jonų akumulatorius prieš kraunant nereikia visiškai iškrauti (nėra "atminties efekto", kaip kad naudojant nikelio-kadmio akumulatorius)
- krovimo metu akumulatorius ir kroviklis įkaista; tai yra normalus reiškinys, nesusijęs su kokiui nors prietaiso gedimu
- prieš jidėdami bateriją į kroviklį patirkrinkite, ar jos paviršius švarus ir sausas
- nekraukite baterijos, jei aplinkos temperatūra didesnė, nei 45°C ar žemesnė, nei 0°C; galite sugadinti kroviklį ir bateriją

- draudžiama išimti bateriją iš veikiančio prietaiso
- jei ilgą laiką nenaudojate prietaiso, ištraukite baterijos kroviklio kištuką iš elektros lizdo
- jei ličio jonų akumulatoriaus energija baigiasi, instrumentas automatiškai išsijungia
- gerokai trumpesnis darbinis laikotarpis po įkrovimo rodo, kad akumulatorius nusidėvėjo ir reikia jį pakeisti nauju
- Sukimosi krypties perjungiklis ⑪
  - kol šis perjungiklis neužsifiksavo kairėje arba dešinėje padėtyje, negalėsite nuspausti jungiklio A ②
- ! **sukimosi kryptį perjungti tik prietaisui visiškai sustojus**
- Antgalį pakeitimais ⑫
  - darbo antgalį įstatykite į grežimo patroną kiek galima giliau
- ! **nenaudokite antgalį su pažeistu kotu**
- Sukimo momento reguliatorius (VariTorque) ⑬
  - sukimo momentas didėja, perstant sankabos nustatymo žiedą C nuo 1-mos iki 19-tos padėties; padėtyje D sankaba yra užblokuojama - tuomet galima atlikti sunkius grežimo ir varžtų sukimo darbus
  - sukdami varžtus pradėkite nuo VariTorque žiedo padėties 1 ir tik po to palaipsniu didinkite sukimo momentą, kol pasieksite pageidaujamą jšukimo gyli
- Mechaninis greičių perjungimas ⑭
  - perjungikli F nustatykite norimam greičiui
- ! **greičių perjungikli leidžiamą naudoti tik esant mažiem variklio sūkiams**

#### LOW

- mažas greitis
- didelis sukimo momentas
- skirtas varžtamams sukti ir didelio skersmens skylėms grežti
- sriegimui

#### HIGH

- didelis greitis
- žemas sukimo momentas
- skirtas mažo skersmens skylėms grežti

- Akumulatoriaus apsauga

Automatiškai išjungia instrumentą, kai

- 1) papkrova tampa per didelę
- 2) akumulatoriaus temperatūra nėra leistiname darbinės temperatūros diapazone (nuo -10 iki +60°C)
- 3) beveik išsekus ličio-jonų akumulatoriui (saugant nuo neleistino iškrovimo)

- ! **jei instrumentas išsijungė automatiškai, nelaikykite nuspaudęjo jungiklio, nes taip galima sugadinti akumulatorių**

- Prožektorius G ⑯

Prožektorius G įsižiebia savaimė, kai nuspaudžiamas jungiklis A ②

- Prietaiso laikymas ir valdymas ⑯

- ! **dirbdami laikykite prietaisą už pilkos spalvos suėmimų vietos(-u)**

- ventiliacines angas H ② laikykite neuždengtas
- nespauskite prietaiso pernelyg stipriai; tegul prietaisas dirba už Jus

## NAUDOJIMO PATARIMAI

- Naudokite tinkamus darbo antgalius ⑯  
! **naudokite tik ašturius antgalius**
- Grežiant metalą
  - jei reikia grežti didelio skersmens skyly, prieš tai išgręžkite mažą skylytę
  - retkarčiais patepkite grąžtą alyva
- Prieš sukant varžą medinio ruošinio pakraštyje, visų pirma reikia išgręžti skylytę, kad medis nesusiskiltų
- Norėdami pasiekti optimalus rezultatus, sukdami varžą (ypač jį išsukdami) pastoviai laikykite prietaisą prispaustą
- Sukant varžą į kietmedį, prieš tai reikėtų išgręžti skylytę
- Medžio grežimas be aplaišų ⑯
- Mūro sienos grežimas be dulkių ⑯
- Lubų grežimas be dulkių ⑯
- Plytelii grežimas be įskilimų ⑯
- Daugiau patarimų rasite internete [www.skileurope.com](http://www.skileurope.com)

## PRIEŽIŪRA / SERVISAS

- Prižiūrėkite prietaisą iš kroviklį, kad jie visuomet būtų švarūs
  - baterijų kroviklio kontaktus geriausia valyti alkoholiu arba specialiu kontaktų valikliu
- ! **prieš valydamis kroviklį ištraukite kištuką iš el. tinklo lizdo**
- Jeigu prietaisais/įkroviklis, nepaisant gamykloje atliekamo kruopštaus gamybos ir kontrolės proceso, vis dėlto sugestu, jo remontas turi būti atliekamas įgaliotose SKIL elektrinių įrankių remonto dirbtuvėse
  - **neišardytą** prietaisą arba kroviklį kartu su pirkimo čekiu siūskite tiekėjui į artimiausią SKIL firmos įgaliotą elektros prietaisų techninio aptarnavimo tarnybą (adresus bei atsarginių dalių bréžinius rasite [www.skileurope.com](http://www.skileurope.com))

## APLINKOSAUGA

- Nemeskite elektrinių įrankių, papildomos įrangos ir pakuotės į būtiniai atliekų konteinerius (galioja t.i. ES valstybėmis)
  - pagal ES Direktyvą 2002/96/EG dėl naudotų elektrinių ir elektroninių prietaisų atliekų utilizavimo ir pagal vietinius valstybės įstatymus atitarnavę elektriniai įrankiai turi būti surenkami atskirai ir gabenami į antrinių žaliavų tvarkymo vietas, kur jie turi būti sunaikinami ar perdibiami aplinkai nekenksmingu būdu
  - apie tai primins simbolis ⑧, kai reikės išmesti atitarnavusį prietaisą
- Baterijos negalima išmesti kartu su būtinėmis atliekomis, ją reikia atiduoti sunaikinimui ar perdibimui pagal galiojančius įstatymų reikalavimus (apie tai primins simbolis ⑨)
  - ! **prieš išmesdami bateriją apvyniokite jos galus, kad netyčia nekiltų paviršinio nuotėkio srovė**

## **CE ATITIKTIES DEKLARACIJA**

- Mes atsakingai pareiškiame, kad šis gaminys atitinka tokius standartus ir normatyvinius dokumentus:  
EN 60335, EN 61000, EN 60745, EN 55014 pagal reglamentą 2006/95/EB, 2004/108/EB,  
2006/42/EB nuostatas
  - **Techninė byla laikoma:** SKIL Europe BV (PT-SEU/PJE),  
4825 BD Breda, NL

Arno van der Kloot Jan Trommelen  
Vice President Approval Manager  
Operations & Engineering

SKIL Europe BV, 4825 BD Breda, NL  
23.12.2010

23.12.2010

#### TRIUKŠMINGUMAS/VIBRACIJA

- Šio prietaiso triukšmingumas buvo išmatuotas pagal EN 60745 reikalavimus; keliamo triukšmo garso slėgio lygis siekia < 80 dB(A) (standartinis nuokrypis: 3 dB) ir vibracijos pagreitis rankos plaštakos srityje tipiniu atveju yra mažesnis, kaip  $\star \text{ m/s}^2$  (paklaida K = 1,5  $\text{m/s}^2$ )  
\* greždami metalo 3,4  $\text{m/s}^2$   
\* sukant varžtą 1,7  $\text{m/s}^2$
  - Vibracijos skliaudos lygis išmatuotas pagal standarte EN 60745 išdėstytais standartizuoto bandymo reikalavimais; ši vertė gali būti naudojama vienam įrankiui palyginti su kitu bei išankstiniam vibracijos poveikiu ivertinti, kai įrankis naudojamas paminėtais būdais
    - naudojant įrankį kitokiais būdais arba su kitokiais bei netinkamai priziūrimais priedais, gali žymiai **padidėti** poveikio lygis
    - laikotarpiais, kai įrankis išjungtas arba yra įjungtas, tačiau juo nedirbama, gali žymiai **sumažeti** poveikio lygis
  - ! apsaugokite nuo vibracijos poveikio priziūrėdami įrankį ir jo priedus, laikydami rankas šiltai ir derindami darbo ciklus su pertraukėlėmis**



## کنترل گشناور (VariTorque) \*

- اگر حلقه ضامن C را از ۱۹ بگردانید گشناور خروجی زیاد می شود؛ اگر ضامن را در وضعیت قرار دهید قفل می شود و می توانید منه با پیچ کاری سنگین با ابزار اچام دهید
- موقع بستن یک پیچ ابتداء وضعیت ۱ را امتحان کرده و آنرا زیاد کنید تا به عمق دخالت بررسید
- گزینشگر مکانیکی دندنه (۶)
- گزینشگر F را روی دور مذواه بگذارد
- هنگامی که دور ابزار پایین است گزینشگر دندنه را فعال کنید
- LOW دو پایین
- گشناور بالا
- برای سفت و باز کردن پیچ و سوراخ کاری قطر زیاد
- برای دندنه زدن
- HIGH دو بالا
- گشناور کم
- برای سوراخ کاری قطر کوچک
- محفوظات باتری
- ابزار شرطی زیر طیور خودکار خاموش می شود
- (۱) بار خلیل زیاد است
- (۲) دمای باتری در محدوده دمایی مجاز ۱۰۰ تا ۴۰ درجه سانتیگراد نیست
- (۳) پاتری یون لیتیوم تقیری تخلیه شده است (برای محافظت در برابر تخلیه کل)
- ! بعد از خاموش شدن خودکار ابزار کلید روشن/خاموش را مرتباً فشار نهاد؛ اسکان داره ابزاری اسپیب ببیند
- نوارفشنار (۶)
- نوارفشنار G بعد از فعال کردن کلید A (۱) بطوط خودکار روشن می شود
- نگهدارن و هدایت ابزار (۱)
- ! هنگام کار باید همینه ابزار را از جاها (دست خاکستری زنگ بگیرید
- شیاهای تهیه H (۱) را مسدود نکنید
- فشنار پیش از حد به ابزار وارد نکنید؛ بگذارید ابزار به جای شما کار کند

## اعلامیه مبنی بر رعایت استاندارد €

- ما بر اساس مستلزمات انتخابی خود اعلام می نماییم که این محصول با استاندارها یا مستندات استاندار شده زیر سازگاری و تطابق دارد.
- EN ۱۰۳۵/EC, EN ۱۱۰۰, EN ۵۵۰۱۴, EN ۷۴۵, EN ۵۰۰۴۱/A/EC, EN ۰۰۰۴۱/A/EC
- پرونده فنی در: SKIL Europe BV (PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL

Arno van der Kloot  
Vice President  
Operations & Engineering

Jan Trommelen  
Approval Manager

SKIL Europe BV, 4825 BD Breda, NL

23.12.2010

### صد ارتعاشات

- اندازه گیری های بر اساس استاندارد EN ۱۰۷۴۵ احکام و مشخص شد که میزان فشار صوتی این ابزار <۸۰> دسی بل (با انحراف استاندارد: دسی بل، و میزان ارتعاشات \* متر/مجذور ثانیه می باشد (شیوه سست-بازه عدم قطعیت K = ۱,۵ متر/مجذور ثانیه)
- در صورت دریل کاری فلاتر ۳,۴ متر/مجذور ثانیه
- هنگام پیغام ۱,۷ متر/مجذور ثانیه
- میزان ارتعاشات بر اساس نتیجه استاندار شده ای که در EN ۱۰۷۴۵ معرفی شده است اندازه گیری گردید؛ از این ارقام می توان برای مقایسه یک ابزار با دیگری و یعنوان ارزیابی اولیه در مععرض قرار گیری ارتعاشات هنگام کار با ابزار در کاربری های فوق اتفاقاً کرد
- استفاده کردن از ابزار برای کاربردهای متفاوت، با امواج و متعلقات متقواو تفرقه ای افزایش دهد
- موضعی که ابزار برای کاربردهای متفاوت است و با روشن است ولی کاری با آن احتمال نیست میزان در مععرض قرار گیری بطوط قابل ملاحظه ای افزایش دهد
- موضعی که ابزار برای قرار گیری بطوط قابل توجه کاوش می باشد
- میزان در مععرض قرار گیری بطوط قابل توجه کاوش می باشد
- با نگهداری مناسب از ابزار و لوازم و متعلقات آن، گرم نگهدارشتن دست های خود، و سازمان دهنی طرح های کاری می توانید خود را در برای اثرات ارتعاش محفوظت کنید

### توصیه های کاربرید

- از سرمهته های مناسب استفاده کنید (۷)
- فقط از سرمهته های تیز استفاده کنید
- برای منه کردن فلاتر اهنی
- اگر منه خواهد سوراخ زنگی ایجاد کنید، ابتدای سروخ کوچک اولیه ایجاد کنید
- سرمهته را هر چند وقت یکباره روغن روانکاری کنید
- هنگام مفت کردن یک پیچ در اکنار لبه با مقطع بریش یک تکه جوب، ابتدای یک سوراخ ایجاد کنید تا جوب ترک خودر
- برای عملکرد بهینه ابزار را باید فشنار نکنوات خود را پیچ وارد شود، بخصوص موقعیت که پیچ را خارج می کنید
- اگر منه خواهد چوپ های سفت را پیچ کنید باید ابتدای سوراخ ایجاد کنید
- منه کاری بیرون روشن کاری را به جوب ترک نهاد
- منه کاری دیوار بیرون گرد و غبار (۸)
- منه کاری سقف بیرون گرد و غبار (۹)
- منه کاری کاشی های بیرون لیز خودرن (۱۰)
- برای نکات بیشتر به [www.skileurope.com](http://www.skileurope.com) مراجعه کنید

### نگهداری / سرویس - خدمات

- ابزار و شارژر را تمیز نگه دارید
- گناتکت های شارژر را با محلول گناتکت شور تمیز کنید
- ! گناتکت های شارژر را قبل از تمیز کردن از بیزی برکشید
- اگر ابزار/شارژر علیرغم تمام دقت و مراقبتی که در فرایندهای تولید و نسبت بکار برده شده از کار افداد تعییرات باید فقط در مرآک خدمات پس از بروش ابزارهای برقی SKIL احتمال شود
- ابزار یا شارژر را بصورت بازنشسته همراه با رسید خرید به فروشنده یا نزدیک ترین مرکز خدمات رسانی SKIL بفرستید (ادرسها به همراه نمودارهای سرویس ابزار در [www.skileurope.com](http://www.skileurope.com) موجود است)

- ۱) برای تعییر ابزار الکتریکی فقط به متخصصین حرفه ای رجوع کرده و از وسائل پذکی اصل استفاده کنید. این باعث خواهد شد که اینمن دستگاه شما تضمین گردد.

### همشراهارهای ایمن برای مته پیچ گوشوارهای شارژی

- ۱) پیچ ها، میخ ها و سایپر اجرا دیگر من توفاند به قطعه کاری شما انسیب بزند: نیازمندی پیش از شروع کار آنها را بدارید.
- ۲) همیشه مطمئن شوید که ولتاز و روودی دستگاه برابر و لتاژ باشد که روی پلاک شارژر توشه شده است.
- ۳) در صورتی که از متعلقات اصلی استفاده کنید عملکرد بدون مشکل ابزار را تضمین می نماید.
- ۴) معنایات پایه فقط با سرعت های چرخنده مجاز که معادل بالاترین سرعت بدون پار ابزار هستند که کار را بسازند.
- ۵) این ابزار/شارژر نباید توسیع افرادی (شامل کودکان) که توفانی های فیزیکی، حسیس یا روانی آنها محدود است. با فایده چیزی و داشتن لام هستند بکار رود شود. مگر اینکه شخص که مستول اینهاست دیگر کاری ابزار/شارژر از آنها توضیح داده و بر کار آنها نظرات کند.

- ۶) هیچوقت ایجاد ندیده عوکسان کاری ابزار/شارژر را کنند.
- ۷) قطعه کاری را مکنم کنید (اگر قطعه کاری را گیرید های خاری با گیره های رومیزی ثابت نماید سیپاریشی معمولی تراز گرفتن از دست خواهد بود).
- ۸) اگر از ابزار در موادی استفاده می نماید که امکان دارد متعلقات برش باستهای این با سیم های پنهان شده با سیم برق خود دستگاه تاس پیدا کنند.
- ۹) حتماً باید ابزار را از جای سست می خواهد مخصوصاً علیق آن گیرید (امان متعلقات برش و بستهای این با سیم های پنهان شده با سیم برق دار) می تواند در بخش های فلزی دستگاه نیز جریان ایجاد کند.

- ۱۰) برای پیدا کردن سیم و لوله های پنهان از دستگاه های متغیر مناسب استفاده کرده باشد که از شرکت های آب و برق و گاز محلی تاسیس گرفته و از آنها کمک بخواهید (امان با سیم های برق موجب انشل سوزی و برق گرفتنگی من شود: اسباب سازنده به لوله های گاز سبب احتراق های شدید: سرواح کردن توله های اینها برای ساختمان اسباب سازنده و موجب خطر برق گرفتنگی می شود)

- ۱۱) با موادری حاوی ایزوتیز استیز کار کنید از استیز سطحیانه است.
- ۱۲) گرد و خاکی که از موادری مانند رنگ های حاوی سرب، برخی گونه های چوب، مواد معدنی و فلزات بلند می شود می تواند خطرناک باشد (امان با یون گرد و خاکها و یا نقصانشها می تواند در کاربران ابزار را افراز نزدیک به محل کار و اکتشاف های حساسیتی و/ا یا بیماری های مخصوصاً تنفسی ایجاد کند: یک ماسک مخصوص گرد و خاک بزندید و در صورت امکان از یک سیپله مکش گرد و خاک استفاده کنید)

- ۱۳) از مفتراء مل مربوط به گرد و خاک موادری که می خواهید با آنها کار کنید پیدا کنید.
- ۱۴) قفل از هرگونه تنظیمی یا عوض کردن متعلقات و یا حمل و فرار این ابزار در محل نگهداری از مطمئن شوید که کلید E (قفل) قرار داشته باشد.

- ۱۵) شارژ کردن/با اینها:
- ۱۶) باید را فقط با شارژر که همه ایار اینه شده است شارژ کنید.
- ۱۷) به کنایت های شارژر دست نزدیک.

- ۱۸) ابزار/شارژر نباید در معرض باران قرار داده شود.
- ۱۹) باید را در محیط های غنی با خیس شارژ نکنید.
- ۲۰) ابزار/شارژر را در مکانی اگه دارید که دمای آن از ۵° درجه سانتینگراد بالاتر و از درجه سانتینگراد باشند.

- ۲۱) اگر شارژر آسیب دیده است از آن استفاده نکنید: آنرا برای کنترل اینها به مراکز مجاز خدمات فنی SKIL برد.
- ۲۲) اگر سیم یا دوشاخه شارژر آسیب دیده است از آن استفاده نکنید: سیم یا دوشاخه های اینها باید فوراً از مراکز مجاز خدمات فنی تغذیه کرد.

- ۲۳) اگر باتری آسیب دیده است از آن استفاده نکنید: باید فوراً آنرا عرض کنید.
- ۲۴) سعی نکنید باتری های غیرقابل شارژ را با شارژر و بارهای شارژ نکنید.

- تشریح علمات های روی شارژر/ابزاری**
- ۱) پیش از کار حتماً مفترضه راهنمای را مطالعه کنید.
  - ۲) از شارژر فقط باید در داخل ساختمان استفاده کرد.
  - ۳) عایق دوگانه به سیم اتصال دارد. بنابراین هرگز و به هیچ اگر باتری را نتسوراندید.
  - ۴) ابزار اشنازه را در مکانی نگهدارید که دمای آن از ۵۰° درجه سانتینگراد چاوز نمی کند.
  - ۵) شارژر را همراه با لاله های خانگی دور نیندازید.
  - ۶) باتری را همراه زیاله های خانگی دور نیندازید.
- استفاده**
- ۱) کلید ترکیبی A برای روشن/خاموش کردن و کنترل دور یک باتری یون لیتیوم نو یا با اتاری ای که برای مدت طولانی از آن استفاده نشده با کم یا زیاد کردن فشار دست روی استارت می توابد دور را بدون پله از صفر تا حد اکثر تنظیم کنید.
  - ۲) شارژر توشه شده است.
  - ۳) باتری را چرخنده مجاز که در این حالت ابزار را نمی توانید روشن نماید.
  - ۴) باتری یون لیتیوم توشه می نماید که در این حالت ابزار باقی ماند: در این حالت ابزار را نمی توانید روشن نماید.
  - ۵) ابزار اشنازه دستگاهی که مدت طولانی در حال شارژ است.
  - ۶) چرخ سیز ب چشمک می نماید و نشان می دهد که باتری در حال شارژ است.
  - ۷) باتری بعد از تقریباً ۱ ساعت کاملاً شارژ شده و نشان می دهد و چرخ سیز B بعد از چشمک زدن روشن مانند در این زمان شارژر بخطور خودکار به حالت حفظ شارژ می رود.
  - ۸) برای افزایش عمر مفید باتری، بعد از پایان زمان شارژ باتری را از شارژر خارج کنید.
- مه:
- ۱) اگر چرخ سیز B بعد از قرار دادن باتری چشمک می نماید بین معنی است که باتری خلیل سرمه دارد با خلیل سرم است شارژر فقط می تواند باتری های را شارژ کند که دمای آنها بین ۵ تا ۲۰° درجه سانتینگراد باشد: شارژر سرمه به حالت حفظ شارژ می زند و دمای آن را در چشمک می دهد.
  - ۲) باتری یون لیتیوم را می توان در هر زمان شارژ کرد (وتفه در فرایند شارژ اسپیس) به باتری می رسانند.
  - ۳) برای شارژ کردن باتری یون لیتیوم حتماً نباید منتظر شوید که باتری کاملاً تخلیه شده باشد (برخلاف باتری های نیکل-کامدیوم که پدیده حافظه در آنها روی می دهد).
  - ۴) اگر به شارژر و باتری در چین شارژ دست بزنید متوجه می شوید که گرم شده اند: این پدیده کاملاً عادی است و هیچ اشکالی را نشان نمی دهد.
  - ۵) قفل از پار دادن باتری در شارژر مطمئن شوید که سطوح بیرونی باتری تمیز و خشک باشند.
  - ۶) در دمای زیر ۰ درجه سانتینگراد با الای ۴۵ درجه سانتینگراد شارژ نکنید: این کار شدیداً به باتری و نیز شارژر آسیب می رساند.
  - ۷) اگر ابزار در حال کار است باتری آنرا خارج نکنید.
  - ۸) اگر می خواهید ابزار مدت طولانی از ابزار استفاده کنید، بهترین کار این است که سیم برق شارژر را از پیز بیرون بپاروید.
  - ۹) هنگامیکه باتری یون لیتیوم تخلیه شده است، ابزار بطور خودکار خاموش می شود.
  - ۱۰) اگر باتری بعد از شارژ خلیل کمتر از داشته باشند و باید آنرا عرض کرد تغیر جهت چرخنده.
  - ۱۱) کلید A در صورتی که درست در وضعیت چپ/راست تنظیم نشده باشد.
  - ۱۲) کلید B عرض کردن سرمه.
  - ۱۳) سرمه را تا جایی که امکان دارد بیشتر در سررنظام داخل کنید اگر ساقمه سرمه را نمایند اسیب دیده است نباید از آن استفاده کنید.

A	اجزای ایزار
B	کلید روشن/خاموش و کنترل دور
C	گفچه کنترل گشتوار
D	وضعیت قفل (ضامن)
E	کلید تغییر جهت چرخش
F	گزینشگر نموده
G	نوافاشان
H	شیاهای توهیه
J	شارژر
I	ایمنی
K	راهنمای ایمنی عمومی
L	
M	مشهداً! همه مستورات ایمنی و راهنمائی‌ها را بخوانید. اشتباهات ناشی از عدم رعایت این مستورات ایمنی ممکن است باعث برق گرفتگی، سوختگی و سایر جراحت‌های شدید شود. همه هشدارهای ایمنی و راهنمائی‌ها را باید اینه خوب نگهداشته باشید. هر چیزی را از ایزار اکترونیکی جدا نمایند. مطلع می‌شوند، متنظر اینهای اکترونیکی (ایسمی، برق) و با ایجاد اکترونیکی باطری را بجود سیم، برق می‌بافند.
N	ایمنی محل کار
O	محل کار خود را میز، مرتب و مجهز به نور کافی نگهداشته. محیط کار نامرتب و کمر نمیتواند باعث سوختگی کاری شود.
P	با ایجاد اکترونیکی در محیط هایی که در آن خطرو انفجار وجود داشته و حاوی مایعات، گازهای و غیرهای محتقاره باشند. ایجاد اکترونیکی جرقه های ایجاد کنند که من توانند باعث آتش گرفتن گرد و بخارهای موجود درهو شوند.
Q	ت هشتم کارای ایزار اکترونیکی، کوکنهای و سایر افرازهای از دستگاه دور نگهداشته. در صورتیکه حواس شما پرت شود. ممکن است کنترل دستگاه از دست شما خارج شود.
R	۱۰ ایمنی اکترونیکی
S	۱۱ و شاخه ایزار اکترونیکی باید با پریز برق تناسب داشته باشد. هیچ‌گونه تغییری در موشناخه تعهدی. مبدل دوشاخه نباید همراه با ایزار اکترونیکی دارد اتصال به زمین (ارت شده) استفاده نماید. مبدل دوشاخه نباید همراه با ایزار اکترونیکی در ایجاد اتصال به زمین (ارت شده) استفاده نماید.
T	۱۲ ایمنی اکترونیکی
U	۱۳ ایمنی اکترونیکی
V	۱۴ ایمنی اکترونیکی
W	۱۵ ایمنی اکترونیکی
X	۱۶ ایمنی اکترونیکی
Y	۱۷ ایمنی اکترونیکی
Z	۱۸ ایمنی اکترونیکی
۱	۱۹ ایمنی اکترونیکی
۲	۲۰ ایمنی اکترونیکی
۳	۲۱ ایمنی اشخاص
۴	۲۲ ایمنی اشخاص
۵	۲۳ ایمنی اشخاص
۶	۲۴ ایمنی اشخاص
۷	۲۵ ایمنی اشخاص
۸	۲۶ ایمنی اشخاص
۹	۲۷ ایمنی اشخاص
۱۰	۲۸ ایمنی اشخاص
۱۱	۲۹ ایمنی اشخاص
۱۲	۳۰ ایمنی اشخاص
۱۳	۳۱ ایمنی اشخاص
۱۴	۳۲ ایمنی اشخاص
۱۵	۳۳ ایمنی اشخاص
۱۶	۳۴ ایمنی اشخاص
۱۷	۳۵ ایمنی اشخاص
۱۸	۳۶ ایمنی اشخاص
۱۹	۳۷ ایمنی اشخاص
۲۰	۳۸ ایمنی اشخاص
۲۱	۳۹ ایمنی اشخاص
۲۲	۴۰ ایمنی اشخاص
۲۳	۴۱ ایمنی اشخاص
۲۴	۴۲ ایمنی اشخاص
۲۵	۴۳ ایمنی اشخاص
۲۶	۴۴ ایمنی اشخاص
۲۷	۴۵ ایمنی اشخاص
۲۸	۴۶ ایمنی اشخاص
۲۹	۴۷ ایمنی اشخاص
۳۰	۴۸ ایمنی اشخاص
۳۱	۴۹ ایمنی اشخاص
۳۲	۵۰ ایمنی اشخاص
۳۳	۵۱ ایمنی اشخاص
۳۴	۵۲ ایمنی اشخاص
۳۵	۵۳ ایمنی اشخاص
۳۶	۵۴ ایمنی اشخاص
۳۷	۵۵ ایمنی اشخاص
۳۸	۵۶ ایمنی اشخاص
۳۹	۵۷ ایمنی اشخاص
۴۰	۵۸ ایمنی اشخاص
۴۱	۵۹ ایمنی اشخاص
۴۲	۶۰ ایمنی اشخاص
۴۳	۶۱ ایمنی اشخاص
۴۴	۶۲ ایمنی اشخاص
۴۵	۶۳ ایمنی اشخاص
۴۶	۶۴ ایمنی اشخاص
۴۷	۶۵ ایمنی اشخاص
۴۸	۶۶ ایمنی اشخاص
۴۹	۶۷ ایمنی اشخاص
۵۰	۶۸ ایمنی اشخاص
۵۱	۶۹ ایمنی اشخاص
۵۲	۷۰ ایمنی اشخاص
۵۳	۷۱ ایمنی اشخاص
۵۴	۷۲ ایمنی اشخاص
۵۵	۷۳ ایمنی اشخاص
۵۶	۷۴ ایمنی اشخاص
۵۷	۷۵ ایمنی اشخاص
۵۸	۷۶ ایمنی اشخاص
۵۹	۷۷ ایمنی اشخاص
۶۰	۷۸ ایمنی اشخاص
۶۱	۷۹ ایمنی اشخاص
۶۲	۸۰ ایمنی اشخاص
۶۳	۸۱ ایمنی اشخاص
۶۴	۸۲ ایمنی اشخاص
۶۵	۸۳ ایمنی اشخاص
۶۶	۸۴ ایمنی اشخاص
۶۷	۸۵ ایمنی اشخاص
۶۸	۸۶ ایمنی اشخاص
۶۹	۸۷ ایمنی اشخاص
۷۰	۸۸ ایمنی اشخاص
۷۱	۸۹ ایمنی اشخاص
۷۲	۹۰ ایمنی اشخاص
۷۳	۹۱ ایمنی اشخاص
۷۴	۹۲ ایمنی اشخاص
۷۵	۹۳ ایمنی اشخاص
۷۶	۹۴ ایمنی اشخاص
۷۷	۹۵ ایمنی اشخاص
۷۸	۹۶ ایمنی اشخاص
۷۹	۹۷ ایمنی اشخاص
۸۰	۹۸ ایمنی اشخاص
۸۱	۹۹ ایمنی اشخاص
۸۲	۱۰۰ ایمنی اشخاص

## البيئة المحيطة

- لا تخلصن من الأدوات الكهربائية والملحقات ومواد التغليف مع النفايات المنزلية (الدول الآخاذ الأوروبي فقط).

وفقاً للنحوحة الأوروبية ٢٠٠٢/٩٦/EC حول نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية وتطبيقها بالتوافق مع القانون المحلي يجب تخلص الأدوات الكهربائية منتهية الصلاحية بشكل منفصل وإرسالها إلى أحد منشآت إعادة التصنيع الموقعة مع البيئة.

سيذكر الرمز (٤) بهذا عند الحاجة إلى التخلص من أية أداء يجب الحفاظ على البطارقة منفصلة عن البيئة الطبيعية ولا يجب التخلص منها بالشكل المستخدم مع النفايات المنزلية العادية (سيذكر الرمز (٤) بذلك عندما تلح الحاجة إلى التخلص من البطارقة).

قبل التخلص من البطارقة، قم بحماية الأطراف بشريط قوي لمنع حدوث دارة قصيرة.

## إعلان توافق €€

نحن نقر على مسؤوليتنا الخاصة أن هذا المنتج يتوافق مع المعايير أو المستندات المعيارية التالية EN ١٣٢٥٠ و EN ١١٧٤٥ و EN ٥٥٠١٤ و EN ٥٥٠١٦ بالتوافق مع شروط EN ١٠٠١/٩٥/EC و EN ٣٠٠٤/٨/EC و EN ٣٠٠٤/٢/EC.

الملف الفني على SKIL Europe BV (PT-SEU/PJE), ٤٨٢٥ BD Breda, NL.

Arno van der Kloot Jan Trommelen  
Vice President Approval Manager  
Operations & Engineering




SKIL Europe BV, 4825 BD Breda, NL

23.12.2010

## الضوابط والأهتزاز

عند القيام بالتوافق مع EN ١٧٤٥، يكون مستوى ضغط صوت هذه الأداة هو ٨٠. ي慈悲 (٤) (الإنجليزية المعياري ٣: ديسيل)، والاهتزاز \* (٤) (طريقة اهتزاز

البيد: غير مؤكد ١,٥ م/ث.  
\* عند ثقب المعدن ٣,٤ م/ث<sup>٢</sup>

\* عند إجراء فك تولبي ١,٧ م/ث<sup>٢</sup>.

تم قياس مستوى الاهتزازات بالتوافق مع الاختبار المعياري المحدد في EN ١٧٤٥ يمكن استخدامه لمقارنة أداء ماء آخرين وكتقدير تهديي للتعرض للأهتزاز عند استخدام الأداة الأمثل للأداة، يتطلب الأمر الضغط بثبات على المريض، وبالخصوص عند إزالته.

قد يؤدي استخدام الأداة في تطبيقات مختلفة أو مع محلقات مختلفة ذات صيانة ردينة إلى زيادة مستوى التعرض بصورة كبيرة.

إن الفترة الزمنية التي يتم خلالها إيقاف تشغيل الأداة أو عندما تكون قيد التشغيل لكنها لا تؤدي آلة مهام تؤدي إلى تقليل مستوى التعرض بصورة كبيرة، قم بحماية نفسك من تأثيرات الاهتزاز من خلال صيانة الأداة وملحقاتها، والحفاظ على يديك دافئتين وتنظيم أشطاف العمل لديك.

## مته/بيج گوشتی شزاری

**مقدمه**

این ابزار برای مته کاری چوب، فلزات، سرامیک و پلاستیک مناسب است: ایزراهای دارای سیستم الکترونیکی کنترل دور و انتخاب جهت چرخش چپ/راست بعنوان پیج گوشتی برقی و رزوہ زن بیز قبل استفاده هستند.

لطفانی دفترچه را منتها را مطالعه کرده و نگهدارید (٤).

## مشخصات فنی (١)

دعاگذار گشتاور برای استفاده بعنوان پیج گوشتی بر اساس ٤٠ ISO ٥٣٩٣: ٢٠١٣ ISO نیوتن متر

عند التدوير الإدخال برغي، جرب أولاً وضع ١ الخاص بإمكانية التحكم (٤) ثم قم بزيادة التدوير إلى أن تصل إلى العمق المطلوب.

الاختيار الميكانيكي لتسريعات (٤).

اضبط الذراع F على السرعة المطلوبة:

قم بتشغيل ناقل السرعات أثناء عمل الأداة ببطء: (٤)

سرعة منخفضة (LOW).

عزم مرتفع:

لإجراء فك البراغي وثقب لأقطار كبيرة:

النطع الوابي (HIGH).

سرعة عالية:

عزم منخفض:

لثقب أقطار صغيرة:

حماية البطارقة:

قم بإيقاف تشغيل الأداة تلقائياً عندما:

(١) تكون الشحنة مرفوعة جداً:

(٢) لا تكون درجة الحرارة ضمن النطاق المسموح به وهو من ١٠° إلى ٤٠° درجة مئوية:

(٣) تصبح بطارية أيون الليثيوم شبه فارقة (٤) (ما يزيد عن التغیرة الخام للشحنة):

لا تستمرة الأداة تلقائياً، فرما تتسبب في إيقاف تشغيل بعد إيقاف تشغيل الأداة تلقائياً، فرما تتسبب في إيقاف تشغيل بعد إيقاف الضوء الكاشف (G): (٤)

بعض الضوء الكاشف G تلقائياً عند نشط المفتاح A (٤).

امساك الأداة وتوجهها (٤).

امساك الأداة ذاتياً من منطقة (٤) (المقبض رمادية اللون):

احرص على أن تكون فتحات التهوية H (٤) غير مغلقة:

لا تضغط بشدة على الأداة، بل اتركها تقوم بالعمل من أجلك.

## توصيات الاستخدام

استخدام السنون الملامنة (٤).

لا يستخدم سسو سسو حادة (٤).

عند ثقب معانع حديدة (٤).

عند إحدى الأدلة ثقب فتحة كبيرة قم بعمل ثقب خصيри لفتحة صغيرة (٤).

قم بتنزيلق سن الثقب من حين لا يزال بالرست:

عند ربط برقى في بالقرب من طرف مقطع عرضي أو حافة قطع حشبية بحب عمل ثقب خصيри لفتحة، تقليباً لحوث شنقاً بالتنفس:

لاستخدام الأمثل للأداة، يتطلب الأمر الضغط بثبات على المريض، وبالخصوص عند إزالته:

عند تركيب البراغي داخل المشبك الصلب، يجب الثقب مسبقاً لعمل فتحة:

ثقب بدون تشنطي في المشبك (٤).

ثقب بدون غيار في المدaran (٤).

ثقب بدون غيار في الألسفة (٤).

ثقب في البلاط بدون انزلاق (٤).

لمزيد من التصريح راجعوا [www.skileurope.com](http://www.skileurope.com)

## الصيانة / الخدمة

المحافظ على نظافة الأداة والشاحن.

قم بتنظيف وصلات الشحن الموجودة بالشاحن مستخدماً الكحول أو منظف خاص بمنظفات التلامس.

قم بفصل الشاحن عن مصدر الطاقة قبل عملية التنظيف.

إذا تغير تشغيل الأداة الشاحن على الرغم من المذر الشديد في إجراءات التنظيف.

والاختبار، فلجب القيام بالإصلاحات بواسطة مركز خدمة ما بعد البيع لادوات SKIL.

الطاقة الشائعة لنفركة SKIL.

قم بارسال الأداة أو الشاحن دون تفكيرها بالإضافة إلى إثبات الشراء إلى

البيان أو أقرب محطة خدمة (٤) العناوين بالإضافة إلى مخطط الخدمة

متاح على ([www.skileurope.com](http://www.skileurope.com))

## ١) الخدمة

١) اسمح بتصليح عدتك الكهربائية فقط من قبل المختصين وفقط  
باستعمال قطع الغيار الأصلية .يؤمن ذلك الحفاظة على أمان الجهاز

### إرشادات السلامة الخاصة بالثنايا اللاسلكي المفاتيح

جنب التلف الذي قد تسبب فيه المراغي والمسامير والعناصر الأخرى الموجودة في  
القطعة التي تعمل بها .قم بفكهم قبل بدء العمل:

تأكد دائمًا أن فولتية الإمداد هي نفسها المشار إليها على لوحة الاسم  
المخصصة بالشاحن

في حالة حدوث خلل كهربائي أو ميكانيكي .قم في الحال بإيقاف تشغيل الأداة أو  
أفضل الشاحن عن مصدر الطاقة.

تضمن SKIL التشغيل السليم للأداة فقط عند استخدام الملحاقات الأصلية:  
استخدم فقط الملحاقات بالسرعة المسموح بها ، والتي تتوافق على الأقل أعلى  
سرعة للأداة بدون حمل.

لم يتم تصميم الأداة الشاحن للاستخدام بواسطة أفراد (ما فيهم الأطفال) ذوي  
قدرات بدنية أو حسية أو عقلية منخفضة أو محدودة الخبرة والوعي ما لم يتم  
الإشارة إليه عليهم أو تزويدهم بالإرشادات الخاصة باستخدام الأداة الشاحن بواسطة  
فرد مستول عن أنفسهم.

تأكد دائمًا من عدم قيام الأطفال بالعبث بالأداة الشاحن  
ثبت سلامة العمل (الإمساك بقطعة عمل مثبتة بأجهزة ثبيت أو في ملزمة

أمسك بالأداة الكهربائية بواسطة سطح إمساك معزولة وذلك عند القيام  
بأعمال قد يتعرض لها ملحاقات القطع أو الشباتات من خلالها إلى التلامس مع

أسلاك غير ظاهرة أو مع سلك الطاقة الخاص بها (لامساً لملحقات القطع  
والمثبتات مع سلك "متصل بالكهرباء" سيدوي إلى "وصول التيار الكهربائي" إلى

الأجزاء المعنية المنشورة وقد يعرض المنشئ لصدمته كهربائية).  
استخدم كاشفات ملائمة للعثور على خط المراقب أو أطلب شركة المارفون

المحلية للحصول على مساعدة (اللامس مع خطوط إمداد التيار الكهربائي قد يؤدي إلى حدوث حريق أو صدمة كهربائية . وتلف خط القارز قد يؤدي إلى حدوث انفجار

واختراق أنابيب المياه سبب في حدوث ضرر في الممتلكات أو صدمة كهربائية):  
لا تعمل باستخدام مواد تستعمل على الأسيستوس (عتبر الأسيستوس مادة  
مسطحة).

الغار الناج من المواد كالطلاء الذي يحتوي على رصاص وبعض أنواع الأختشاب  
والعادان والكونات العدينة قد يكون ضاراً (لامسة أو استنشاق الغبار قد تسبب  
في إصابة المنشئ أو من يجاوره بأمراض المسأسية وأمراض الجهاز التنفسية):  
قم بارتداء قناع للغبار مع العمل باستخدام جهاز شفط للغبار، طالما أمكن

توصيله.

ثمة أنواع معينة من الغبار يصنف على أنها مواد مسببة للسرطان (مثل غبار  
خشب البليط والزان)، خاصة عند استخدامها مع مواد مضافة لعلبة الشاش:

قم بارتداء قناع للغبار مع العمل باستخدام جهاز شفط للغبار، طالما أمكن

التزم بالتعليمات الوطنية الخاصة بالغبار عند العمل باستخدام المواد المطلوبة  
تأكد من أن المفتاح E (في الوسط المركزي (القفل) قبل إجراء أي تعديلات أو

تغيير الملحقات وكذلك عند حمل أو تخزين الأداة

### شحن/البطاريات

لا تقم بشحن الغبار إلا بالشاحن الذي يرد مع الأداة  
لا تلمس نقاط التلامس الموجودة بالشاحن

لا تعرض الأداة الشاحن/البطارية للأمطار  
لا تقم بشحن البطارية في بيئة طرية أو مبللة

قم بتخزين الأداة الشاحن/البطارية في أماكن لا تتجاوز درجة الحرارة فيها ٥٠ درجة  
مئوية أو تقل عن درجة مئوية

لا تستخدم الشاحن إذا تعرض للتلف: اذهب به إلى آية من محطات خدمة SKIL

المسجلة رسميًا لإجراء فحص الأمان  
لا تستخدم الشاحن إذا تعرض للتلف: يجب استبدال السلك أو

القابس على الفور في أي من محطات خدمة SKIL المسجلة رسميًا

لا تستخدم البطارية إذا تعرضت للتلف: يجب استبدالها على الفور  
لا تقم بتفكيك الشاحن أو البطارية

لا تخلو إعادة شحن البطاريات غير القابلة لإعادة الشحن بواسطة الشاحن

## شرح الرموز الموجودة على الشاحن/البطارية

٢) قم بقراءة دليل الإرشادات قبل الاستخدام  
٣) لا يستخدم الشاحن إلا في الأماكن الداخلية

٤) العزل المزدوج (لا يلزم سلك الأرضي):

٥) قد تضر المطارات عندما يتم التخلص منها بإشعال النار بها لهذا لا تقم  
بإلقاها لأن سبب من الأسباب

٦) قم بتخزين الأداة الشاحن/البطارية في أماكن لا تتجاوز درجة الحرارة فيها ٥٠  
درجة مئوية:

٧) لا تخلص من الشاحن مع التفاسيات المنزلية

٨) لا تخلص من البطارية مع التفاسيات المنزلية

## الاستخدام

٩) مفتاح معدن الوظائف A (١) للتشغيل/إيقاف التشغيل والتحكم في السرعة  
يتحكم في السرعة من الصفر وحتى السرعة القصوى على نحو غير متدرج  
بالضغط أكير أو أقل على الزناد:

١٠) شحن البطارية (١)

١) لا تظهر بطارية أيون الليثيوم الجديدة أو التي لم يتم استخدامها لفترة طويلة  
قدرها الكاملة إلا بعد ٣ دوارات شحن/تغذية لشاشة تقويم: (١)

٢) قم بتوصيل الشاحن بمصدر الطاقة كما هو موضح: (١)

٣) سببية الضوء الأخضر B تشير إلى أن الشاحن جاهز للتشغيل:

٤) قم بتوصيل البطارية بالشاحن كما هو موضح: (١)

٥) كما يمكن أن تبقى البطارية في الأداة أثناء عملية الشحن، وفي هذه الحالة  
لا يمكن تشغيل الأداة:

٦) سبب الضوء الأخضر B مشير إلى أن البطارية تستقبل الشحن: (١)

٧) بعد مرور ساعة تقويمًا تصبح البطارية مشحونة تماماً ويطلى الضوء الأخضر  
B متبوعاً بعد الوصول، وعندئذ يتحول الشاحن تلقائياً إلى الشحن للحفاظ

على شحن البطارية: (١)

٨) قم بإزالة البطارية من الشاحن بعد انتهاء مدة الشحن. بذلك الطريقة  
يطول العمر الافتراضي للبطارية:

٩) إذا لم يوضع الضوء الأخضر B بعد إدخال البطارية، فقد يعني هذا أن البطارية  
باردة أو ساخنة للغاية (إذا يوقف الشاحن بشحن شحن على نحو غير متدرج  
الدرجة بين ٥ و٤٠ درجة مئوية، وبالتالي يتحول الشاحن تلقائياً إلى الشحن من  
أجل الحفاظ على شحن البطارية حتى تصل درجة حرارتها ما بين ٥ و٤٠ درجة  
مئوية، وعندئذ يعود الشاحن إلى وضع الشحن الطبيعي): (١)

١٠) يمكن تغيير بطارية أيون الليثيوم في أي وقت (افتتح قطاع إjection العلامة الشحن لا يسبب  
تلف للبطارية):

١١) لا يلزم أن تكون بطارية أيون الليثيوم فارغة تماماً قبل شحنها (حيث إنها لا  
تتعرض لمشكلة تأثير الذاكرة كما في بطاريات ليثيوم كاتيونوم):

١٢) أثناء الشحن، قد يصبح كل من الشاحن والبطارية دافئين بحيث يتعذر  
لمسهما ويعتبر هذا أمرًا عاديًا ولا يشير إلى وجود مشكلة:

١٣) تتأكد من تفاصيل وتفاصيل السطح الخارجى للبطارية قبل إدخالها بالشاحن:

١٤) لا تقم بشحن البطارية في درجة حرارة تقل عن درجة مئوية وتزيد عن ٤٥  
درجة مئوية، فذلك قد يؤدي إلى حدوث تلفات جسيمة بالبطارية والشاحن  
على حد سواء:

١٥) لا تقم بإزالة البطارية من الأداة وهي قيد التشغيل:

١٦) إذا كنت توقظ عدم استخدام الأداة لفترات طويلة، فمن الأفضل فعل  
الشاحن عن مصدر الطاقة:

١٧) عندما تفتح شحنة بطارية أيون الليثيوم تتوقف الأداة تلقائياً:

١٨) يتيح افتتاح العلامة (١) تغيير بطارية أيون الليثيوم توقف الأداة تلقائياً:  
البطارية أصبحت تالفة ويجب استبدالها:

١٩) تغيير العلامة (١) عندما لا يتم ضبطه على الوضع بسوارين  
لا يمكن تشغيل مفتاح A (١). عندما لا يتم ضبطه على الوضع بسوارين

٢٠) لا يتم تغيير العلامة (١) عند توقيف حركة الأداة تمامًا:

٢١) تغيير السنون (١)

٢٢) أدخل السنون في طرف المنتاب إلى أكبر عمق ممكن:

٢٣) يحظر استخدام السنون مع ساق تدوير تالفة

٢٤) التحكم في العزم (VarTorque) (١)

٢٥) يزداد العزم الناج من الأداة كلما تم تدوير حلقة القابض ٥ من ١ إلى ١٩ مرات. سيعمل  
الوضع D على إغلاق القابض لإتاحة القيام بعمليات الثقب والفك الشاقع:

مقدمة

إن لم يكن بالإمكان عدم تشغيل العدة الكهربائية في الأجزاء الرطبة، فاستخدم مفتاح للوقاية من التيار المتعدد. إن استخدام مفتاح للوقاية من التيار المتعدد يقلل خطر الصدمات الكهربائية.

ص



يائبة

- (٤) تفترط في تحويل الجهاز استخدم لتنفيذ أنشغال العدة الكهربائية المخصصة لذلك إنك تعامل بشكّل أفضل وأكثرأماناً بواسطة العدة الكهربائية الملائمة في مجال الأداء المذكور.

(٥) لا تستخدم العدة الكهربائية إن كان مفتاح تشغيلها تالٍ العدة الكهربائية التي لم تعد تسمح بتشغيلها أو بإبطالها خطيرة ويجب أن يتم تصليحها.

(٦) اسحب القابس من المقبس و/or انزع المركم قبل ضبط الجهاز وقبل إستبدال التواير أو قفل وضع الجهاز جانباً. منع إجراءات الاحتياط هذه لتنشيف العدة الكهربائية بشكّل غير مقصود.

(٧) لا احتفظ بالعدة الكهربائية التي لا يتم استخدامها بعيداً عن متناول الأطفال.

(٨) لا تسمح باستخدام العدة الكهربائية لغيرها لآخرة له بها أو لمن لم يقرأ تلك التعليمات. العدة الكهربائية خطيرة إن استخدمها من قبل شخص دون خبرة.

(٩) اعتبر العدة الكهربائية بشكّل يهدى فحصها إنها إذا كانت أجزاء الجهاز المت nonzero تعمل بشكّل سليم و/oألا غير معمتصنة عن الحركة أو إن كانت هناك أجزاء إلكترونية مكسورة أو تالفت فيها على حسن إداء العدة الكهربائية. ينبغي تصليح هذه الأجزاء التالفة قبل إعادة تشغيل الجهاز.

(١٠) الكبير من المواد مصدرها العدة الكهربائية التي صيانتها بشكّل روبي. حافظ على إبقاء العدة الكهربائية نظيفة وحادة. إن عدم احتفاظها بالقطط والآفات التي تم صيانتها بعانياة تنكسيل شكل وأن تكون متوجهها بشكّل أيسر.

(١١) لا تستخدم العدة الكهربائية للتواير وعدد التشغل وإلخ. حسب هذه التعليمات.

(١٢) تراعي أثناء ذلك شروط التشغيل والعمل المراد تفيده استخدام العدة الكهربائية لغير الأشغال المخصصة لأنها قد يؤدي إلى حدوث الحالات الخطيرة.

بِرَكَةِ

- (أ) اشترح المراكم فقط في أحجهة الشحن التي ينصح باستخدامها من طرف المنتج. يختر نشوب المراقب على أحجهة الشحن المخصصة ل النوع معين من المراكم إن لم يستخدمها مع نوع آخر من المراكم.

(ب) استخدم دائمًا العداد الكهربائية فقط المراكم المخصصة لذلك. قد يؤدي استخدام المراكم الأخرى إلى الإصابة إلى خطر نشوب المراقب.

(ت) حافظ على إبعاد المراكم الذي لا يتم استعماله عن متناولك الورق وقطع القوادة المعنية والفاتقين والماسيمار واللولاب أو غيرها من الأغراض المعنية الصفرية التي قد تقوم بتوصيل الملامس ببعضها البعض. قد يؤدي تقصير الدارة الكهربائية بين ملامس المركم على الإختراق أو إلى إندلاع النار.

(ث) قد يتسبّب سائلن من المراكم عند سوء الاستعمال. حذف ملامسته أنشطته بما في حال ملامسته صدقة. إن وصل سائل إلى العينين. فراجع الطبيب إضافة إلى ذلك. قد يؤدي سائل المركم المتسبّب إلى تهيج البشرة أو إلى الإختراق.

أمان

تعليمات السلامة العامة

۱۰۳

صممت هذه الأداة لثقب المثبت والمعدن والخزف والبلاستيك، كما أن الأدوات التي تتميز بالتحكم الإلكتروني في السرعة وأمكانية التدوير إلى اليسار/اليمين ملائمة أيضًا لفك الرغافي وقطع الأسنان (القلولة):

٣٠ اقرأ دليل التعليمات هذا واحفظ به

المواصفات الفنية ①

أقصى عزم مستخدم لفك الدواغي وفقاً لمعايير الأيزو ٤٥٣٩٣: نيون متر

مکونات الگادہ

- A مفناح للتشغيل/الإيقاف والـ  
 B مصباح الشحن الأخضر  
 C حلقة للتحكم في العزم  
 D وضع القفل (قابض)  
 E مفناح لتعبير الآله الدوران  
 F ناقل السرعات  
 G الضوء الكاشف  
 H فتحات التهوية  
 J الشاحن

أمان

تعليمات السلامة العامة

**٨- خذري، أفرأى جمجمة الملاحمات التحذيرية والتعليميات. إن إركاب الأخطاء عند تطبيق الملاحمات التحذيرية والتعليميات قد يؤدي إلى الصدمات الكهربائية إلى تشوب الماء أو الإصابة بجروح خطيرة احتفظ بجمجمة الملاحمات التحذيرية والتعليميات للمستقبل. يقصد بـ«العدة الكهربائية» المستخدم في الملاحمات التحذيرية. العدد الكهربائي الموصولة بالشبكة الكهربائية (بواسطة كابل الشبكة الكهربائية) وأيضاً العدد الكهربائي المزدوج بطارية دون كابل الشبكة الكهربائية.)**

١) الأماكن بمكان الشغل

- (ا) حافظ على نظافة وحسن إضافة مكان تشكّل الفوضة في مكان النشط  
وموجات العمل الغير مصادرة قد تؤدي إلى إحتراق الماء.  
(ب) لا تنشغل بالسؤال الكهربائي عن محيط معرض التجارب والذى تتوفّر  
فيه السواطىء أو الغازات أو الأعيرة القابلة للاشتغال. العدد الكهربائي تشكّل  
البشر الذى قد يتخلّى فجأة بفشل الأجهزة.  
(ت) حافظ على بقاء الأطفال وغيرهم من الأشخاص على بعد عندهما تستعمل  
العدة الكهربائية حتى تدقق سطحة على العادم.

الإمام الكهريائي

- (١) يجب أن يتلاءم قابيس وصل العدة الكهربائية مع المقاييس. لا يجوز تغيير المقاييس بأي حال من الأحوال - تستخدم القوابيس الماهية مع العدد الكهربائية المؤرقة تأثيراً وقائلياً. تخفيض القوابيس التي لم يتم تغييرها والمماقيس الملازمة من خط المعدات الكهربائية.

#### **ب) خنز ملامسة السطه**

- أ) البرادات بواسطه جسمك.** يزداد خطر الصدمات الكهربائية عندما يكون جسمك ممزوج.


**ب) أبعد العدة الكهربائية عن الأمطار أو الرطوبة.** يزداد خطر الصدمات الكهربائية إن تسرب الماء إلى داخل العدة الكهربائية.

ث) يجب عدم إساءة استخ


- الكهربائية او تغليفها او لسحب المايس من المبيس. حافظ على إعاده الكابل عن الحرارة والرطوبة والجفاف الماءة و عن اجزاء الجهاز المتحركة. تزيد الكابلات التالفة او المشتبكة من خطر الصدمات الكهربائية

ج) استخدم فقط كابلات التبديل المصممة للإستعمال الخارجي أيضاً عندما تستغل بالعدة الكهربائية في الخارج بخض استعمال كابل تبديل مخصص للإستعمال الخارجي من خطر الصدمات الكهربائية.


18

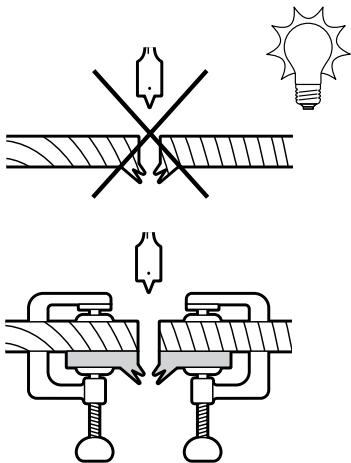


19

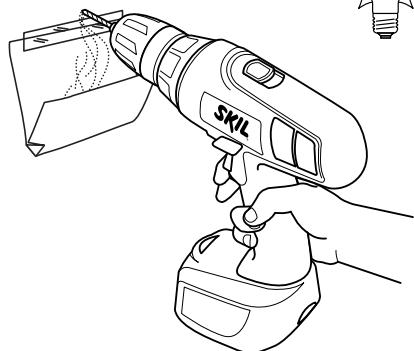

20

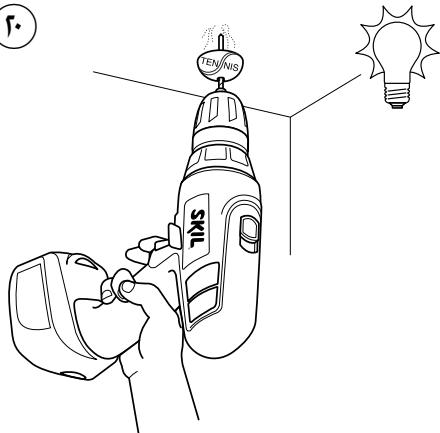


21

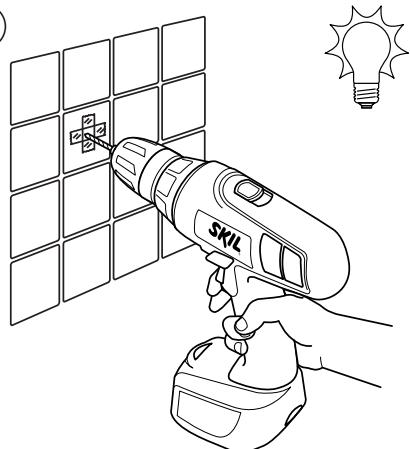

## ACCESSORIES

**SKIL Nr.**

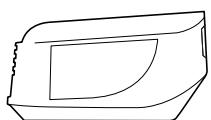



18 V

1,3 Ah



Li-Ion

2607336680

13

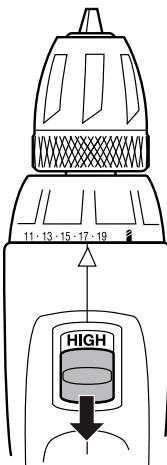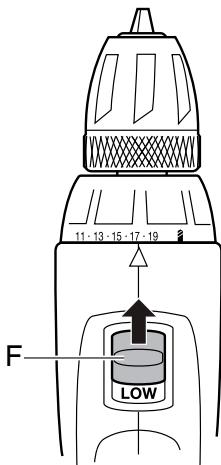


14

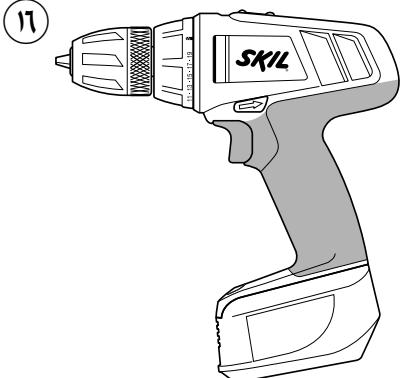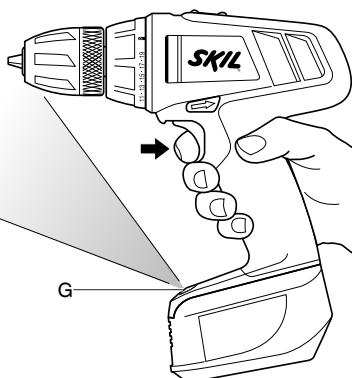

15



PLASTICS

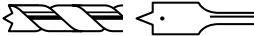

PHILLIPS








POZIDRIV





SLOTTED




11


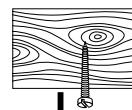
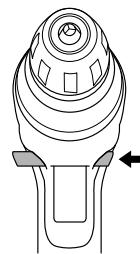
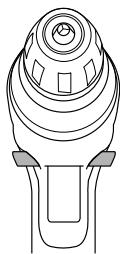
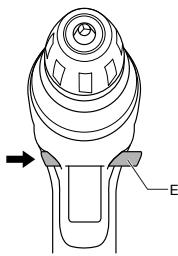
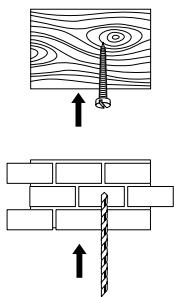


12

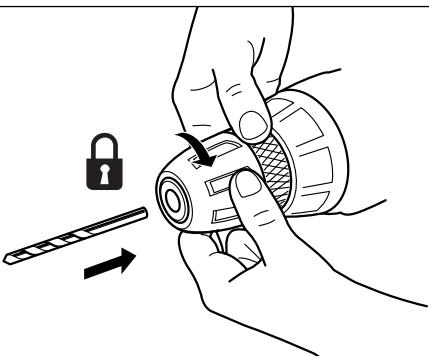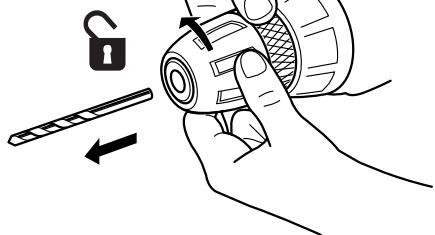




13

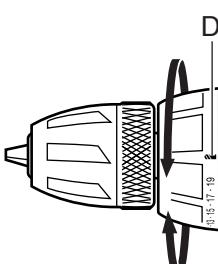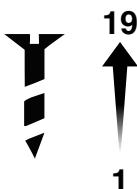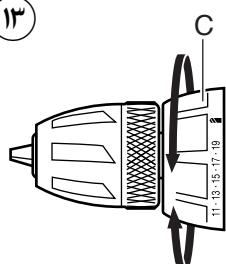

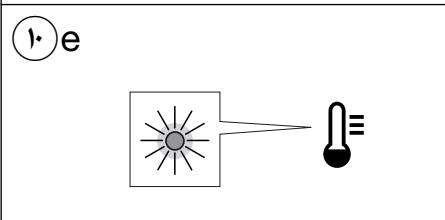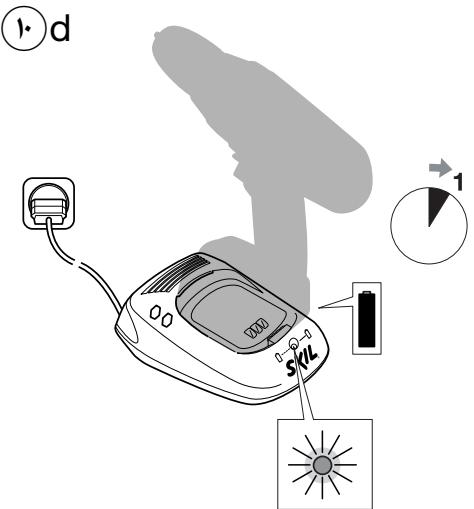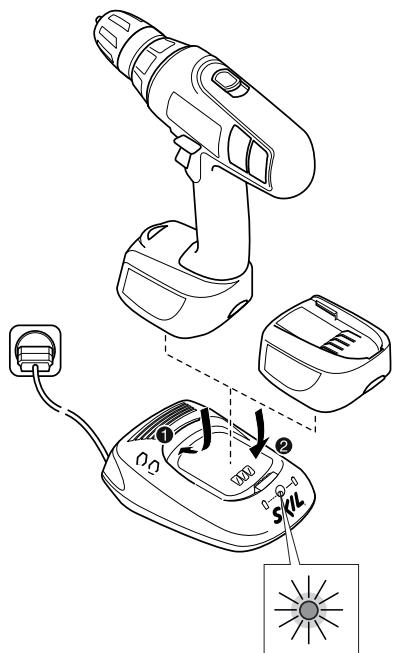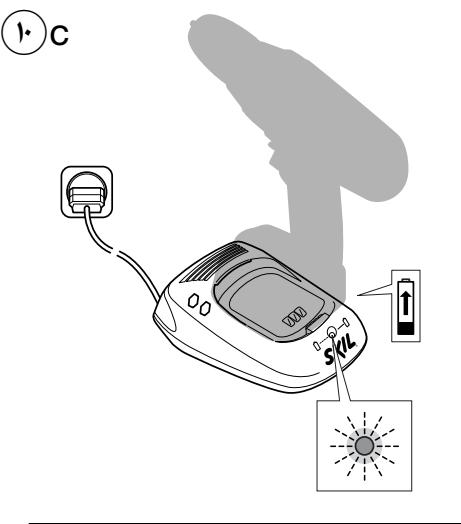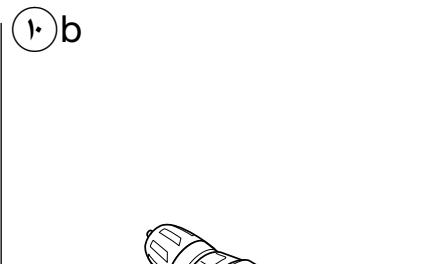
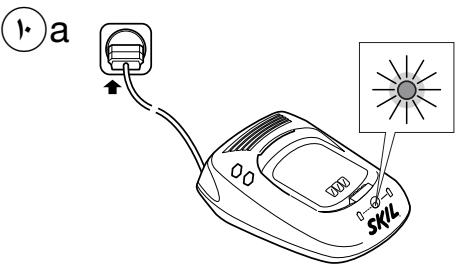


1

2531

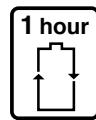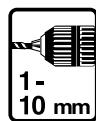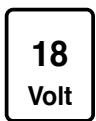

2

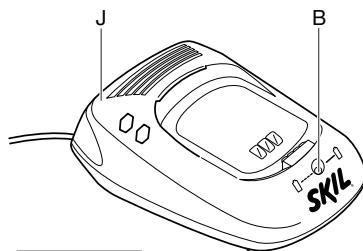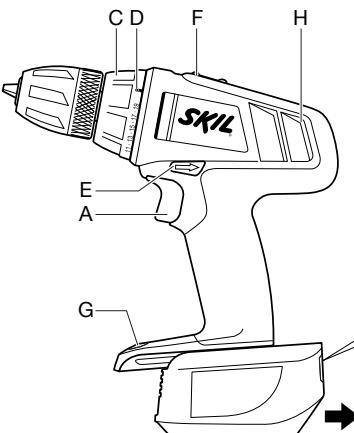


3



4



5

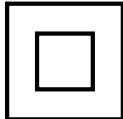

6




7



8



9

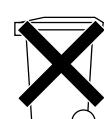

**SKIL**<sup>®</sup>

جلاخة زواية

2531



دليل الاستعمال

AR

راهنمای اصلی

FA

